



VSSZZZKLZNR053538

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	160,681 km
Manufacturer	Seat	Next maintenance in	-37 Tag(e)
Type / Model	CUPRA LEON SP E-HYBRID180	Main inspection (Report not on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	VSSZZZKLZNR053538	Power	110 kW
Engine displacement	1,395 ccm	Cylinder	—
First registration	16 May 2022	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	2nd wheel set	3 alloy rims - Scratched - No deduction
3	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
4	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
5	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
6	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
7	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
8	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
9	Roof	Roof rail - left side - dent(s) - Smooth repair work
10	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
11	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
12	Boot lid / rear door	Rear spoiler - Scratched - Smart repair
13	Roof	Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work
14	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part



Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - right side

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/35 R19 91Y	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	235/35 R19 91Y	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/40 R18 92V	Continental	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/40 R18 92V	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jul 2026
Protocol number: 46841351
Delivery date: 30 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Seat	Inspection condition	sufficient
Type / Model	CUPRA LEON SP E-HYBRID180	Mileage (Read)	160,681 km
Vehicle Identification number	VSSZZZKLZNR053538	First registration	16 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.

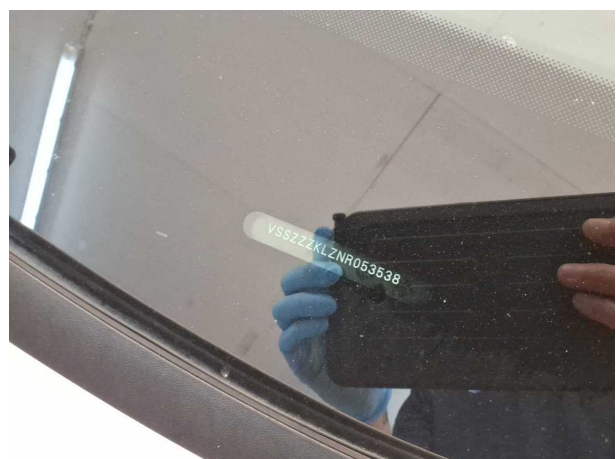


Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.

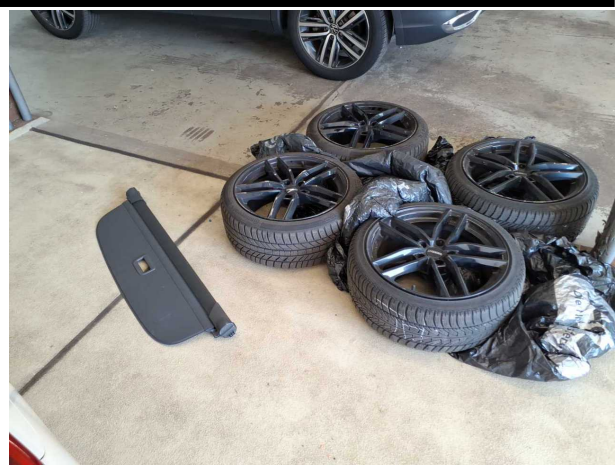


Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jul 2026
Protocol number: 46841351
Delivery date: 30 Jul 2026



Figure 19: Misc.

Pictures of damage




Damage #2: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction

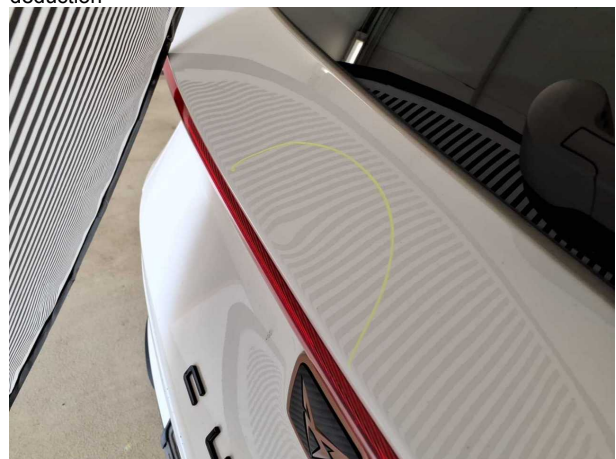

Damage #4: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value




Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #9: Roof: Roof rail - left side - dent(s) - Smooth repair work



Damage #9: Roof: Roof rail - left side - dent(s) - Smooth repair work

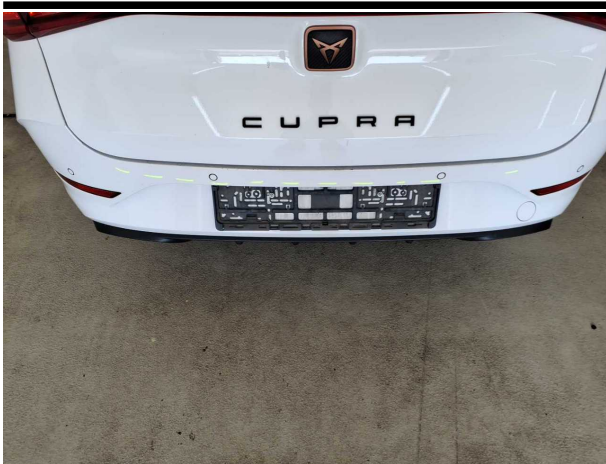

Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #12: Boot lid / rear door: Rear spoiler - Scratched - Smart repair



Damage #13: Roof: Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work



Damage #13: Roof: Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jul 2026
Protocol number: 46841351
Delivery date: 30 Jul 2026



Damage #14: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Repair and paint



Damage #14: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Repair and paint



Damage #14: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Mudguard - right side



VSSZZZKLZNR053538

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	160.681 km
Hersteller	Seat	Restlauf bis Service	-37 Tag(e)
Typ/Modell	CUPRA LEON SP E-HYBRID180	HU (Bericht lag nicht vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	VSSZZZKLZNR053538	Leistung	110 kW
Hubraum	1.395 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	16.05.2022	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
9	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen
10	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
11	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
12	Heckklappe/-tür	Heckspoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair
13	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
14	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/35 R19 91Y	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/35 R19 91Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92V	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/40 R18 92V	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.07.2026
Protokollnummer: 46841351
Anlieferungsdatum: 30.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	CUPRA LEON SP E-HYBRID180	Laufleistung (abgelesen)	160.681 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZKLZNR053538	Erstzulassung	16.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges

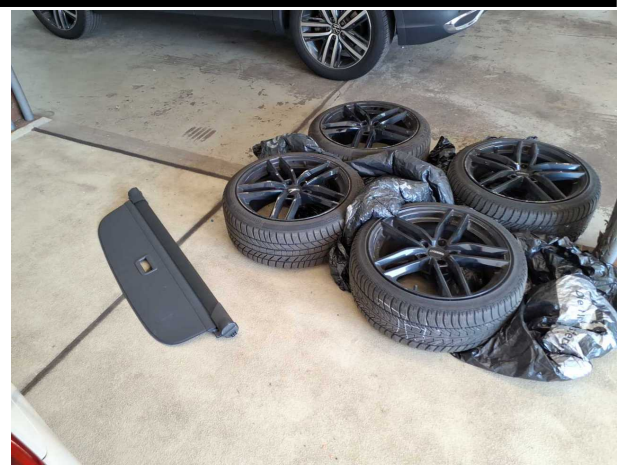


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten


Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.07.2026
Protokollnummer: 46841351
Anlieferungsdatum: 30.07.2026




Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos

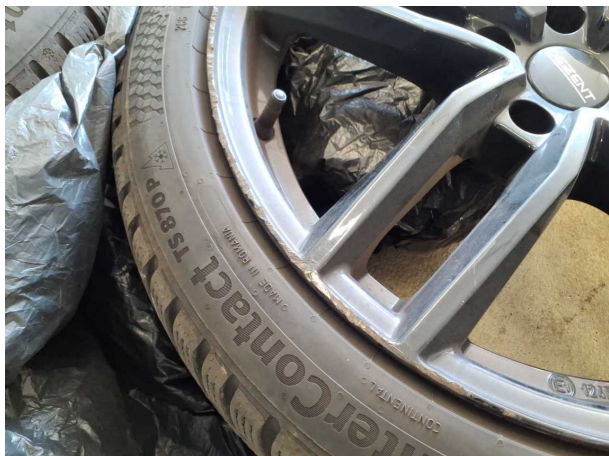

Beschädigung #2: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug

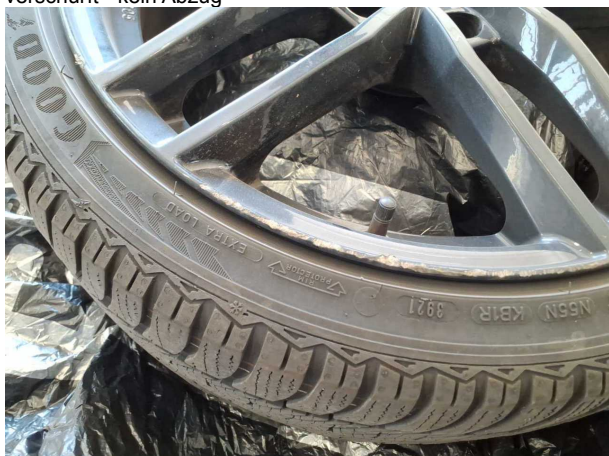


Beschädigung #2: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug

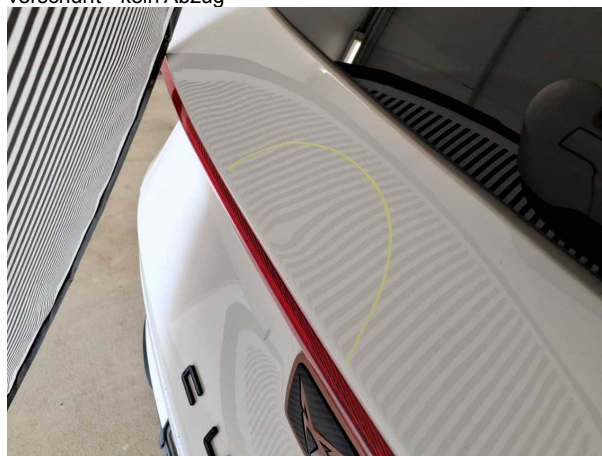


Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

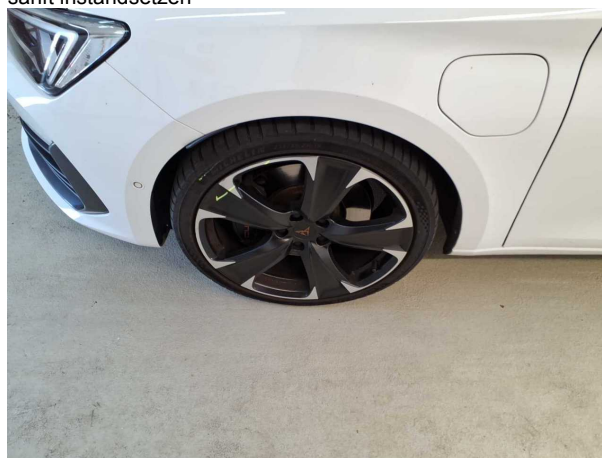

Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

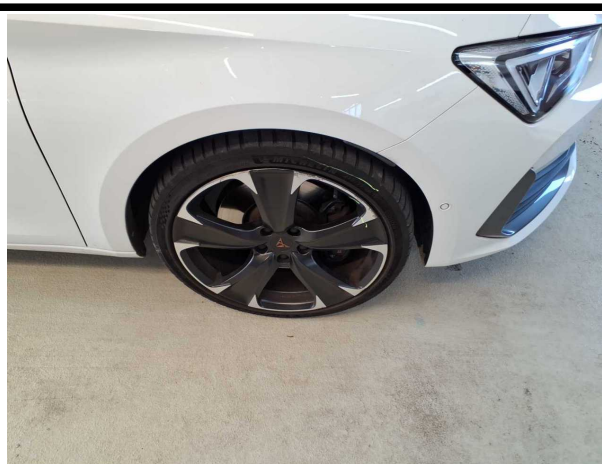

Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sa... instandsetzen



Beschädigung #9: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen

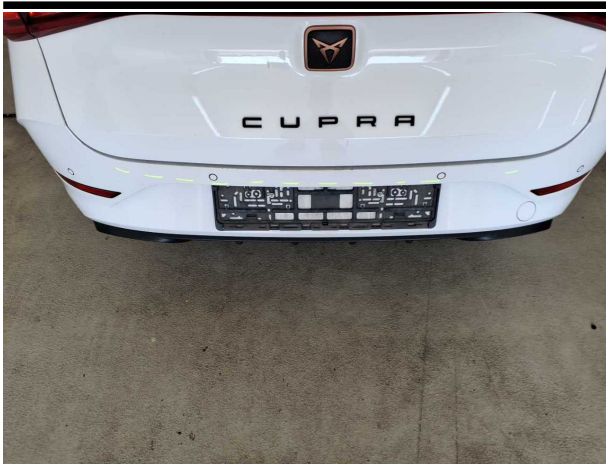

Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle... - sanft instandsetzen



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott