

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft	: PKW/SUV/5tg./8/4R/A8 BMW X1-Reihe Diesel (F48) X1 sDrive20d Aut.	Nächste § 57a Beg.	: Oktober 2026 Nr.: SIEHE FOTO
Fahrgestell-Nr.	: WBA71AD0X05U09215	Eigen-/Gesamtgew.	: 1 630 kg / 2 130 kg
National-/Modellcode	: 247571 / XE	Nutzlast	: 500 kg
Erstzulassung	: 20.10.2021	Sitzplätze	: 5
Tachostand	: 81 649 km abgelesen	Allgemeinzustand	: Optisch mittel
Hubraum/Leistung	: 1 995 cm ³ / 140,00 kW	Lackart/Farbe / Zust.	: 2-SCHICHT-UNI / schwarz / Optisch mittel
Kraftstoffart	: Diesel	Alter	: 58 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Technische Schäden	EUR	450,00	90,00	540,00
Stoßstange vorne	EUR	896,97	179,39	1 076,36
Türe V L	EUR	679,17	135,83	815,00
Türe V R	EUR	679,17	135,83	815,00
Seitenwand R	EUR	659,99	132,00	791,99
Innenraumschäden	EUR	1 455,20	291,04	1 746,24
Klasse 2	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	4 820,50	964,09	5 784,59

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 9
Sonderausstattung auf Seite 9

Zusammenfassung Technische Schäden:

Sonstige Kosten (Material) :		EUR	450,00
	exkl. USt.	EUR	450,00
	+ 20% USt.	EUR	90,00
Reparaturkosten inkl. USt.	EUR	540,00	

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Verbandskasten vorhanden, 2 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

Technische Schäden:

Service fällig lt. Boardcomputer

Sonstige Kosten - sonstiges

Bezeichnung	Leit-Nr			
K SERVICE ARBEIT	1000	1	450,00	450,00
				450,00

Zusammenfassung Stoßstange vorne:

Zusammenfassung Stoßstange vorne:

Arbeitslohn	: AZ 35,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	387,92
Lackmaterial	:	EUR	206,47
Lackierarbeit	: AZ 22,75 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	302,58
	exkl. USt.	EUR	896,97
	+ 20% USt.	EUR	179,39
Reparaturkosten inkl. USt.	EUR	1 076,36	

Schadenbeschreibung:

Stoßstange vorne im linken Eckbereich geschürft.

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	KN	2,00 3	22,17
FAHRZEUGTEST DURCHFUEHREN (MIT FAHRZEUGDIAGNOSE SYSTEM)	00 00 556	2,00 2	22,17
STOSSTANGE V AB-/ANBAUEN	51 11 656	9,00 3	99,75
ZIERGITTER M U IN STOSSTANGENVERKLEIDUNG	51 11 680)	2,00 3	22,17
Zwischensummen		15,00	166,25

Überträge			15,00	166,25
AUS-/EINBAUEN (STOSSTANGE ABGEBAUT)				
SCHEINWERFERWASCHDUESE/N AUS-/EINBAUEN	KN	2,00 2	22,17	
ZIERGITTER V AUS-/EINBAUEN	51 13 500	2,00 3	22,17	
ALLE ULTRASCHALLWANDLER AB-/ANBAUEN	66 20 532	1,00 2	11,08	
ULTRASCHALLWANDLER V L AB-/ANBAUEN	66 33 512)	2,00 2	22,17	
ULTRASCHALLWANDLER V R AB-/ANBAUEN	66 33 512)	2,00 2	22,17	
BEIDE GITTER STOSSFAENGER AUS-/EINBAUEN	51 11 716)	5,00 3	55,42	
STOSSFAENGER V U AUS-/EINBAUEN	KN	4,00 3	44,33	
RAD/RAEDER V AUS-/EINBAUEN	36 10 800	2,00 2	22,17	
			35,00	387,92
11,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				121,92
24,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				266,00

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
VERKLEIDUNG STOSSF V REPARATURLACK ST K3	0283		14,00	186,20	
LACKMATERIAL: 125,85					
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			8,00	106,40	
P AZT-MATERIAL-INDEX					52,62
K-REPARATURLACK (K3)					125,85
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					28,00
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,75	9,98	
			22,75	302,58	206,47
22,75 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					302,58
Lackmaterial					206,47
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					509,05

Zusammenfassung Türe V L:

Zusammenfassung Türe V L:

Ersatzteile-Original	:	EUR	51,36
Arbeitslohn	: AZ 14,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	155,17
Lackmaterial	:	EUR	174,45
Lackierarbeit	: AZ 22,42 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	298,19
	exkl. USt.	EUR	679,17
	+ 20% USt.	EUR	135,83
	Reparaturkosten inkl. USt.	EUR	815,00

Schadenbeschreibung:

Türe links vorne verkratzt und an der Türkante mehrfach geschürft.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
ISOLIERUNG TUER V L	1713	51 48 7 425 181	1	51,36	51,36
Zwischensumme					51,36

51,36

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ISOLIERUNG TÜR V L AUS-/EINBAUEN UMFASST: TÜERVERKLEIDUNG AB-/ANBAUEN SCHACHTLEISTE A TÜR V L AUS-/EINBAUEN (TÜERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT)	51 48 560	8,00 3	88,67
UMFASST: AUSSENSPIEGEL AUS-/EINBAUEN AB-/AUFRÜSTARBEITEN TÜR V L LACKIEREN UMFASST: TÜR AUSSENGRIFF AUS-/EINBAUEN	51 21 800)	3,00 3	33,25
	51 18 750)	3,00 3	33,25

14,00 155,17

14,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3

155,17

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
TÜR V L OHNE F-RAHM REP LACK STUFE III LACKMATERIAL: 110,06	1521		16,00	212,80	
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			5,67	75,41	
P REPARATURLACKIERUNG					110,06
P MATERIAL-KONSTANTE					19,93
P AZT-MATERIAL-INDEX					44,46
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,75	9,98	
			22,42	298,19	174,45

22,42 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)

Lackmaterial

298,19

174,45

Lackierungskosten gesamt exkl. USt.

472,64

Zusammenfassung Türe V R:

Zusammenfassung Türe V R:

Ersatzteile-Original	:	EUR	51,36
Arbeitslohn	: AZ 14,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	155,17
Lackmaterial	:	EUR	174,45
Lackierarbeit	: AZ 22,42 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	298,19
	exkl. USt.	EUR	679,17
	+ 20% USt.	EUR	135,83
	Reparaturkosten inkl. USt.	EUR	815,00

Schadenbeschreibung:

Türe rechts vorne mehrere Türkantenschläge

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
ISOLIERUNG TÜR V R	1714	51 48 7 425 182	1	51,36	51,36

51,36

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ISOLIERUNG TUER V R AUS-/EINBAUEN UMFASST: TUERVERKLEIDUNG AB-/ANBAUEN	51 48 560	8,00 3	88,67
SCHACHTLEISTE A TUER V R AUS-/EINBAUEN (TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT)	51 21 800)	3,00 3	33,25
UMFASST: AUSSENSPIEGEL AUS-/EINBAUEN AB-/AUFRUESTARBEITEN TUER V R LACKIEREN	51 18 750)	3,00 3	33,25
UMFASST: TUERAUSSENGRIFF AUS-/EINBAUEN			

14,00 155,17

14,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3

155,17

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
TUER V R OHNE F-RAHM REP LACK STUFE III	1522		16,00	212,80	
LACKMATERIAL: 110,06					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			5,67	75,41	
P REPARATURLACKIERUNG					110,06
P MATERIAL-KONSTANTE					19,93
P AZT-MATERIAL-INDEX					44,46
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,75	9,98	
			22,42	298,19	174,45

22,42 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)

Lackmaterial

298,19

174,45

Lackierungskosten gesamt exkl. USt.

472,64

Zusammenfassung Seitenwand R:

Zusammenfassung Seitenwand R:

Ersatzteile-Original	:	EUR	89,07
Arbeitslohn	: AZ 16,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	177,33
Lackmaterial	:	EUR	135,30
Lackierarbeit	: AZ 19,42 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	258,29
	exkl. USt.	EUR	659,99
	+ 20% USt.	EUR	132,00
	Reparaturkosten inkl. USt.	EUR	791,99

Schadenbeschreibung:

Seitenwand rechts eingedellt.
Im hinteren und im Einstiegsbereich verkratzt und geschürft.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
BLLENDE RADLAUF H R	3672	51 77 7 332 340	1	89,07	89,07
					89,07

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* SEITENWAND H R INSTANDSETZEN	3482		6,00 3	66,50
* STOSSSTANGE H LÖSEN	3482		4,00 3	44,33
				10,00
				110,83
10,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				110,83

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ABDECKUNG RADHAUS H R AUS-/EINBAUEN	51 71 541)	1,00 3	11,08
BLLENDE RADLAUF H R AUS-/EINBAUEN	51 71 978	2,00 3	22,17
EINSTIEGLEISTE H R AUS-/EINBAUEN	51 47 530	1,00 3	11,08
RAD/RAEDER H AUS-/EINBAUEN	36 10 800	2,00 3	22,17
			6,00
			66,50
6,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			66,50

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
SEITENWAND H R REP LACK STUFE III	3482		13,00	172,90	
LACKMATERIAL: 80,89					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			5,67	75,41	
P REPARATURLACKIERUNG					80,89
P MATERIAL-KONSTANTE					19,93
P AZT-MATERIAL-INDEX					34,48
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,75	9,98	
			19,42	258,29	135,30
19,42 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					258,29
Lackmaterial					135,30
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					393,59

Zusammenfassung Innenraumschäden:

Zusammenfassung Innenraumschäden:

Ersatzteile-Original	:	EUR	295,20
Arbeitslohn	: AZ 14,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	155,17
Lackmaterial	:	EUR	320,94
Lackierarbeit	: AZ 51,42 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	683,89

exkl. USt.	EUR	1 455,20
+ 20% USt.	EUR	291,04
Reparaturkosten inkl. USt.	EUR	1 746,24

Schadenbeschreibung:

Heckklappenverkleidung ist mehrfach geschürft.
D-Säulenverkleidung rechts ist geschürft.
Zierblende Türe links vorne verkratzt.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
K ZIERLEISTE V TÜR L			1	71,60	71,60
VERKLEIDUNG HECKKL	4907	51 49 7 350 851	1	118,04	118,04
VERKL D-SAEULE O R	4988	51 43 7 382 852	1	105,56	105,56
					295,20

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
VERKLEIDUNG HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	51 49 500	4,00 3	44,33
VERKLEIDUNG HECKABSCHLUSSBLECH AUS-/EINB	51 46 549	1,00 3	11,08
VERKLEIDUNG ABLEGEBODEN AUS-/EINBAUEN	51 47 601	1,00 3	11,08
VERKLDG RADHAUS H R AUS-/EINBAUEN	51 47 661)	4,00 3	44,33
VERKLEIDUNG C-/D-SAEULE R AUS-/EINBAUEN	51 47 871)	4,00 3	44,33
			14,00
			155,17
14,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			155,17

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			5,67	75,41	
REPARATURLACKIERUNG					301,01
P MATERIAL-KONSTANTE					19,93
P AZT-MATERIAL-INDEX					
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,75	9,98	
TUER V L OHNE F-RAHM REP LACK STUFE III	1521		16,00	212,80	
LACKMATERIAL: 110,06					
TUER V R OHNE F-RAHM REP LACK STUFE III	1522		16,00	212,80	
LACKMATERIAL: 110,06					
SEITENWAND H R REP LACK STUFE III	3482		13,00	172,90	
LACKMATERIAL: 80,89					
			51,42	683,89	320,94
51,42 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					683,89
Lackmaterial					320,94
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					1 004,83

Zusammenfassung Klasse 2:

Zusammenfassung Klasse 2:

Schadenbeschreibung:

Steinschläge im vorderen Bereich des Fahrzeuges.
Stoßstangen hinten mittlere Verkleidung oberflächlich geschürft.
Türe links hinten an der Türkante geschürft.
Windschutzschiebe weist oberflächliche Steinschläge auf.

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

- * = Anwenderangaben aus Audatex
- Z = Arbeitszeit wurde verändert
- P = Ersatzteilpreis bzw. Lackmaterial wurde verändert
- K = Position wurde manuell hinzugefügt (keine Audatex-Position)

Weitere Informationen

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 07.2021, ADVANTAGE, KAEITEMITTEL R1234YF, KRAFTSTOFFTANK VERGR, KLIMAAUTOMAT 2-ZONEN, SONNENSCHUTZVERGL H, CO2 UMFANG, KOMFORT ZUGANG-SYS, TELESERVICE, INTELLIGENTER NOTRUF, A-SPIEGEL ABBLENDEND, DAB TUNER, RADIO MEDIA, NAVIGATIONSSYST PLUS, CONNECTED DRIVE, LED-SCHEINWERFER, SCHEINW-WASCHANLAGE, SITZBEZ STOFF RACE, SPORTSITZE VORN, SITZHEIZUNG V, LORDOSENST SITZ V, DACHRELING SCHWARZ, KABELLOSES LADEGER, ABLAGENPAKET, ARMAUFLAGE V, BETAETIG HECKKL AUT, DIEBSTAHLWARNANLAGE, GESCHW-REGULIERUNG, HEAD-UP DISPLAY, I-SPIEGEL ABBLENDEND, PARK DIST CONTR V/H, PARKASSISTENT, RUECKFAHRKAMERA, M LEDERLENKRAD, 1995CCM 140KW, MULTIFUNKT-LENKRAD, 8-GANG AUTOMATIK, FUSSGAENGERSCHUTZ, RADSCHR-SICHERUNG, REIFEN 225/55 R17..H, FELGE 7.5 J X 17 ALU, ACTIVE GUARD, INTERIEURL SILBER, EU SPEZIFISCH, REIFENDRUCKKONTROLLE, 2-SCHICHT-UNI.

Bereifung:

1. Achse: Continental / 225/55 R 15 Sommer Profil in mm: links: 5,7 rechts: 5,4
2. Achse: Continental / 225/55 R 15 Sommer Profil in mm: links: 6,2 rechts: 6,4
3. Achse: Michelin / 225/55 R 15 Winter Profil in mm: links: 3,9 rechts: 6,5
4. Achse: Michelin / 225/55 R 15 Winter Profil in mm: links: 4,5 rechts: 6,6