

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570183
vom: 07.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002441335
Besichtigt am: 07.05.2026 15:37
Berichts-Nr: 10570183
FIN: WVVZZZCD8PW024778



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570183
vom: 07.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CMI
Erstzulassungsdatum:	06.04.2023
Laufleistung:	50.630 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Tornadorot/Soul-Schwarz/ Schwarz/Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	15 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570183
vom: 07.05.2026

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4 Leichtmetallräder "Richmond" 7,5 J x 17	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 180 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Entriegelung Hintersitz Standard
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrprofilauswahl
Abgasnorm EU6 AP	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 39 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientebeleuchtung 30-farbig, Ablagefach in der Mittelkonsole vorn beleuchtet	Fertigungsablauf Standard
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontantrieb
Außen-Sound Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Geschwindigkeitsbegrenzer in Verbindung mit Online-Diensten
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Heckspoiler
Batterie/Generator Kapazität Standard	Innenspiegel abblendbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betriebsspannung 12 V	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Bordwerkzeug	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Car2X	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dachhimmel	Kopfstützen vorn im Sitz integriert
Dämpfung vorn	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kurzheck
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Digitaler Radioempfang DAB+	LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar
Diversity-Antenne für FM-Empfang	LED-Plus-Scheinwerfer
Doppelkupplungsgetriebe DQ381	LED-Rückleuchten
Doppelton-Signalhorn	
Drehstromgenerator 140 A	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570183
vom: 07.05.2026

Leergewichtsbereich Standard	Ohne Trennwand
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne zus. Zierleisten
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Zusatz-/Standheizung
Motorenstart Standard	Ohne zusätzliche Bereifung
Müdigkeitserkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktionskamera	Pedale in Edelstahl gebürstet
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Progressivlenkung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radio
Nicht Heissland	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Radstand
Normal-Lackierung	Rechtsverkehr
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifen 225/45 R 17 mit sportlicher Fahrdynamik
Ohne 2. Batterie	Reifenkontrollanzeige
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Anhängervorrichtung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne Aufkleber und Embleme	Schalthebelknopf/-Griff in Alu
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Dachreling	Schriftzugsatz "GTI"
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Feuerlöscher	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Head-Up Display	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Scale Paper"
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Soundsystem "Harman Kardon", 8+1 Lautsprecher, 480 Watt Gesamtleistung, 12-Kanal-Verstärker, Subwoofer
Ohne Ladekabel	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Lichtassistent	Sportfahrwerk
Ohne Mode3 Ladekabel	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige	Stabilisator hinten
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Stabilisator vorn
Ohne Sitzheizung	Standard-Klimazonen
Ohne Sprachsteuerung	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Spurwechselassistent	Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass In Wabenstruktur
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570183
vom: 07.05.2026

Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Top-Sport-Ausstattung
Top-Sportsitze vorn
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Vierlenkerachse
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Vorderachs-Differenzialsperre
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570183
vom: 07.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	0,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	0,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	3,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja
Tirefit Ablaufdatum: 11.2026
Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570183
vom: 07.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Gebrochen	Ersetzen und lackieren
2	Windschutzscheibe	Gebrochen	Ersetzen
3	Türverkleidung vorne links	Verbrannt	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Klimaanlage Funktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
6	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Bodenteppich	Verbrannt	Smart Repair
8	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
9	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
10	Reifen hinten links	Riss	Ersetzen
11	Reifen hinten rechts	Riss	Ersetzen
12	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
13	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
14	Fußmatten	Verbrannt	Ersetzen
15	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Verkleidung A-Säule links	Verbrannt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Erneuern



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570183
vom: 07.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570183
vom: 07.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD8PW024778

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Schlechter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570183
vom: 07.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

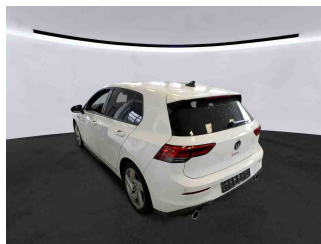

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

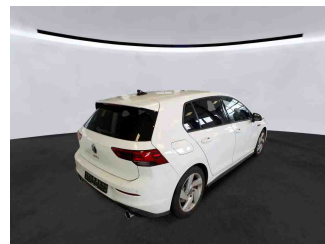


Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

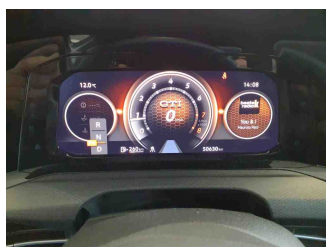

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

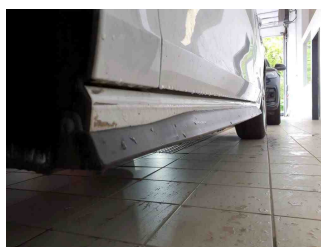


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

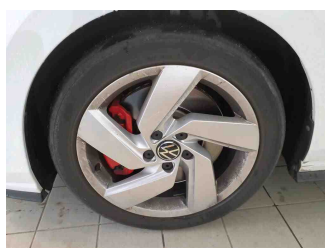


Räder - Rad montiert vorne links

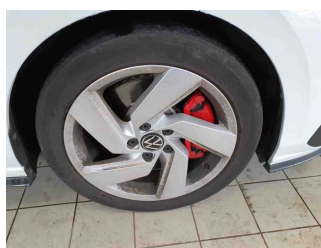

Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links

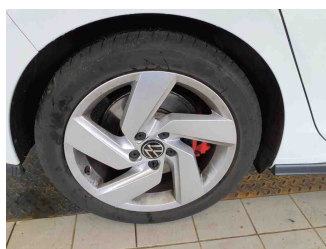


Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

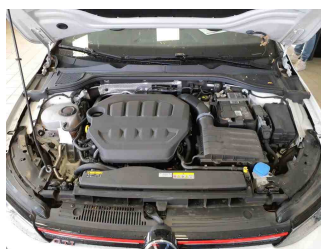

Fahrzeug - Motorraum offen

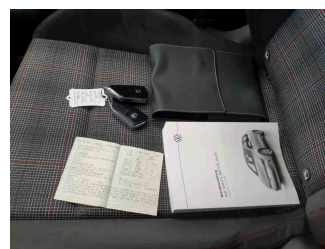

Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10570183
vom: 07.05.2026



Innenraum - Kofferraum

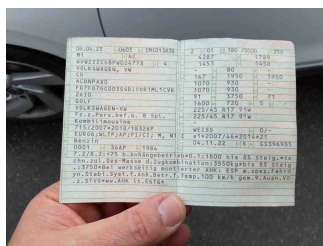

Fahrzeug - abgegebene ZB1

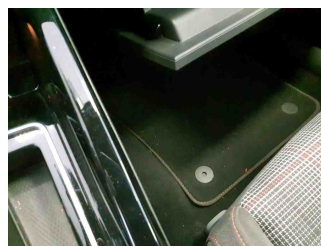

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

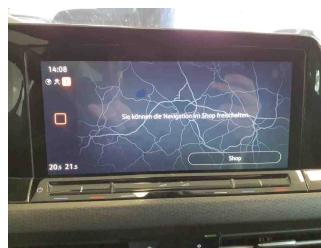

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570183
vom: 07.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Stoßfänger hinten - Gebrochen - Ersetzen und lackieren



2 - Windschutzscheibe - Gebrochen - Ersetzen



3 - Türverkleidung vorne links - Verbrannt - Ersetzen

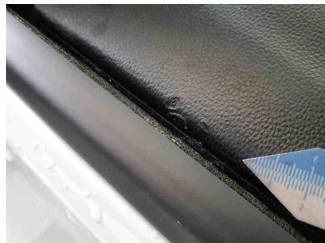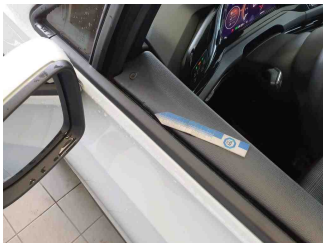

4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Klimaanlage Funktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Geräusche Armaturenbrett, Lüftung





Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570183
vom: 07.05.2026





6 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar



3

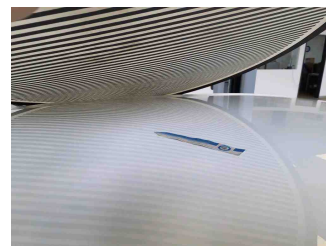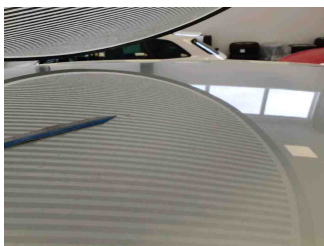


7 - Bodenteppich - Verbrannt - Smart Repair

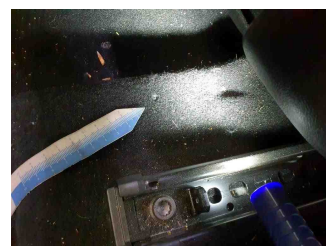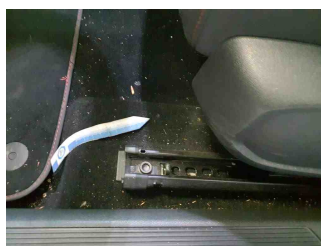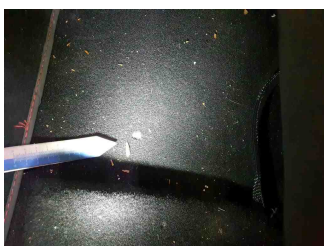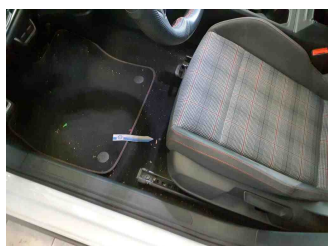



8 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen

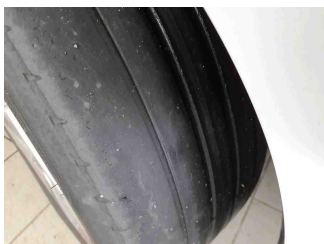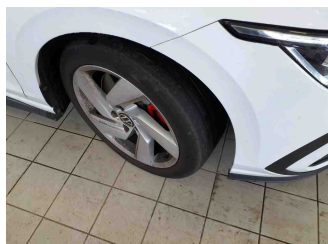

9 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen

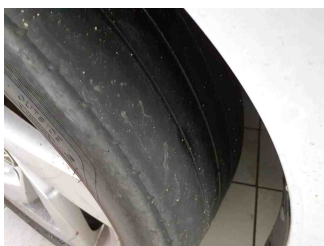

10 - Reifen hinten links - Riss - Ersetzen

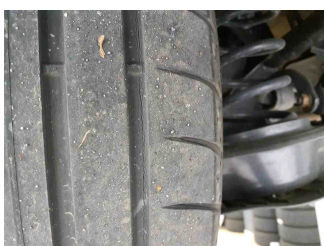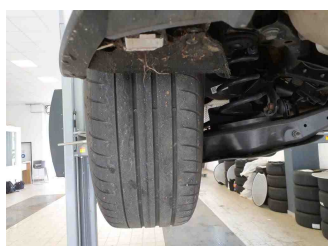





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570183
vom: 07.05.2026

11 - Reifen hinten rechts - Riss - Ersetzen

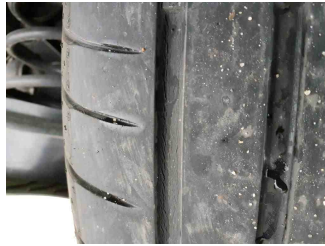
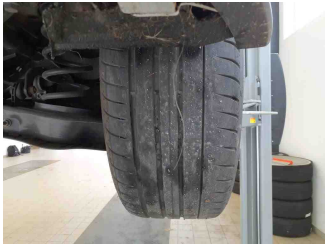


12 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung



13 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

1

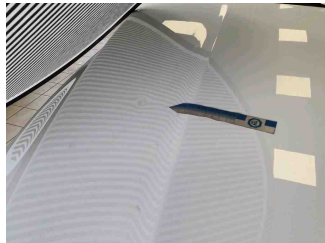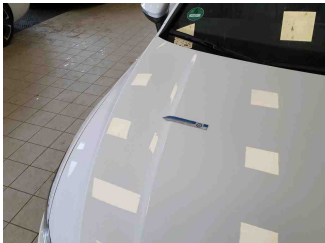





14 - Fußmatten - Verbrannt - Ersetzen

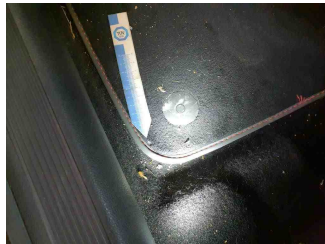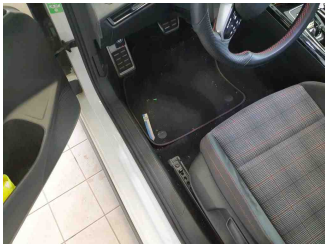

15 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Smart Repair

Kommentar

optische Wertminderung

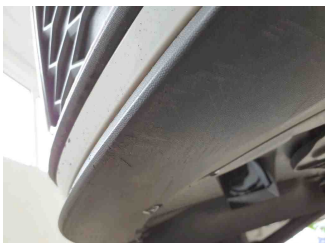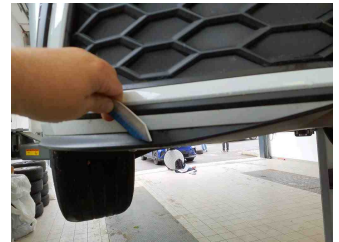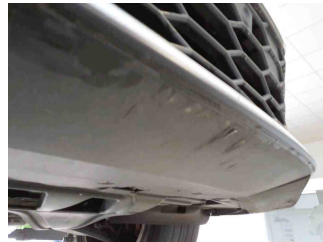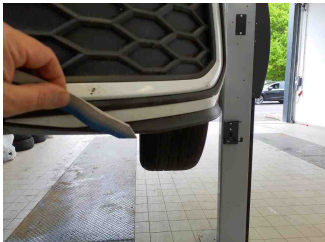





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570183
vom: 07.05.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Verkleidung A-Säule links - Verbrannt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

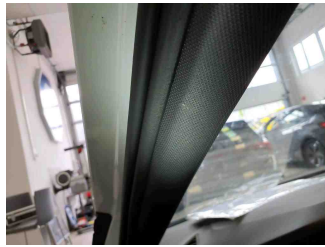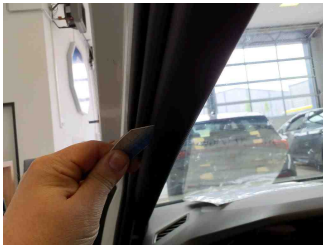

FEHLTEILE

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Fehlt - Erneuern

