



WBA11CG080CK75362

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	57,152 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	-5 Monat(e)
Type / Model	530e	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	WBA11CG080CK75362	Power	135 kW
Engine displacement	1,998 ccm	Cylinder	—
First registration	7 Jun 2022	Upholstery	
Last maintenance	06/2025, 45,402 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - No deduction
2	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
3	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
4	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
5	Rear bumper	Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
6	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
7	Door - front left side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
	None detectable

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 5 Aug 2026
Protocol number: 46904683
Delivery date: 5 Aug 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100Y	Bridgestone	Summer tyres	5mm - 5mm	Not o.k.	
2	245/45 R18 100Y	Bridgestone	Summer tyres	4mm - 4mm	Not o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 5 Aug 2026
Protocol number: 46904683
Delivery date: 5 Aug 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	530e	Mileage (Read)	57,152 km
Vehicle Identification number	WBA11CG080CK75362	First registration	7 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 5 Aug 2026
Protocol number: 46904683
Delivery date: 5 Aug 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior

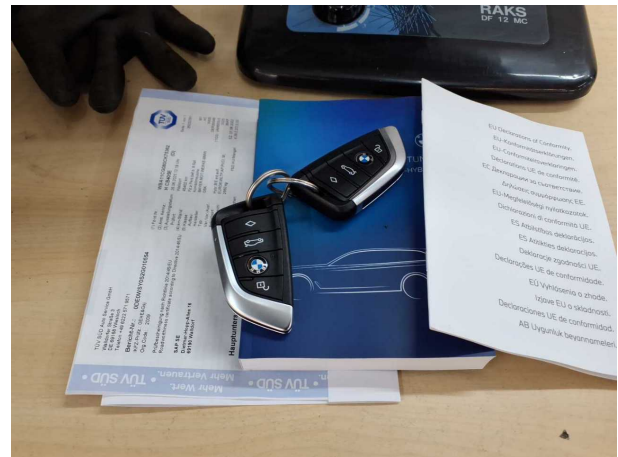


Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.

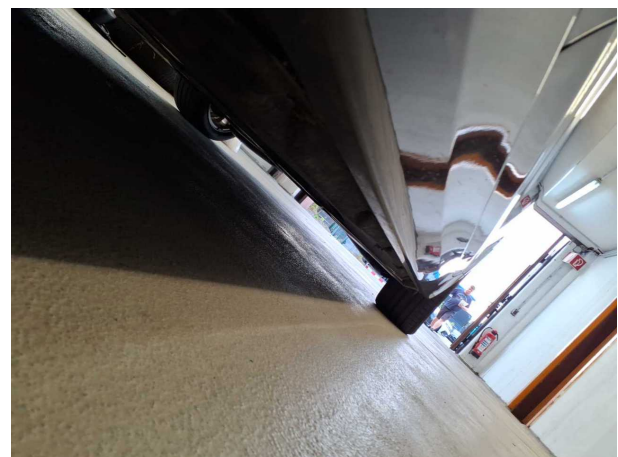


Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.

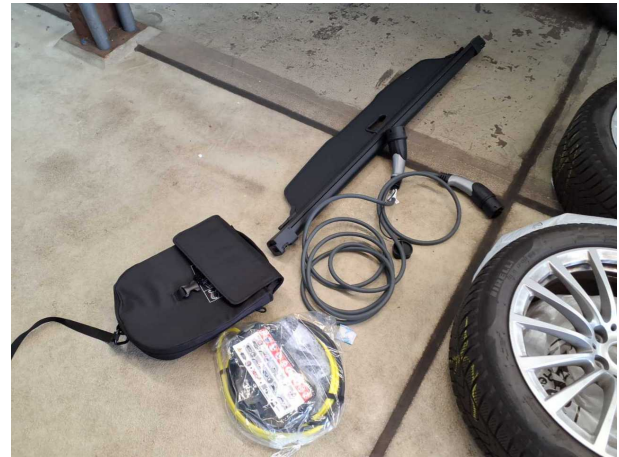


Figure 16: Misc.

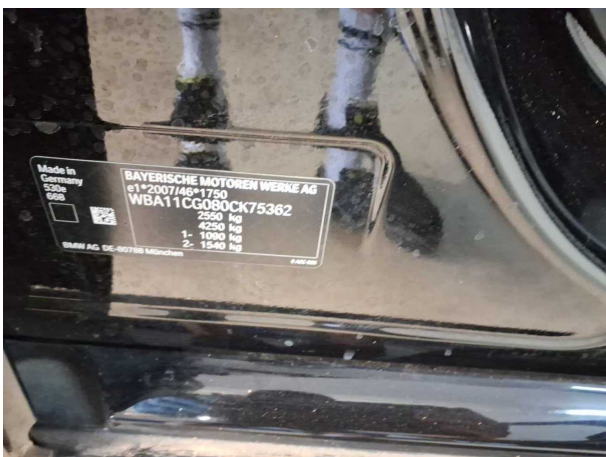


Figure 17: Misc.

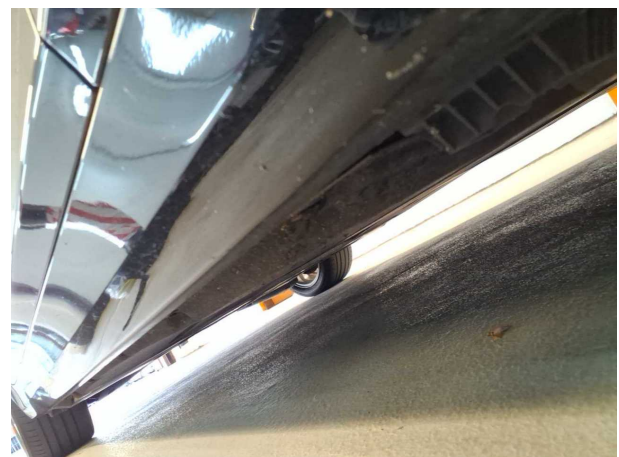


Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 5 Aug 2026
Protocol number: 46904683
Delivery date: 5 Aug 2026



Figure 19: Misc.

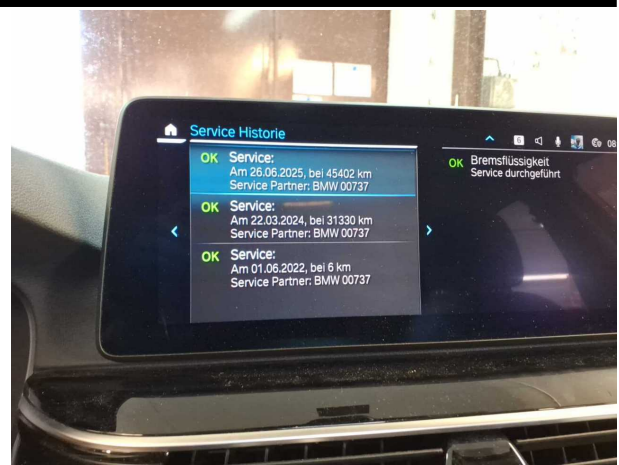


Figure 20: Misc.

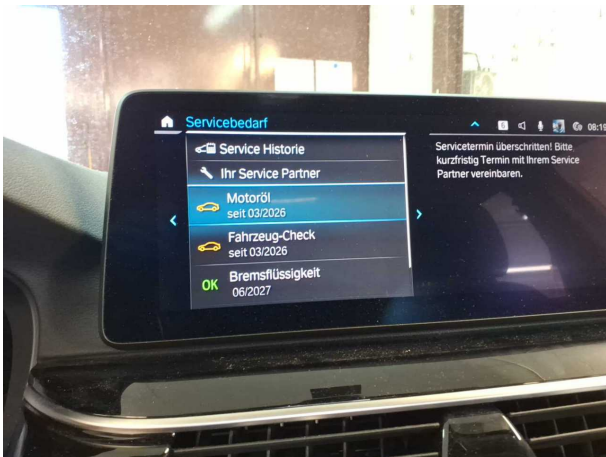


Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction



Damage #2: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work




Damage #2: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work




Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair

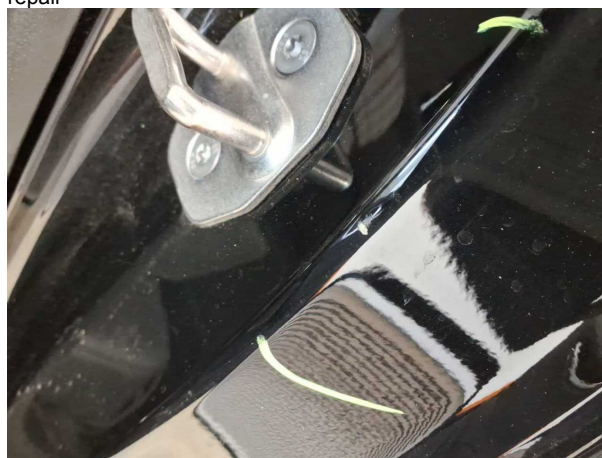

Damage #3: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair

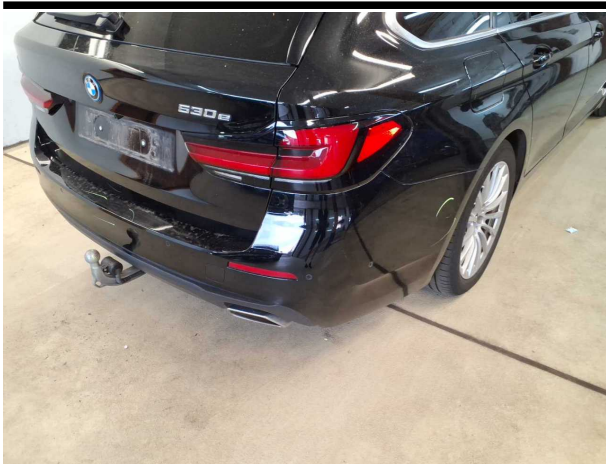


Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Dent / paintcoat dama...
- Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Dent / paintcoat dama...
- Repair and paint

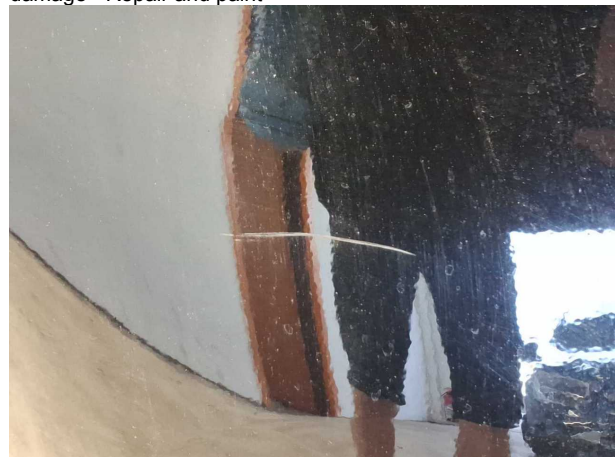

Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint

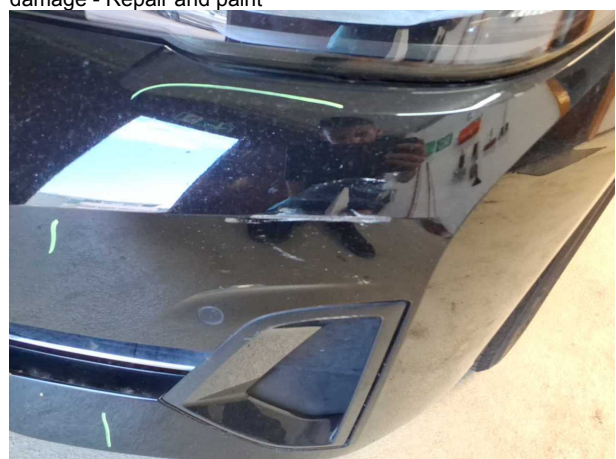

Damage #6: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



WBA11CG080CK75362

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	57.152 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	-5 Monat(e)
Typ/Modell	530e	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	WBA11CG080CK75362	Leistung	135 kW
Hubraum	1.998 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	07.06.2022	Polster	
Letzte Wartung	06/2025, 45.402 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	
2	245/45 R18 100Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 05.08.2026
Protokollnummer: 46904683
Anlieferungsdatum: 05.08.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	530e	Laufleistung (abgelesen)	57.152 km
Fahrgestellnummer	WBA11CG080CK75362	Erstzulassung	07.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

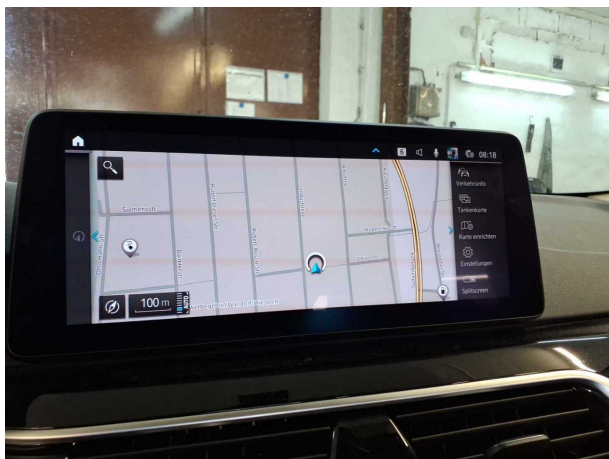


Abbildung 9: Innenraum

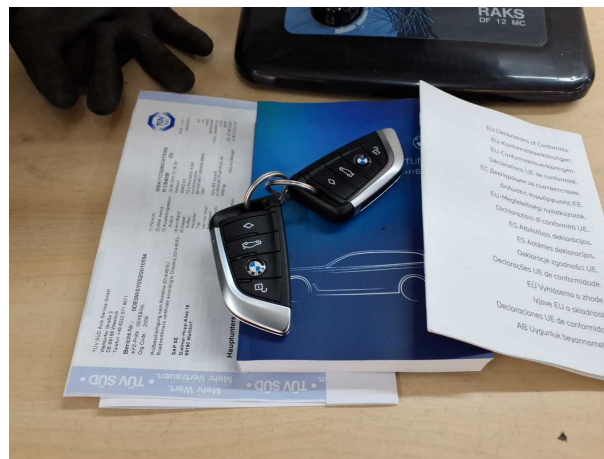


Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

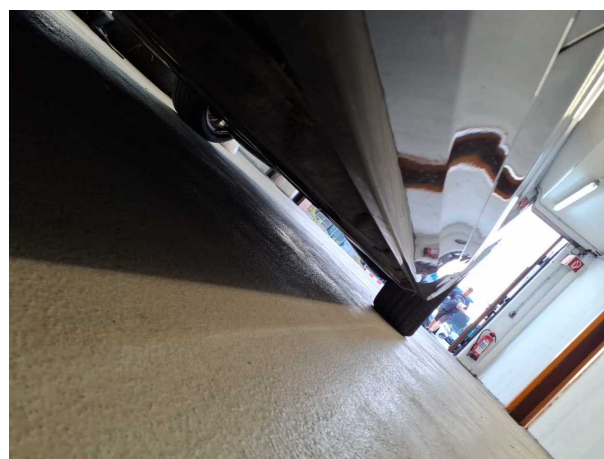


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

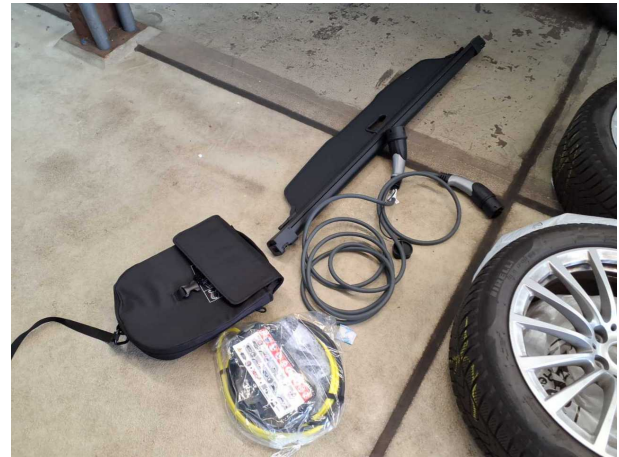


Abbildung 16: Sonstiges

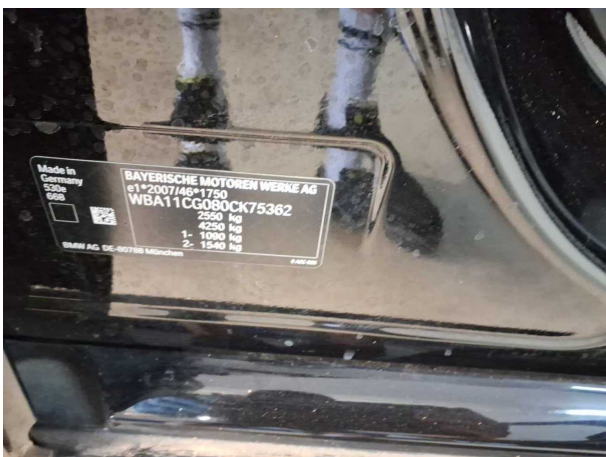


Abbildung 17: Sonstiges

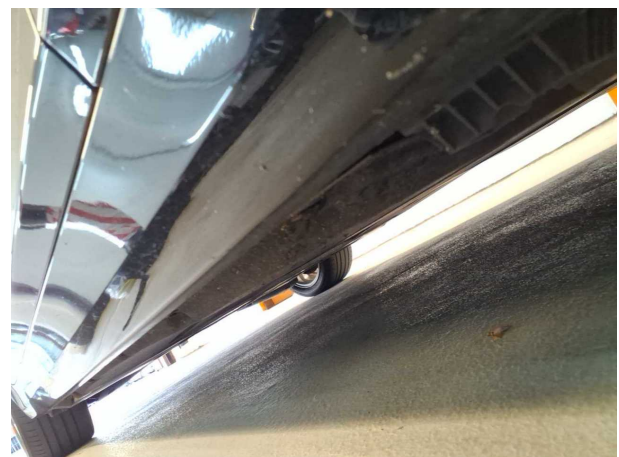


Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

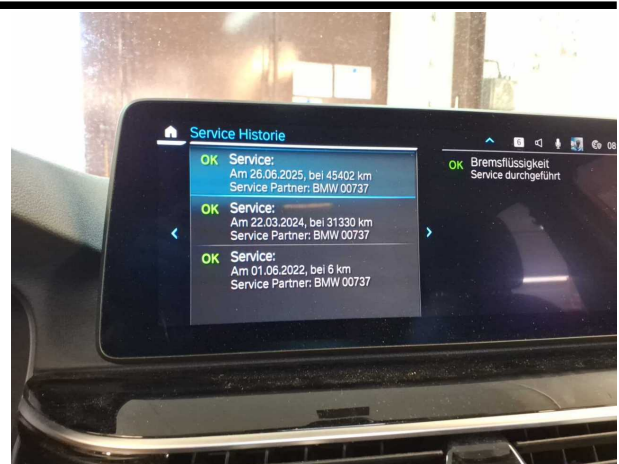


Abbildung 20: Sonstiges

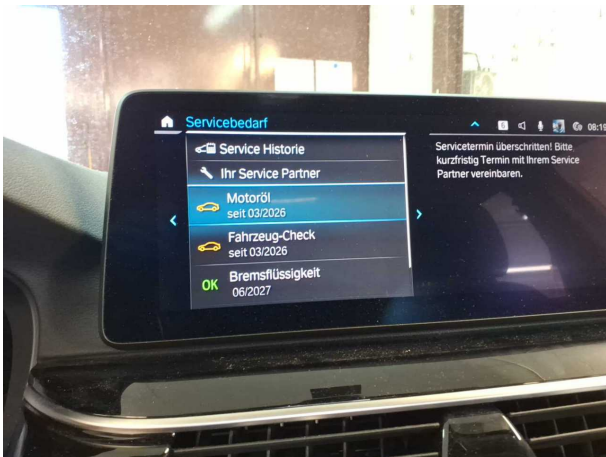


Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

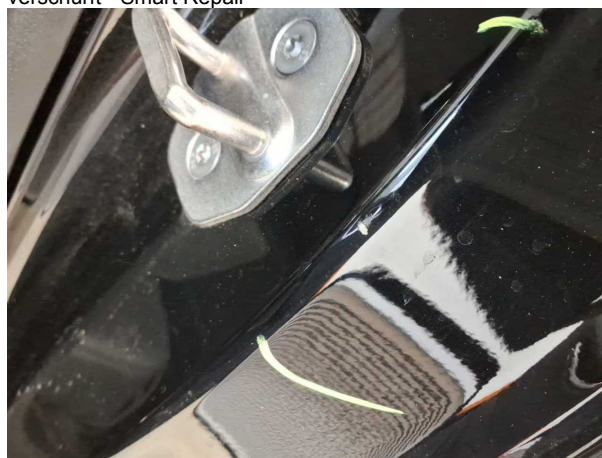


Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

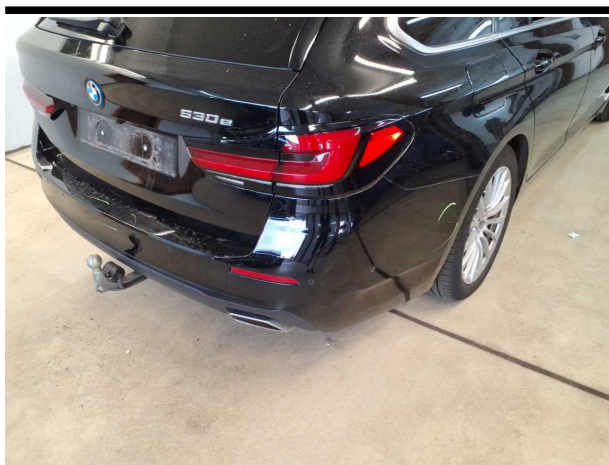


Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

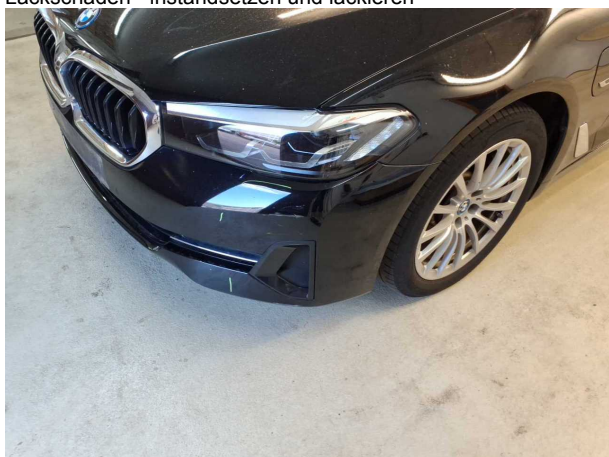


Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

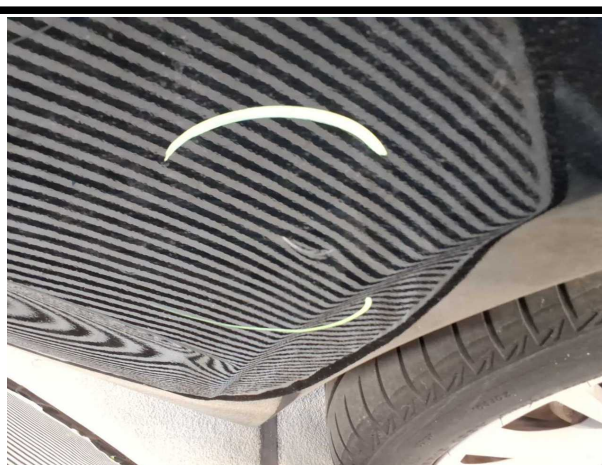

Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

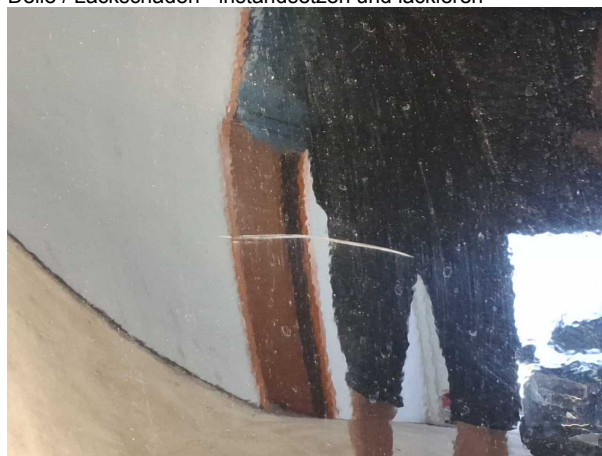

Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

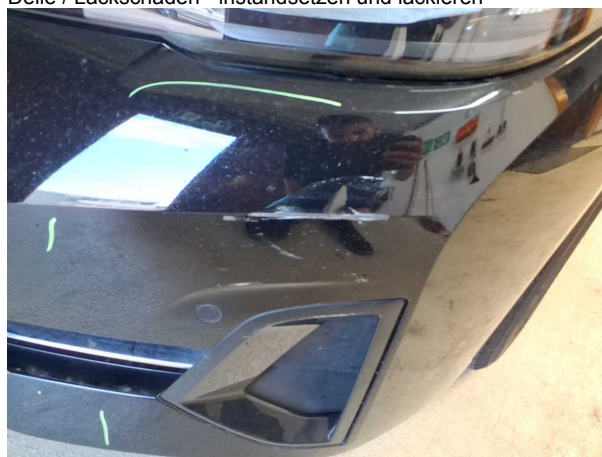

Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott