

Wertgutachten

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Sprinter		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	W1V3KBFZXSP732650
Erstzulassung	18.07.2024	Laufleistung (abgelesen)	25.423 km
HSN/TSN	2222 / BOW 39616	Kraftstoffart	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik (Getriebe Automati...
Farbe	ARKTIKWEISS	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	125 kW	Nächste HU	
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	-469 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nacklackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	unterschiedliche Hersteller	9mm / 8mm	i.O.
2	235/65 R16 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: LB5 3. Bremsleuchte, FF5 Ablagefach oberhalb Frontscheibe, FJ4 Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, LE1 Adaptives Bremslicht, SA5 Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, J65 Außentemperaturanzeige, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T77 Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand, Elektr. Bremskraftverteilung (EBV), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), EY6 Fahrassistenten-System: Pannenmanagement, JA8 Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektrisch 2-fach, XM1 Geräuschmaßnahme außen, G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), D03 Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, Keyless-Start, Kindersicherung, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, D50 Laderaumtrennwand durchgehend, CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Leuchtweitenregelung, Z1N LKW-Zulassung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, MU5 Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, Partikelfilter, Radiovorbereitung, IR4 Radstand 3665 mm, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, T16 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), J58 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF7 Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, S22 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, MJ8



Start/Stop-Anlage Motor, Tagfahrlicht, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, XG7 Zul.Gesamtgewicht 3,50 t, Zweiwege Lautsprecher vorn

Sonderausstattung: FF4 Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, SA6 Airbag Beifahrerseite, XM4 Akustik-Paket, E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, F64 Außenspiegel elektr. anklappbar, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, FU5 Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, L44 Blinkleuchten vorn seitlich, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), L71 Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder, FZ5 Diebstahl-Warnanlage, T85 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links, T86 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, CB7 Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I, V3L Fußmatten Allwetter, CW2 Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung, M60 Generator 250 A, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), T75 Haltegriffe A-Säulen, W54 Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), V43 Holzfußboden im Laderaum, E1B Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), H1I Innenausstattung: Luftdüsen Instrumententafel, FJ1 Klappdeckel für Ablagefach, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempomat), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, K51 Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz, KB7 Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr., ES5 Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich), V95 Leitungskanal an Heckportal, V94 Leitungskanal an Seitenwand, C6L Lenkrad mit Multifunktion, LB1 Markierungsleuchten seitlich, L13 Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, FR8 Rückfahrkamera, JF1 Scheibenwischer mit Regensensor, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, SB3 Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, S87 Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig, E46 Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, W73 Trittstufe Hecktür, E1U USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach), V52 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz), V42 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt, VC4 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, A50 Vorderachse verstärkt, H21 Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Karosserie	Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern	86,00 €
2	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
3	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Mehrkosten möglich) - leuchtet - Diagnose durchführen	150,00 €
4	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Mehrkosten möglich) - leuchtet - Diagnose durchführen	150,00 €
5	Seitenwand rechts	Seitenwand (Beplankung unten hinten) - Delle / Lackschaden - Smart Repair	150,00 €
6	Karosserie	Eckbeplankung rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	379,00 €
7	Stoßfänger hinten	Verkl. Stoßfänger Auftritt mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern	514,00 €
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	550,00 €
9	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	653,70 €
Summe (netto)			2.732,70 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Schadenhöhe (netto)
1	Front, Seite links, Seite rechts	6.050,27 €



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

- Abschleppöse
- Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
- Bordwerkzeug
- Verbandkasten
- Wagenheber
- Warndreieck
- Zigarettenanzünder

Reparaturkostenkalkulation im Anhang - Kostenausweitung möglich

Nach Teilerlegung, Vermessung oder bei der Reparatur des Fahrzeuges können weitere, unfallbedingte Beschädigungen sichtbar werden. Insoweit sind die vorliegenden Informationen inhaltlich u.U.noch unvollständig.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	2.732,70 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Unfallschaden	6.050,27 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	8.782,97 €
Mwst. (19%)	1.668,76 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	10.451,73 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Unfallschaden

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung

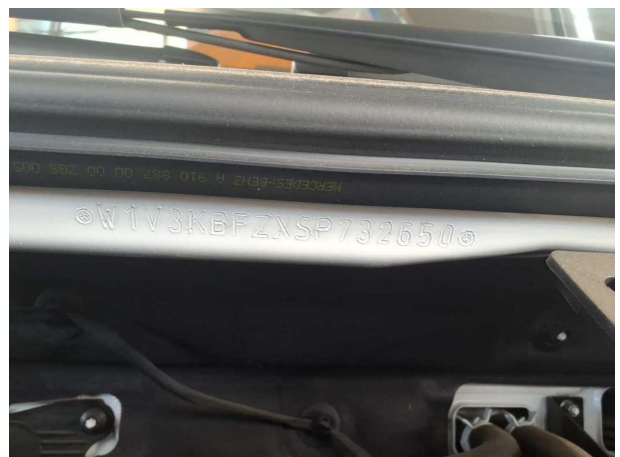


Abbildung 12: FIN

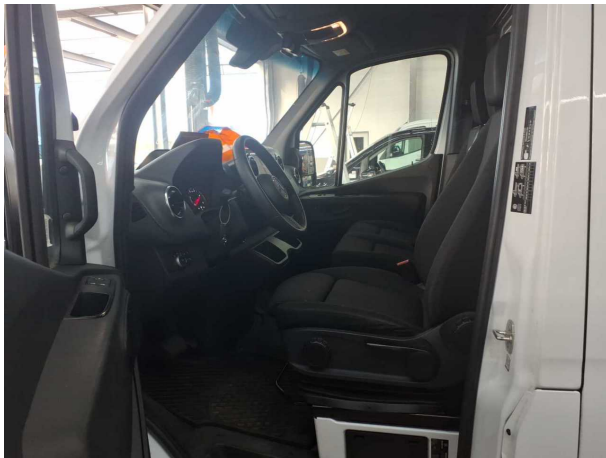


Abbildung 13: Innenraum

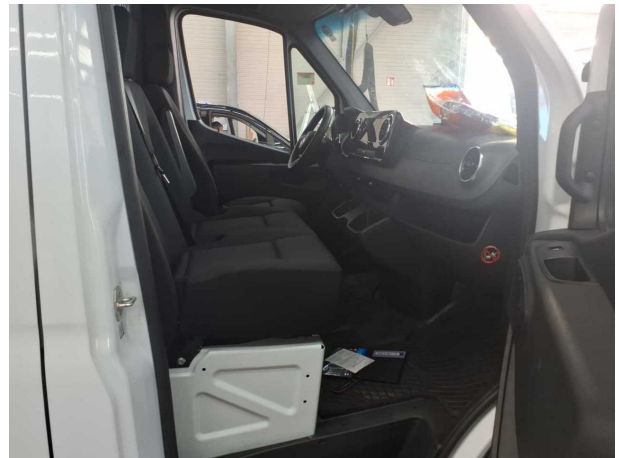


Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum

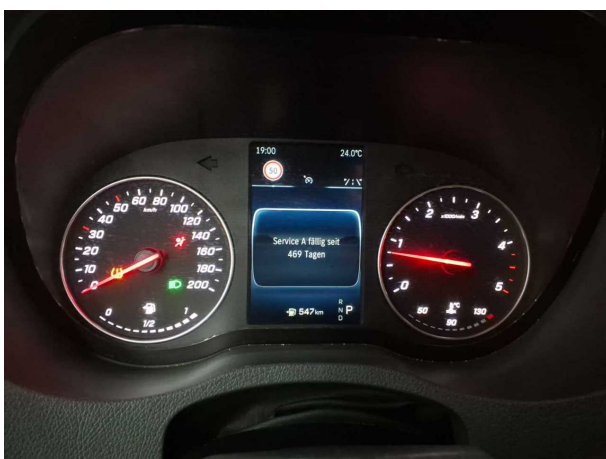


Abbildung 17: Kombiinstrument

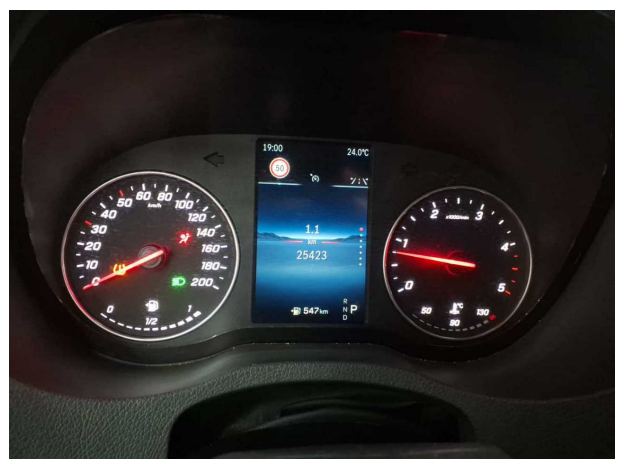


Abbildung 18: Kombiinstrument

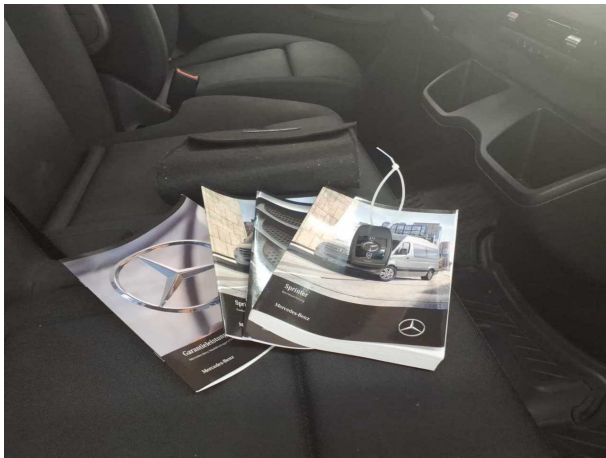


Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Karosserie: Türrichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #3: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Mehrkosten möglich) - leuchtet - Diagnose durchführen



Beschädigung #4: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Mehrkosten möglich) - leuchtet - Diagnose durchführen




Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand (Bepankung unten hinten) - Delle / Lackschaden - Smart Repair

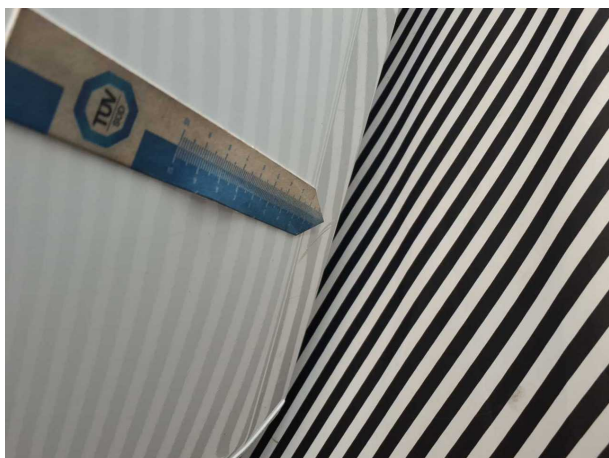


Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand (Bepankung unten hinten) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Karosserie: Eckbeplankung rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

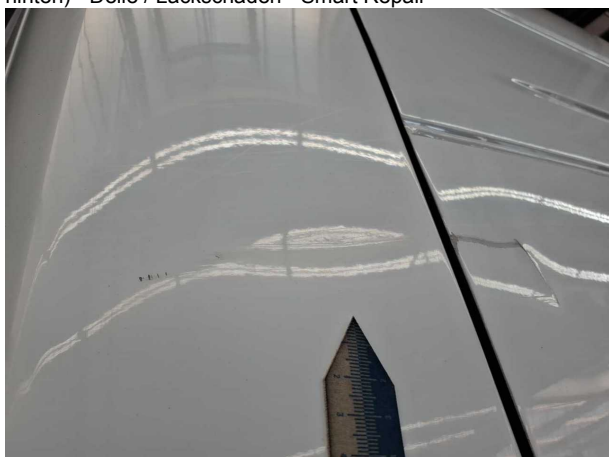

Beschädigung #6: Karosserie: Eckbeplankung rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

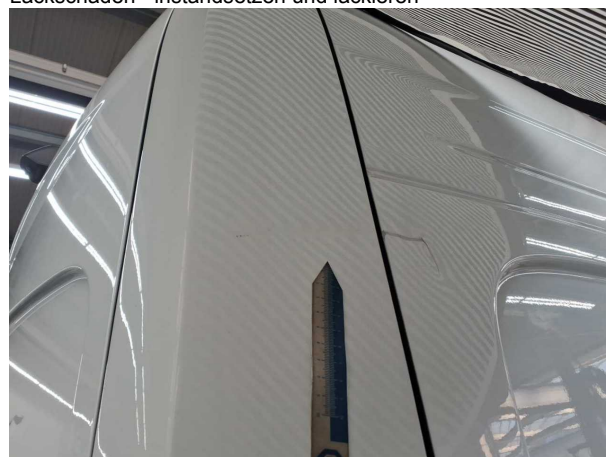

Beschädigung #6: Karosserie: Eckbeplankung rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #8: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen




Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

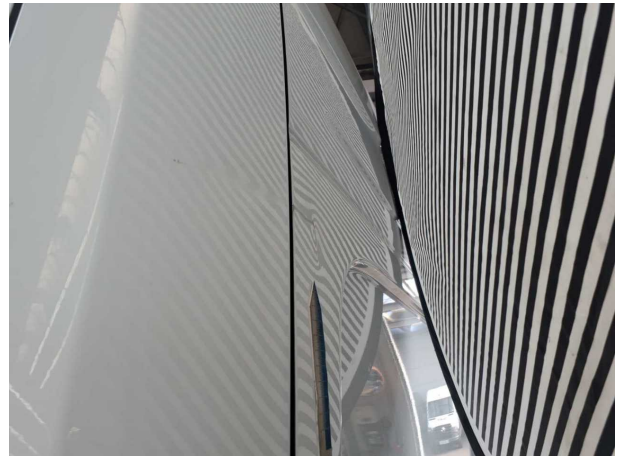

Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

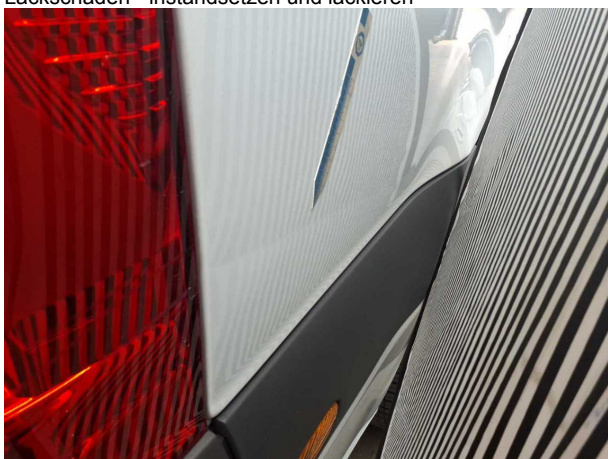

Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Unfallfotos




Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts

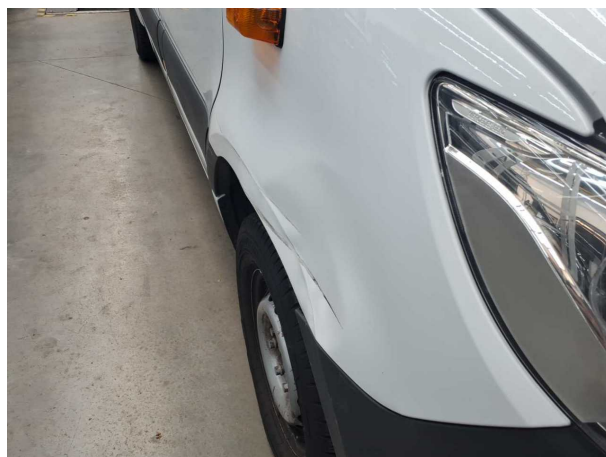


Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts




Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts

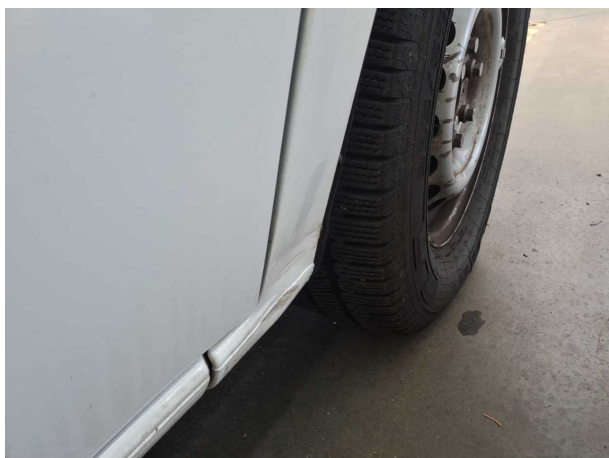

Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts

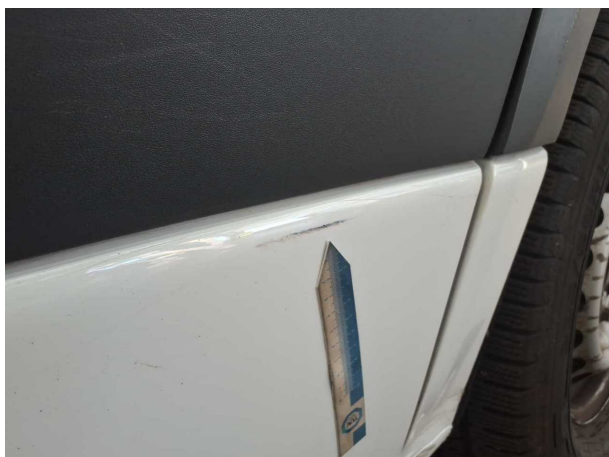


Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts




Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts




Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts

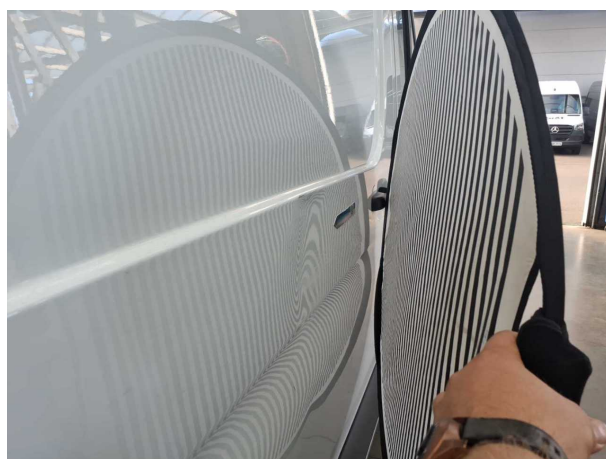

Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts

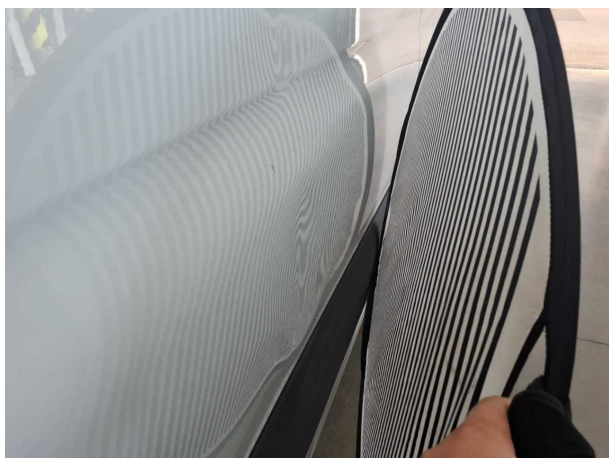

Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts

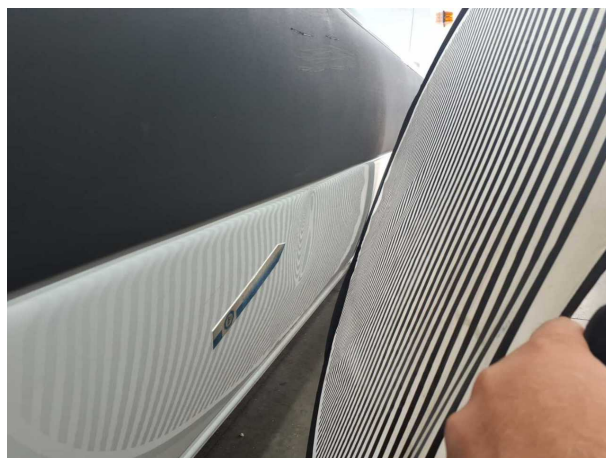


Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts




Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts

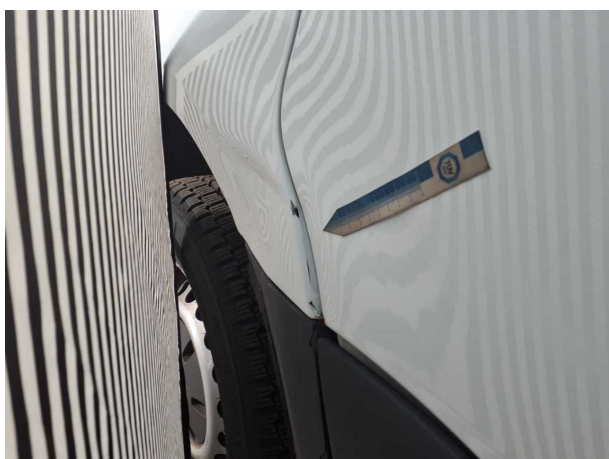

Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts

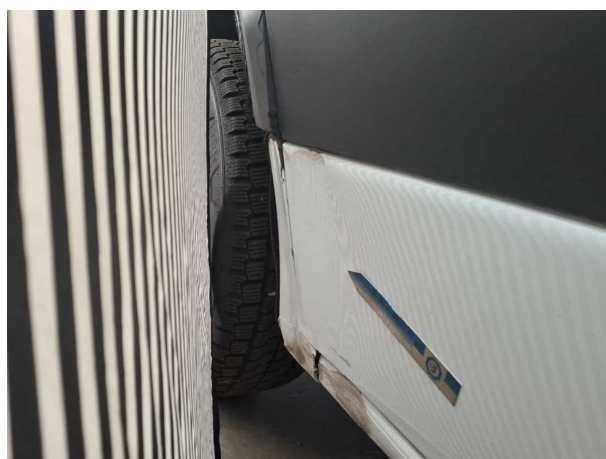

Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts




Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts

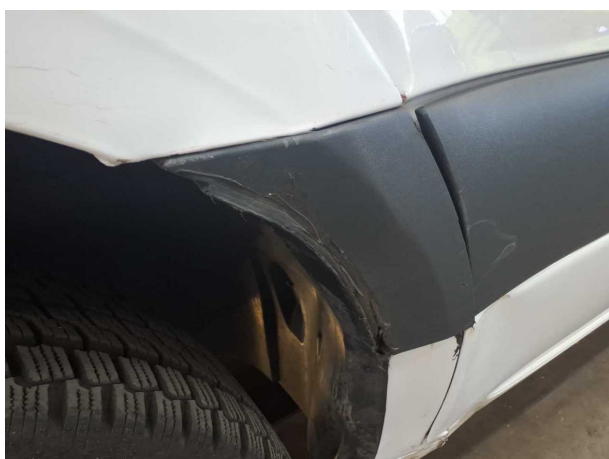

Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts




Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts

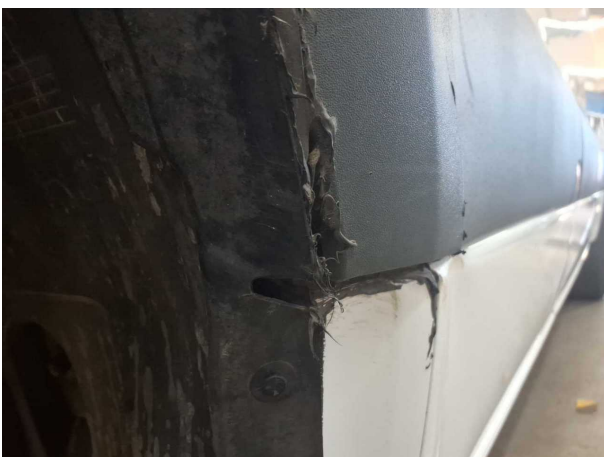

Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite links, Seite rechts

AUSFUEHR- VARIANTEN	AB P626849/T154693 WEGFALL PARKLEUCHTE AENDERUNGSPAKET 4-I EINST-GR ECKSAEULE L GRIFF EINST SCHIEBET PANNENMANAGEMENT A-SPIEGEL ELEK/KLAPP NAVIGATIONSSYSTEM ECO START/STOP VERKEHRSZ-ERKENNUNG DACHBEDIENEINH KOMF MARKIERUNGSL SEITL SITZBEZUEGE STOFF SITZHEIZUNG FAHRER KOMBIINSTR FARBIG WEITWURFDUESEN BATTERIE 12V 92AH F-SITZKASTEN NIEDRIG TRENNWAND FEHLBETANKUNGSSCHUTZ ABGASREINIG SCR GEN4 VERZURRSCH SEITENW WEGFALL FZG-ABSENK FELGE HERST MAGNETTO FELGE 6.5 J X 16 HOLZFUSSBODEN AUSSTATTUNG PRO GENERATOR 250A TOTWINKELASSISTENT H-ACHSE R245FE-2.45H HINTERRADANTRIEB AUSFUEHRUNG EUROPA KASTENWAGEN	SERVICE FEST 60000KM REIFENDR-UEBERWACH KLIMAAANLAGE RUECKFAHRKAMERA A-SPIEGEL OHNE BLINK NOTRUFASSISTENTSYST MOBILE KOM-MODUL LTE MULTIFUNKT-LENKRAD LADERAUM BELEUCHTET SPURHALTEASSISTENT NEBEL-/ABBIEGELICHT REGENSENSOR GURTWARNER BEIFAHRER SITZHEIZUNG BEIFAH HALTEGRIFF EINST L/R KABELLOSES LADEGER 3.BREMSLEUCHTE DACH ABLAGE O WINDSCHUTZS KLAPPDECKEL ABLAGEF SITZERKENNUNG F-SITZ 9-GANG AUTOMATIK VERZURRSCH DACHRAHM HOLD-FUNKTION REIFEN 235/65 R 16 C INNENVERKL BIS DACH LAENGST VERSTAERKUNG HECKTUER 270 GRAD LADER-SCHIEBETUER R AKTIV BREMSASSISTENT ACHSUEBERSETZ 3,923 ZUL GESAMTGEW 3500KG ZULASSUNG N1 ABLAGEFACH O DACHVKL	AUSST-PAKET AKUST LENKRAD HOEHENVERST WAERMED-GL MIT BAND GRIFF EINST HECKTUER MBUX MULTIMEDIA SYST A-SPIEGEL VERST/HZB DIGITALRADIO TEMPOMAT FAHRLICHTASSISTENT DECKENLEUCHTE H BLINKLEUCHTEN SEITL WET WIPER SYSTEM SCHWINGSITZ KOMF FAH BEIFAHRER ZWEISITZER ABLAGEFACH U COCKPIT LADEPAKET I-TAFEL AUFTRITT HECKTUER ABSCHLEPPPOESE H HAUPTTANK 93 LTR ARMLEHNE FAHRERSITZ BERGANFAHRHILFE STABILISIERUNG I BEIFAHRERAIRBAG DIEBSTAHL-WARNANLAGE RADKASTEN BELADBAR LASTENVERANK-SYSTEM V-ACHSE ERH TRAGLAST SCHWINGUNGSTILGER GERAEUSCHMASSNAHMEN HOCHDACH RADSTAND 3665MM PRODUKTIONSL DEUTSCH
------------------------	--	---	---

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
54-1011 01	DIAGNOSE VOR REPARATUR	1	3	22.56
54-1011 01	DIAGNOSE NACH REPARATUR	1	3	22.56
88-3617 01	VORBAUBEPLANKUNG L TEILSTUECK H AM RADLAUF AUS-/EINBAUEN UMFASST: SCHUTZLEISTE AUS-/EINBAUEN SYSTEM AUDATEX	2	3	22.56
			BLATT	1

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V3KBFZXSP7326 25.07.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
 PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
88-3617 01	VORBAUBEPLANKUNG R TEILSTUECK H AM RADLAUF AUS-/EINBAUEN UMFASST: SCHUTZLEISTE AUS-/EINBAUEN	2	3	22.56
88-1108 01	STOSSFAENGER V ERSETZEN (AUSGEB)	2	2	15.04
88-1102 01	STOSSFAENGER V KPL AUS-/EINBAUEN UMFASST: KUEHLERVERKLEIDUNG AUS-/EINB	2	11	82.72
88-1333 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ERNEUERN (FZG MIT NEBELSCHEINWERFER)	2	5	37.60
88-1883 01	HALTER FUER STOSSFAENGER L ERNEUERN (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	2	3	22.56
88-1898 01	HALTER FUER STOSSFAENGER R ERNEUERN (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	2	3	22.56
88-4405 01	RADHAUSSCHALE H V L AUS-/EINBAUEN	2	4	30.08
88-4404 01	RADHAUSSCHALE V V L AUS-/EINBAUEN	2	4	30.08
72-1503 01)	1. TUER L ERNEUERN, OHNE TEILE UMBAUEN (DREHTUER) UMFASST: TUER AUS-/EINBAUEN, EINSTELLEN	1	17	127.84
72-1503 01)	ALLE TEILE DER 1. TUER L ALS DREHTUER UMBAUEN (TUER AUSGEBAUT)	1	33	248.16
72-1080 01	1. TUER R AUS-/EINBAUEN (DREHTUER) UMFASST: TUER EINSTELLEN	1	17	127.84
88-2155 01	SCHUTZLEISTE AN DER 1. TUER R AUS-/EINBAUEN	2	2	15.04
72-1213 01	2. TUER R ALS SCHIEBETUER AUS-/EINBAUEN UMFASST: SCHIEBETUER AUS-/EINBAUEN, EINSTELLEN, TUERVERKLEIDUNG U, UND TUERFUEHRUNGEN AB-/ANMONTIEREN	1	7	52.64
KN	ABDAEMPfung 2. TUER R ERNEUERN	1	1	7.52
88-2161 02	SCHUTZLEISTE AN DER 2. TUER R AUS-/EINBAUEN	2	4	30.08
88-4106 01	BEIDE KOTFLUEGEL ERNEUERN	2	15	112.80
1482	TUER V R INSTANDSETZEN	1	6*	45.12
1782	SCHIEBETUER R INSTANDSETZEN	1	36*	270.72
2091	BEPLANKUNG EINST V L INSTANDSETZEN	2	18*	135.36

97-2500 ZAX	HOHLRAUMKONSERVIERUNG AN ERNEUERTEN KAROSSERIETEILEN DURCHFUEHREN SYSTEM AUDATEX	2	3	22.56
			BLATT	2

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V3KBFZXSP7326 25.07.2026

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 9.82 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.- PREIS
98-2216 01	KOTFLUEGEL V L	NEUTEILLACK ST I-M	10	98.20
98-2416 01	KOTFLUEGEL V R	NEUTEILLACK ST I-M	10	98.20
98-2216 ZAX	KOTFLUEGEL V L U	NEUTEILLACK ST I-M	3	29.46
98-2416 ZAX	KOTFLUEGEL V R U	NEUTEILLACK ST I-M	3	29.46
98-4006 01	TUER V L	NEUTEILLACK ST I-M	25	245.50
98-4106 01	TUER V R	REP LACK ST III	24	235.68
98-4375 01	SCHIEBETUER R	REP LACK ST III	43	422.26
98-2816 01	BEPLANKUNG EINST V L	REP LACK ST III	10	98.20
L 9959	ZUSCHLAG FARBMUSTER	HERSTELLEN	3	29.46
98-1560 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT- LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN		19	186.58
98-1133 ZAX	FARBTON MIT MISCHANLAGE AUFBEREITEN		2	19.64
98-1055 ZAX	SICHERHEITSMASSNAHMEN LACKIERUNG (FUER AUSFUEHRENDEN UND ODER OBJEKT)		3	29.46

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.07.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0281		STOSSFAENGER V	+907 880 0803 9K83	432.55
0297		ABD NEBELSCHEINW L	+910 885 4300 9K83	20.18
0298		ABD NEBELSCHEINW R	+910 885 4400 9K83	20.18
0351		FUEHRUNG STOSSF V L	910 885 0400	17.69
0352		FUEHRUNG STOSSF V R	910 885 0500	11.79
0353	8 X	SCHRAUBE	N000000 000543	13.76
0354	6 X	MUTTER	003 994 9145	8.34
0355	4 X	SPREIZNIET STOSSF V	124 990 0492	9.68
0741		KOTFLUEGEL V L	910 881 0000	191.55
0742		KOTFLUEGEL V R	910 881 0100	191.55
0743	6 X	SCHRAUBE L	163 990 0136	9.54
0744	6 X	SCHRAUBE R	163 990 0136	9.54
0745		SCHRAUBE L	N000000 001475	0.56
0746		SCHRAUBE R	N000000 001475	0.56
0749		KOTFLUEGEL V L U	910 880 2800	60.29
0750		KOTFLUEGEL V R U	910 880 2900	60.29
0751		SCHRAUBE L	163 990 0136	1.59
0752		SCHRAUBE R	163 990 0136	1.59
0753		MUTTER L	N000000 006037	1.37
0754		MUTTER R	N000000 006037	1.37
0775		SCHUTZL H KOTFL V L	+910 690 0000 9K83	27.15
0776		SCHUTZL H KOTFL V R	+910 690 0100 9K83	27.15
0841		RADHAUSSCHALE V L V	907 684 7705	23.89
0843		RADHAUSSCHALE V L H	907 684 5505	23.89
0855	5 X	SPREIZNIET L	124 990 0492	12.10
0857	3 X	MUTTER L	002 990 5350	4.62
0859	2 X	SPREIZNIET L	000 990 5492 9051	3.42

SYSTEM AUDATEX

BLATT

3

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V3KBFZXSP7326 25.07.2026

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.07.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0861	4 X	MUTTER L	002 990 5350	6.16
1481		TUER V L	910 720 2400	931.86
1681		SCHUTZL TUER V L	+910 690 0200 9K83	83.61
1682		SCHUTZL TUER V R	+910 690 0300 9K83	83.61
1685		SCHRAUBE L	006 990 5212	0.18
1686		SCHRAUBE R	006 990 5212	0.18
1876		DAEMPfung SCHIEBET R	639 602 0380	12.21
2332		SCHUTZL SCHIEBET R	+910 690 0700 9K83	151.50
2336	2	SCHRAUBE R	006 990 5212	0.36
		SYSTEM AUDATEX		BLATT 4

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V3KBFZXSP7326 25.07.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW = 1 STD						
GESAMT KL 1	123 AW	X	7.52	EUR/AW	924.96	
GESAMT KL 2	77 AW	X	7.52	EUR/AW	579.04	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						1 504.00
N E B E N K O S T E N						
UNTERBODENSCHUTZ					10.00	
HOHLRAUMKONSERV.						
LOHN KL 2	3 AW	X	7.52	EUR/AW	22.56	
MATERIAL					10.00	
KLEBE-/DICHTMATERIAL					10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN						52.56
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 12 AW = 1 STD						
ARBEITSLOHN	155 AW	X	9.82	EUR/AW	1 522.10	
LACKIERMATERIAL	30.00 %				456.63	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL						1 978.73
E R S A T Z T E I L E					2 455.86	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)					49.12	
SCHWEMM-MATERIAL					10.00	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						2 514.98
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....						6 050.27
-----						-----
MWST 19.00 %						1 149.55
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....						7 199.82

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 + = FARB-NR BESTIMMEN
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 LIZENZ = 67906882

* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
 MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_W1V3KBFZXSP7326

25.07.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT MERCEDES-BENZ SPRINTER 907 317 CDI
 FZ-IDENT-NR W1V3KBFZXSP732650 AMTL KZ WI-MD4302 TYP-CODE 03 SP 77
 ERSTE ZUL 18.07.2024 LAUFLEIST 25423
 REP-FIRMA MERCEDES-BENZ AUTOMOTIVE MOBILITY GMBH AM POSTBAHNHOF 16
 10243 BERLIN

KD-NR / SV-NR : 132275 67906882 CLASSDIRECT REL 31.00
 VERSIONS-NR: 50.3100.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 25.07.2026

AV-CODES

- AV UEBER FZ-IDENT-NR : BA B7 DD DK D5 E1 FV F1 F5 GB GF GJ GK GM G1 G5
 G6 G8 G9 HE HO HQ H1 H2 H6 IA ID IE IF II IK I2
 I3 I4 I5 I6 JI JN J5 J7 J8 J9 KC KH K6 LH LK LP
 L2 MB MC ME MG MZ M1 N1 OG OH OY O3 O8 PA PH P5
 P6 QD QH QK Q9 RM R3 R5 S2 S8 TB TD T0 T8 VP VX
 V5 V6 WZ W1 W7 W9 XC XK XS XX X6 YH YX ZH ZJ ZV
 ZY Z3 Z8
 - AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : BA B7 DD DK D5 E1 FV F1 F5 GB GF GJ GK GM G1 G5
 G6 G8 G9 HE HO HQ H1 H2 H6 IA ID IE IF II IK I2
 I3 I4 I5 I6 JI JN J5 J7 J8 J9 KC KH K6 LH LK LP
 L2 MB MC ME MG MZ M1 N1 OG OH OY O3 O8 PA PH P5
 P6 QD QH QK Q9 RM R3 R5 S2 S8 TB TD T0 T8 VP VX
 V5 V6 WZ W1 W7 W9 XC XK XS XX X6 YH YX ZH ZJ ZV
 ZY Z3 Z8

ERSATZTEILE / LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR/INFO : E 0777 EL / E 0778 EL / E 1683 EL / E 1684 EL
 E 2334 EL / N 1482 LO / N 1782 LO / N 6800 LO
 N 6801 LO / H 9975 LO / E 0281 ---> N 0281 Z
 E 0281 ---> N 0281 LO / E 0749 ---> N 0775 Z
 E 0749 ---> N 0775 LO / E 0750 ---> N 0776 Z
 E 0750 ---> N 0776 LO / L 9957 LL / L 9960 LL

LOHNFAKTOREN

- ZEITBASIS : 12 AW=1 STD
 - MECH/SPENGLER : 7.52 EUR/AW 7.52 EUR/AW
 - LACKIERER -HERST : 9.82 EUR/AW

RANDFAHREN-CODES

- AKTIVE CODES : 40 30.00 / 63 10.00 / 66 10.00
 70 10.00 / 72 10.00

ERSATZTEILE

- PREISSTAND : 01.07.2026
 - ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.07.2026

LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR : LE 0741 / LE 0742 / LE 0749 / LE 0750
 LE 1481 / LI 1482 / LI 1782 / LI 2091
 L 9959

SYSTEM AUDATEX

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_W1V3KBFZXSP7326

25.07.2026

ANZAHL POSITIONEN

- ERFASST : 52
 - MUTATIONEN :

SCHLUSSKALKULATION

LOHN: 1 504.00 NEBEN: 52.56 LACK: 1 978.73 ET : 2 514.98
 REP : 6 050.27 MWST: 1 149.55 REPI: 7 199.82

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

E 0281	E 0353	E 0354	E 0355	E 0297
E 0298	E 0352	E 0351	E 0741	E 0742
E 0743	E 0744	E 0745	E 0746	E 0775
E 0776	E 0777	E 0778	E 0749	E 0750
E 0751	E 0752	E 0753	E 0754	E 0855
E 0841	E 0857	E 0843	E 0859	E 0861
E 1682	E 1684	E 1686	I 1482 6	N 1482
E 1876	E 2332	E 2334	E 2336	I 1782 36
N 1782	E 1481	E 1681	E 1685	E 1683
IT 2091 18	N 6800	N 6801	H 9975	L 9960
L 9957	L 9959			

SYSTEM AUDATEX