

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

5615KXF / WMWYU710303J37914 / 3J37914

Datos vehículo:

Marca:	MINI	Combustible:	HIBRIDO
Modelo:	COUNTRYMAN COOPER SE ALL4 (F60)	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	COUNTRYMAN COOPER SE ALL4 (F60)	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	114.040

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5615KXF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	225/50/18	95	W	-
DI	PIRELLI	225/50/18	95	W	-
RP					-
TD	PIRELLI	225/50/18	95	W	-
TI	PIRELLI	225/50/18	95	W	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	28/04/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	vh equipa cable de carga doméstica, falta cable de carga rápida vh reparado anteriormente		

Daños no valorables:

5615KXF COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	
-----------------	--------------	--

5615KXF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Moldura dr luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	29,50	10,00	26,55 €
2. Moldura faro iz	-	REEMPLAZAR	0.09 h.			0,00	48,67	10,00	47,26 €
3. Moldura faro dr	-	REEMPLAZAR	0.09 h.			0,00	48,67	10,00	47,26 €
4. Moldura entrada puerta dl dr - BOARDWALK - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	56,98	10,00	51,28 €
5. Moldura entrada puerta tr iz - BOARDWALK - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	42,73	10,00	38,45 €
6. Moldura entrada puerta tr dr - BOARDWALK - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	42,73	10,00	38,45 €
7. Moldura inf luna lat dr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	59,16	10,00	56,32 €
8. Tapa tr guarnecido maletero	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	76,05	10,00	71,52 €
9. Anagrama puerta dl dr	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	35,81	10,00	38,77 €
10. Rejilla tr ventilación consola central - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	71,89	10,00	71,24 €
11. Tapa anclaje asiento infantil tr dr	-	REEMPLAZAR				0,00	45,72	10,00	41,14 €
12. Neumático tr iz - HANKOOK - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.63 h.			0,00	177,32	10,00	183,84 €
13. Neumático tr dr - HANKOOK - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.63 h.			0,00	177,32	10,00	183,84 €
14. Cable de carga - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	360,93	10,00	324,83 €
15. Antena	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
16. Spoiler paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.17 h.		0,00	0,00		45,04 €
17. Paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.91 h.	1.00 h.	4,24	0,00		77,77 €
18. Moldura contorno aleta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.42 h.		0,00	0,00		16,17 €
19. Retrovisor dr	Pintar Sustitución Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.	0.13 h.	0,53	0,00		15,16 €
20. Retrovisor iz	Pintar Sustitución Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.	0.13 h.	0,53	0,00		15,16 €
21. Moldura estribo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.42 h.		0,00	0,00		16,17 €
22. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		1.58 h.	6,69	0,00		86,77 €
23. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.58 h.	6,69	0,00		75,22 €
24. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		1.58 h.	6,69	0,00		86,77 €
25. Moldura contorno puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
26. Moldura contorno puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €

5615KXF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBI O	%DTO	IMPORTE
27. Barra portaobjetos dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.38 h.		0,00	0,00		53,13 €
28. Barra portaobjetos iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.38 h.		0,00	0,00		53,13 €
29. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
30. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
31. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.04 h.		0,00	0,00		1,54 €
32. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.04 h.		0,00	0,00		1,54 €
33. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
34. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
35. Techo	Pintar Reparado	-			5.67 h.	24,01	0,00		242,30 €
36. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Pieza desmontada	-			0.13 h.	0,53	0,00		5,53 €
37. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Pieza desmontada	-			0.13 h.	0,53	0,00		5,53 €
38. Paragolpes dl	Pintar Reparado Pieza desmontada	-			1.25 h.	5,29	0,00		53,41 €
39. Barra portaobjetos dr	-	PINTAR			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
40. Spoiler paragolpes dl	-	PINTAR			1.00 h.	4,24	0,00		42,74 €
41. Barra portaobjetos iz	-	PINTAR			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
42. Pomo-guardapolvos palanca	-	SIN ESPECIFICAR				0,00	0,00		35,00 €
43. Llanta rueda dl dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
44. Moldura estribo dr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
45. Moldura contorno aleta tr iz	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
46. Moldura contorno puerta tr iz	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
47. Guarnecido Techo	-	SR Tejidos				0,00	0,00		65,00 €
48. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
49. Llanta rueda dl iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
50. Llanta rueda tr dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
51. Tapizado banqueta tr	-	SR Tejidos				0,00	0,00		65,00 €
52. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
53. Moldura contorno puerta tr dr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
54. Aleta tr iz c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
55. Puerta tr iz	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
56. Moldura contorno aleta dl iz	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €

5615KXF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBI O	%DTO	IMPORTE
57. Volante dirección	-	SIN ESPECIFICAR				0,00	0,00		100,00 €
58. Llanta rueda tr iz	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
59. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
60. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
61. Embellecedor moldura estribo dr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	3261,85 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5615KXF RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	10,07 h.	387,63 €
Total material pintura	-	64,21 €
Total Mano de Obra Pintura	15,18 h.	584,40 €
Total Recambios	-	1146,13 €
Descuento recambios aplicado	-	127,35 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	1079,50 €









 








Check Control



LOS40 UR 11:37



Capó abierto



Maletero abierto

Detalles



Capó motor abierto

Capó no enclavado. ¡Peligro de acciden
Parar y cerrar el capó.

Manual de instrucciones



MODE



1

2

3

4

5

6





⚠ Vehículo en disposición de marcha
Para bajar: acciona la posición P del cambio y pulsa el botón Start/Stop.









Ⓢ WMWYU710303J37914 Ⓢ















5.16

OFF HI LO

Induction





OFF ON ZERO

1.44

inch/mm



























































IV 25

03

DGT

Manheim


























Manheim
COB ALUMINUM



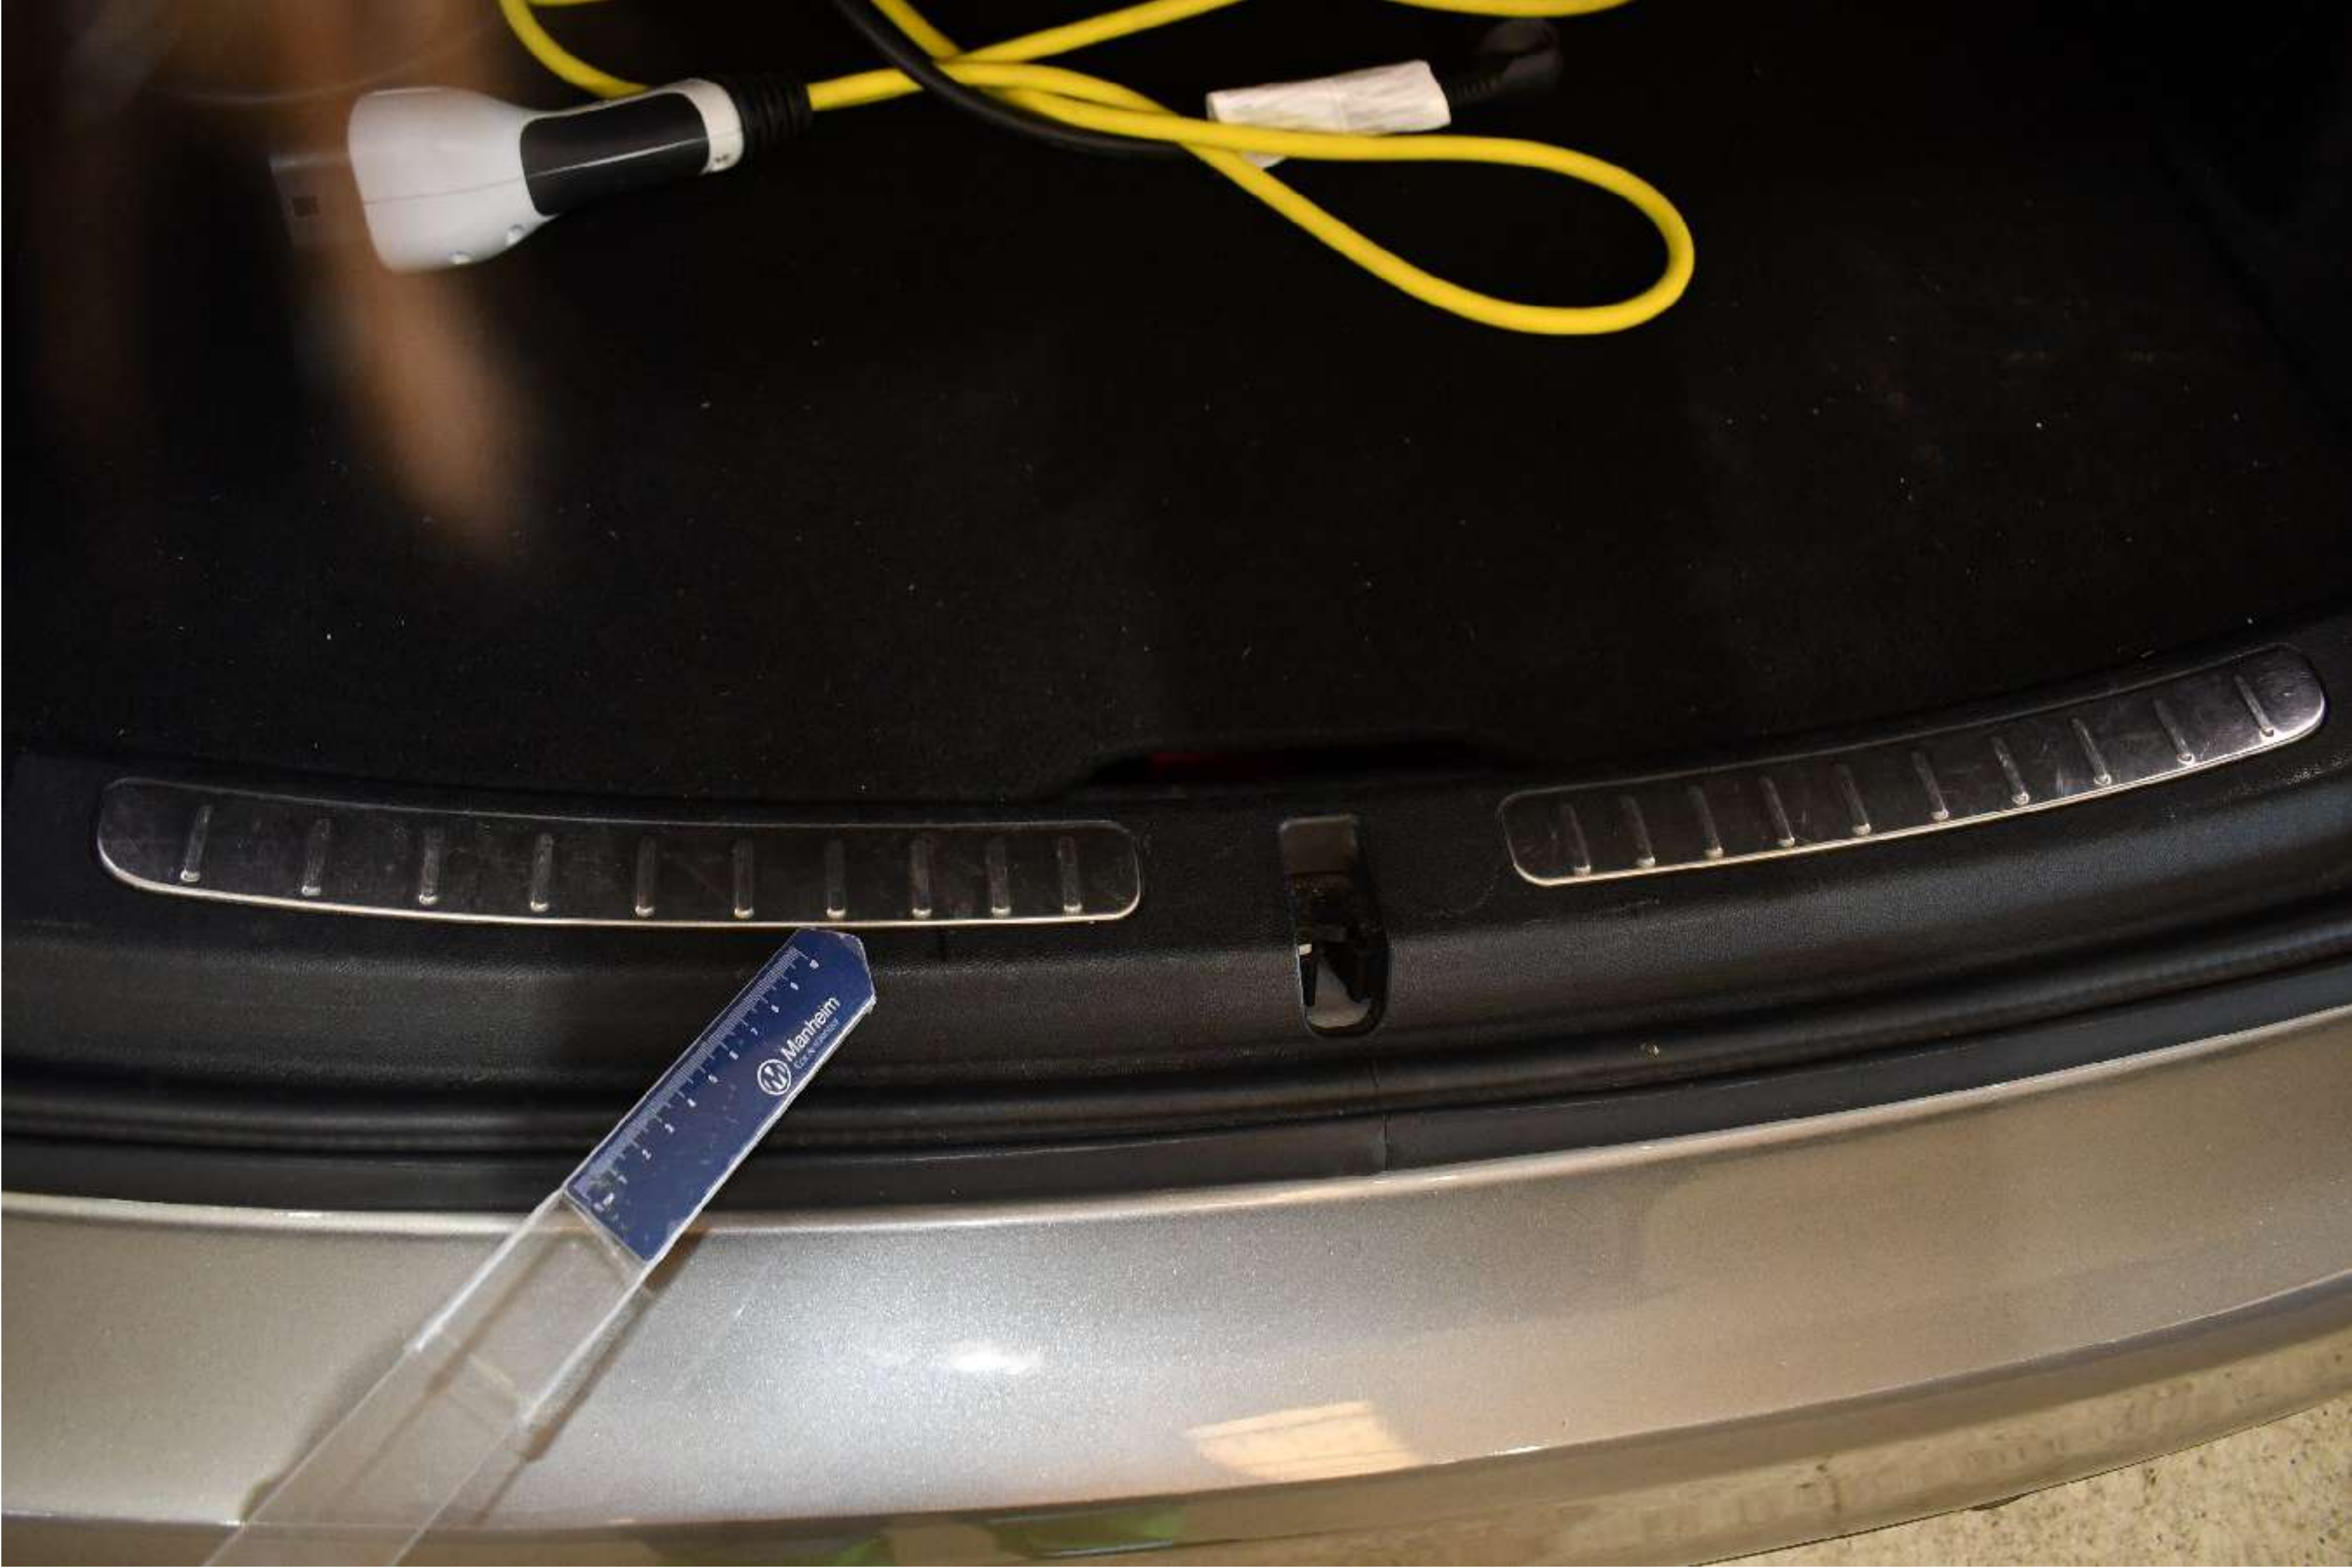













Manheim
CAR REPAIR







MINI COOPER S

Manheim
CO-OP

