



W1N2437011J030786

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	138.532 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	261 Tag(e)
Typ/Modell	EQA 250	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	W1N2437011J030786	Leistung	80 kW
Erstzulassung	09.05.2022	Polster	
Letzte Wartung	02/2023, 26.814 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - kein Abzug
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R18 104Y	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/55 R18 104Y	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R18 104H	Goodyear	Winterreifen	2mm - 2mm	n.i.O.	
2	235/55 R18 104H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 04.08.2026
Protokollnummer: 46880691
Anlieferungsdatum: 04.08.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	EQA 250	Laufleistung (abgelesen)	138.532 km
Fahrgestellnummer	W1N2437011J030786	Erstzulassung	09.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 04.08.2026
Protokollnummer: 46880691
Anlieferungsdatum: 04.08.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges

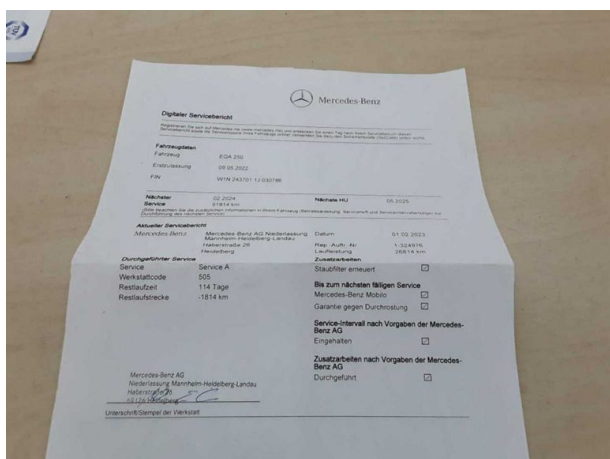


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

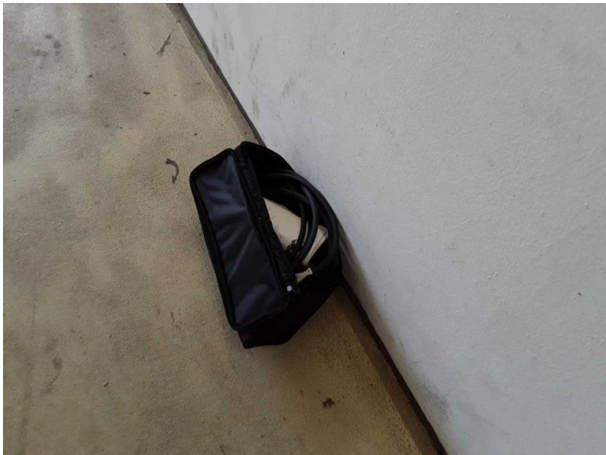


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

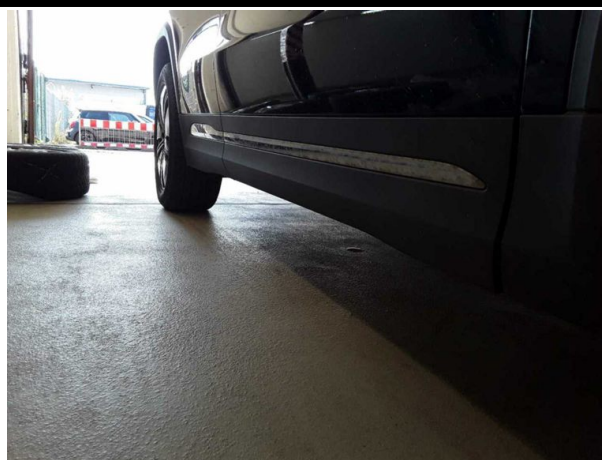


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

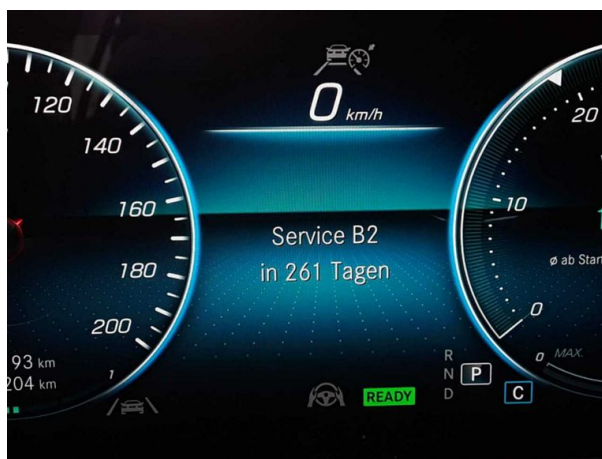


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - kein Abzug




Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

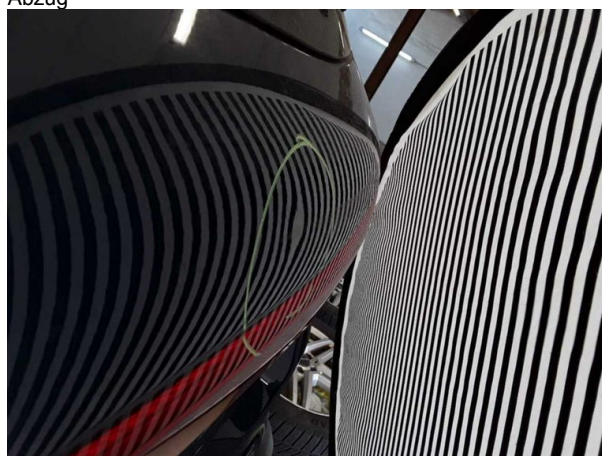

Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

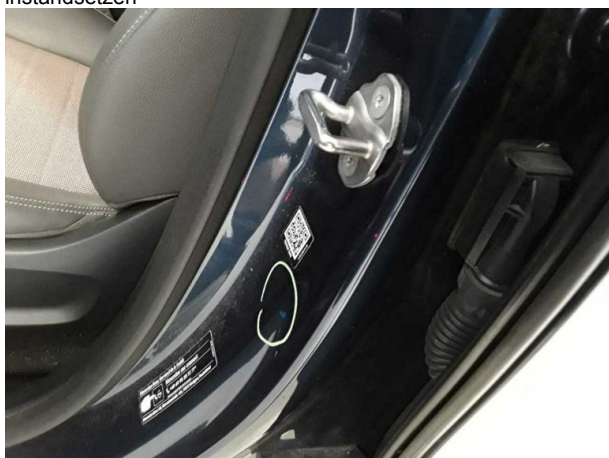

Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- Wertminderung



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt /
verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) -
sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) -
sanft instandsetzen




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
verkratzt / verschürft - Wertminderung

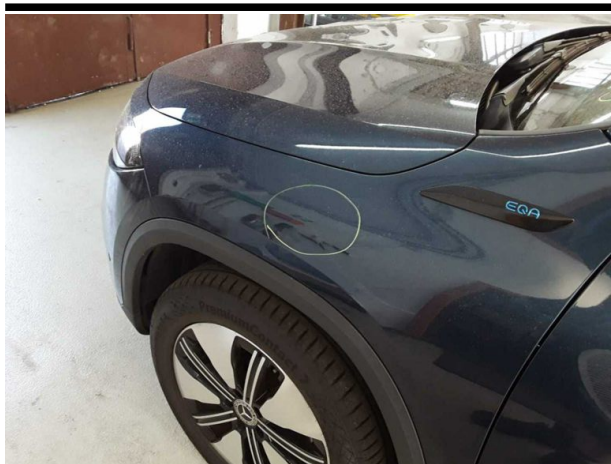


Beschädigung #7: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen

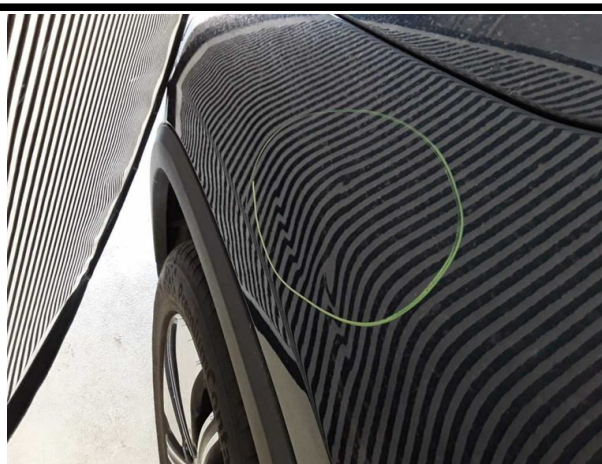

Beschädigung #7: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

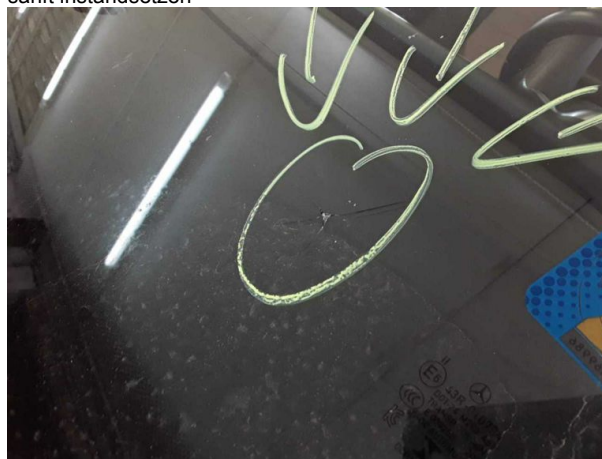

Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

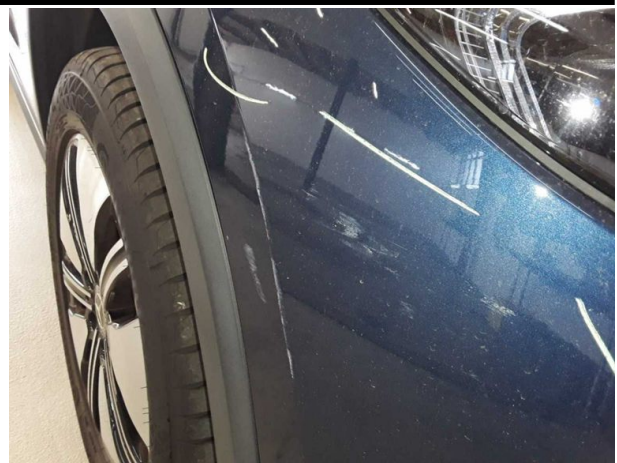

Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1N2437011J030786

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	138,532 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	261 Tag(e)
Type / Model	EQA 250	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	W1N2437011J030786	Power	80 kW
First registration	9 May 2022	Upholstery	
Last maintenance	02/2023, 26,814 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	2 tyres - Worn - No deduction
2	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
3	Sill - left side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
4	Front bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
5	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
6	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
7	Mudguard - left side	Mudguard - left side - dent(s) - Smooth repair work
8	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace
9	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Interior	Interior - Abrasion - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R18 104Y	Continental	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/55 R18 104Y	Continental	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R18 104H	Goodyear	Winter tyres	2mm - 2mm	Not o.k.	
2	235/55 R18 104H	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					02/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 4 Aug 2026
Protocol number: 46880691
Delivery date: 4 Aug 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	EQA 250	Mileage (Read)	138,532 km
Vehicle Identification number	W1N2437011J030786	First registration	9 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 4 Aug 2026
Protocol number: 46880691
 Delivery date: 4 Aug 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.

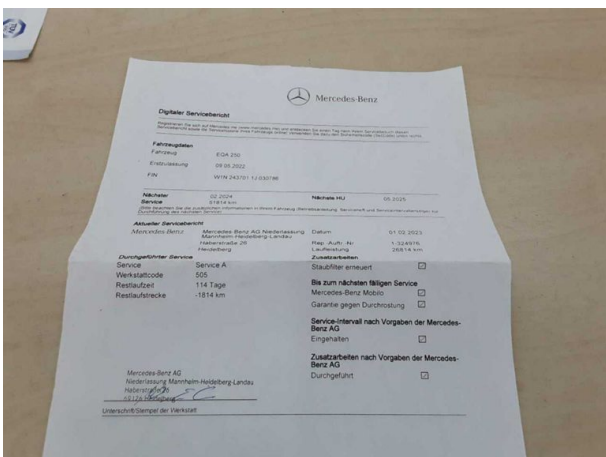


Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.

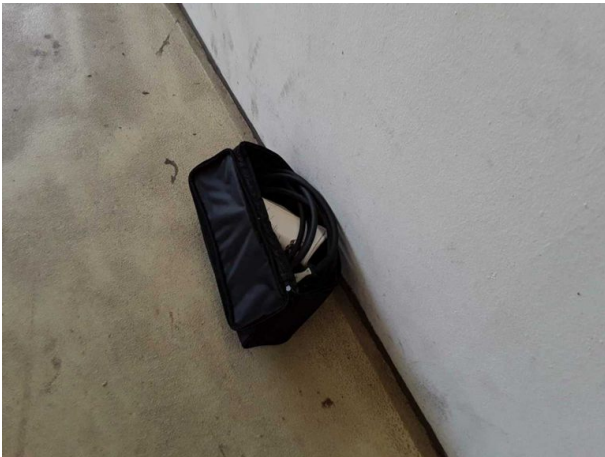


Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.

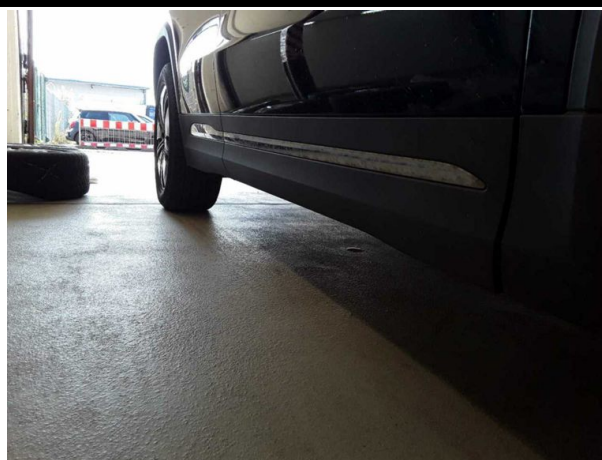


Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

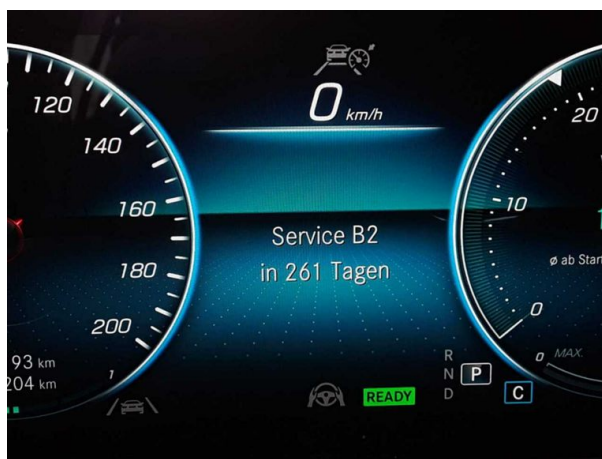


Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

Pictures of damage




Damage #1: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - No deduction




Damage #1: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - No deduction



Damage #2: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work

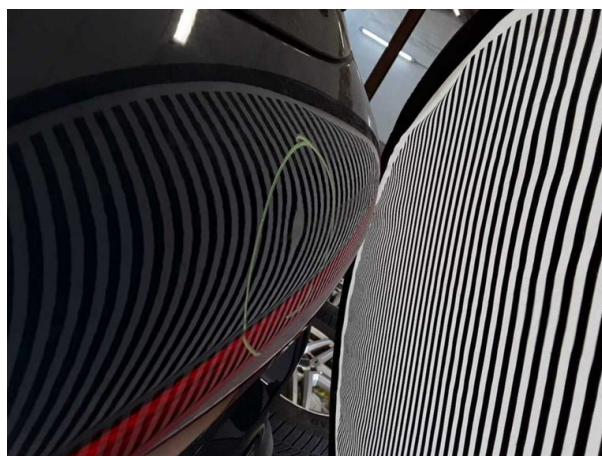

Damage #2: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work

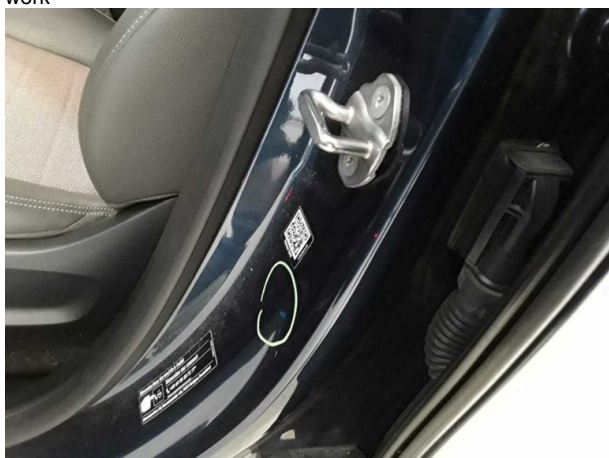

Damage #3: Sill - left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work




Damage #3: Sill - left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value

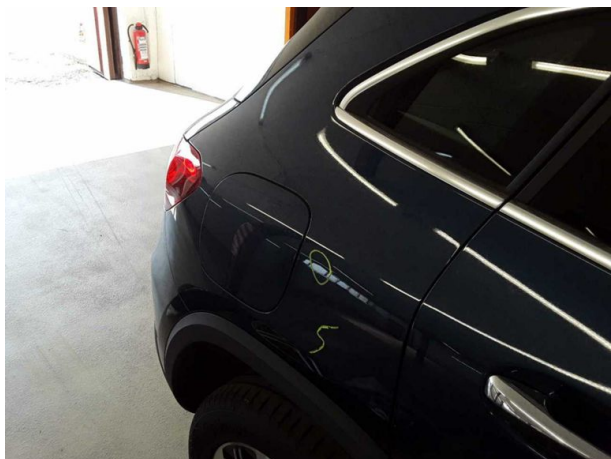

Damage #5: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work




Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value




Damage #7: Mudguard - left side: Mudguard - left side - dent(s) - Smooth repair work

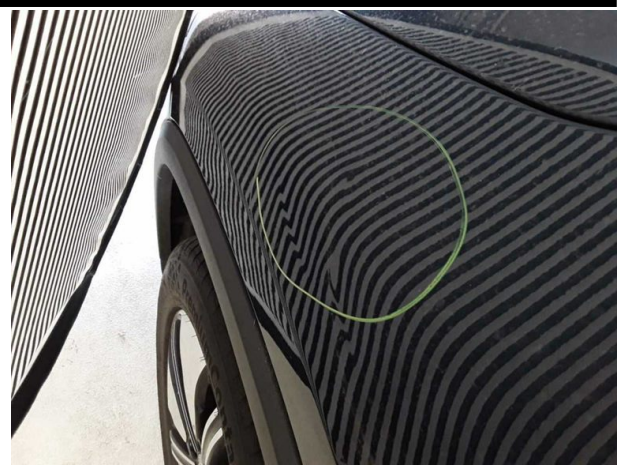

Damage #7: Mudguard - left side: Mudguard - left side - dent(...)
- Smooth repair work



Damage #8: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace

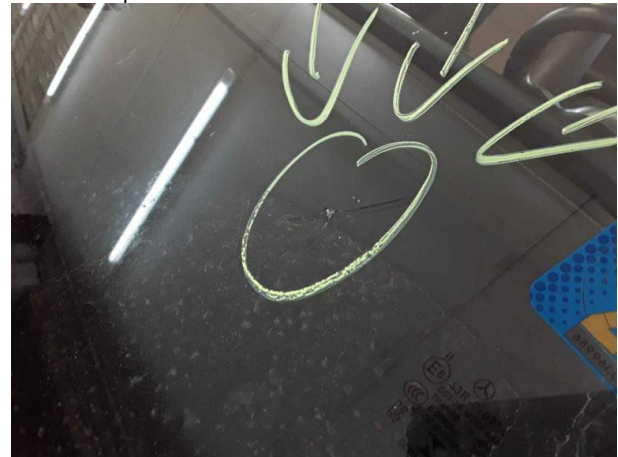

Damage #8: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint


TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 4 Aug 2026
Protocol number: 46880691
Delivery date: 4 Aug 2026



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint

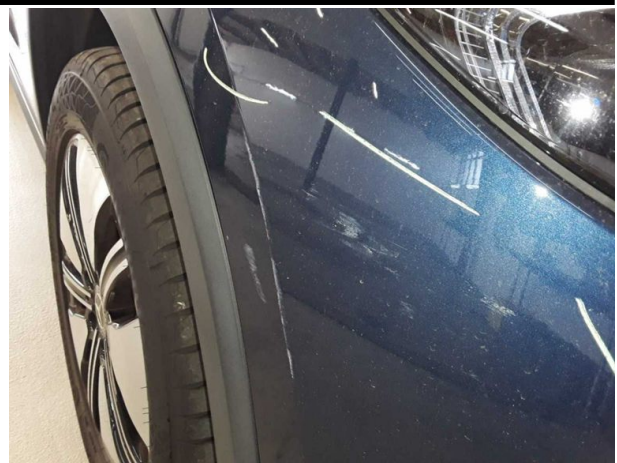

Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint