

Vorgangs-Nr.: 0210004052-1667-1

DEKRA Automobil GmbH, Wittener Str. 316, D 42279 Wuppertal

Autohaus
BOB Automobile Nord GmbH
Uellendahler Str. 564
42109 Wuppertal

DEKRA Automobil GmbH
Wittener Str. 316
42279 Wuppertal
Tel: 0202/26637-0
Fax: 0202/26637-55
E-Mail: wuppertal.automobil@de-
kra.com

Ansprechpartner:
Ramazan Ertugrul Öztürk



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen W PB500**Fahrgestellnummer** TMBJF45L8G6058863

Vorgang

Auftragserteilung

Auftrag erteilt durch

Besichtigung 06.02.2026, Autohaus BOB Automobile Nord GmbH, Uellendahler Str. 564, 42109 Wuppertal**Halter:** Frau Beutner

Bemerkungen

Alters und Laufleistungsbedingte gebrauchsspuren

1 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Bordwerkzeug vorhanden.

Warndreieck vorhanden.

Verbandskasten vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgangs-Nr.: 0210004052-1667-1

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten Ja, Hebebühne Probelauf durchgeführt Ja, Standard
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Skoda	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Yeti 1.2 TSI Cool Edition
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	22.09.2016
FIN	TMBJF45L8G6058863	Laufleistung	36.156 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Weiß / Candy-Weiss / Uni
Hubraum	1.197 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Stoff / Anthrazit
Leistung	81 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6
Anzahl Türen	5	Getriebearart	Schaltgetriebe
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	05/2026
KBA-Nummer	8004 / AQE		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	215/60 R 16	Vredestein	A	5 mm	
Vorne rechts	215/60 R 16	Vredestein	A	5 mm	
Hinten links	215/60 R 16	Vredestein	A	6 mm	
Hinten rechts	215/60 R 16	Vredestein	A	6 mm	

Legende: A=Ganzjahres

Zustand / Erhaltung

Letzter Service laut Öl-Zettel Fremdleistung

Wartung: am 02/2025 bei 34.706 km

Bis Wartung verbleiben: 14 Tage oder 23.900 km

Wartungsnachweis: fehlt

Ausstattung

Serienausstattung

- | | | |
|--|--|---|
| 1. 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten | 10. Außenspiegel Wagenfarbe | 20. Getriebe 6-Gang |
| 2. Ablagefach Türverkleidung hinten | 11. Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | 21. Getränkehalter vorn |
| 3. Airbag Beifahrerseite abschaltbar | 12. Außentemperaturanzeige | 22. Gurtstraffer |
| 4. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | 13. Bremsassistent | 23. Heckscheibenwischer |
| 5. Anti-Blockier-System (ABS) | 14. Bremsenergierückgewinnung | 24. Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter |
| 6. Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | 15. Dachantenne | 25. Innenraumleuchte hinten |
| 7. Antriebsart: Frontantrieb | 16. Dachreling | 26. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| 8. Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle) | 17. Elektron. Differentialsperre (EDS) | 27. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| 9. Ausstattungs-Paket: Green tec | 18. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | 28. Karosserie: 5-türig |
| | 19. Fensterheber elektrisch vorn | |

Vorgangs-Nr.: 0210004052-1667-1

- | | | |
|--|--|--|
| 29. Klimaanlage | 46. Reifen-Reparaturkit | 60. Sitzheizung vorn |
| 30. Knieairbag Fahrerseite | 47. Reifendruck-Kontrollsystem | 61. Sitzsystem im Fond (Varioflex) |
| 31. Kopf-Airbag-System | 48. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | 62. Sonnenblende links mit Spiegel |
| 32. Kopfstützen hinten | 49. Schalt-/Wählhebelgriff Leder | 63. Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| 33. Kopfstützen vorn | 50. Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer) | 64. Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| 34. Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | 51. Seitenairbag vorn | 65. Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| 35. Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | 52. Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | 66. Stoßfänger Wagenfarbe |
| 36. Lenkrad (3-Speichen) | 53. Seitenschutzleisten | 67. Tagfahrlicht abschaltbar |
| 37. Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) | 54. Seitenschutzleisten Wagenfarbe | 68. Türengriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall |
| 38. Leseleuchte | 55. Servolenkung | 69. Türgriffe außen Wagenfarbe |
| 39. Maxi-DOT Display | 56. Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | 70. Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| 40. Modellpflege | 57. Sitz vorn links höhenverstellbar | 71. Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite |
| 41. Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI | 58. Sitz vorn rechts höhenverstellbar | 72. Zentralverriegelung |
| 42. Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | 59. Sitzbezug / Polsterung: Stoff Active schwarz | |
| 43. Radiovorbereitung | | |
| 44. Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher | | |
| 45. Radstand 2578 mm | | |

Sonderausstattung


1. Sonderlackierung Candy-weiss uni

Vorschäden (Unfallschäden)

Vorschaden	Behoben	Schadensdatum	Schadens-meldungsdatum	Ca. Schadenhöhe in EUR	
				brutto	netto
Dach Unfallschaden deformiert, zerkratzt				0	0,00
Streifschaden hinten rechts Tür hinten rechts, Schweller rechts				0	0,00

Das Fahrzeug hat laut Angaben des Kunden keine bzw. keine weiteren Vorschäden.

Optischer Zustand

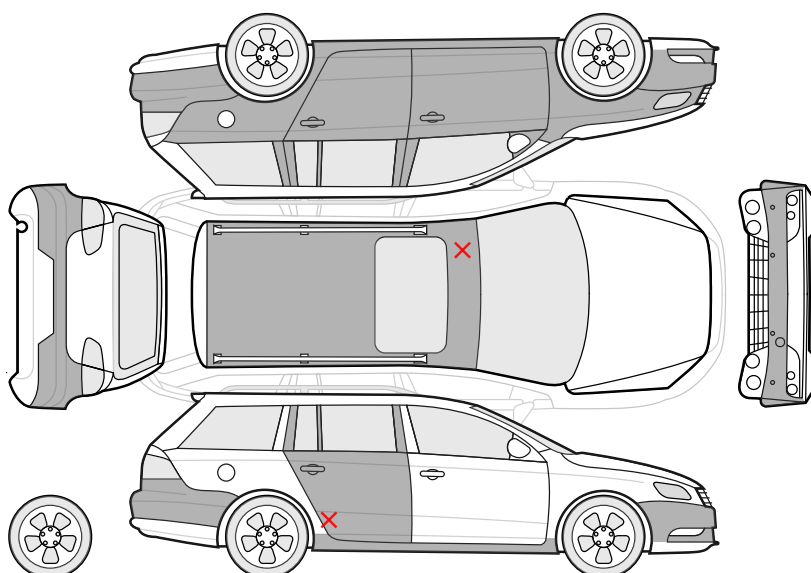

Vorgangs-Nr.: 0210004052-1667-1

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
			<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Dach Unfall zerkratzt eingedellt , Gutachten erforderlich Kostenerweiterung möglich (Bild 2, 3, 4, 5)	1.500	voll	- 1.500	- 1.260,50
2. Tür hinten rechts Unfallschaden deformiert , Gutachten erforderlich Kostenerweiterung möglich (Bild 6)	1.000	voll	- 1.000	- 840,34
3. Seitenschweller rechts - Lackierung zerkratzt, lackieren (Bild 7)	419	anteilig	- 249	- 209,24
4. Kotflügel vorne links - Lackierung zerkratzt, polieren Schadenerweiterung möglich (Bild 8, 9)	40	voll	- 40	- 33,61
5. Tür vorne links - Lackierung zerkratzt, polieren Schadenerweiterung möglich (Bild 10)	40	voll	- 40	- 33,61
6. Seitenschweller links - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
7. Tür hinten links - Lackierung fleckig, polieren Schadenerweiterung möglich (Bild 11)	40	voll	- 40	- 33,61
8. Seitenteil hinten links - Lackierung zerkratzt, smart repair (Bild 12)	150	voll	- 150	- 126,05
9. Stoßfänger hinten - Lackierung zerkratzt, lackieren (Bild 13, 14, 15)	779	anteilig	- 463	- 389,08
10. Stoßfänger vorne - Lackierung zerkratzt, smart repair (Bild 16)	150	voll	- 150	- 126,05
11. Tür vorne links eingedellt, Gebrauchsspur	0	null	- 0	- 0,00
Zwischensumme	4.118		- 3.632	- 3.052,09

Innenraum

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
			<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Innenraum verschmutzt, Reinigung mit Ozonbehandlung (Bild 1)	100	voll	- 100	- 84,03
Zwischensumme	100		- 100	- 84,03

Technischer Zustand

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
			<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Service/Inspektion - Inspektion groß überfällig, durchführen (Bild 23)	450	voll	- 450	- 378,15
2. Motor undicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 17, 18, 19, 20)	500	voll	- 500	- 420,17
3. Vorderachse - Stoßdämpfer vorne links undicht, erneuern (Bild 21, 22)	350	voll	- 350	- 294,12
Zwischensumme	1.300		- 1.300	- 1.092,44

Vorgangs-Nr.: 0210004052-1667-1

Fehlteile

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>		<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Fahrzeugschlüssel unvollständig / Schlüssel fehlt, erneuern	600	null	- 0	- 0,00
Zwischensumme	600		- 0	- 0,00

REPARATURKOSTEN GESAMT

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>		<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>	<i>netto</i>	<i>brutto</i>	<i>netto</i>
Optischer Zustand	4.118	3.460,49	- 3.632	- 3.052,09
Innenraum	100	84,03	- 100	- 84,03
Technischer Zustand	1.300	1.092,44	- 1.300	- 1.092,44
Fehlteile	600	504,20	- 0	- 0,00
Gesamtkosten	6.118	5.141,16	- 5.032	- 4.228,56

Vorgangs-Nr.: 0210004052-1667-1



Vorgangs-Nr.: 0210004052-1667-1



Vorgangs-Nr.: 0210004052-1667-1



Vorgangs-Nr.: 0210004052-1667-1



Vorgangs-Nr.: 0210004052-1667-1



Bild 1:
Innen, Innenraum, verschmutzt, Reinigung mit Ozonbehandlung

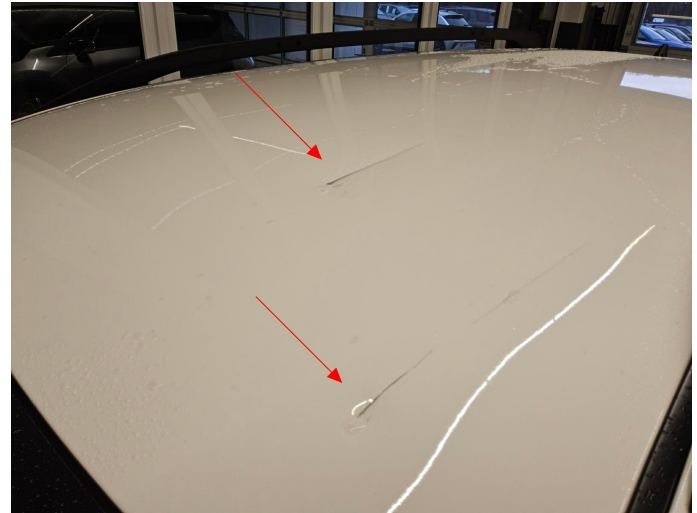


Bild 2:
Außen, Dach, Unfall zerkratzt eingedellt , Gutachten erforderlich
Kostenerweiterung möglich

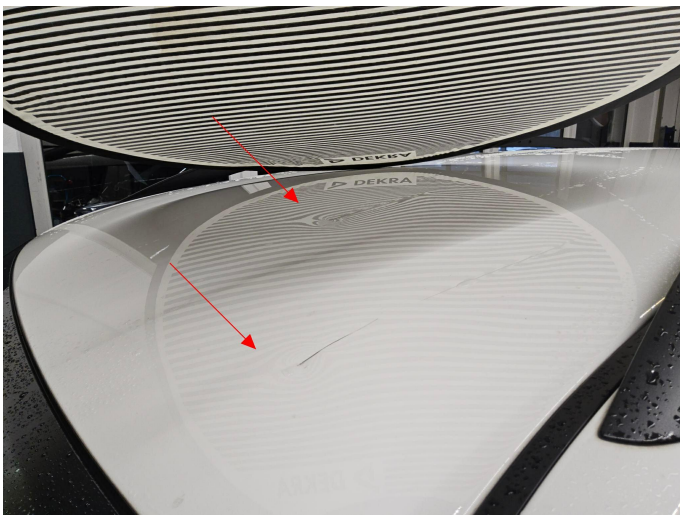


Bild 3:
Außen, Dach, Unfall zerkratzt eingedellt , Gutachten erforderlich
Kostenerweiterung möglich

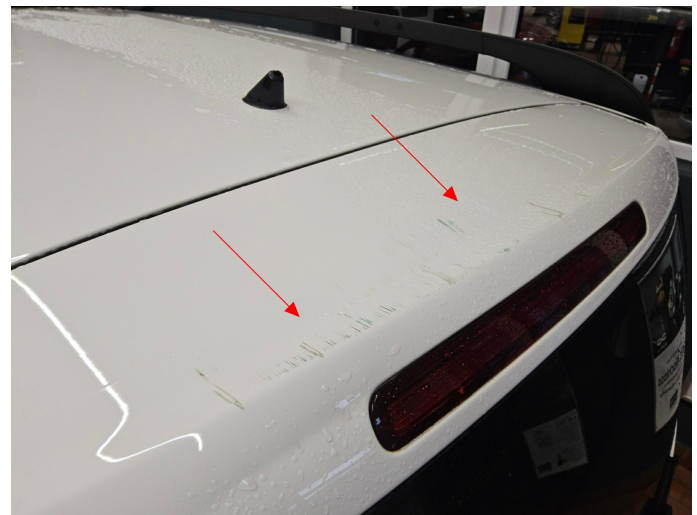


Bild 4:
Außen, Dach, Unfall zerkratzt eingedellt , Gutachten erforderlich
Kostenerweiterung möglich

Vorgangs-Nr.: 0210004052-1667-1



Bild 5:
Außen, Dach, Unfall zerkratzt eingedellt , Gutachten erforderlich
Kostenerweiterung möglich



Bild 6:
Außen, Tür hinten rechts, Unfallschaden deformiert , Gutachten
erforderlich Kostenerweiterung möglich



Bild 7:
Außen, Seitenschweller rechts - Lackierung, zerkratzt, lackieren

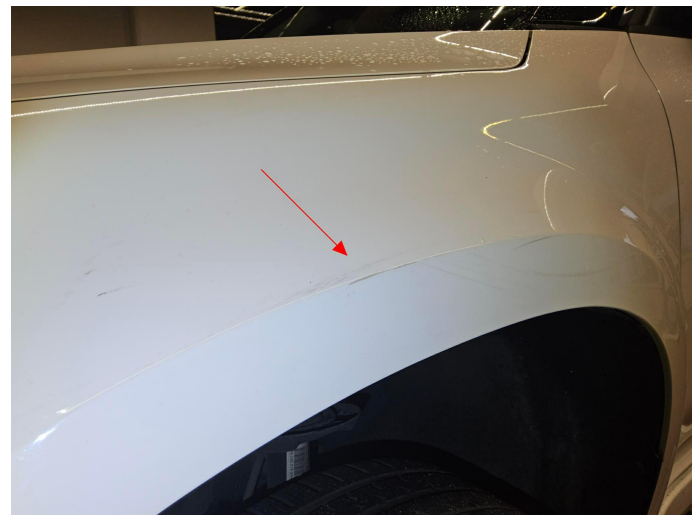


Bild 8:
Außen, Kotflügel vorne links - Lackierung, zerkratzt, polieren
Schadenerweiterung möglich

Vorgangs-Nr.: 0210004052-1667-1



Bild 9:
Außen, Kotflügel vorne links - Lackierung, zerkratzt, polieren
Schadenerweiterung möglich



Bild 10:
Außen, Tür vorne links - Lackierung, zerkratzt, polieren
Schadenerweiterung möglich



Bild 11:
Außen, Tür hinten links - Lackierung, fleckig, polieren
Schadenerweiterung möglich



Bild 12:
Außen, Seitenteil hinten links - Lackierung, zerkratzt, smart
repair

Vorgangs-Nr.: 0210004052-1667-1



Bild 13:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung, zerkratzt, lackieren

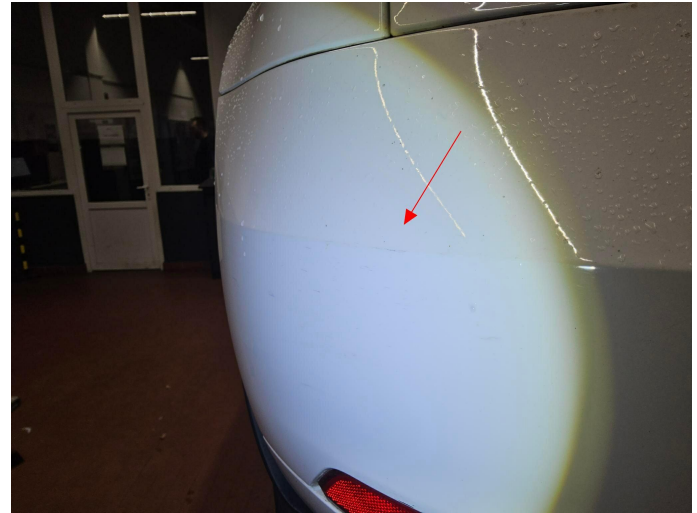


Bild 14:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 15:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 16:
Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung, zerkratzt, smart repair

Vorgangs-Nr.: 0210004052-1667-1



Bild 17:
Technik, Motor, undicht, prüfen und Befund festlegen, Schaden-
erweiterung möglich



Bild 18:
Technik, Motor, undicht, prüfen und Befund festlegen, Schaden-
erweiterung möglich

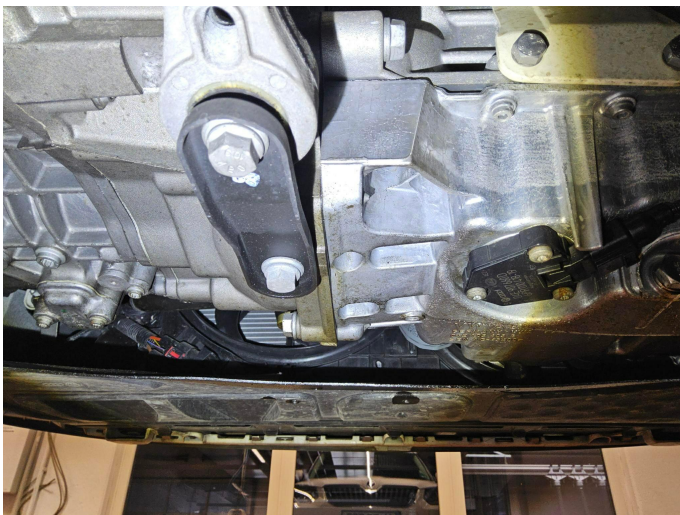


Bild 19:
Technik, Motor, undicht, prüfen und Befund festlegen, Schaden-
erweiterung möglich



Bild 20:
Technik, Motor, undicht, prüfen und Befund festlegen, Schaden-
erweiterung möglich

Vorgangs-Nr.: 0210004052-1667-1

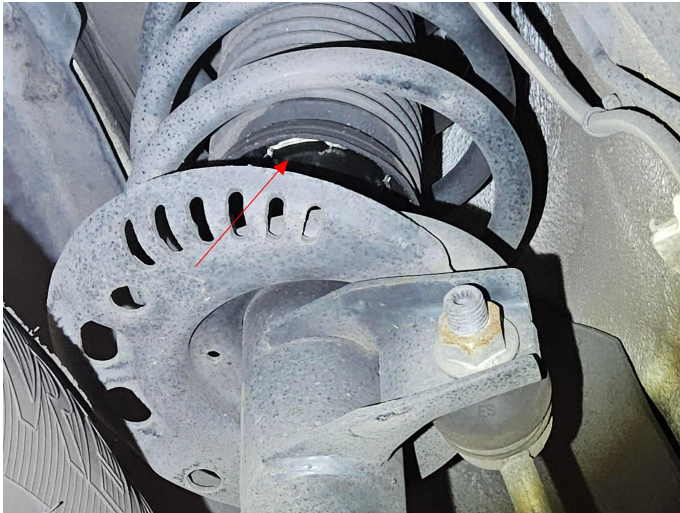


Bild 21:
Technik, Vorderachse - Stoßdämpfer vorne links , undicht, erneuern



Bild 22:
Technik, Vorderachse - Stoßdämpfer vorne links , undicht, erneuern



Bild 23:
Technik, Service/Inspektion - Inspektion groß, überfällig, durchführen

Für den Fachbereich
Ramazan Ertugrul Öztürk

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.