

DEKRA Automobil GmbH
Prüller Weg 11, 93055 Regensburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Regensburg
Prüller Weg 11
93055 Regensburg
Telefon 0941 / 78778-0
Fax 0941 / 78778-30
E-Mail regensburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Jens Buhlert
Tel. direkt 094178778-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

R TP172

FIN

NLHBN51GANZ177342

Vertragsnummer	33229172
Auftragsnummer	ELSRM004948
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	02.07.2026, elektronisch
Besichtigung	08.07.2026 um 08:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Nied, Prüller Weg 11, 93055 Regensburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	5.415,97 EUR	6.445,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	6.554,62 EUR	7.800,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.07.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.07.2026 um 08:15 Uhr durch Frau Tanja Stark bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Prüller Weg 11, 93055 Regensburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Tomas Gracik, Franz-Von-Tayis-Ring 49, 93049 Regensburg
Kennzeichen	R TP172
Tag der Erstzulassung	06.07.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	06.07.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	i20 (BC3)(08.2020->) / i20 1.0 T-GDI Trend (EURO 6d)(OPF)
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	5984 / ABN
Fahrzeug-Ident.-Nr.	NLHBN51GANZ177342
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller) / Farbe (Hersteller)	Sleek Silver / Phantom Black
Lackierung	Metallic / 5RY / Uni / Wasserbasis / 1-Schicht
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 3
Leistung / Hubraum	74 kW / 998 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	67.648
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 65 R 15 88 T	Goodyear / Ultragrip 9+	W / O	5 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 T	Goodyear / Ultragrip 9+	W / O	6 mm
2 links	185 / 65 R 15 88 T	Goodyear / Ultragrip 9+	W / O	6 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 T	Goodyear / Ultragrip 9+	W / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 11 / 2026			

W/ Winter; / O Original;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Funktions-Paket, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill schwarz (glanzlackiert), LM-Felgen 6x16, Lenkrad (4-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Mineraleffekt-Lackierung Mangrove Green, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGD I KAT, Motorhaubenisolierung, Otto-Partikelfilter (OPF), Radioempfang digital (DAB+), Reifen 195/55 R16 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluss) vorn, Tagfahrlicht LED,

Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen lackiert, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Individuallackierung Dach

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 21.08.2025 bei Kilometerstand 54.962. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 7.352 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger vorne deformiert, erneuern (Bild 27, 28, 29); Stoßfänger vorne, Spoiler gebrochen, erneuern (Bild 26, 30); Stoßfänger hinten deformiert, erneuern (Bild 18, 19); Unterbodenverkleidung gebrochen, erneuern (Bild 33, 34); Außenspiegel links Gehäuse verschrammt, erneuern (Bild 7); Leichtmetallfelgen mit Sommerreifen verschrammt, erneuern (Bild 35, 36); Dachrahmen links, eingedellt, drücken (Bild 13); Dachrahmen rechts Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 20, 21); Heckdeckel Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 14, 15); Motorhaube Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 31, 32); Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 24, 25); Tür vorne links, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 8, 9); Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23); Heckdeckel, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Schweller links leicht eingedellt, (Bild 12); Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 10, 11).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Sachverständige
Tanja Stark

Der Sachverständige
Jens Buhlert

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw
Kalkulation Stoßfänger hinten deformiert Nr.: 949 vom: 08.07.2026
Kalkulation Stoßfänger vorne deformiert Nr.: 947 vom: 08.07.2026

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Regensburg 93055 Regensburg Prüller Weg 11
Tel.: 0941 / 78778-0 Fax: 0941 / 78778-30

Reparaturkosten-Kalkulation 949

vom 08.07.2026

Hersteller	:	Hyundai	
Haupttyp	:	i20 (BC3)(08.2020->)	
Untertyp	:	Trend	
Lackart	:	Metallic (2-Schicht)	
SilverDAT identifyCODE:	:	013450620090001	
KBA	:	5984/ABN	
Serienausstattung	:	3. Bremsleuchte	18900
		6 Lautsprecher	24610
		Ablagetasche an Vordersitzlehnen	33302
		Airbag Beifahrerseite	26802
		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	26909
		Airbag Fahrerseite	26801
		Aktives Bremslicht (ESS)	18898
		Alarmanlage	38205
		Ambiente-Beleuchtung	37603
		Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Audiosystem: Radio RDS	24000
		Außenspiegel elektr. anklappbar	15002
		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	15201
		Außenspiegel lackiert	15709
		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	18207
		Bordcomputer	25508
		Bremsassistent	40801
		Dachspoiler	20908
		Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)	25531
		Einparkhilfe hinten	25796
		Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor	18604
		Elektr. Bremskraftverteilung	40307
		Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent	70310
		Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)	42919
		Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent	42926
		Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)	40988
		Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)	40987
		Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)	40956
		Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)	40958
		Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe	70603
		Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)	70517
		Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent	18610
		Fahrassistenten-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)	41171
		Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	40959
		Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit	24902

automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)	
Fahrassistenz-System:	41162
Verkehrszeichenerkennung, erweitert	
(Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)	
Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	35006
Fensterheber elektrisch hinten	35002
Fensterheber elektrisch vorn	35001
Freisprecheinrichtung Bluetooth	24808
Funktions-Paket	01309
Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability	69952
Management, VSM)	
Gepäck-/Laderaumleuchte	37805
Gepäckraumabdeckung / Rollo	27400
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	26708
Getriebe 6-Gang	75205
Getränkehalter vorn	39003
Gurtstraffer	37300
Heckscheibe heizbar	22800
Hochtöner	24655
Induktionsladeschale für Smartphone	39898
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	39307
Karosserie: 5-türig	10005
Klimaanlage	28900
Kopf-Airbag-System	26901
Kopfstützen hinten verstellbar	34900
Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)	12933
Lenkrad (4-Speichen)	69003
Lenkrad (Leder)	69009
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	69007
Lenkrad heizbar	69005
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	69503
Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	69504
Leseleuchte	37707
LM-Felgen 6x16	47404
Mineraleffekt-Lackierung Mangrove Green	11742
Mittelarmlehne vorn verschiebbar	27213
Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGD I KAT	80674
Motorhaubenisolierung	79909
Otto-Partikelfilter (OPF)	77640
Radioempfang digital (DAB+)	24052
Reifen 195/55 R16 ..V	60403
Reifen-Reparaturkit	68802
Reifendruck-Kontrollsystem	25903
Rückfahrkamera	39804
Rücksitzlehne geteilt/klappbar	33508
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	77274
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	39205
Seitenairbag vorn	26903
Servolenkung	69800
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	37004
Sitz vorn links höhenverstellbar	32704
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	29799
Sitzheizung vorn	29500
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	37905
Start/Stop-Anlage	77601
Steckdose (12V-Anschluß) vorn	39011
Tagfahrlicht LED	18913
Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)	24955
Türgriffe außen Wagenfarbe	36404

Reparaturkosten-Kalkulation 949

vom 08.07.2026

	Türgriffe innen lackiert	35210
	USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	25011
	USB-Anschluss hinten	25084
	USB-Anschluss Mittelkonsole	25014
	Verglasung getönt	22000
	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	37107
	Wegfahrsperre (elektronisch)	38106
	Wireless SmartLink (Apple CarPlay)	25171
	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	35301
Sonderausstattung	: Individuallackierung Dach	11480
	Nebelscheinwerfer	18300

ERSATZTEILE:

Preisliste gültig ab: 01.06.2026

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
57240	E	86610-Q0010	STOSSF.-VERKLEIDUNG H.	1	387,24	387,24
57246	E	86612-Q0010	ABDECKUNG STOSSFAENGER H.U.	1	407,72	407,72

ARBEITSLOHN:

DVN	RC	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
57240	E	86651R00	STOSSF.-VERKLEIDUNG H. ERS.UMFASST: NEBELSCHLUSSLEUCHTE L. A+E, ABDECKUNG STOSSFAENGER H.U., NEBELSCHLUSSLEUCHTE R. A+E	1K	0,80	84,00
57650	A	ARBEITSAUFWAND	SENSOR EINPARKHILFE HINTEN EINE(N) ODER ALLE A+E(VERBUNDARBEIT)	1E	0,10	10,50

LACKIERUNG: Eurolack, Metallic (2-Schicht)

DVN	LS	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	MP	STD	EUR
		ARBEITSAUFWAND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG		0,80	86,40
57240	5	NEUTEIL-K-N	KUNSTSTOFFTEILE AUSGEBAUT ABDECKUNG STOSSFAENGER H.(TEIL AUSGEBAUT)	36	1,10	118,80

Reparaturkosten-Kalkulation 949

vom 08.07.2026

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:

Lt. Einzelaufstellung	794,96
Gesamt	794,96

ARBEITSLOHN:

Karosserie				
Stufe 1	0,80 STD x	105,00 EUR/STD	=	84,00
	0,80 STD		=	84,00
Elektrik				
Stufe 1	0,10 STD x	105,00 EUR/STD	=	10,50
	0,10 STD		=	10,50
Gesamt	0,90 STD			94,50

LACKIERUNG:

Lohn	1,90 STD x	108,00 EUR/STD	=	205,20
Material				
Neuteil	36,00 MP x	4,44 EUR/MP	=	159,84
KONSTANTE				53,00
Material, gesamt			=	212,84
Materialindex zu 100 %				

SUMME LACKIERUNG:

Lohn				205,20
Material				212,84
Gesamt	1,90 STD			418,04

Voraussichtliche Reparaturkosten netto	:	1307,50
+ 19,00% MwSt	:	248,43

Voraussichtliche Reparaturkosten brutto	:	1555,93
---	---	---------

SYSTEM DAT - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

# = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe	+ = Neue Position aus Rep. Logik
(= ETN nicht zur Bestellung geeignet	* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')
) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.	! = Schätzpreis, Abweichung möglich
	? = Position ist nicht für die aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen
>> = Fremdleistung	A = Zeit gemäß Ausbeulformel
IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste	BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste

d = Preis aus DMS
T = Technische Prüfung
> = Ausstattung wurde manuell
hinzugefügt
? = Ausstattung wurde durch
VIN-Abfrage ermittelt
^ = Steuerneutral Position
APN = Arbeitspositionsnummer
ETN = Ersatzteilnummer
Pr. = Preis
ME = Materialeinheit
MP = Materialpunkte
Std. = Stunde
ZE = Zeiteinheit

@ = Alternatives oder gebrauchtes Teil

Anz. = Anzahl
AW = Arbeitswert
DVN = Datenverarbeitungsnummer
Ges. Pr. = Gesamtpreis
Pr./Stk. = Preis pro Stück
MK = Materialkosten
RC = Reparaturcode
Lohn inkl. Mat. = Lohn inkl. Material



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)

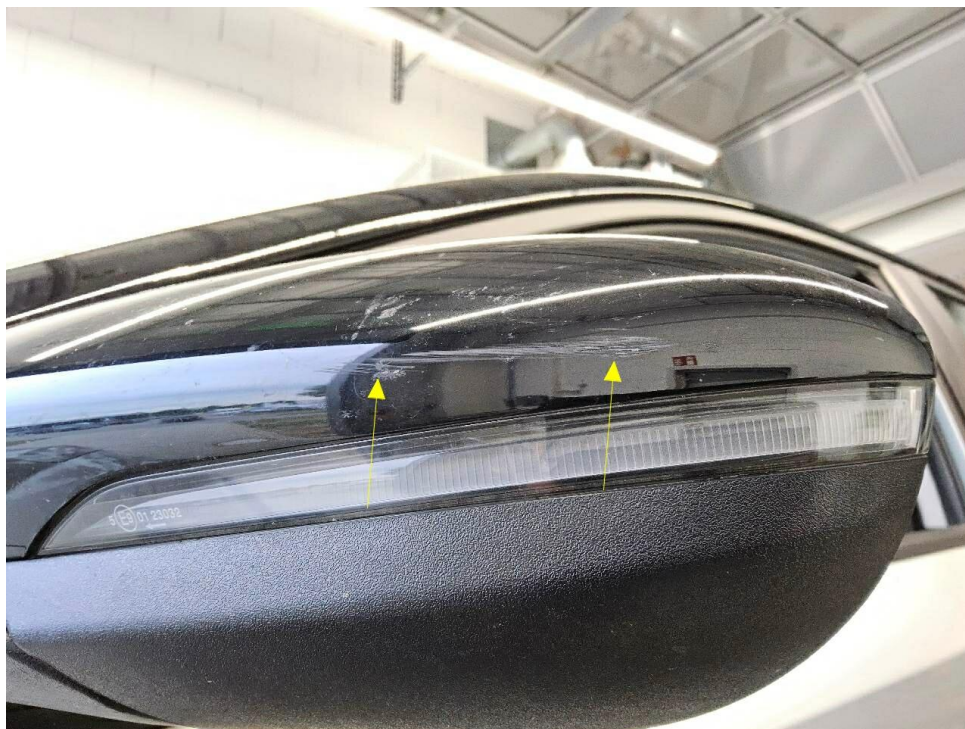


Bild 7 : Außenspiegel links Gehäuse verschrammt

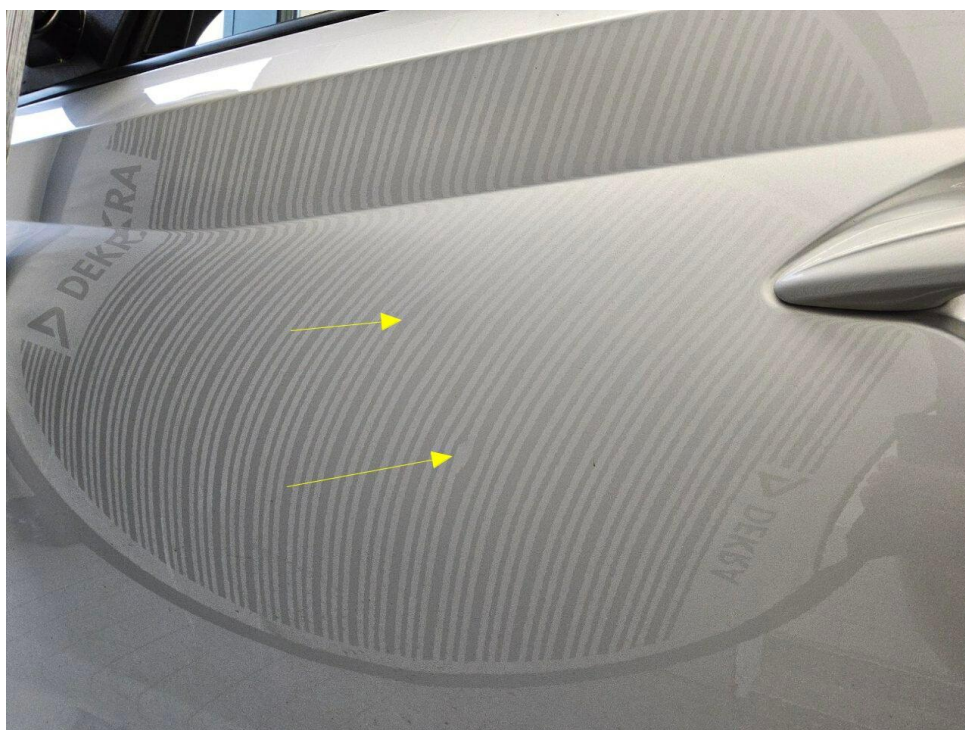


Bild 8 : Tür vorne links, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 9 : Tür vorne links, mehrfach eingedellt, drücken

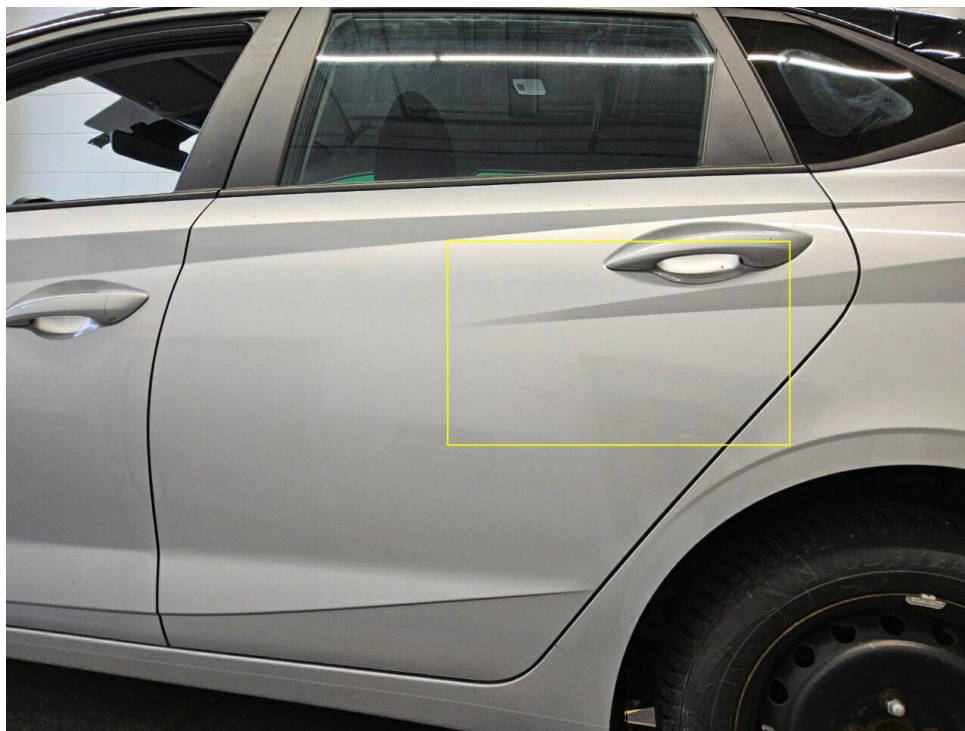


Bild 10 : Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 11 : Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur

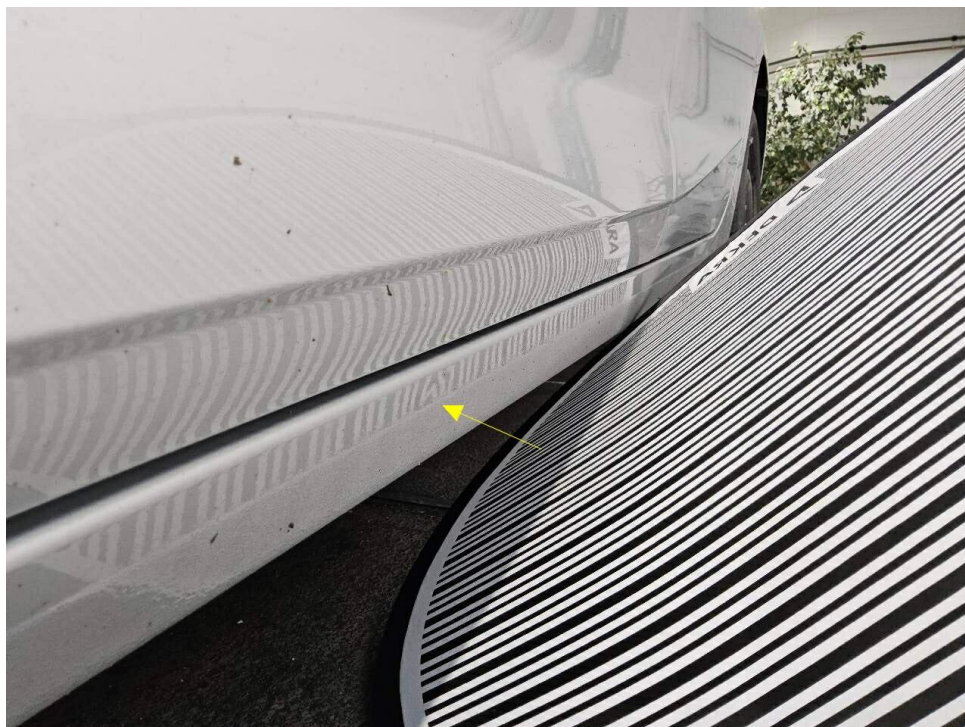


Bild 12 : Schweller links leicht eingedellt



Bild 13 : Dachrahmen links, eingedellt, drücken



Bild 14 : Heckdeckel Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 15 : Heckdeckel Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 16 : Heckdeckel, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

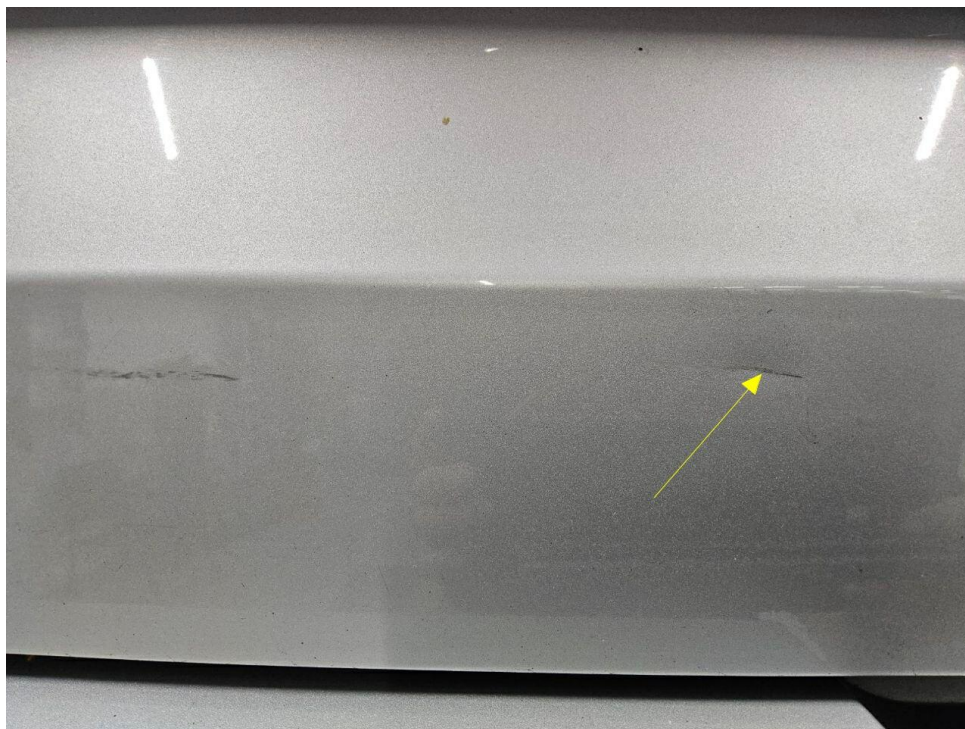


Bild 17 : Heckdeckel, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger hinten deformiert



Bild 19 : Stoßfänger hinten deformiert

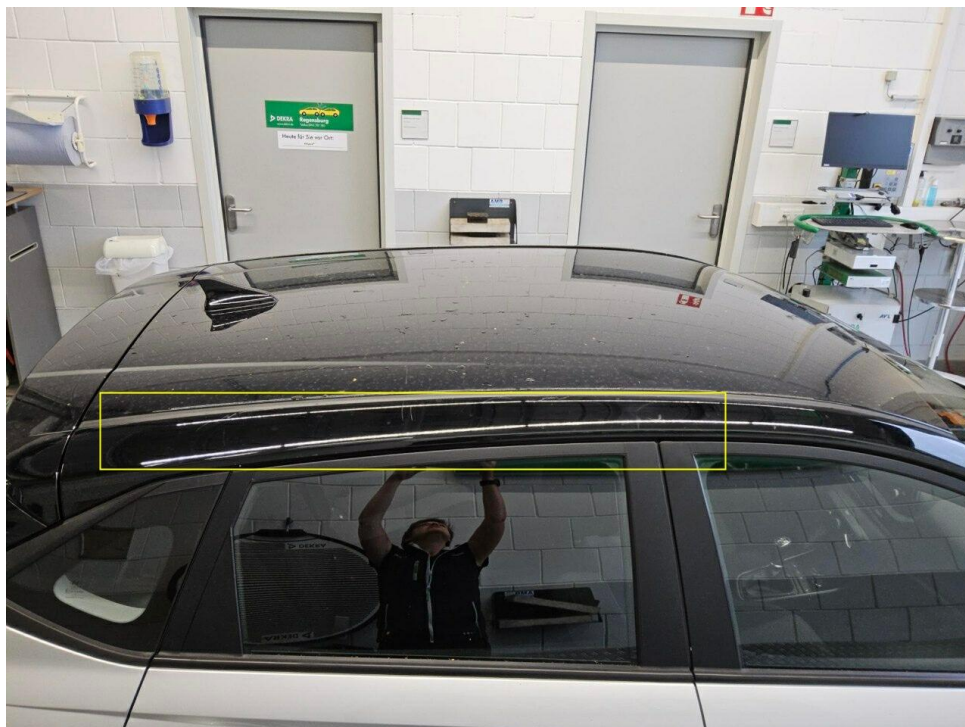


Bild 20 : Dachrahmen rechts Lackierung, verschrammt, lackieren

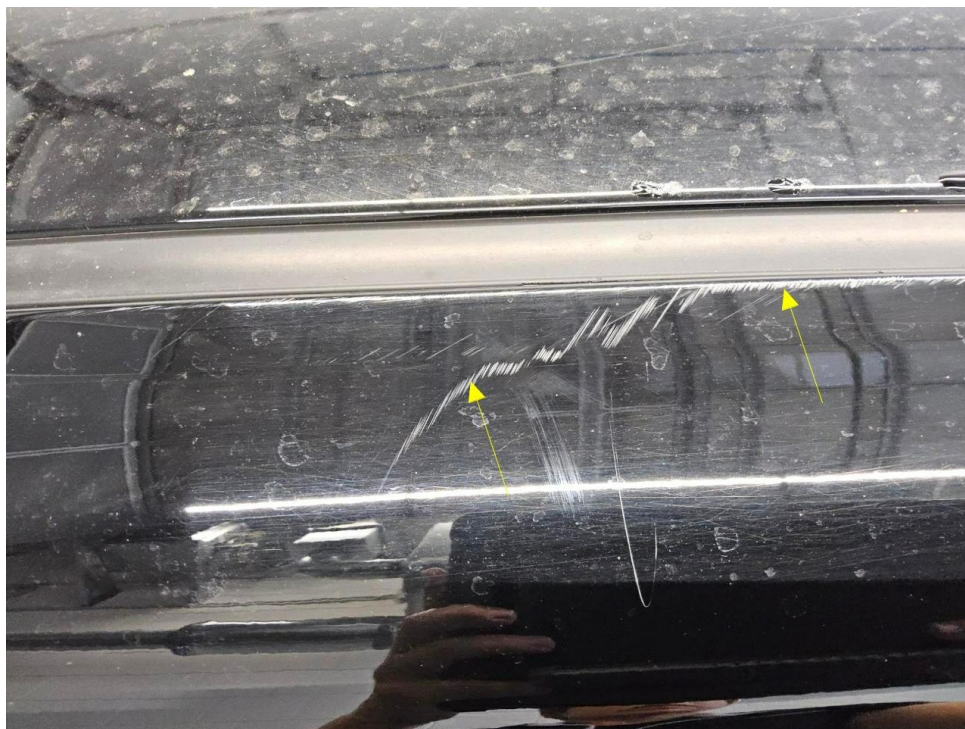


Bild 21 : Dachrahmen rechts Lackierung, verschrammt, lackieren

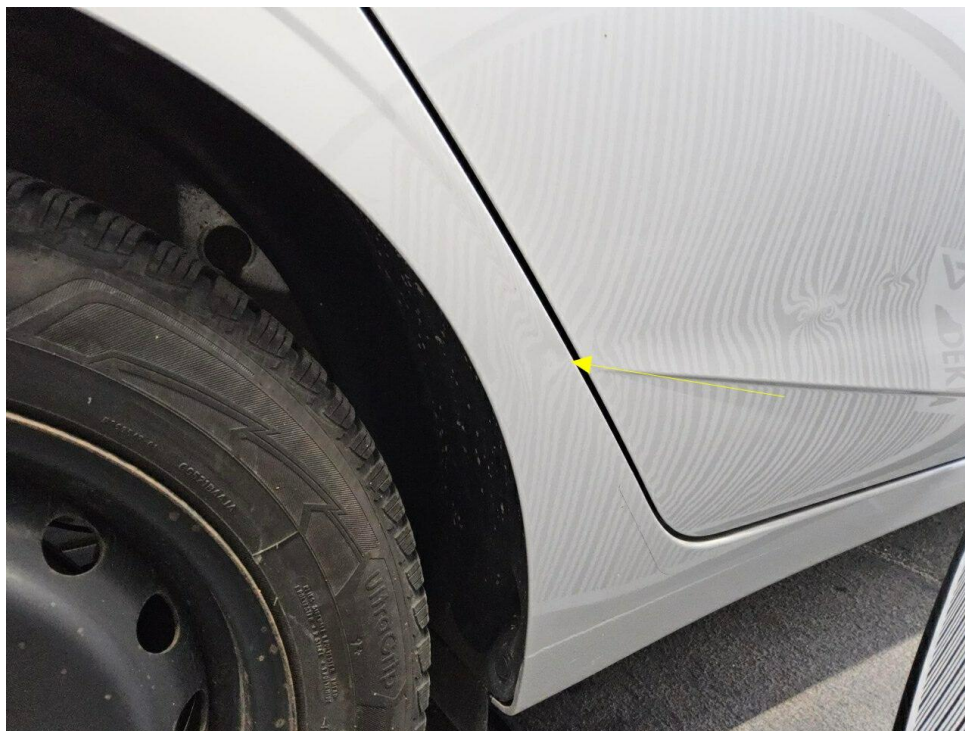


Bild 22 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

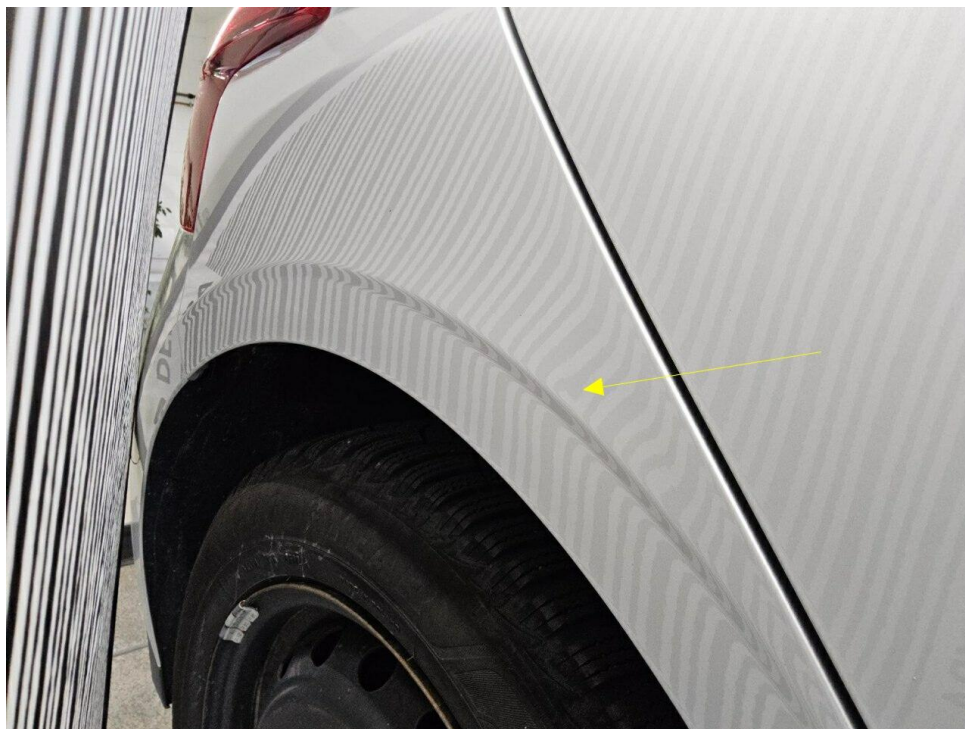


Bild 23 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

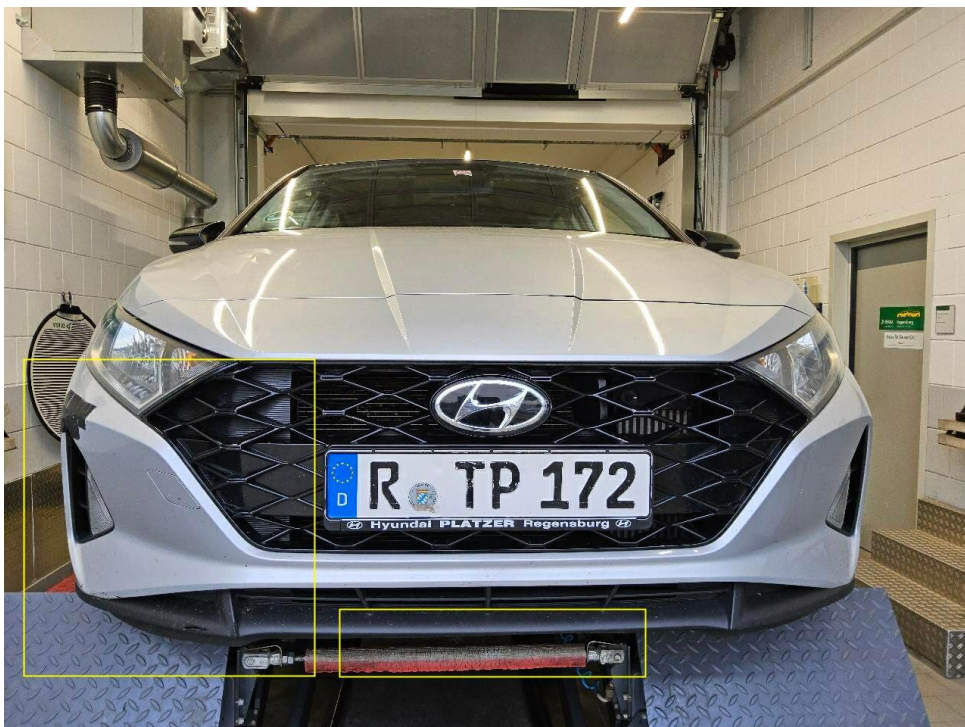


Bild 26 : Stoßfänger vorne, Spoiler gebrochen



Bild 27 : Stoßfänger vorne deformiert

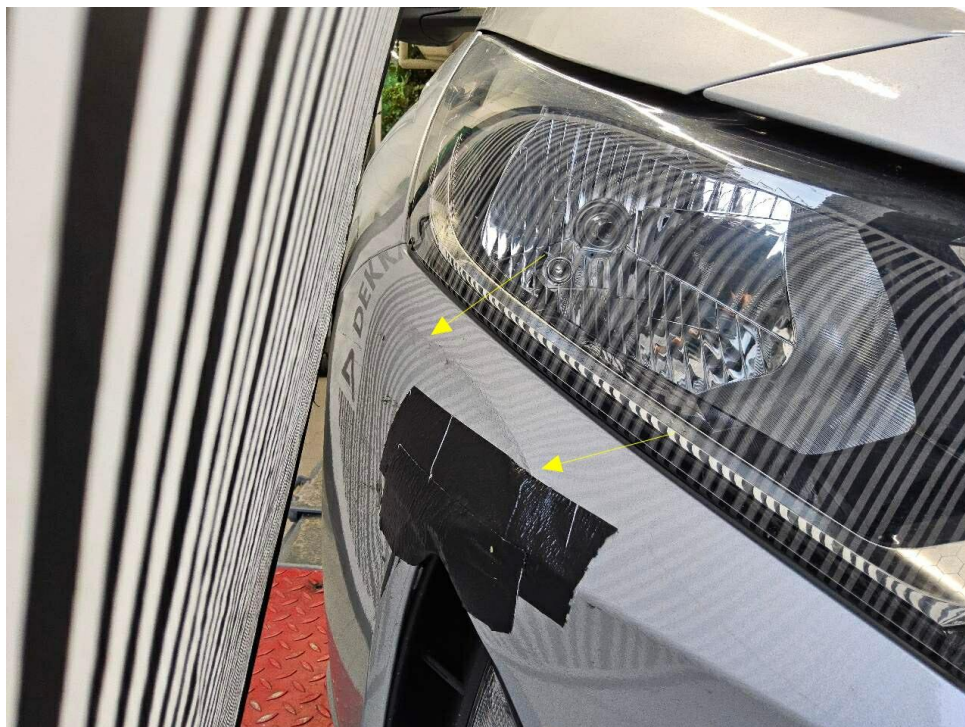


Bild 28 : Stoßfänger vorne deformiert



Bild 29 : Stoßfänger vorne deformiert



Bild 30 : Stoßfänger vorne, Spoiler gebrochen

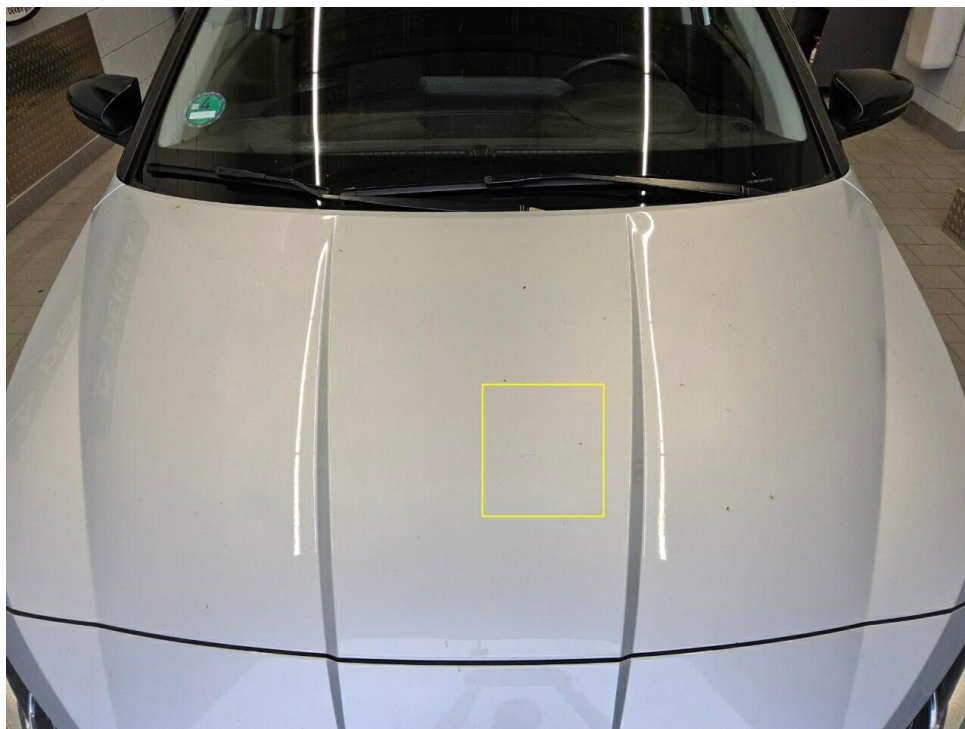


Bild 31 : Motorhaube Lackierung, verschrammt, smart repair

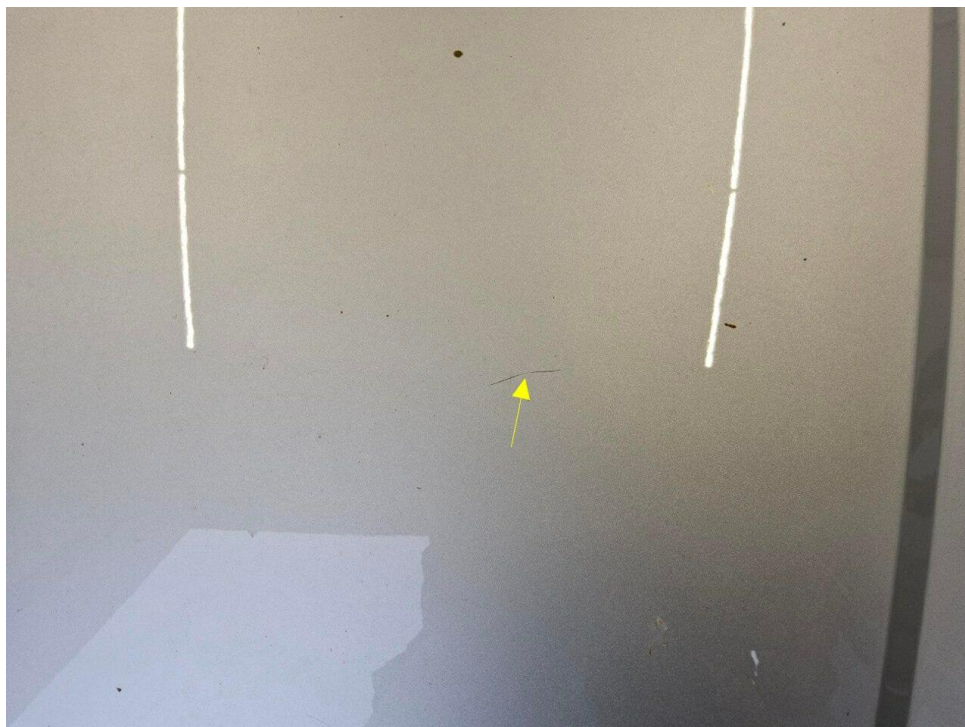


Bild 32 : Motorhaube Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 33 : Unterbodenverkleidung gebrochen

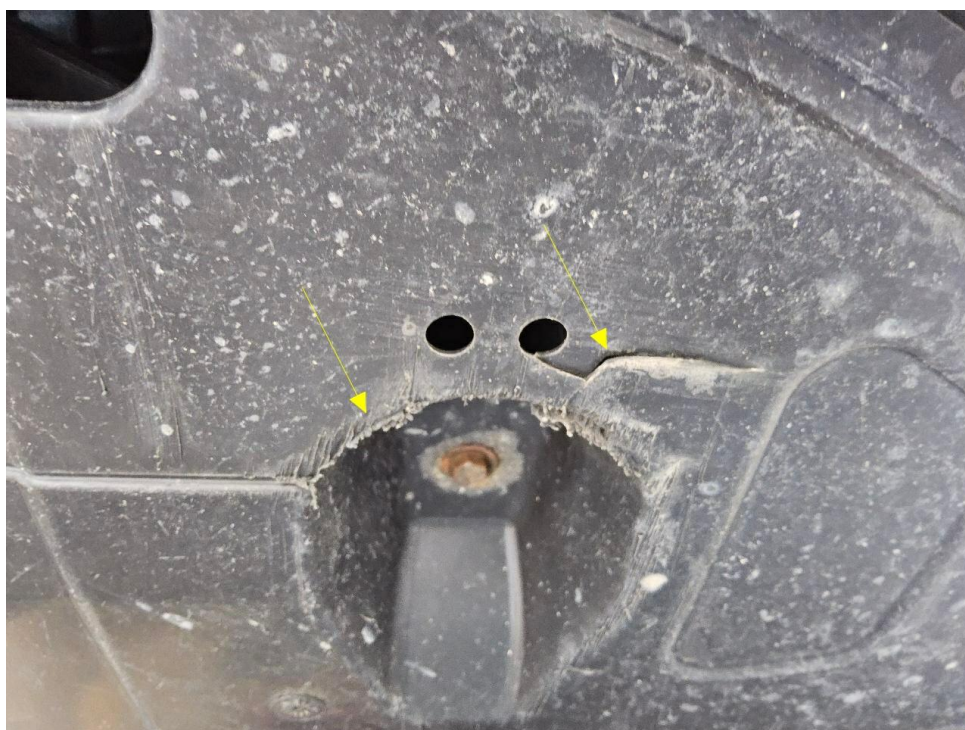


Bild 34 : Unterbodenverkleidung gebrochen



Bild 35 : Leichtmetallfelgen mit Sommerreifen verschrammt

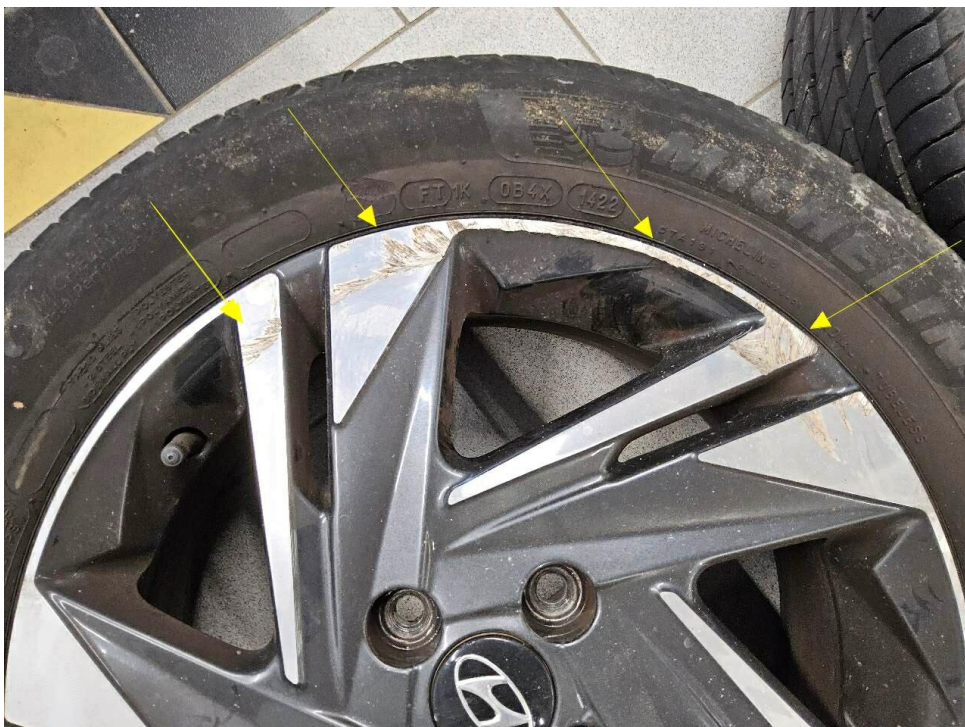


Bild 36 : Leichtmetallfelgen mit Sommerreifen verschrammt

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen R TP172 **FIN** NLHBN51GANZ177342

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.07.2022	Letzte Zulassung	06.07.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Type / Verkaufsbez.	i20 (BC3)(08.2020->) / i20	Aufbauart	Limousine
	1.0 T-GDI Trend (EURO		
	6d)(OPF)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	NLHBN51GANZ177342	HSN / TSN	5984 / ABN
DAT Europa-Code®	013450620090001	DAT Marktindex	DE001 6288
Km-Stand abgelesen	67648	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	74	Hubraum (ccm)	998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
	N1 I		
Felgen	Stahl ohne Radzierblende	Farbe (Hersteller) / Farbe (Hersteller)	Sleek Silver / Metallic / 5RY / Phantom Black / Uni / Wasserbasis / 1-Schicht
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 08.07.2026 (Besichtigung 08.07.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		19.735,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		499,80 EUR
Listenneupreis gesamt		20.234,80 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		13.848,03 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 50000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 67648 / 17648		
Laufleistungskorrektur	-	1.006,75 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	15,67 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		12.856,95 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	84,60 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		12.941,55 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	47,98 EUR
Zwischensumme I		12.893,57 EUR
Zwischensumme II		12.893,57 EUR
Reparaturkosten (mit 813,36 EUR MwSt.)	-	5.094,20 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 1.245,28 EUR MwSt.)	7.800,00 EUR	7.799,37 EUR
Handelsspanne (mit 216,02 EUR MwSt.)	1.355,00 EUR	1.352,94 EUR
Händlerereinkaufswert DAT (mit 1.029,26 EUR MwSt.)	6.445,00 EUR	6.446,43 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
11480	Individuallackierung Dach	499,80*			84,60
Summe Sonderausstattung		499,80			84,60 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Stoßfänger vorne deformiert, erneuern (Bild 27, 28, 29)	1.159	65.15	-755,09	
2. Stoßfänger vorne, Spoiler gebrochen, erneuern (Bild 26, 30)	721	65.15	-469,73	
3. Stoßfänger hinten deformiert, erneuern (Bild 18, 19)	1.556	65.15	-1.013,73	
4. Unterbodenverkleidung gebrochen, erneuern (Bild 33, 34)	199	65.15	-129,65	
5. Außenspiegel links Gehäuse verschrammt, erneuern (Bild 7)	259	65.15	-168,74	
6. Leichtmetallfelgen mit Sommerreifen verschrammt, erneuern (Bild 35, 36)	514	65.15	-334,87	
7. Dachrahmen links, eingedellt, drücken (Bild 13)	62	100	-62,00	
8. Dachrahmen rechts Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 20, 21)	152	65.15	-99,03	
9. Heckdeckel Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 14, 15)	365	65.15	-237,80	
10. Motorhaube Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 31, 32)	62	100	-62,00	
11. Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 24, 25)	748	65.15	-487,32	
12. Tür vorne links, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 8, 9)	125	100	-125,00	
13. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23)	771	65.15	-502,31	
14. Heckdeckel, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)	686	65.15	-446,93	
15. Lackvorbereitung	200	100	-200,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	7.579			-5.094,20 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Schweller links leicht eingedellt, (Bild 12)
Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 10, 11)

Die Sachverständige
Tanja Stark

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
