

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI Q5 40 TDI S tronic quattro S line Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen: HH -IN 1027 Fahrgestell-Nummer: WAUZZZFYP2135882
 Vertrags-Nummer: 76603081 Erstzulassung: 21.06.2023
 Internes KZ: 15076440 Kilometer-Stand: 145183

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

AUDI Q5 40 TDI S tronic quattro S line Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: Ibisweiß Uni Polsterung: Stoff Sequenz/Leder schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **46.050,42**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	584,03
Ablage- und Gepäckraumpaket	176,47
Assistenzpaket Tour	1.126,05
Audi active lane assist mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung und Fernlichtassistent	0,00
Audi phone box	0,00
Audi virtual cockpit plus	0,00
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	0,00
Außenspiegelgehäuse in Carbon	563,03
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D-Klang	957,98
Businesspaket	2.512,61
Dachhimmel in Stoff schwarz	0,00
Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet	0,00
Einparkhilfe plus	319,33
Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug	0,00
Fernlichtassistent	0,00
Ibisweiß Uni	0,00
Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos	0,00
Interieur S line	1.806,72
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	0,00
Kraftstoffbehälter 70 Liter mit zusätzlichem 24-l-AdBlue-Tank	71,43
Lederlenkrad im 3-Speichen mit Multifunktion plus	0,00
MMI Navigation plus mit MMI touch	0,00
Matrix LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	1.058,82
Optikpaket schwarz	462,18
Panorama-Glasdach	1.277,31
Räder, 5-Arm-Falx, schwarz matt, glanzgedreht, 8,0 J x 20, Reifen 255/45 R 20	1.470,59
Scheinwerfer-Reinigungsanlage	0,00
Sitzheizung vorn	0,00
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten	0,00
Sportsitze vorn	0,00
Stoff Sequenz/Leder schwarz	0,00
Stoff Sequenz/Leder-Kombination	0,00
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **58.436,97**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **69.539,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

allane mobility group

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

69.539,99

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI Q5 40 TDI S tronic quattro S line Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	164
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,300	Tankinhalt:	65
Max. Km/h:	222	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,600
Leergewicht (kg):	1880	zul. Gewicht (kg):	2510

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 76603081
Amtliches Kennzeichen: HH -IN 1027
Übersicht erstellt am: 11.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q5 40 TDI S tronic quattro S line Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
02.03.2026	9059998764	Eigenverschulden	Reifen vorne Beifahrerseite Riss Alufelge vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
05.08.2025	9059954383	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag	Ja	Nein
12.06.2025	9059946017	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
11.04.2024	9059884874	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 76603081
Amtliches Kennzeichen: HH -IN 1027
Übersicht erstellt am: 11.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q5 40 TDI S tronic quattro S line Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 204 PS / 150 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
09.02.2024	31733	Wartungszusatzumfänge
09.02.2024	31733	Inspektion und Wartung
01.08.2024	57364	Wartungszusatzumfänge
01.08.2024	57364	Inspektion und Wartung
01.08.2024	57364	Getriebeöl
01.08.2024	57364	Getriebeölwechsel
20.01.2025	83554	Inspektion und Wartung
20.01.2025	83554	Inspektion und Wartung
20.01.2025	83554	Wartungszusatzumfänge
20.01.2025	83554	Wartungszusatzumfänge
28.01.2025	83554	Inspektion und Wartung
28.01.2025	83554	Wartungszusatzumfänge
23.06.2025	107004	Wartungszusatzumfänge
23.06.2025	107004	Wartungszusatzumfänge
23.06.2025	107004	Bremsflüssigkeitswechsel
23.06.2025	107004	Bremsflüssigkeitswechsel
01.07.2025	107004	Bremsflüssigkeitswechsel
01.07.2025	107004	Wartungszusatzumfänge
19.08.2025	114547	Inspektion und Wartung
19.08.2025	114547	Getriebeölwechsel
19.08.2025	114547	Getriebeölwechsel
19.08.2025	114547	Wartungszusatzumfänge
19.08.2025	114547	Wartungszusatzumfänge
19.08.2025	114547	Inspektion und Wartung
19.08.2025	114547	Getriebeöl
19.08.2025	114547	Getriebeöl
26.08.2025	114547	Inspektion und Wartung
26.08.2025	114547	Getriebeölwechsel
26.08.2025	114547	Wartungszusatzumfänge
26.08.2025	114547	Getriebeöl

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE

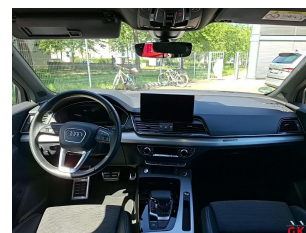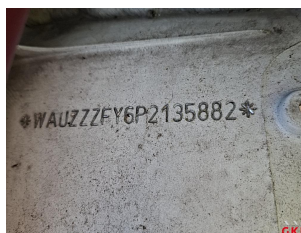

Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	21.05.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	76189 Karlsruhe, Bernhard-Lichtenberg-Str. 103
Besichtigungsdatum	28.05.2026
Referenznummern	0031189981 - 0076603081

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HH-IN 1027	Fzg.-Ident.-Nummer	WAUZZZF6P2135882
Fabrikat	Audi	1. Zulassung	21.06.2023
Typ	Q5 40 TDI quattro S line	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Weiß - Uni
Laufleistung abgelesen	144.885 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	06/2026
Motorart	Hybridantrieb / Diesel / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 150 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	255/45 R20 105W	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	255/45 R20 105W	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	255/45 R20 101W	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	255/45 R20 101W	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/60 R18 103V	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/60 R18 103V	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/60 R18 103V	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/60 R18 103V	7 mm

Allgemeines / Zustand	
<input type="radio"/>	Serviceheft vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 26.08.2025 bei km 114.547.	

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontscheibe links	Ja	
Frontscheibe rechts	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Der Kundendienstnachweis im Fahrzeug (Digitaler Servicebericht) ist im Vergleich zu den Auftraggeberangaben unvollständig gepflegt.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ 3-Zonen-Komfortklimaautomatik | ✓ Ablage- und Gepäckraumpaket |
| ✓ Assistenzpaket Tour | ✓ Audi active lane assist mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung und Fernlichtassistent |
| ✓ Audi phone box | ✓ Audi virtual cockpit plus |
| ✓ Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend | ✓ Außenspiegelgehäuse in Carbon |
| ✓ Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D-Klang | ✓ Businesspaket |
| ✓ Dachhimmel in Stoff schwarz | ✓ Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet |
| ✓ Einparkhilfe plus | ✓ Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug |
| ✓ Fernlichtassistent | ✓ Ibisweiß Uni |
| ✓ Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos | ✓ Interieur S line |
| ✓ Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung | ✓ Kraftstoffbehälter 70 Liter mit zusätzlichem 24-l-AdBlue-Tank |
| ✓ Lederlenkrad im 3-Speichen mit Multifunktion plus | ✓ MMI Navigation plus mit MMI touch |
| ✓ Matrix LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage | ✓ Optikpaket schwarz |
| ✓ Panorama-Glasdach | ✓ Räder, 5-Arm-Falx, schwarz matt, glanzgedreht, 8,0 J x 20, Reifen 255/45 R |
| ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage | ✓ Sitzheizung vorn |
| ✓ Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten | ✓ Sportsitze vorn |
| ✓ Stoff Sequenz/Leder schwarz | ✓ Stoff Sequenz/Leder-Kombination |
| ✓ Winterkomplettträger 4Fleet | |

Zustand / Beschädigungen		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	376,64 €	207,15 €
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	469,34 €	258,14 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Spiegelgehäuse links Blende -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 23, Bild 24)	31,50 €	31,50 €
Tür vorne links Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 21, Bild 22)	31,50 €	31,50 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 37, Bild 38, Bild 39)	383,06 €	210,68 €
Stoßfänger hinten Verkleidung unterhalb -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 31, Bild 32, Bild 33)	377,22 €	231,10 €
Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen (Bild 34, Bild 35, Bild 36)	210,47 €	210,47 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Reifen 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	199,00 €	199,00 €
LM-Rad 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen (Bild 19, Bild 20)	131,00 €	131,00 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Lenkrad Leder, verkratzt, Smartrepair (Bild 15, Bild 16)	31,50 €	31,50 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 14)	130,00 €	130,00 €
Inspektion groß SUV / Geländewagen, fällig, durchführen (Bild 13)	695,31 €	695,31 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 277,02 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	3.066,54 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	2.367,35 €
Händlereinkaufspreis	21.325,00 €
Händlerverkaufspreis	24.275,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 41 Fotos.

Whittaker, Lukas

Der Sachverständige, 29.05.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage

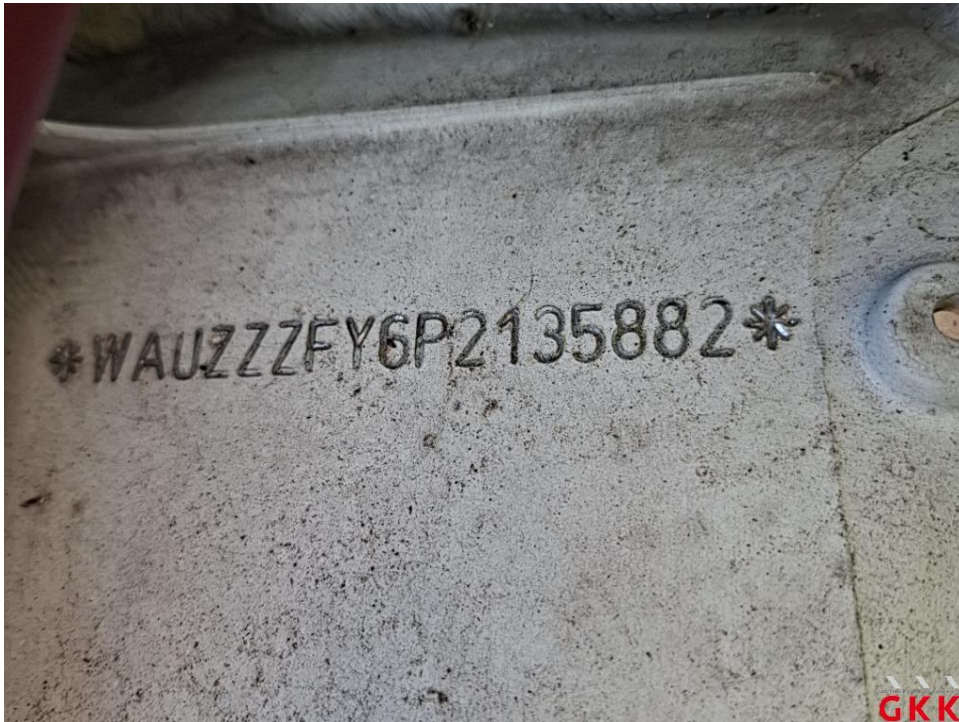


Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Gutachten. Kalkulation. Kompetenz.
GKK

Bild 7.



Gutachten. Kalkulation. Kompetenz.
GKK

Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

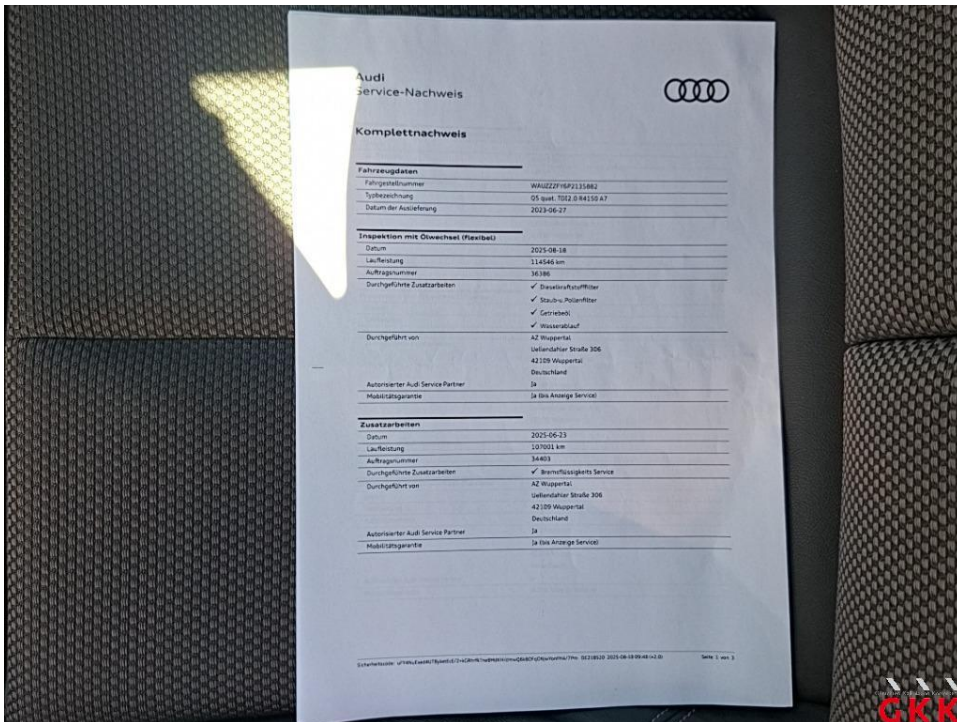


Bild 10.

Fotoanlage

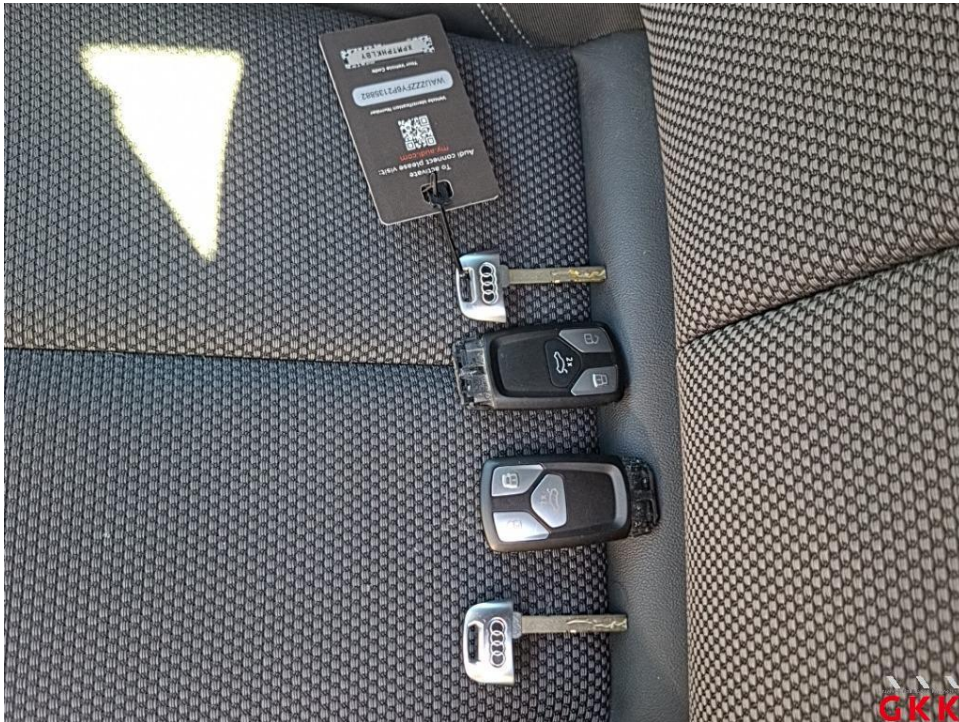


Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Inspektion groß, SUV / Geländewagen, fällig, durchführen



Bild 14. HU (Hauptunters.), Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 15. Lenkrad, Leder, verkratzt, Smartrepair



Bild 16. Lenkrad, Leder, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17. Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen



Bild 18. Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 20. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Tür vorne links, Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 22. Tür vorne links, Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 23. Spiegelgehäuse links, Blende -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair

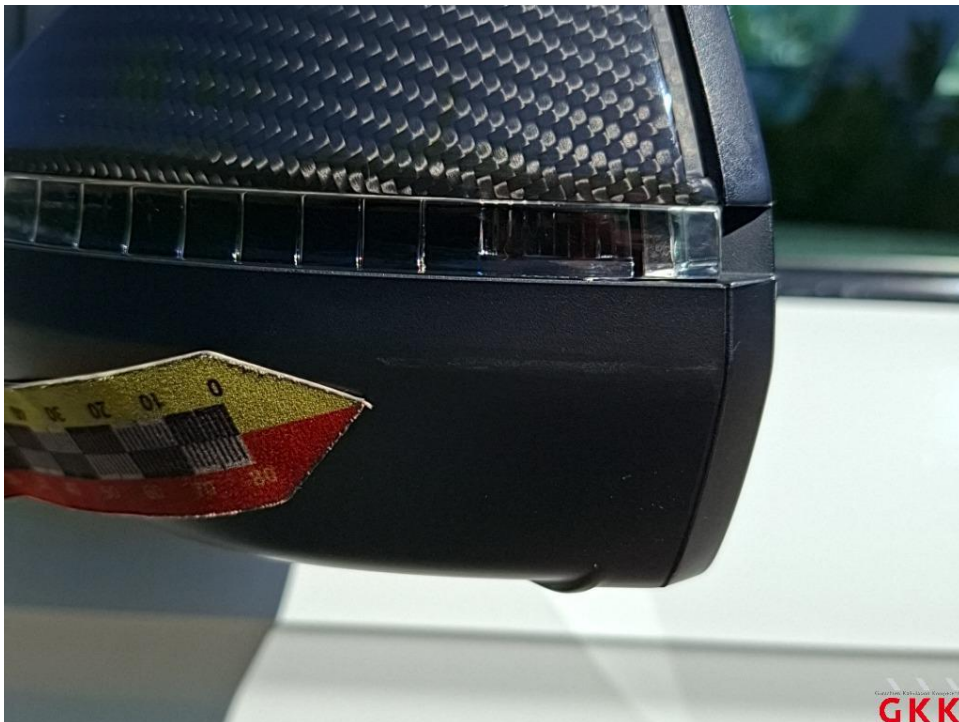


Bild 24. Spiegelgehäuse links, Blende -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25. Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 26. Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 28. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage

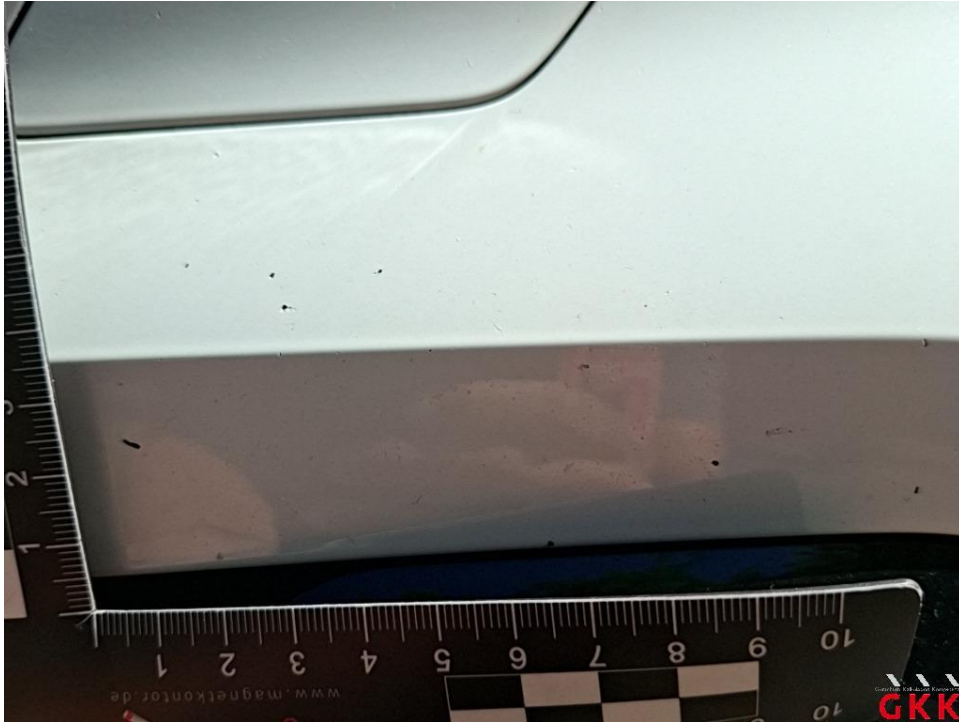


Bild 29. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren



Bild 30. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Stoßfänger hinten, Verkleidung unterhalb -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32. Stoßfänger hinten, Verkleidung unterhalb -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

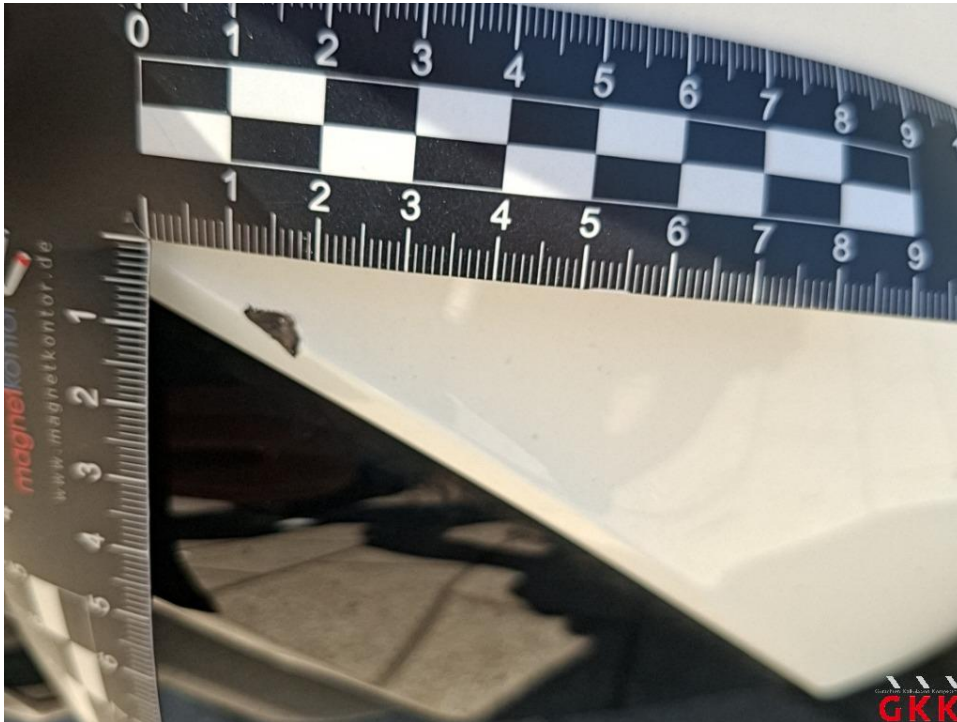


Bild 33. Stoßfänger hinten, Verkleidung unterhalb -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

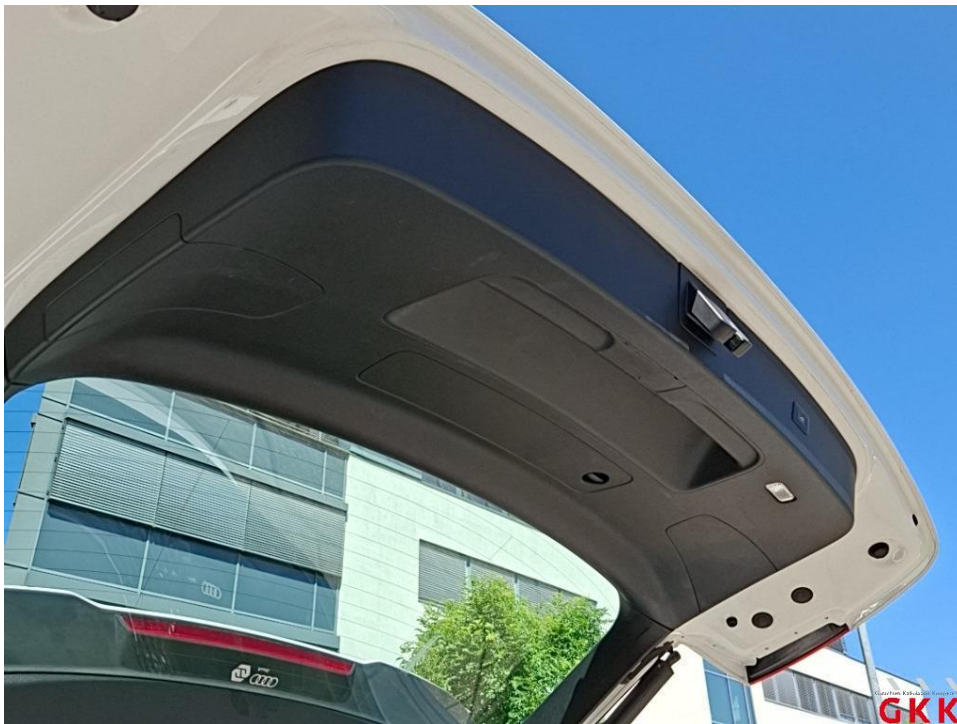


Bild 34. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 36. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 38. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 39. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 40.

Fotoanlage



Bild 41.