


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485223
vom: 23.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002408426
Besichtigt am: 23.04.2026 10:29
Berichts-Nr: 10485223
FIN: WVGZZZE25PE085891

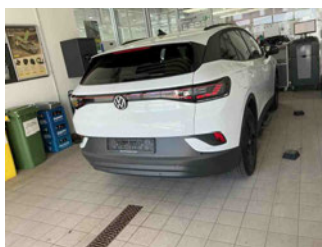Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485223
vom: 23.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLO
Erstzulassungsdatum:	15.04.2024
Laufleistung:	19.630 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Gletscherweiß Metallic
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	125 kW (170 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Platinum Grey/ Platinum Grey - Soul-Schwarz / Schwarz / Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	696 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485223
vom: 23.04.2026

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Einton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Hamar" 8 J x 19 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Elektrische Luftzusatzheizung
6+1 Lautsprecher	Elektro-Motor Aggr.0EH.A
7,2 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Elektro-Motor Systemleistung 125KW Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Embleme
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	e-Sound
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrprofilauswahl
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armaturentafel Komfort	Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
Armlehne für Vordersitze	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Assistenzpaket	Fertigungsablauf Emden
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschedämmend
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gepäcknetz
Außenspiegelgehäuse	Gepäckraumboden
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Batterie 320A (49Ah)	Getriebe Übersetzung 12,976
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hamar 8 J x 19 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 235/55 R 19
Betriebsspannung 12 V	Heckantrieb
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Hinterachsgewicht Standard
Car2X	Hochvolt-Batterie 55 kWh (brutto) (netto: 52kWh)
CCS-Ladedose	Infotainment-Paket
Dachleiste, Farbe modellabhängig	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachreling schwarz	Interieur Style Platinum Grey mit Lenkrad in Schwarz
Dämpfung hinten,Basis 1	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion
Dämpfung vorn	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kältemittel R1234yf
Design-Paket	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang DAB+	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Komfortpaket "Plus" inkl. Telematik-Box als Vorbereitung zur freiwilligen Ausleitung und Analyse von Fahrzeugdaten
Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485223
vom: 23.04.2026

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Kurzheck
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Leergewichtsbereich Standard
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer
Müdigkeitserkennung
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung
Navigationssystem "Discover Pro"
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose
Netztrennwand
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
o.b.Abgas
Ohne Anhängervorrichtung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Fast Lane Modell
Ohne Feuerlöscher
Ohne Head-Up Display
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Ohne UNECE CS&SU
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design
Plattformgruppenklasse 2
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Pure

Radio "Ready 2 Discover"
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Rechtsverkehr
Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 235/55 R 19
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
Rückfahrkamera "Rear View"
Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Softwareverbund Ausführung 11
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Steuerung (werksintern)
Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Telematik-Box als Vorbereitung zur freiwilligen Ausleitung und Analyse von Fahrzeugdaten
Textilfußmatten vorn und hinten
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Typrüfstand Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485223
vom: 23.04.2026

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 8 J x 19, Winterreifen
235/55 R 19 T

Zellmodul A



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485223
vom: 23.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	7,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	3,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 T	2,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485223
vom: 23.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Delle(n)	Ersetzen und lackieren
3	Heckklappe	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Ersetzen
6	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
8	Einstieg Verkleidung hinten links	Kratzer	Ersetzen
9	Einstieg Verkleidung hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
10	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485223
vom: 23.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	241,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485223
vom: 23.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE25PE085891

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485223
vom: 23.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

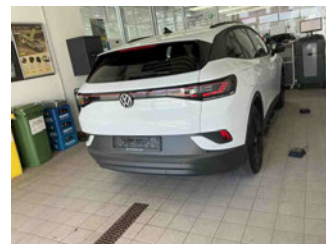

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links

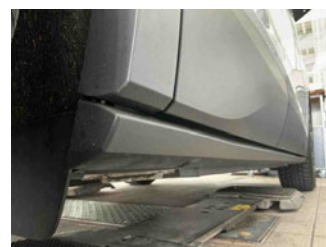

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485223
vom: 23.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

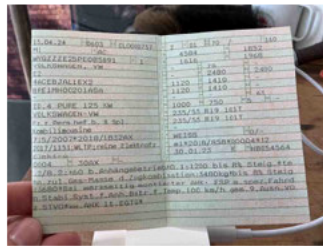

Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug

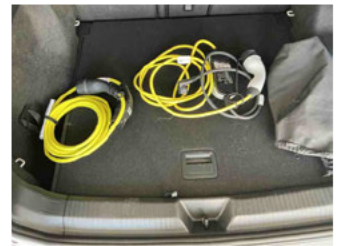


Equipment - Ladeequipment




Lackstärke Kotflügel vorne
rechts

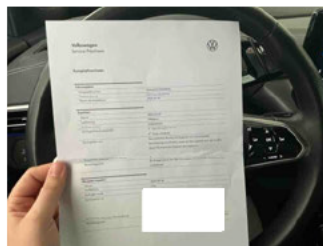

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

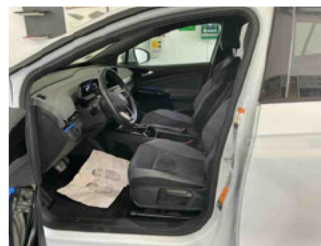

Innenraum - vorne

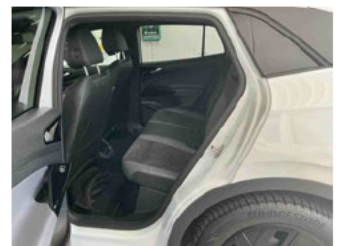


Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan

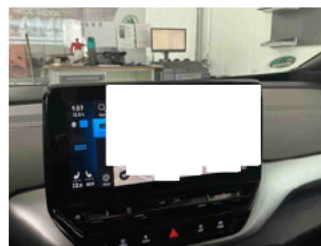

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio












» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)

Kommentar

Gutachten vorhanden 2 730,73 Euro Netto

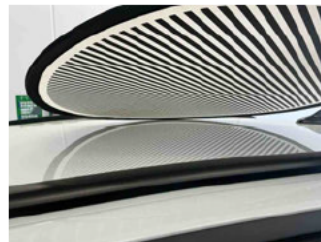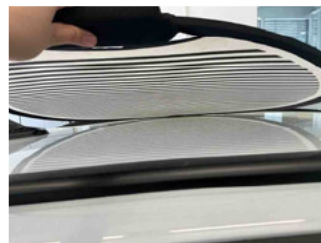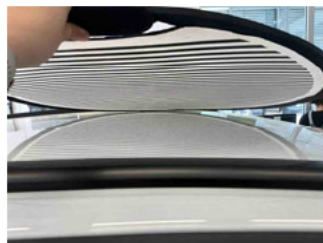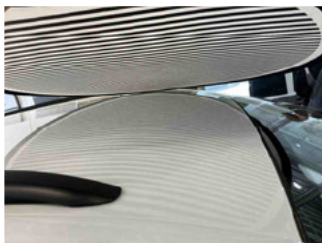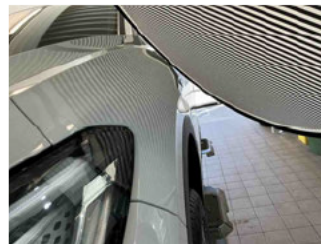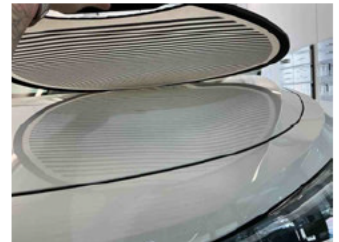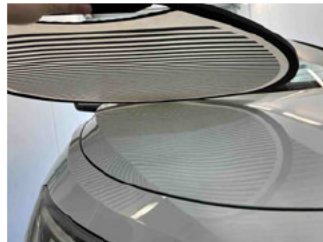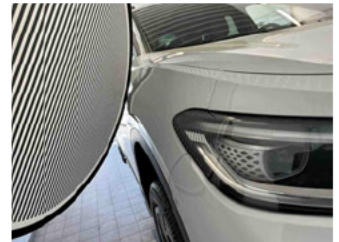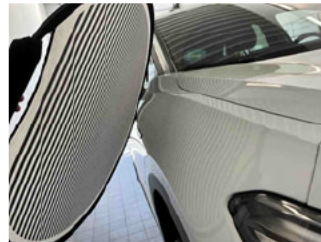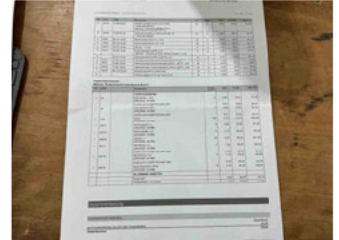
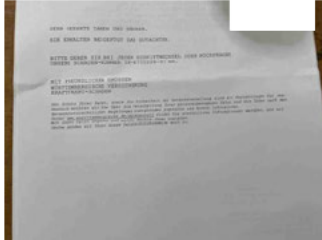





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10485223
vom: 23.04.2026

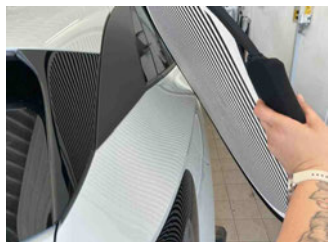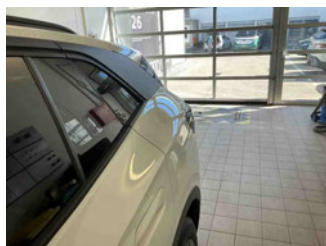

2 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Delle(n) - Ersetzen und lackieren

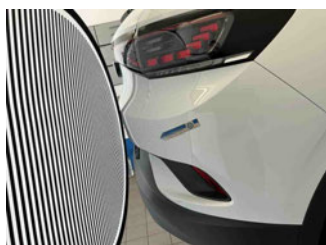

3 - Heckklappe - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



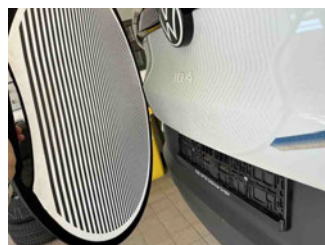


4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Ersetzen




6 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

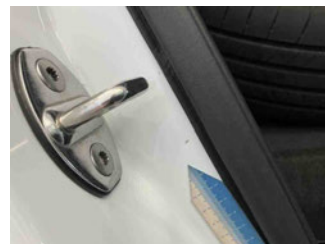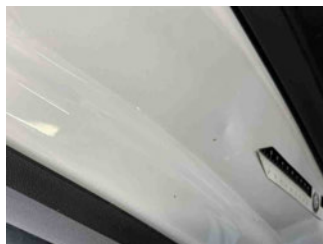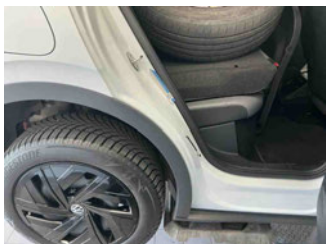

7 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen



8 - Einstieg Verkleidung hinten links - Kratzer - Ersetzen

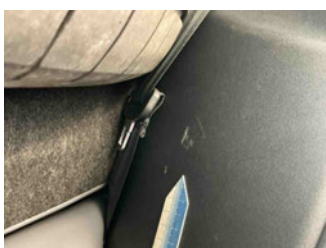

9 - Einstieg Verkleidung hinten rechts - Kratzer - Ersetzen



10 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10485223
vom: 23.04.2026

11 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

