



WOLF7E607HV600604

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	109.931 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	Vivaro-B	HU (Abgelesen aus ZBI)	04/2027
Fahrgestellnummer	WOLF7E607HV600604	Leistung / Hubraum	107 kW / 1.598 ccm
Erstzulassung	13.09.2016	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Silber
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Hereinnahmebewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Interieur	Innenraum - verschmutzt - Wertminderung	150,00 €
2	Außenspiegel links	Außenspiegel - beschädigt - erneuern	250,00 €
3	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - Wertminderung	250,00 €
4	Gurtsystem vorn	Sicherheitsgurt vorn links - beschädigt - erneuern	350,00 €
5	Motor	Keilriemen / Flachriemen - verschlissen - erneuern	350,00 €
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - beschädigt - erneuern	400,00 €
7	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern	500,00 €
8	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	500,00 €
9	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	500,00 €
10	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	500,00 €
11	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	500,00 €
12	Motor	Motor (Öl feucht) - Wertminderung	500,00 €
13	Karosserie	Unterbodenverkleidung (Teils gebrochen) - lose - Wertminderung	500,00 €
14	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern	500,00 €
15	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (unlackiert) - verformt - erneuern	550,00 €
16	Interieur	Laderaumboden (Ladefläche) - beschädigt - Wertminderung	800,00 €
17	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern	1.500,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €
2	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €
3	Schiebetür rechts	Schiebetür - Kratzer - kein Abzug	0,00 €



Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
----------	----------------

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden		200,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/65 R16 107T	Hankook	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/65 R16 107T	Hankook	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Fzg. Verschmutzt.

Mehrere Beschädigungen.

Weitere Schäden sind nicht auszuschließen.

Mehrkosten können entstehen.

Rudolph



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Vivaro-B	Laufleistung (abgelesen)	109.931 km
Fahrgestellnummer	WOLF7E607HV600604	Erstzulassung	13.09.2016

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	8.600,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	8.600,00 €
Mwst. (19%)	1.634,00 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	10.234,00 €
Wertminderung aus Vorschaden (in den Kosten nicht enthalten) steuerneutral	200,00 €

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	105 µm
2	Dachholm links	96 µm
3	Dachholm rechts	116 µm
4	Heckklappe/-tür	206 µm
5	Kotflügel links	102 µm
6	Kotflügel rechts	114 µm
7	Motorhaube	108 µm
8	Schweller links	71 µm
9	Schweller rechts	75 µm
10	Seitenwand links	111 µm
11	Seitenwand rechts	100 µm
12	Tür hinten links	100 µm
13	Tür hinten rechts	119 µm
14	Tür vorne links	110 µm
15	Tür vorne rechts	99 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 7
70794 Filderstadt

Besichtigungsort
Schorndorf NFZ
Stuttgarter Str. 60
73614 Schorndorf

Besichtigungsdatum: 25.02.2026
Protokollnummer: 44053511
Erstellt durch: Giovanni Russi
Besichtigt durch: G. Russi



Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Russi', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Giovanni Russi)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Innenraum



Abbildung 2: Innenraum



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Sonstiges

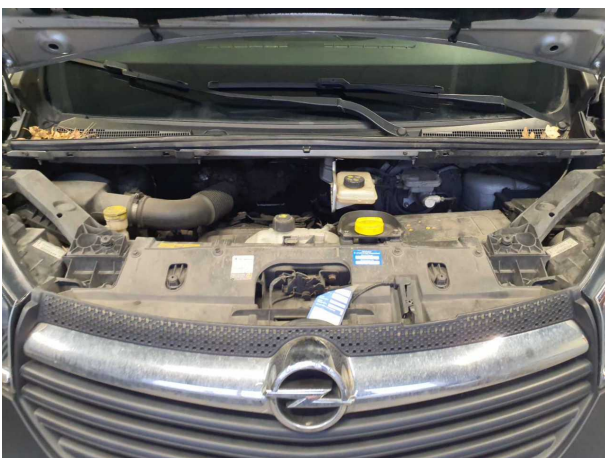


Abbildung 5: Sonstiges

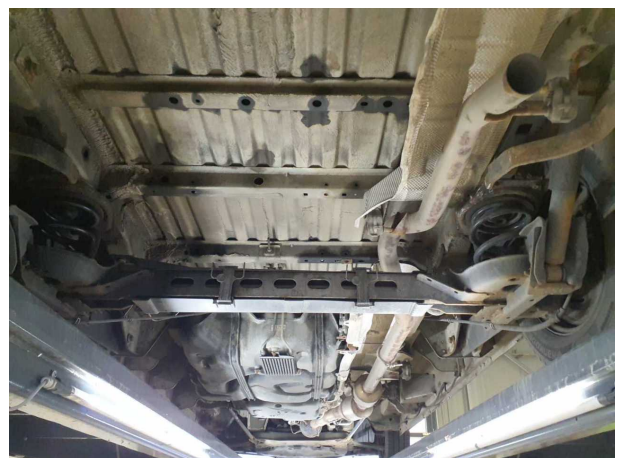


Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Schräg vorne (links)



Abbildung 12: Schräg vorne (links)

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Gottlieb-Daimler-Str. 7
 70794 Filderstadt

Besichtigungsort
 Schorndorf NFZ
 Stuttgarter Str. 60
 73614 Schorndorf

Besichtigungsdatum: 25.02.2026
Protokollnummer: 44053511
Erstellt durch: Giovanni Russi
Besichtigt durch: G. Russi



Abbildung 13: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 14: Schräg hinten (rechts)

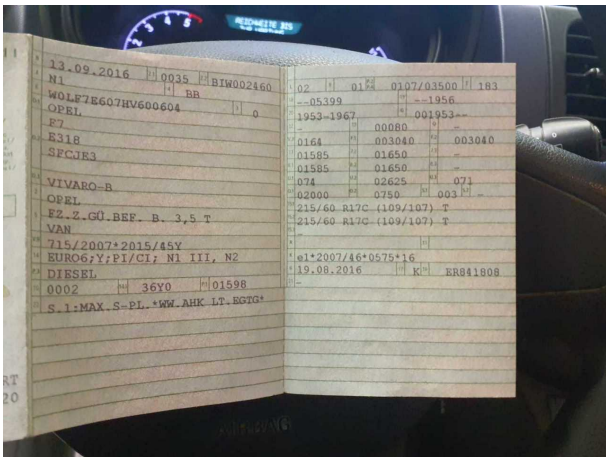


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente

Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Außenspiegel links: Außenspiegel - beschädigt - erneuern




Beschädigung #2: Außenspiegel links: Außenspiegel - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - Wertminderung

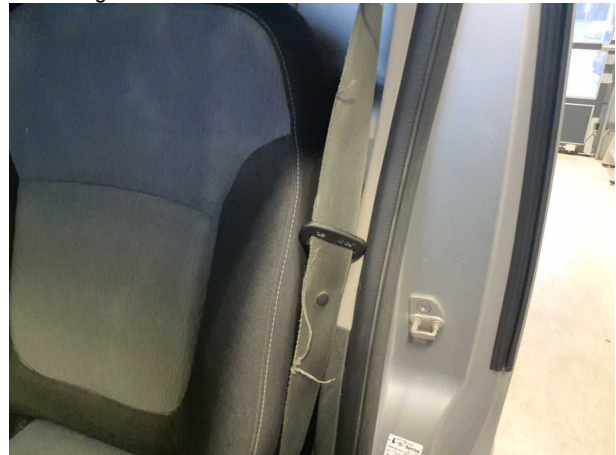

Beschädigung #4: Gurtsystem vorn: Sicherheitsgurt vorn links - beschädigt - erneuern

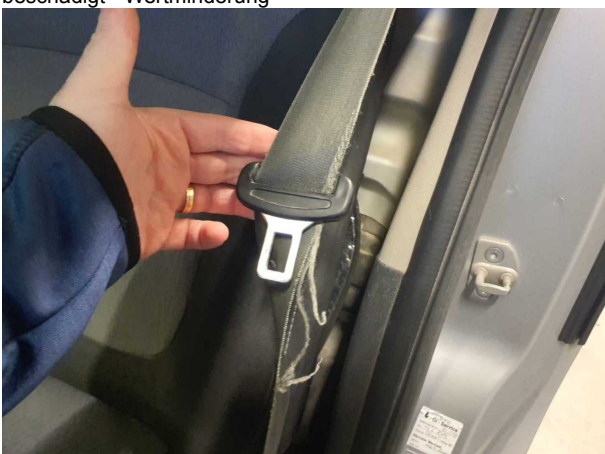

Beschädigung #4: Gurtsystem vorn: Sicherheitsgurt vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Motor: Keilriemen / Flachriemen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - beschädigt - erneuern

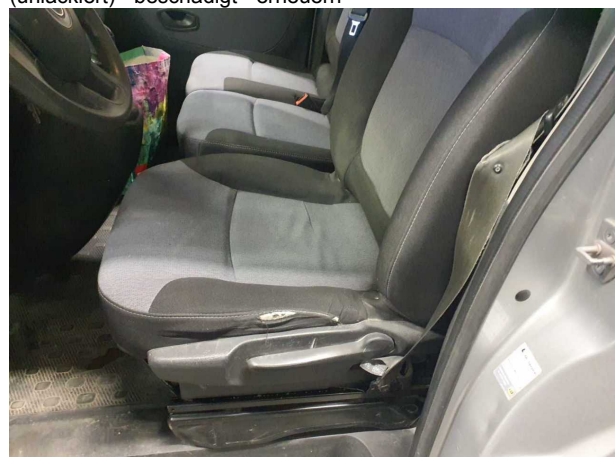

Beschädigung #7: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren

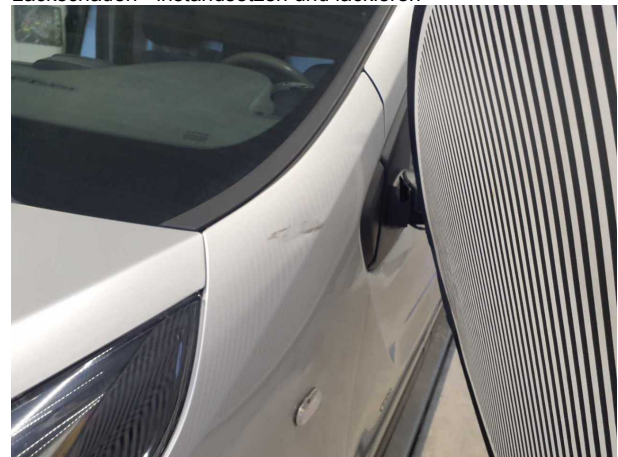

Beschädigung #9: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

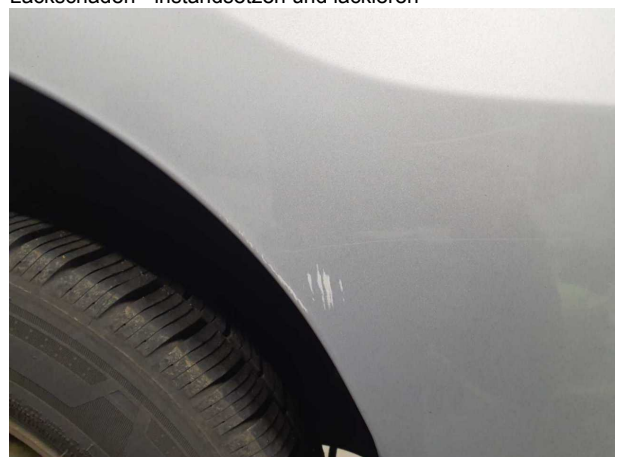

Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Teils gebrochen) - lose - Wertminderung



Beschädigung #13: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Teils gebrochen) - lose - Wertminderung



Beschädigung #13: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Teils gebrochen) - lose - Wertminderung



Beschädigung #13: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Teils gebrochen) - lose - Wertminderung



Beschädigung #13: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Teils gebrochen) - lose - Wertminderung



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verformt - erneuern



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verformt - erneuern



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verformt - erneuern



Beschädigung #16: Interieur: Laderaumboden (Ladefläche) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #16: Interieur: Laderaumboden (Ladefläche) - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #16: Interieur: Laderaumboden (Ladefläche) - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #16: Interieur: Laderaumboden (Ladefläche) - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #16: Interieur: Laderaumboden (Ladefläche) - beschädigt - Wertminderung

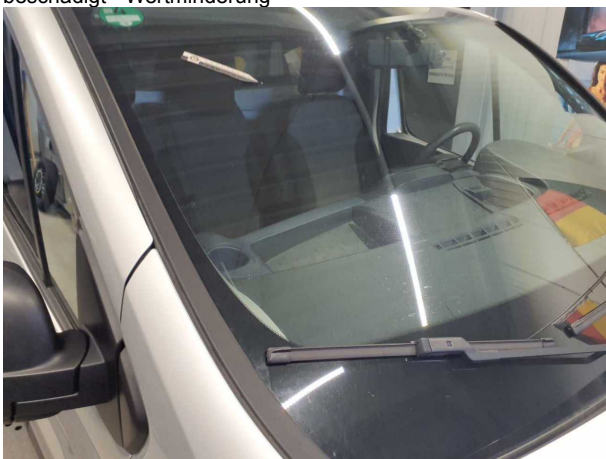

Beschädigung #17: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

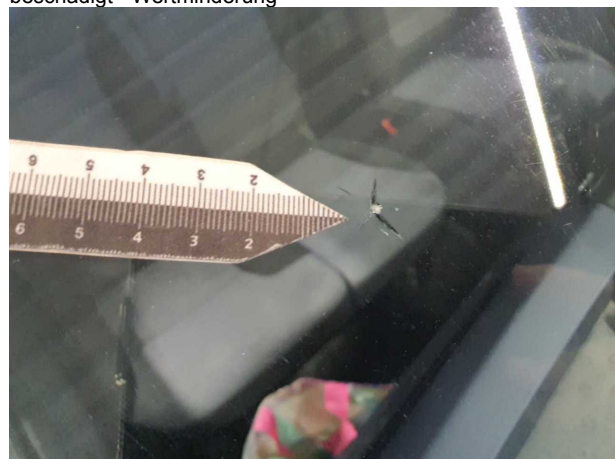

Beschädigung #17: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern