



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46787613
Auftrags-Nr / Referenz: 50156206_1
Besichtigungsdatum: 01.07.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Renault Kangoo Rapid E-Tech Electric		
Kennzeichen	TS-G 7654E	Fahrgestellnummer	VF1RFK00270257090
Erstzulassung	16.11.2022	Laufleistung (abgelesen)	24.713 km
HSN/TSN	3333 / BPS 00024	Kraftstoffart	Elektro
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Silber Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	51 kW	Nächste HU	05/2026
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Dunkelgrau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.220 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	2 / 4
Vertragsnummer	50156206_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	205/60 R16 96H	Ganzjahresreifen auf Stahl	Michelin	3mm / 3mm	n.i.O.
2	205/60 R16 96H	Ganzjahresreifen auf Stahl	Michelin	6mm / 5mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
4,2-Zoll Instrumententafel mit Farb-Display
Ablagefläche zwischen den Vordersitzen
Airbag: Fahrer-, Beifahrerairbag, Seitenairbags und Windowbags vorne
Airbag: Fahrerseite
Airbag: Frontairbag für Fahrer und Beifahrer (Deaktivierbar)
Außenspiegel (2) elektrisch einstellbar und beheizbar
Außenspiegel in schwarzem Kunststoff
Bremssystem 3-stufiges
Drei-Punkt-Sicherheitsgurte (alle Sitzplätze) mit Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer (vorne)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Easy-Life Schubfach
ESP mit Berganfahrassistent
Fensterheber elektrisch vorne - mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite
Getriebe: Direktantrieb
Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Blinker
Hecktüren asymmetrisch, verblecht
Klimaautomatik mit Wärmepumpe und Schnellheizer
Kunststoffpanele im unteren Bereich des Laderaums und der Hecktüren
Kühlflüssigkeit
Lackierung: Uni
Ladekabel: Standard-Ladekabel Typ 2
Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar
Licht- und Regensensor
Polster: Stoffpolsterung (KILYA)
Radio Connect R&Go
Reifenreparatur-Set
Räder: 15-Zoll-Stahlfelgen mit Radabdeckungen "Carten" - mit Bereifung 195/65 R15 (95)H
Schlüssel: 3-Tasten Schlüssel, klappbar
Sitze: Beifahrersitz umklappbar -zur Verlängerung der Ladefläche
Sitze: Fahrersitz längs- und höhenverstellbar
Steckdose 12V im Armaturenbrett und im Laderaum
Telefon: e-Call Notrufsystem
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Trennwand geschlossen, ohne Fenster
Türen: Schiebetür rechts, seitliche ohne Fenster
Verzurrösen (6) im Laderaumboden
Wegfahrsperr
Zentralverriegelung



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Blinkleuchte	Spiegel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Innenverkleidung hinten - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Sonstiges	Hauptuntersuchung - abgelaufen - durchführen
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (unlackiert) - Kratzer - Wertminderung
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
8	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - erneuern
9	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern
10	Verkleidungen/Abdeckungen	Laderaumverkleidung links - gebrochen / gerissen - erneuern
11	Verkleidungen/Abdeckungen	Laderaumverkleidung links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Verkleidungen/Abdeckungen	Laderaumverkleidung rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Heckklappe/-tür	Hecktür links (Innen und aussen) - Delle / Lackschaden - lackieren
14	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) (Ladekante) - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum

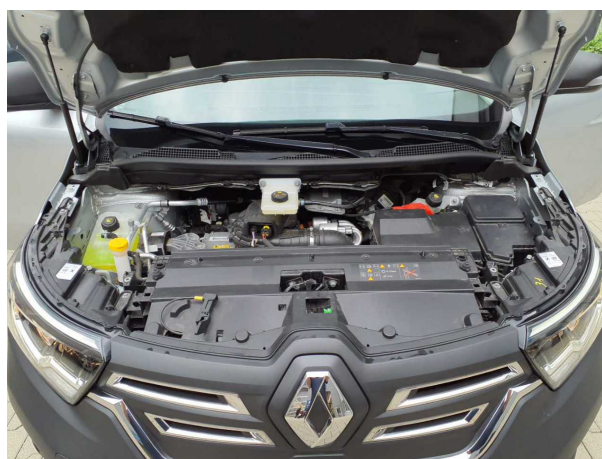


Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten

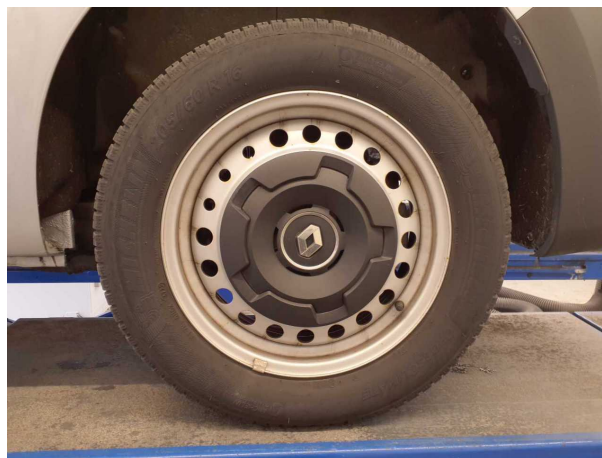


Abbildung 14: Montierte Bereifung

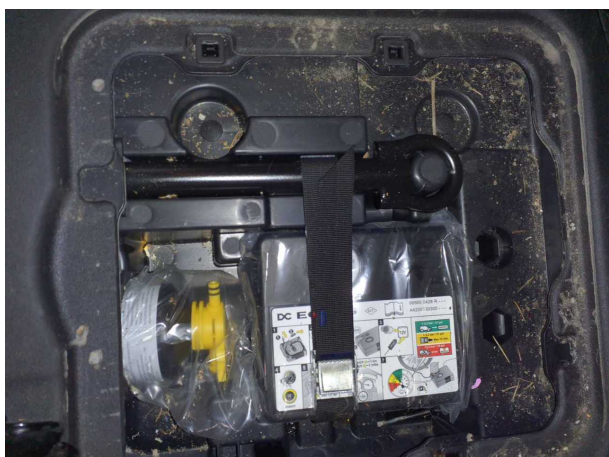


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

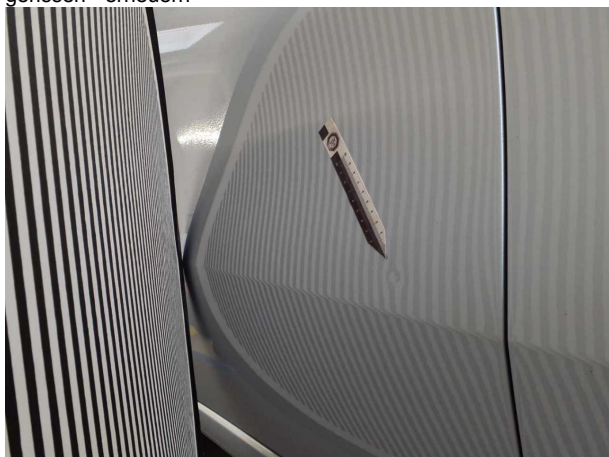

Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Blinkleuchte: Spiegel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Innenverkleidung hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Innenverkleidung hinten - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - erneuern

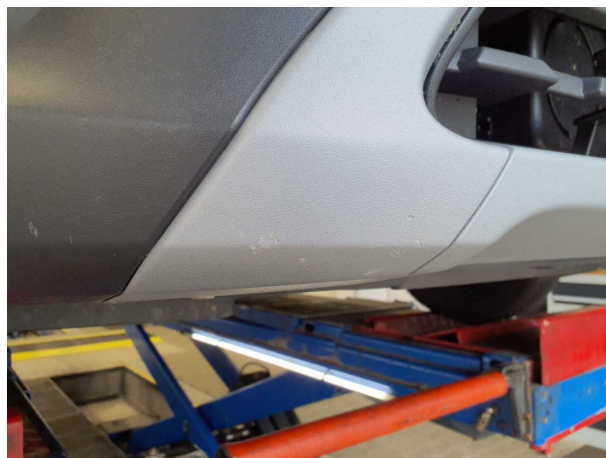

Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern



Beschädigung #11: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern



Beschädigung #10: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - Delle / Lackschaden - instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #12: Verkleidungen/Abdeckungen:
Laderaumverkleidung rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und



Beschädigung #12: Verkleidungen/Abdeckungen:
Laderaumverkleidung rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innen und aussen)
- Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innen und aussen)
- Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innen und aussen)
- Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innen und aussen)
- Delle / Lackschaden - lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innen und aussen)
- Delle / Lackschaden - lackieren

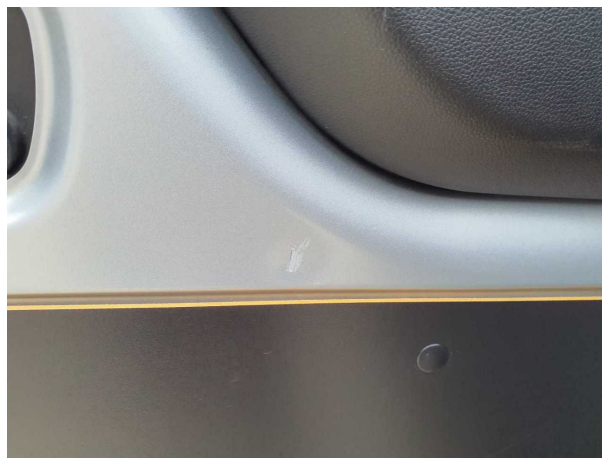

Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innen und aussen) - Delle / Lackschaden - lackieren