



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46767763
Auftrags-Nr / Referenz: 10408522_1
Besichtigungsdatum: 04.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Opel VIVARO 2.0 D Cargo L EHZ Autm. Edition		
Kennzeichen	HI-TB 299	Fahrgestellnummer	VXEVEHS7N7059234
Erstzulassung	16.01.2023	Laufleistung (abgelesen)	78.091 km
HSN/TSN	3003 / BCD 00527	Kraftstoffart	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Weiß Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	106 kW	Nächste HU	12/2026
Hubraum	1.997 ccm	Zylinder	4
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä...	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung	03/2024 bei 41.765 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	3.100 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	3 / 3
Vertragsnummer	10408522_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/65 R16 109/107T C	Winterreifen auf Stahl	Fulda	7mm / 7mm	i.O.
2	215/65 R16 109/107R C	Winterreifen auf Stahl	Bridgestone	8mm / 8mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/60 R17 104/102H C	Sommerreifen auf Stahl	Michelin	6mm / 6mm	i.O.
2	215/60 R17 104/102H C	Sommerreifen auf Stahl	Michelin	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagefächer - Ablagefach in der Mittelkonsole, vorn - Ablagegalerie über Frontscheibe, offen - Ablagefach in den vorderen Türen, geeignet für 1,5-Liter-Getränkeflaschen - Handschuhfach, offen - Ablagefach auf Armaturentafel, Beifahrerseite, geschlossen
ABS inkl. Bremsassistent und adaptives Bremslicht

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite Frontairbag, Beifahrer, deaktivierbar
Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und manuell anklappbar
Außenspiegelgehäuse in Schwarz
Berg-Anfahr-Assistent
Blecheinsatz, Fahrerseite in der 2. Sitzreihe
Bodenbelag: Laderaumboden, lackiert
Bordcomputer
Bremslicht, drittes
Dieselpartikelfilter, wartungsfrei
Drehzahlmesser
Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen - Gurtkraftbegrenzer, vorn - Doppelte Gurtstraffer, vorn - Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte, vorn
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP Plus)
Fensterheber, elektrisch, vorn mit Tippfunktion
Front- und Heckschürze in Schwarz
Geschwindigkeitsregler und begrenzer
Getriebe: 8-Stufen-Automatik
Halogen-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
Haltegriff in der 1. Sitzreihe, Beifahrerseite
Handschuhfach oben geschlossen gekühlt und beleuchtet
Klimaanlage, vorn mit Partikel- und Geruchsfilter - Umluftschaltung, manuell
Lackierung: Uni-Lackierung
Lenkrad: Komfortlenkrad (PU), unten abgeflacht
Lenksäule, längs- und höheneinstellbar
Müdigkeitserkennung Level 1 Kaffeepause
Nebelschlussleuchten mit integrierten Rückfahrcheinwerfern
Polster: Stoff / Kunstleder mit Armaturenbrettunterseite in Grau
Radio BT mit Graphic Info Display Audio: - Bluetooth-Audiostreaming Telefon: - Freisprecheinrichtung via Bluetooth-Schnittstelle - Anzeige von Telefonbuch und Ruflisten - Bis zu 5 Mobiltelefone koppelbar Allgemein: - Nutzung der Sprachsteuerung des gekoppelten Smartphones möglich (z. B. Siri, Google-Sprachbedienung) - USB-Schnittstelle - 4 Lautsprecher
Räder: Reifenreparaturkit - mit Reifendichtmittel und 12-Volt-Kompressor (ohne Wagenheber)
Seitenaufprallschutz
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicht-Ausstattung - Regensensor - automatisches Abblendlicht
Sitze: Komfort-Fahrer- und Komfort-Beifahrersitz - Komfortfahrersitz 6-fach einstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze - Komfortbeifahrersitz 4-fach einstellbar - Kopfstützen, höhenverstellbar
Sonnenblenden, Fahrer und Beifahrer
Start/Stop System
Steckdose, 12 Volt, in der Mittelkonsole
Steckdose, 12V im Laderaum und in unterem Handschuhfach 2. Sitzreihe links, Laderaum links
Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff (TC Plus)
Trennwand: geschlossen, ohne Fenster
Türen: Heckflügeltüren, verblecht mit 180° Öffnungswinkel



Bezeichnung
Türen: Schiebetür, Beifahrerseite
Verzurrösen (8) im Laderaum
Wegfahrsperre, elektronisch
Wärmeschutzverglasung, getönt
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
Zuladung erhöht +400 kg
Zündschlüssel (2), beide klappbar

Sonderausstattung

Bezeichnung
Entfall: 2. Sitzreihe
Entfall: 3. Sitzreihe
Parkpilot, Einparkhilfe hinten - mit akustischem Warnsignal beim rückwärts Einparken
Räder: Stahlräder 7 J x 17 mit Radnabenabdeckung - Rreifen 215/60 R17 C 104H
Sitze: Komfort-Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitzbank - Komfortfahrersitz 6-fach einstellbar, mit Armlehne und Lendenwirbelstütze - Beifahrerdoppelsitzbank mit Ablage unter dem Sitz - Kopfstützen, höhenverstellbar, vorn

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Karosserie	Karosserie (Entklebung vor Gutachtenerstellung) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
3	Fahrzeugdach	Dach (Beulen) - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Fahrerhaus	Dämmmatte - beschädigt - erneuern
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
9	Schiebetür rechts	Verkleidung - beschädigt - erneuern
10	Seitenwand links	Innenverkleidung - beschädigt - erneuern
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
12	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (unlackiert) (Verformt und verkratzt) - beschädigt - erneuern
13	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - Wertminderung
14	Heckklappe/-tür	Hecktür links (Innen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
15	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts (Innen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
16	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
17	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
18	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

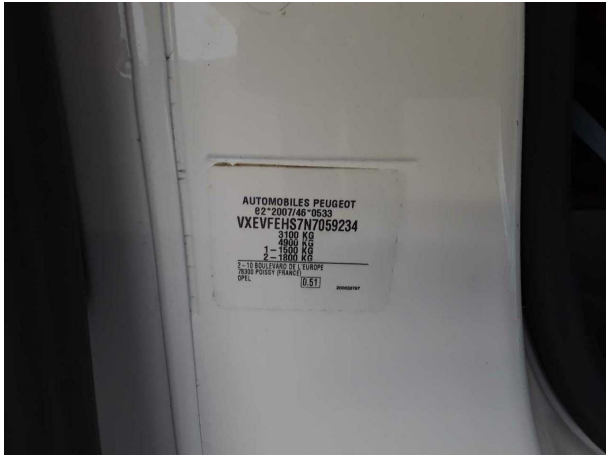


Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

16.01.23	3003	BCD005279	2	01	106 / 3750	170
N1	BB		5306		1920	
VXEVEH7N7059234	9		1877		1782-2005	
OPEL			-	100	-	
V			193	3100	3100	
F			1500	1800	-	
EHS7-B2F21E			1500	1800	-	
-			81	2813	69	
VIVARO			2500	750	3	-
PEUGEOT (F)			215/65	R16C	106T	
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t			215/65	R16C	106T	
Van			-			
715/2007*2018/1832AR					-/-	
EURO6;WLTP;AR;PI;CI;N1 II			N2e2*2007/46*0533*21			
Diesel			10.02.22	K	GQ324372	
0002	36AR	1997				
ww.AHK lt. EGTG* techn. zul. Ges.-Masse d. Zugkombinati on: 4900kg*						

Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

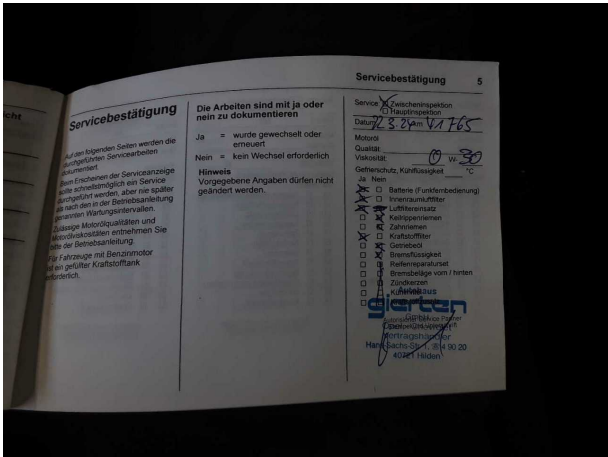


Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach (Beulen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach (Beulen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach (Beulen) - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach (Beulen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

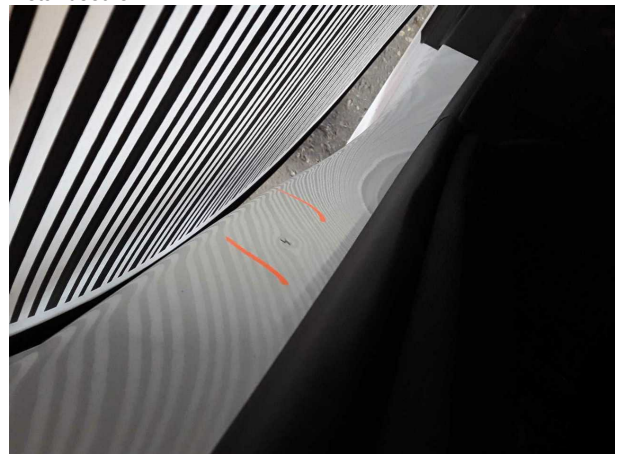

Beschädigung #5: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade... Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Fahrerhaus: Dämmmatte - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Fahrerhaus: Dämmmatte - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Fahrerhaus: Dämmmatte - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: Schiebetür rechts: Verkleidung - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #9: Schiebetür rechts: Verkleidung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Seitenwand links: Innenverkleidung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

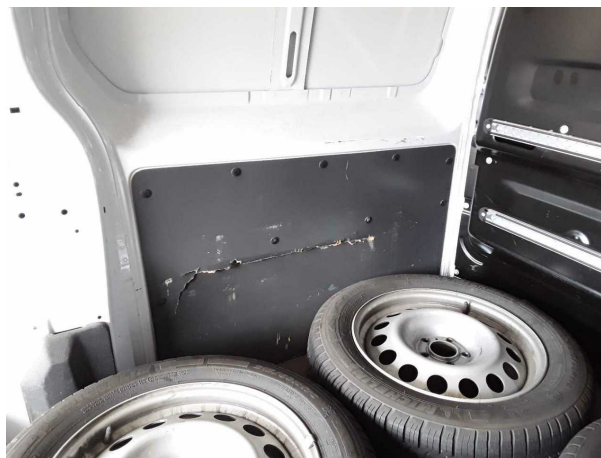

Beschädigung #10: Seitenwand links: Innenverkleidung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) (Verformt und verkratzt) - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) (Verformt und verkratzt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) (Verformt und verkratzt) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) (Verformt und verkratzt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) (Verformt und verkratzt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) (Verformt und verkratzt) - beschädigt - erneuern

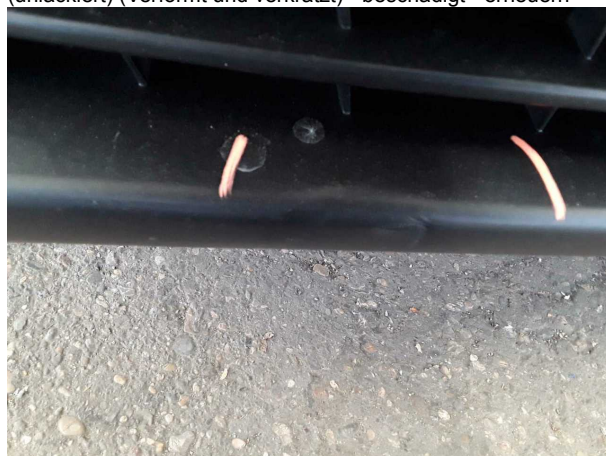

Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) (Verformt und verkratzt) - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Hecktür links (Innen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

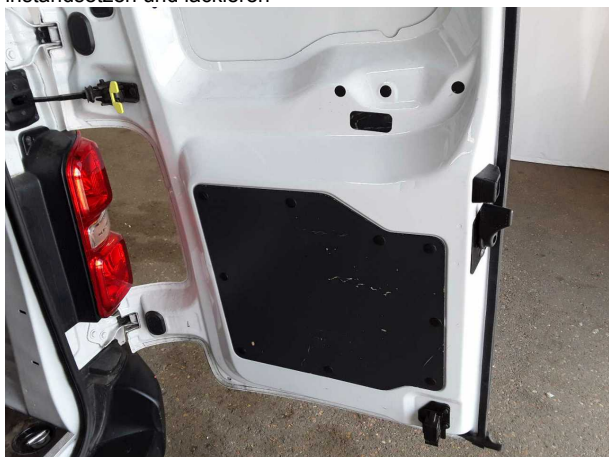

Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (Innen) - Delle(...) instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (Innen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (Innen) - Delle(...) instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (Innen) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts (Innen) - Delle (... instandsetzen und lackieren




Beschädigung #16: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

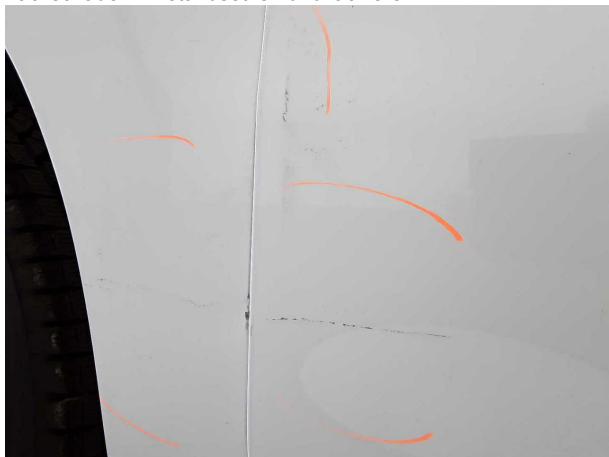

Beschädigung #16: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

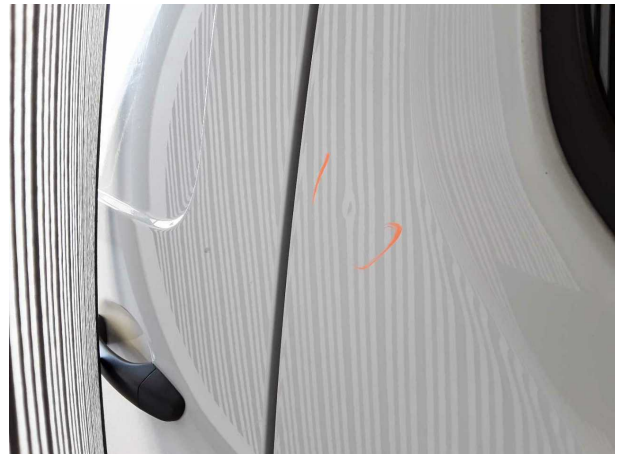

Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Seitenwand links



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Seitenwand links