

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	MERCEDES C-Klasse C 200 d T Kombi 5-türig 1597 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	H -VH 0866	Fahrgestell-Nummer:	W1K2052011G093710
Vertrags-Nummer:	85537074	Erstzulassung:	18.05.2021
Internes KZ:	14749154	Kilometer-Stand:	116043
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**MERCEDES C-Klasse C 200 d T Kombi 5-türig 1597 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Lackierung: Schwarz Uni

Polsterung: Stoff Aberdeen Schwarz (nur i.V. mit Seilflehentyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 33.275,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Advanced Infotainment-Paket (bestehend aus: Smartphone Integr.-Paket (14U), 10,25" Media- Display (8	0,00
Anhängevorrichtung mit ESP-Anhängerstabilisierung	840,00
Business-Paket PLUS	2.580,00
Fondsicherheits-Paket inklusive Sidebags im Fond links und rechts sowie adaptiven Gurtkraftbegrenzer	375,00
Komfort-Paket	0,00
Kraftstofftank 66 l	0,00
Licht-Paket (bestehend aus: LED High Performance-Scheinwerfer (632))	0,00
Live Traffic Information	0,00
Media-Display	0,00
Minderpreispaket	-4.000,00
Park-Paket	0,00
SD-Karten-Navigation	0,00
Schwarz Uni	0,00
Sitzheizung Vordersitze	0,00
Sitzkomfort-Paket für Fahrer und Beifahrer	0,00
Smartphone Integrationspaket	0,00
Stoff Aberdeen Schwarz (nur i.V. mit Serienausstattung Interieur)	0,00
TIREFIT mit Reifenfüllkompressor	50,00
Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel	0,00
Winter-Komplettäder M+S 4fach, 16" LM-Räder im 10-Speichen-Design vanadiumsilber lackiert mit 205/6	1.150,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 34.270,00**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 40.781,30**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.541,30

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES C-Klasse C 200 d T Kombi5-türig 1597 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	118 / 160	Hubraum:	1597
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	132
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,100	Tankinhalt:	41
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,700
Leergewicht (kg):	1605	zul. Gewicht (kg):	2195

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 85537074
Amtliches Kennzeichen: H -VH 0866
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 200 d T Kombi5-türig 1597 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
20.06.2026	9060001251	Eigenverschulden	Schlüssel mit Fernbedienung fehlt komplett	Nein	Nein
05.07.2023	9059855455	Hagelschaden	Motorhaube mitte Hagelschaden Dach mitte mitte Hagelschaden	Ja	Ja
08.04.2023	9059848478	Fremdverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite Delle > 3 cm (mit Lackschaden) Stossstange hinten mitte Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Ja
15.12.2021	9059796265	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
16.11.2021	9059802779	Eigenverschulden	Stossstange hinten mitte Delle > 3 cm (mit Lackschaden) Anhängerkupplung lose	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 85537074
Amtliches Kennzeichen: H -VH 0866
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 200 d T Kombi5-türig 1597 ccm 160 PS / 118 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
02.01.2023	22217	Inspektion und Wartung
20.07.2023	50714	Inspektion und Wartung
20.07.2023	50714	Bremsflüssigkeitswechsel
17.07.2024	70349	TÜV/AU (MwSt-frei)
17.07.2024	70349	Inspektion und Wartung
17.07.2025	97536	Bremsflüssigkeitswechsel
17.07.2025	97536	Inspektion und Wartung
19.05.2026	112679	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	06.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	07.07.2026
Referenznummern	0031217118 - 0085537074

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	H-VH 866	Fzg.-Ident.-Nummer	W1K2052011G093710
Fabrikat	Mercedes-Benz	1. Zulassung	18.05.2021
Typ	C 200 d T	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Schwarz - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	116.045 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	05/2028
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.597 ccm / 118 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 92V	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 92V	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 92V	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 92V	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	205/60 R16 92H	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	205/60 R16 92H	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Fulda	205/60 R16 92H	8 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Fulda	205/60 R16 92H	8 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 19.05.2026 bei km 112.679.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Motorhaube Hagelschaden	Ja	
Dach beschädigt	Ja	
Frontscheibe beschädigt	Ja	
Stoßfänger hinten beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: Unfallschaden Heck. Kennzeichen demontiert. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 1 Hauptschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug weist innen und außen alters, nutzungs- und laufeleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf. Unfallschaden Heck - Kalkulation erstellt. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| ✓ Advanced Infotainment-Paket (bestehend aus: Smartphone Integr.-Paket (14U), 10,25" Media- Display (| ✓ Anhängervorrichtung mit ESP-Anhängerstabilisierung |
| ✓ Business-Paket PLUS | ✓ Fondsicherheits-Paket inklusive Sidebags im Fond links und rechts sowie adaptiven Gurtkraftbegrenzer |
| ✓ Komfort-Paket | ✓ Kraftstofftank 66 l |
| ✓ Licht-Paket (bestehend aus: LED High Performance-Scheinwerfer (632)) | ✓ Live Traffic Information |
| ✓ Media-Display | ✓ Minderpreispaket - |
| ✓ Park-Paket | ✓ SD-Karten-Navigation |
| ✓ Schwarz Uni | ✓ Sitzheizung Vordersitze |
| ✓ Sitzkomfort-Paket für Fahrer und Beifahrer | ✓ Smartphone Integrationspaket |
| ✓ Stoff Aberdeen Schwarz (nur i.V. mit Serienausstattung Interieur) | ✓ TIREFIT mit Reifenfüllkompressor |
| ✓ Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel | ✓ Winter-Komplettträger M+S 4fach, 16" LM-Räder im 10-Speichen-Design vanadiumsilber lackiert mit 205/ |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 19, Bild 20, Bild 21)

Motorhaube, beschädigt (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld (Bild 22, Bild 23)

Dach

Dach, beschädigt (Bild 78, Bild 79, Bild 80)

Seite links

Tür vorne links, beschädigt (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Tür vorne links Einstieg, beschädigt (Bild 27, Bild 28, Bild 29)

Tür hinten links Einstieg, beschädigt (Bild 30, Bild 31, Bild 32)

Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 33, Bild 34, Bild 35)

D- Säule links Innenverkleidung, beschädigt (Bild 45, Bild 46, Bild 47)

Seite rechts

Seitenwand rechts, verkratzt (Bild 48, Bild 49, Bild 50)

Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 59, Bild 60)

Tür hinten rechts Einstieg, verkratzt (Bild 54, Bild 55)

Tür hinten rechts Innenverkleidung -Abdeckung-, beschädigt (Bild 56, Bild 57, Bild 58)

Tür vorne rechts Einstieg, beschädigt (Bild 61, Bild 62, Bild 63)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen 1 x beiliegend, beschädigt (Bild 70, Bild 71)

Reifen 1 x beiliegend, beschädigt (Bild 36, Bild 37)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 38)

Interieur

Mittelkonsole Abdeckung, beschädigt (Bild 72, Bild 73, Bild 74)

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt (Bild 13)

Hauptschlüssel mit Fernbedienung, beschädigt (Bild 14, Bild 15)

Technik

Lenkrad Leder, beschädigt (Bild 75, Bild 76, Bild 77)

Sonstiges

Fahrzeug Heck, Unfallschaden (Bild 39, Bild 40, Bild 41, Bild 42, Bild 43, Bild 44)

Ohne Zuordnung

Heckklappe Blende rechts, verkratzt (Bild 51, Bild 52, Bild 53)

Dachholm rechts, 4 bis 10 Dellen / Bauteil (Bild 64, Bild 65, Bild 66)

Dachholm links, 4 bis 10 Dellen / Bauteil (Bild 67, Bild 68, Bild 69)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 82 Fotos.

Weidemann, Leon

Der Sachverständige, 08.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen



Bild 14. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen



Bild 16. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen



Bild 24. Tür vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Tür vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 26. Tür vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Tür vorne links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28. Tür vorne links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Tür vorne links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

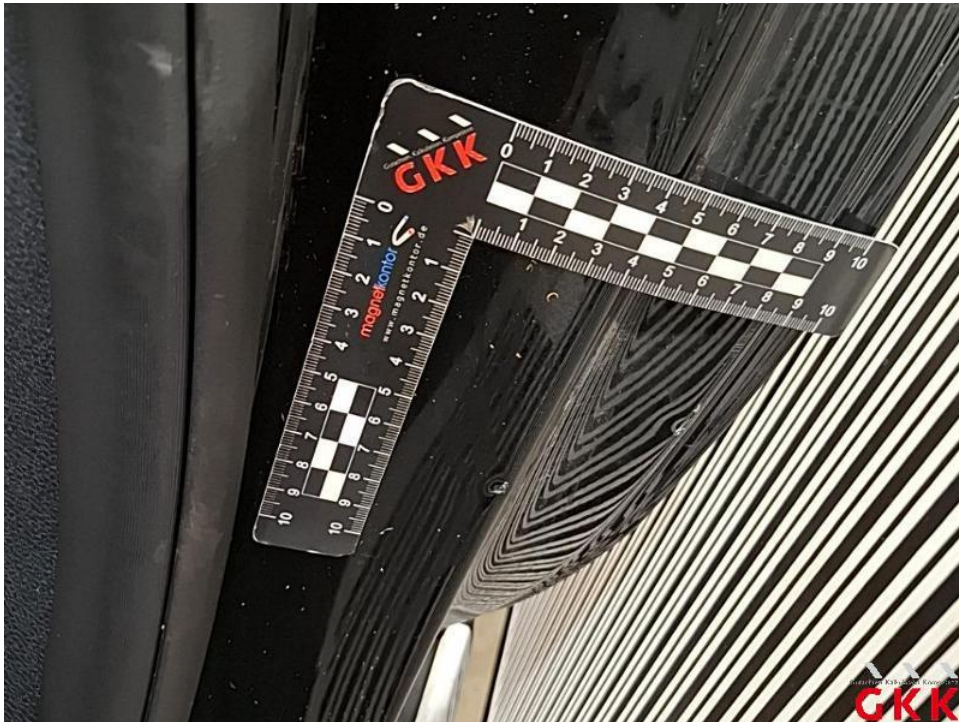


Bild 32. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

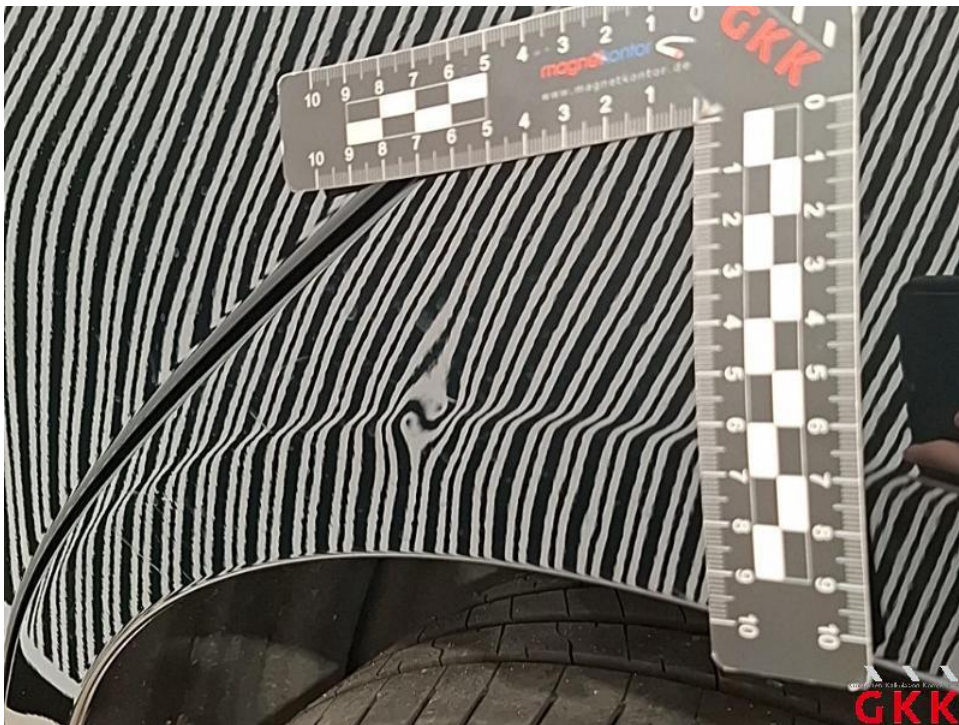


Bild 34. Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage

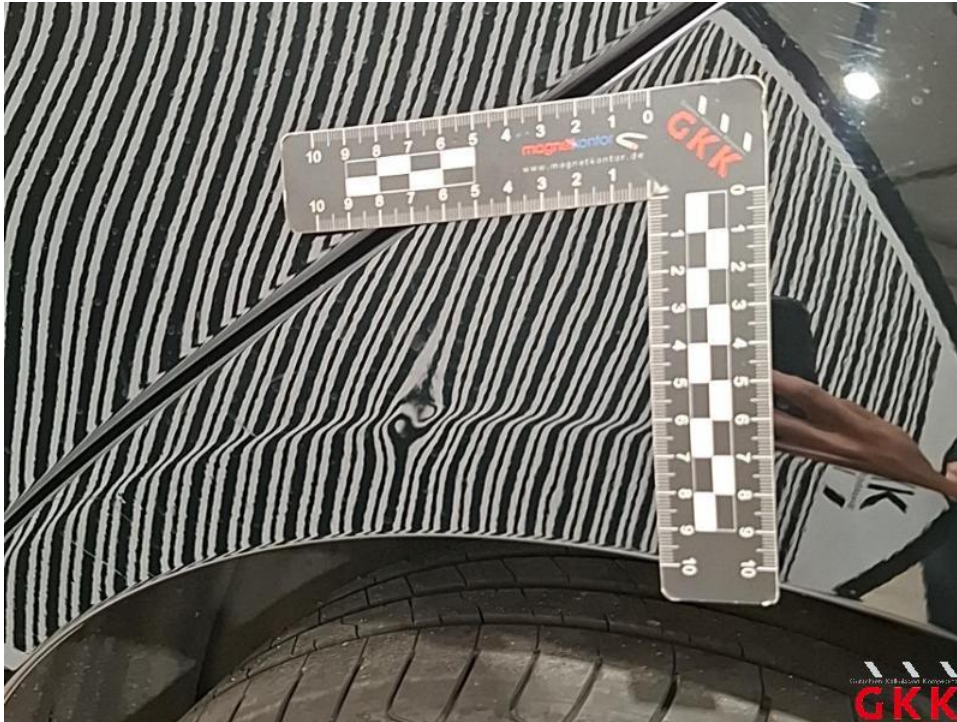


Bild 35. Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 36. Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen



Bild 38. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 39. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 40. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 41. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 42. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 43. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 44. Fahrzeug, Heck, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 45. D- Säule links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

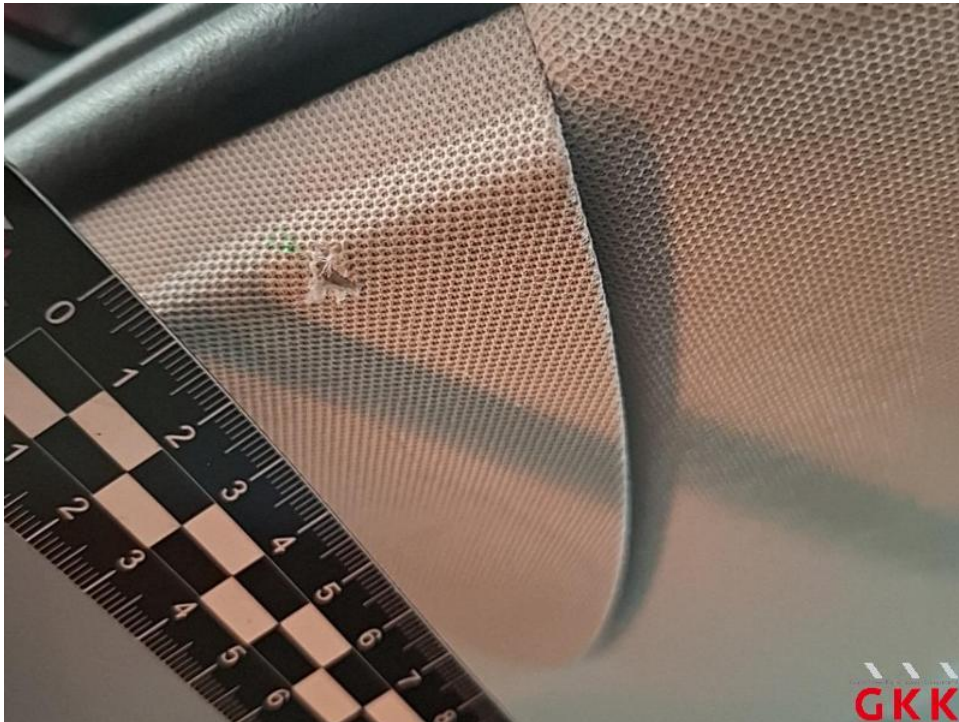


Bild 46. D- Säule links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47. D- Säule links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 48. Seitenwand rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 49. Seitenwand rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 50. Seitenwand rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 51. Heckklappe Blende rechts, verkratzt, lackieren



Bild 52. Heckklappe Blende rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 53. Heckklappe Blende rechts, verkratzt, lackieren



Bild 54. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 55. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 56. Tür hinten rechts, Innenverkleidung -Abdeckung-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 57. Tür hinten rechts, Innenverkleidung -Abdeckung-, beschädigt, ersetzen

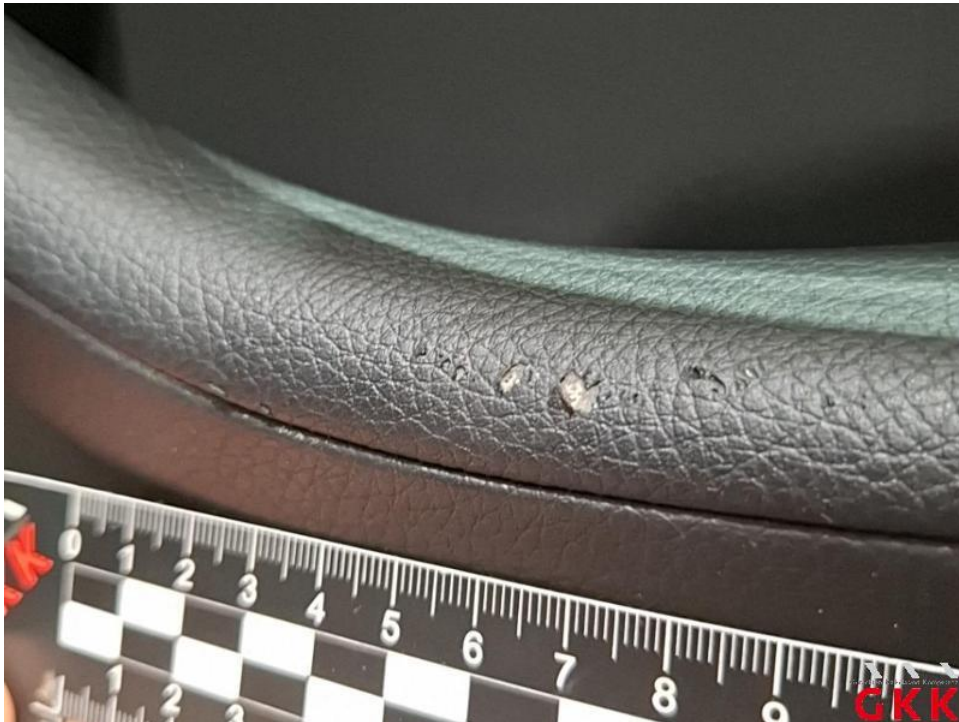


Bild 58. Tür hinten rechts, Innenverkleidung -Abdeckung-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 59. Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 60. Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 61. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 62. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 63. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 64. Dachholm rechts, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 65. Dachholm rechts, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 66. Dachholm rechts, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 67. Dachholm links, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 68. Dachholm links, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 69. Dachholm links, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 70. Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 71. Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen



Bild 72. Mittelkonsole, Abdeckung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 73. Mittelkonsole, Abdeckung, beschädigt, ersetzen



Bild 74. Mittelkonsole, Abdeckung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 75. Lenkrad, Leder, beschädigt, ersetzen



Bild 76. Lenkrad, Leder, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 77. Lenkrad, Leder, beschädigt, ersetzen



Bild 78. Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 79. Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

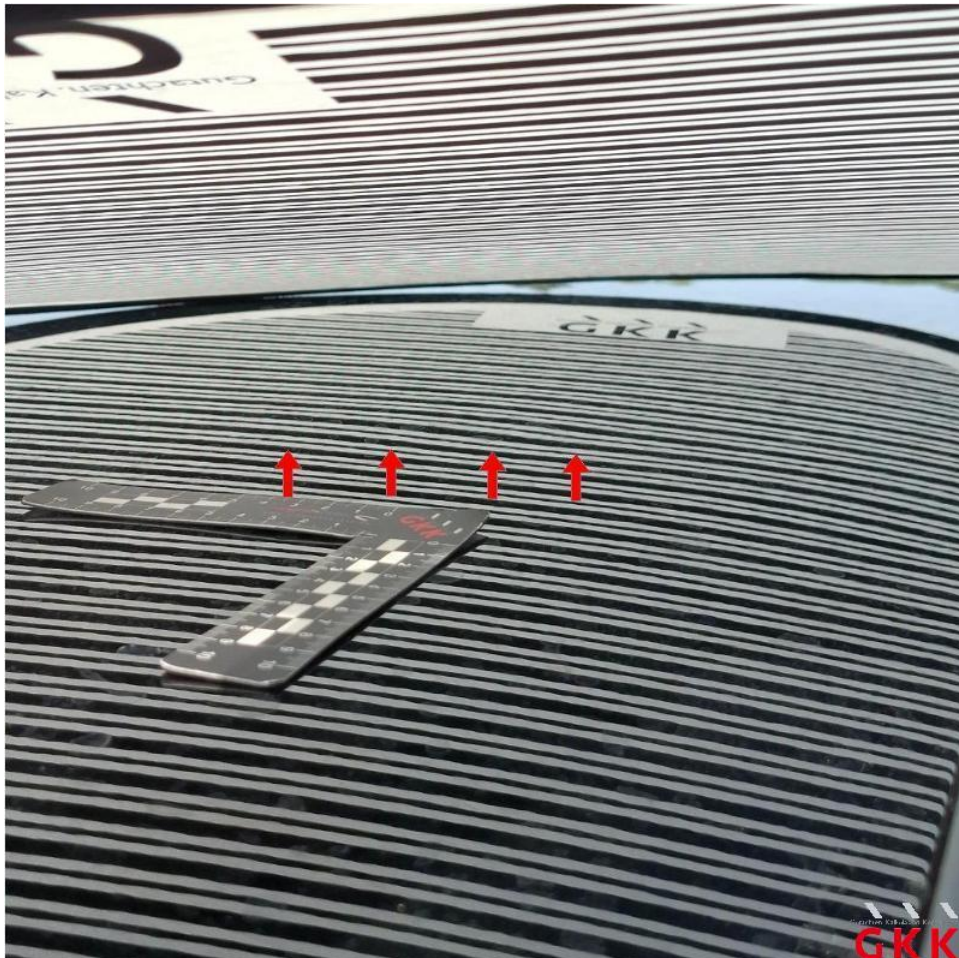


Bild 80. Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 81.



Bild 82.