

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	25.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	08.07.2026
Referenznummern	0002071068

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VZT8GP5N1046138		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Grau / 2-Schicht metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	05/2028
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business	Laufleistung abgelesen	65.749 km
Erstzulassung	11.04.2023	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / keine Angabe	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 128 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R17 97W	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R17 97W	7 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R17 97W	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R17 97W	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R17 97H M+S	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R17 97H M+S	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R17 97H M+S	9 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55 R17 97H M+S	9 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 04.05.2026 bei km 65.081.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger hinten	Ja	

Anmerkungen

Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor
Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanalogue Gebrauchsspuren auf.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend	Bluetooth Audio-Streaming
Bremsassistent	Dach, Design-Ausführung (Chrom)
Drehzahlmesser	Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Ergonomiesitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn	Feststellbremse elektrisch
Freisprecheinrichtung Bluetooth	Frontkamera
Fahrassistenz-System: Abstandswarner	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Kindersicherung	Klimaautomatik 2-Zonen
Luftfeuchtesensor	Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Audiobedienung am Lenkrad	Lenkrad heizbar
LM-Felgen	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI	MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
Nebelscheinwerfer LED	Parkpilotsystem vorn und hinten
Reifendruckwarner	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Seitenairbag vorn
Seitenscheiben geräuschkämmend	Sicht-Paket
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Scheibenwischer mit Regensensor	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Sitzheizung vorn	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
USB-Schnittstelle hinten (2-fach)	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Business-Paket Premium
Easy Access-Paket	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
Heckklappenöffnung elektrisch	Schließ-/Startsystem Keyless Open
Technologie-Paket Park & Go	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
Rückfahrkamera (digital)	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Charging-Paket
Innovations-Paket 1	Voll-LED (IntelliLux)
Leuchtweitenregelung automatisch	Abbiegelicht
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	Innovations-Paket 2
Head-up-Display	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	886,71 €	576,36 €
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, instand setzen (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	100,00 €	100,00 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Kante, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	755,69 €	547,03 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	811,66 €	527,58 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	2.554,06 €
Minderwert	1.750,97 €
Händlereinkaufspreis	12.925,00 €
Händlerverkaufspreis	14.900,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 27 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 09.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4


Fotoanlage

Bild 5



Bild 6

Fotoanlage

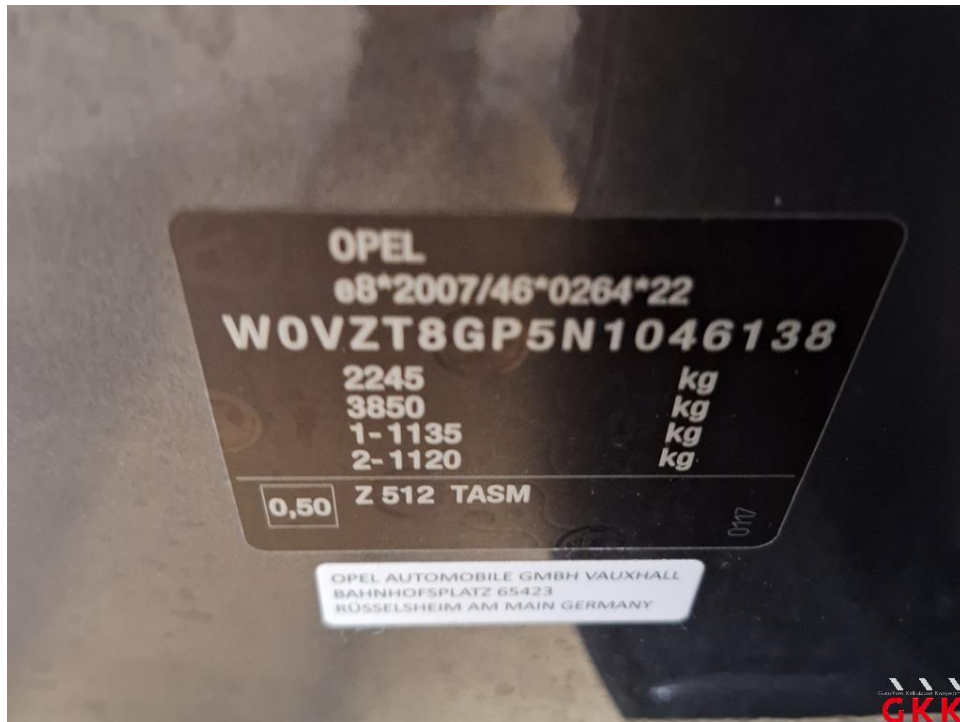

Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

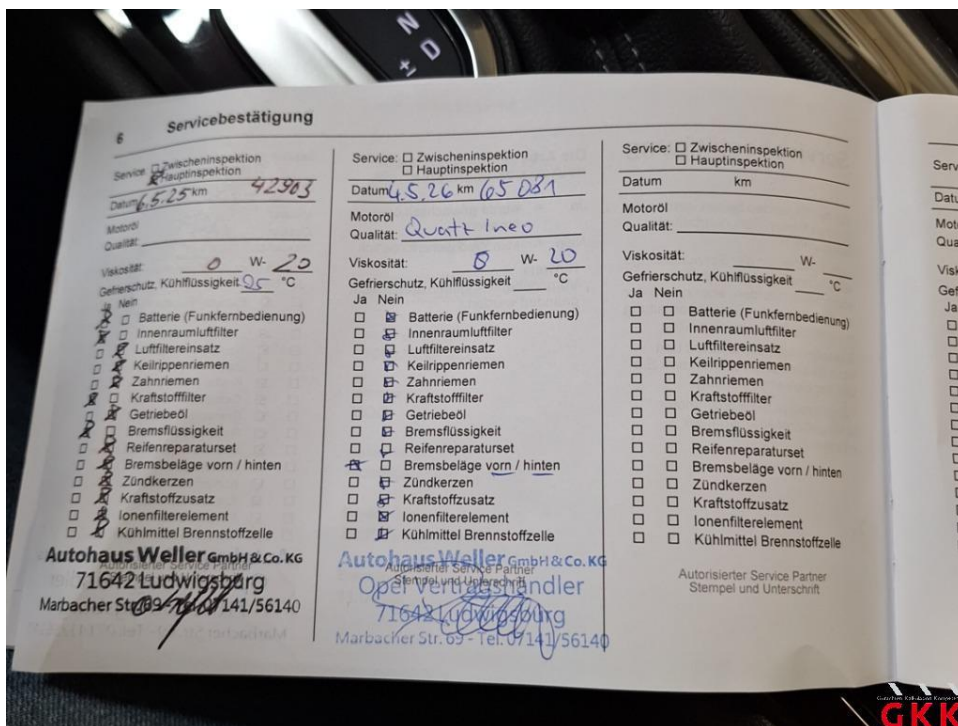


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, instand setzen

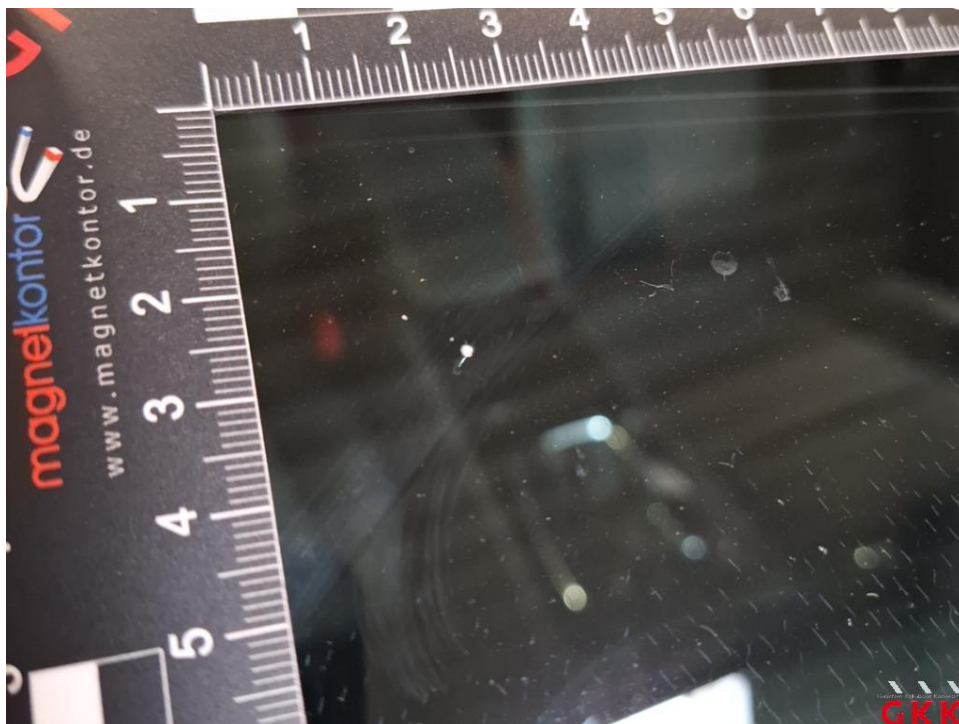


Bild 20 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, instand setzen

Fotoanlage



Bild 21 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, instand setzen



Bild 22 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

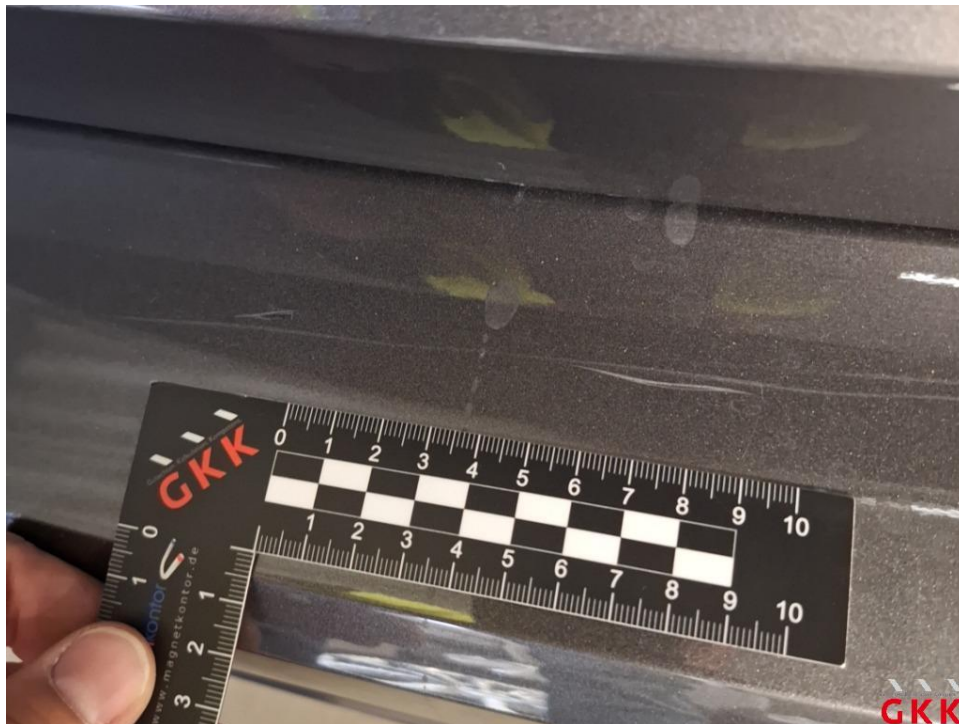


Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren