

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft : PKW/5tg. VW [06] (P) Golf VIII Golf Life
Fahrgestell-Nr. : WVVZZZCDZWN176236
Erstzulassung : 10.05.2022
Tachostand : 191 022 km abgelesen
Hubraum/Leistung : 1 968 cm³ / 85,00 kW
Kraftstoffart : Diesel

Nächste § 57a Beg. : Mai 2027
Allgemeinzustand : Optisch mittel
Lackart/Farbe : 2-SCHICHT-PERLCOLOR / schwarz
Lackzustand : Optisch mittel
Alter : 50 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Technische Schden	EUR	0,00	0,00	0,00
Frontscheibe	EUR	1 163,15	232,63	1 395,78
Heckschaden	EUR	1 478,81	295,76	1 774,57
Klasse 2 Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	2 641,96	528,39	3 170,35

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden.

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 5
 Sonderausstattung auf Seite 5

Zusammenfassung Technische Schäden:

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Pannendreieck, Verbandskasten und Pannenset vorhanden, 2 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

Technische Schäden:

optisch keine ersichtlich.

Zusammenfassung Frontscheibe:

Zusammenfassung Frontscheibe:

Ersatzteile-Original	:		EUR	577,95
Arbeitslohn	:	AZ 44,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	585,20
			exkl. USt.	EUR 1 163,15
			+ 20% USt.	EUR 232,63
			Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 1 395,78

Schadenbeschreibung:

Windschutzscheibe weist Einschläge sowie einen Riss auf.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
FRONTSCHIEBE	1401	5H0 845 011 AT NVB	1	436,00	436,00
GELFOLIE REGENSENSOR	1403	8U0 955 609	1	38,45	38,45
REINIGUNGSLOESUNG	1410	D 009 401 04	1	9,70	9,70
KLEBESATZ FRONTSCH	1411	KLE SET 001	1	81,90	81,90
PRIMER FRONTSCHIEBE	1414	D 009 200 02	1	11,90	11,90
					577,95

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	01 50 00 ZAX	2,00 2	26,60
FRONTSCHIEBE ERSETZEN (FAHRERASSISTENZSYSTEME)	64 10 55 06	32,00 2	425,60
UMFASST: VERKLEIDUNGEN O A-SAEULEN, BLENDE WINDLAUF, SCHEIBENWISCHERARME, INNENSPIEGEL, REGEN-/LICHTSENSOR UND KAMERA FRONTSCHIEBE AUS-/EINBAUEN UMFASST NICHT: FEHLERSPEICHER AUSLESEN UND KAMERA FRONTSCHIEBE KALIBRIEREN			
Zwischensummen		34,00	452,20

Überträge		34,00		452,20
KAMERA ASSISTENZSYST KALIBRIEREN (VBA)	96 38 15 50	10,00	2	133,00
		44,00		585,20
44,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				
				585,20

Zusammenfassung Heckschaden:

Zusammenfassung Heckschaden:

Ersatzteile-Original	:		EUR	632,25
Arbeitslohn	: AZ 18,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)		EUR	239,40
Lackmaterial	:		EUR	354,46
Lackierarbeit	: AZ 19,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)		EUR	252,70
		exkl. USt.	EUR	1 478,81
		+ 20% USt.	EUR	295,76
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR	1 774,57

Schadenbeschreibung:

Stoßfängerverkleidung hinten ist im linken Bereich aufgestaucht.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
ABDECKUNG STOSSF H	2583	5H6 807 417 P GRU	1	537,00	537,00
HALTER SENSOR H L A	2787	5H0 919 491	1	8,65	8,65
HALTER SENSOR H R A	2788	5H0 919 492	1	8,65	8,65
HALTER SENSOR H L I	2789	5H0 919 491 A	1	8,65	8,65
HALTER SENSOR H R I	2790	5H0 919 491 A	1	8,65	8,65
KUNSTSTOFFPRIMER	2797	D 822 150 A1	1	10,85	10,85
REINIGUNGSLÖSUNG	2798	D 009 401 04	1	9,70	9,70
2K-KLEBER SENSOREN	2799	D 180 KU2 A1	1	40,10	40,10
					632,25

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
BEIDE SCHLUSSLEUCHTEN A AUS-/EINBAUEN	94 31 20 02	4,00 2	53,20
ABDECKUNG STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN (SCHLUSSLEUCHTEN AUSGEBAUT)	63 69 19 00)	2,00 2	26,60
ABDECKUNG STOSSFAENGER H ERSETZEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	63 69 55 50	4,00 2	53,20
UMFASST: KENNZEICHENLEUCHTEN UND SENSOREN EINPARKHILFE AUS-/EINBAUEN			
ABDECKUNG STOSSFAENGER H INSTANDSETZEN (VERBUNDARBEIT)	63 69 41 62	3,00 2	39,90
(4 HALTER KLEBEN)			
ABDECKUNG STOSSFAENGER H BOHREN (VERBUNDARBEIT)	63 69 43 62	5,00 2	66,50
(4 LOECHER BOHREN)			
Zwischensummen		18,00	239,40

	18,00	239,40
18,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2		239,40

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
ABDECKUNG STOSSF H NEUTEILLACK ST K1R	2583		11,00	146,30	
LACKMATERIAL: 208,49					
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			5,00	66,50	
AZT-MATERIAL-INDEX					90,27
K-NEUTEILLACK (K1R)					208,49
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					55,70
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			3,00	39,90	
			19,00	252,70	354,46
19,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					252,70
Lackmaterial					354,46
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					607,16

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Schadenbeschreibung:

Fahrzeugfront weist Streusplittschäden auf.
Türen in den Griffbereichen leicht abgeschürft.
Seitenwand links weist einen leichten Kratzer auf.
Beifahrertürkante im hinteren Bereich abgeschlagen.
Fahrzeug ist innen sowie aussen verschmutzt.
Heckklappenverkleidung abgeschürft.
Alufelgen leicht abgeschürft.

Weitere Informationen

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 02.2022, INSASSENSCHUTZSYSTEM, CHROM-PAKET, ZUSATZHEIZUNG ELEKTR, 3-ZONEN KLIMAAUTOM, A-SPIEGEL/HZB/KLAPP, LICHT-/REGENSENSOR, DIGITALINSTRUMENTE, KEYLESS ADVANCED, TUEGRRIFF BELEUCHTET, SEITEN-/HECKSCH ABG, INNENSP AUTOM ABBL, ANTENNE AM/FM, CAR2X KOMMUNIKATION, RADIOEMPF DIGITAL, NOTRUFSYSTEM E-CALL, ONLINEDIENSTE, TELEFON COMFORT, USB ANSCHLUSS V/H, 7 LAUTSPRECHER, RADIO/NAVIGATIONSSYS, EINPARKHILFE, RUECKFAHRKAMERA, LENKR HEIZB SCHALTW, SITZ V L ELEKT VERST, GURTWARNER V/H, AUSSTATT ART VELOURS, BELEUCHTUNG AMBIENTE, KINDERS-BEF ISOFIX, MITTELARMLEHNE VORN, SITZE V/H HEIZBAR, MITTELARMLEHNE HINT, 1968CCM 85KW, 7-GANG DSG, REIFEN 205/55 R16..V, FELGE 7 J X 16 ALU, NOTRAD PLATZSPAREND, ABGASNORM EU6 AP, LENDENW-ST V L ELEKT, S-GURT H MIT GURTSTR, FAHRERASSISTENZSYST, SPURWECHSELASSISTENT, SPURHALTEASSISTENT, BREMSE V 288X25, BREMSE H 272 X 10, FRONT ASSIST, AUTOMAT DISTANZREG, SCR SYSTEM, MONT-TEILE AUSGEBAUT, 2-SCHICHT-PERLCOLOR.

Bereifung:

1. Achse: Good Year / 205/55 R 16 Sommer Profil in mm: links: 7,5 rechts: 7,7
2. Achse: Good Year / 195/65 R 15 Sommer Profil in mm: links: 7,8 rechts: 7,9
3. Achse: Good Year / 195/65 R 15 Winter Profil in mm: links: 4,3 rechts: 5,8
4. Achse: Good Year / 195/65 R 15 Winter Profil in mm: links: 5 rechts: 5,2