



PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026

Gutachten

Betreff

[REDACTED]

Auftrag durch

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Besichtigungsdatum / Ort

28.05.2026

Fahrzeug-Identnummer

WDC1671211A125061

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026

Gutachten

Betreff	[REDACTED]
Auftrag durch	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Besichtigungsdatum / Ort	28.05.2026
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	GLE 350 d 4MATIC
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1313 IAG 00119
Fahrzeug-Identnummer	WDC1671211A125061
Anzahl Besitzer	2
Erstzulassung / Letzte Zulassung	05.12.2019 / 21.09.2021
Nächste HU	12/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Nummer ZB2	FR112722
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	119.943 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	197 Metalliclack obsidianschwarz
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.925 ccm/ 200 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	6 / EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	2.235
zul. Gesamtgewicht (kg)	3.070
zul. Nutzlast (kg)	835



PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026

Maße (L/B/H)	4954 x 2022 x 1832
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	9
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / unvollständig
Restlauf bis Service	-43.279 km
Durchgeführte Wartungen	30.06.2021 bei 7.459 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar
Radstand [mm]	2.995

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 255/50 R19 107V	Sonstige	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 255/50 R19 107V	Sonstige	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Ersatzrad

Ablauf: 10/2024 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026

Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
01U	Digitales Extra: Vorrüstung für Navigationsdienste
02B	Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
02U	Vorrüstung für In-Car Office
08U	Vorrüstung für Fahrzeug Setup
09U	Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring
14U	Digitales Extra: Smartphone Integration
15U	Vorrüstung für Mercedes-Benz Link
16U	Apple CarPlay
17U	Android Auto
200A	LEDER
218	Rückfahrkamera
234	Totwinkel-Assistent
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
243	Aktiver Spurhalte- Assistent
249	Innen- und Außenspiegel fahrerseitig automatisch abblendend
254	Sitzkissentiefe und Kopfstützen vorn elektrisch einstellbar
258	Aktiver Brems-Assistent
260	Wegfall Typkennzeichen auf Gepäckraumklappe
270	GPS-Antenne
273	Ausstiegswarnfunktion
294	Kneebag
2U8	Kältemittel 1234yf
2V3	SPEED- + LOADINDEX 107W XL
332B	Sprache Kombiinstrument - deutsch
351	Mercedes-Benz Notrufsystem
355	Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
362	Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Digitalen Extras

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026

Code	Ausstattung
365	Digitales Extra: Festplatten-Navigation
367	Digitales Extra: MBUX Live Traffic Information
413	Panorama-Schiebedach
421	9G-TRONIC
475	Reifendruckkontrolle
491	Fahrwerk mit Stahlfederung
4U7	Spannungseinbruchsicherung Start-Stop
500	Außenspiegel elektrisch anklappbar
502	Digitales Extra: 7 Jahre kostenfreie Karten-Updates
504	Geschwindigkeitslimit-Assistent
51B	Rating Länderset EURO-NCAP
541	Laderaumabdeckung
548	MBUX Multimediasystem
550	Anhängervorrichtung mit ESP® Anhängerstabilisierung
580	Klimatisierungsautomatik THERMATIC
587	Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos
58U	Innenhimmel Stoff kristallgrau
628	Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus
642	MULTIBEAM LED
70B	Warnweste für Fahrer
79B	Vorrüstung für digitales Radio
7B0	RADLAUFVERBREITERUNG (CLADDINGS) GROESSE S
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
868	Widescreen Cockpit
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
875	Scheibenwaschanlage beheizt
876	Ambientebeleuchtung
890	EASY-PACK Heckklappe
8U6	Lenkradbedienung für Aktiven Abstands-Assistent DISTRONIC



PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026

Code Ausstattung

8U8	i-Size Kindersitzbefestigung
915	Kraftstoffbehälter mit 85 Liter Inhalt
927	Abgasnorm EU6
969	COC-Papier EU6 mit Zulassungsbescheinigung Teil 2
971	Dieselpartikelfilter
B00	Fahrwerksmassnahmen für Schlechtwegeländer
B51	TIREFIT
H46	Zierelemente Aluminium gebürstet mit Längsschliff hell
K13	Serviceintervall 25.000 KM
K27	Softwaresteuerung für Kraftfrei in Stellung "D"
L3B	Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa
M05#	6 Zyl. Dieselmotor
R01	Sommerreifen
R39	48,3 cm (19") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
U01	Fondgurt-Statusanzeige im Instrumenten-Display
U10	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
U12	Fußmatten Velours
U22	4-Wege-Lordosenstütze
U79	Diesel-Abgasreinigungsanlage BlueTEC inklusive AdBlue® Behälter

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	elektronische Systeme	elektronische Systeme (elektrische Sicherung F152/3f110 ers. - lt. Wkst) - elektrischer Fehler - instandsetzen	■	■
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern	■	■
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair	■	■
4	Instrumententafel	Mittelkonsole hinten (Luftdüse) - beschädigt - erneuern	■	■
5	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen	■	■



PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
6	Karosserie	B-Säule rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair		
7	Motor	Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern		
8	Kotflügel rechts	Innenkotflügel - beschädigt - erneuern		
9	Kotflügel links	Innenkotflügel - gebrochen / gerissen - erneuern		
10	Karosserie	Unterbodenverkleidung (links) - gebrochen / gerissen - erneuern		
11	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern		
12	Karosserie	B-Säule links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren		
13	Kotflügel links	Kotflügel links - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren		
14	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren		
15	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen		
16	Motorhaube	Motorhaube - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren		
17	Außenspiegel rechts	Außenspiegel - beschädigt - erneuern		
18	Stossfänger hinten	Stossfänger mit Parktronic - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern		
19	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic - beschädigt - erneuern		
20	Rad/Reifen	Felgensatz komplett - beschädigt - erneuern		
21	Tür hinten links	Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern		
22	Tür hinten rechts	Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern		
23	Tür vorn links	Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern		



PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
24	Tür vorn rechts	Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern		

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - HU Bescheinigung		
2	Unterlagen - COC Papiere		
3	Rad/Reifen - Reifensatz komplett (Sommer)		

Summe (netto):

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe	Wertminderung
1	Front, Heck, Seite links, Seite rechts, nicht fachgerecht repariert		

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel links, Kotflügel rechts, Motorhaube, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts, nicht fachgerecht ausgeführt	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Kotflügel links	518 µm
2	Kotflügel rechts	355 µm
3	Motorhaube	229 µm



PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026

Nr.	Ort	Messung
4	Tür hinten links	1.470 µm
5	Tür hinten rechts	1.350 µm
6	Tür vorne links	1.320 µm
7	Tür vorne rechts	1.910 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurde ein nicht sach- und fachgerecht reparierter Vorschaden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.



PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 55 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 45790987

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 45790987

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.06.2026



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 45790987

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.06.2026



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Abbildung 13: Montierte Bereifung

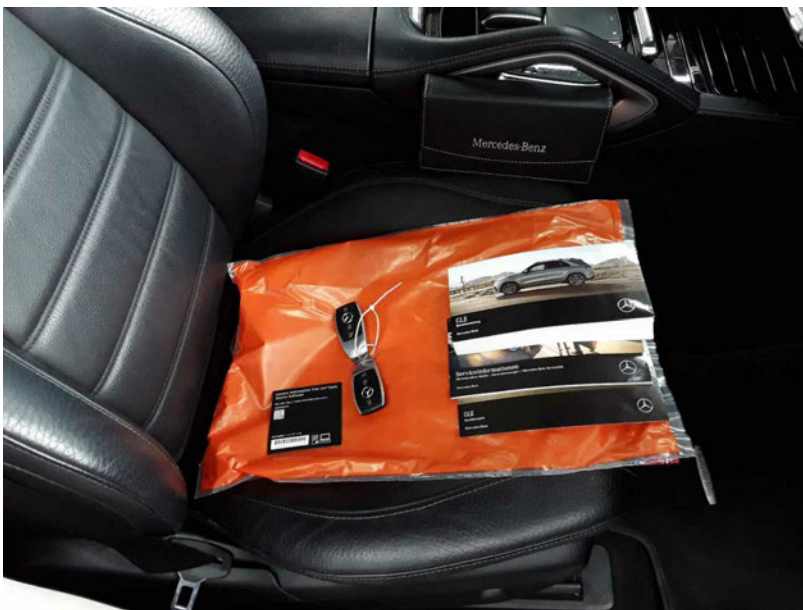


Abbildung 14: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Zubehör

PROTOKOLLNUMMER: 45790987

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.06.2026



Abbildung 17: Unterboden



Abbildung 18: Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: elektronische Systeme: elektronische Systeme (elektrische Sicherung F152/3f110 ers. - lt. Wkst) - elektrischer Fehler - instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 45790987

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.06.2026



Beschädigung #1: elektronische Systeme: elektronische Systeme (elektrische Sicherung F152/3f110 ers. - lt. Wkst) - elektrischer Fehler - instandsetzen



Beschädigung #1: elektronische Systeme: elektronische Systeme (elektrische Sicherung F152/3f110 ers. - lt. Wkst) - elektrischer Fehler - instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Beschädigung #1: elektronische Systeme: elektronische Systeme (elektrische Sicherung F152/3f110 ers. - lt. Wkst) - elektrischer Fehler - instandsetzen




Beschädigung #1: elektronische Systeme: elektronische Systeme (elektrische Sicherung F152/3f110 ers. - lt. Wkst) - elektrischer Fehler - instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026

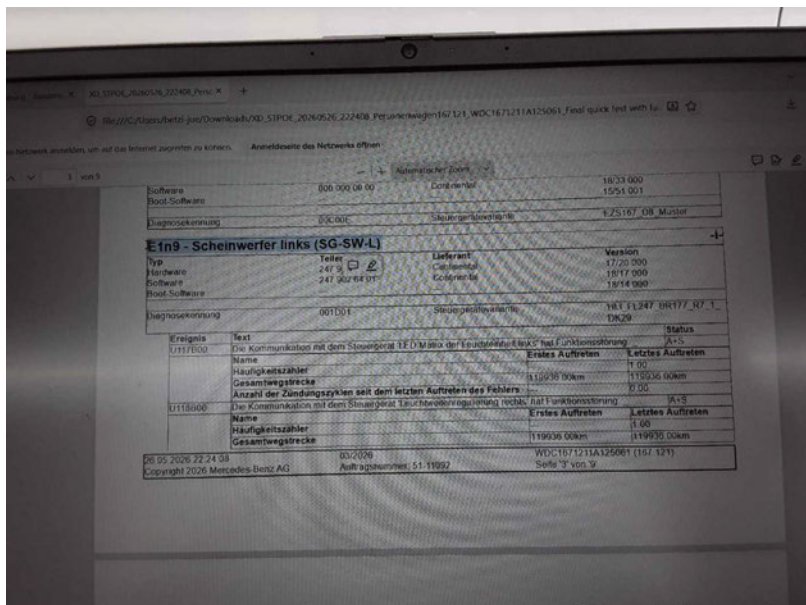

Beschädigung #1: elektronische Systeme: elektronische Systeme (elektrische Sicherung F152/3f110 ers. - lt. Wkst) - elektrischer Fehler - instandsetzen



Beschädigung #2: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.06.2026



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #4: Instrumententafel: Mittelkonsole hinten (Luftdüse) - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Beschädigung #5: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #5: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Beschädigung #6: Karosserie: B-Säule rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.06.2026



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern




Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026

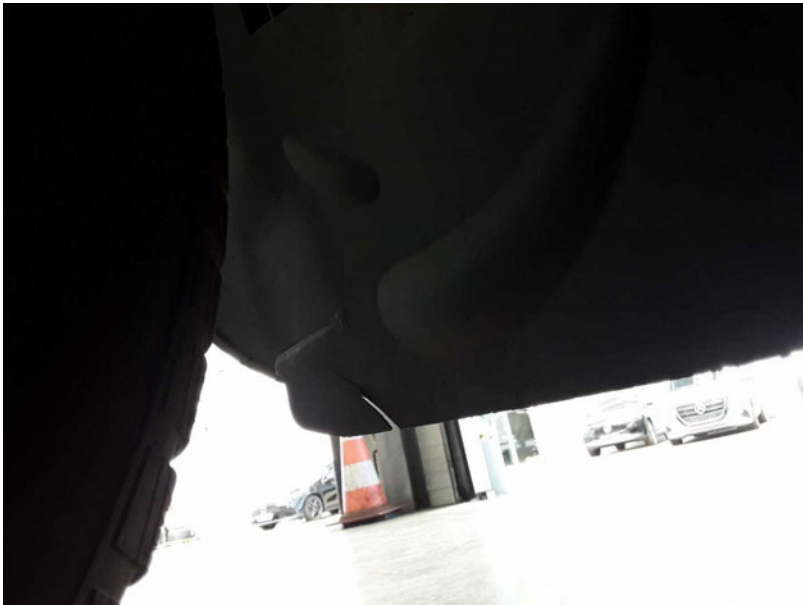

Beschädigung #9: Kotflügel links: Innenkotflügel - gebrochen / gerissen - erneuern

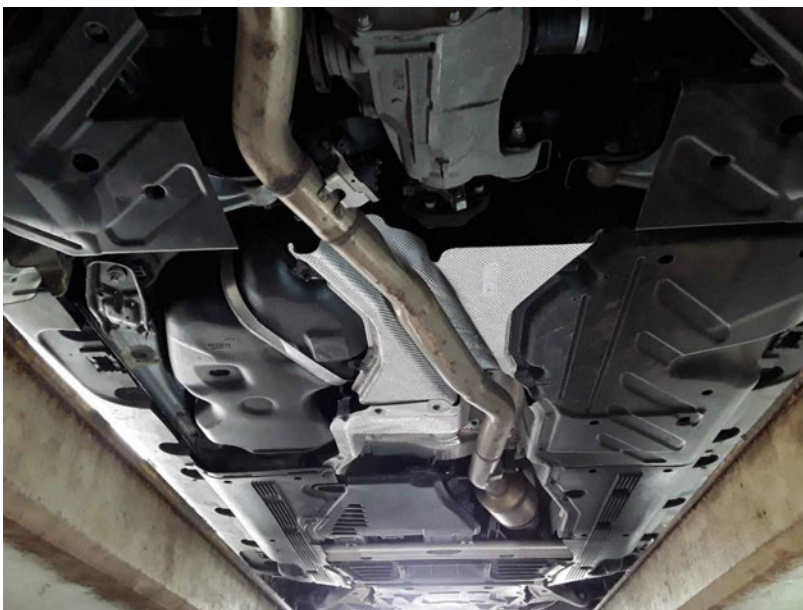

Beschädigung #10: Karosserie: Unterbodenverkleidung (links) - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Beschädigung #10: Karosserie: Unterbodenverkleidung (links) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Beschädigung #12: Karosserie: B-Säule links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

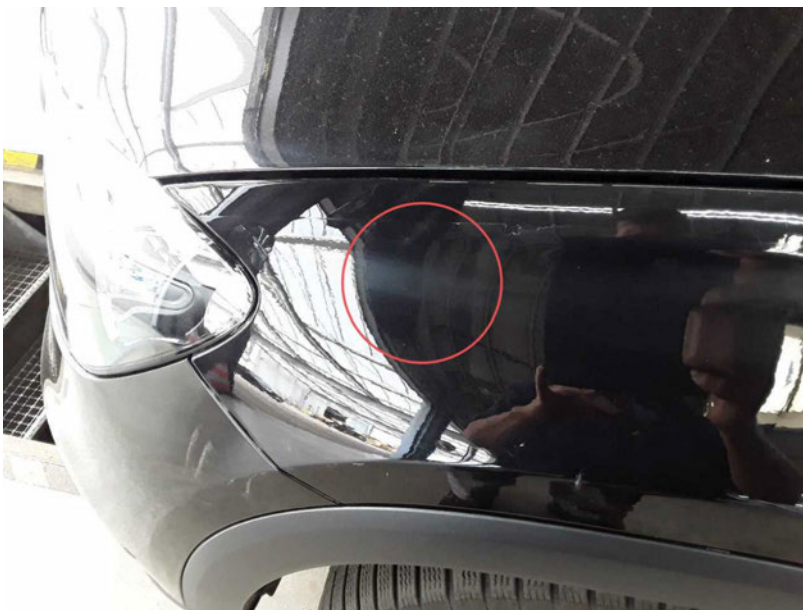

Beschädigung #13: Kotflügel links: Kotflügel links - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45790987




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Beschädigung #13: Kotflügel links: Kotflügel links - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

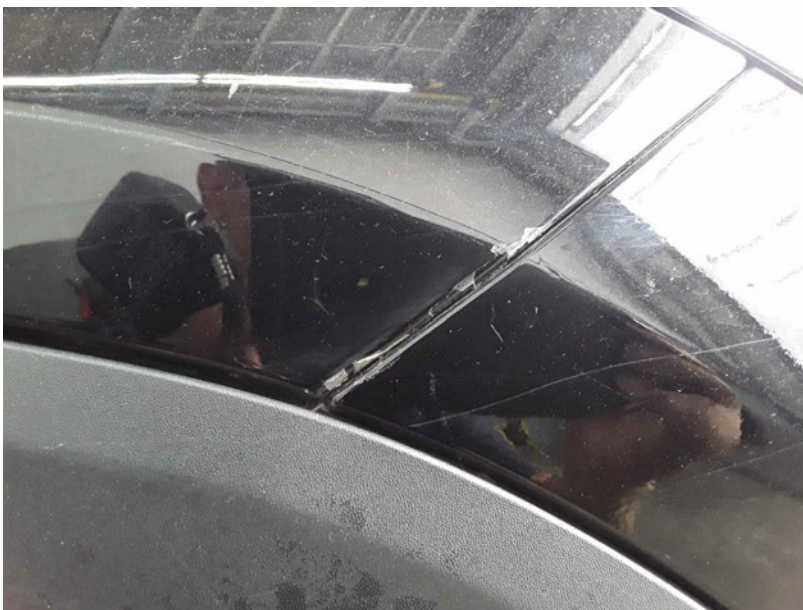

Beschädigung #14: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45790987

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.06.2026



Beschädigung #15: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



 
Beschädigung #16: Motorhaube: Motorhaube - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Beschädigung #16: Motorhaube: Motorhaube - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung #17: Außenspiegel rechts: Außenspiegel - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Beschädigung #17: Außenspiegel rechts: Außenspiegel - beschädigt - erneuern

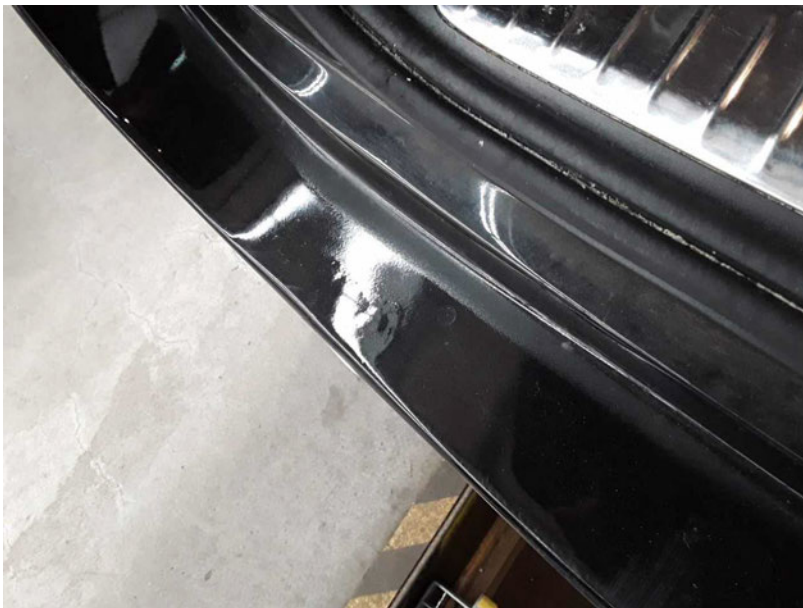

Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.06.2026



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - beschädigt - erneuern




Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026

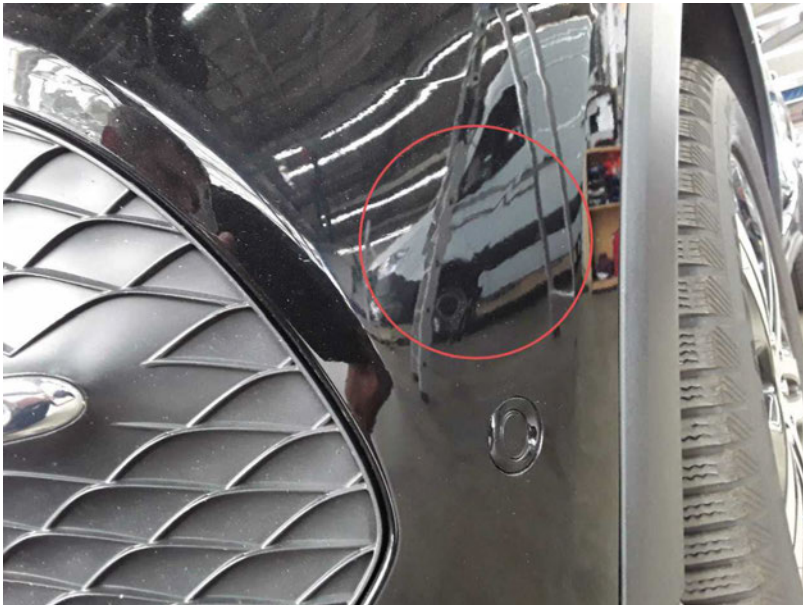

Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - beschädigt - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 06.06.2026



Beschädigung #20: Rad/Reifen: Felgensatz komplett - beschädigt - erneuern



Beschädigung #20: Rad/Reifen: Felgensatz komplett - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Beschädigung #20: Rad/Reifen: Felgensatz komplett - beschädigt - erneuern



Beschädigung #20: Rad/Reifen: Felgensatz komplett - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Beschädigung #21: Tür hinten links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #21: Tür hinten links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Beschädigung #21: Tür hinten links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #22: Tür hinten rechts: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987

 


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Beschädigung #22: Tür hinten rechts: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #22: Tür hinten rechts: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Beschädigung #22: Tür hinten rechts: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

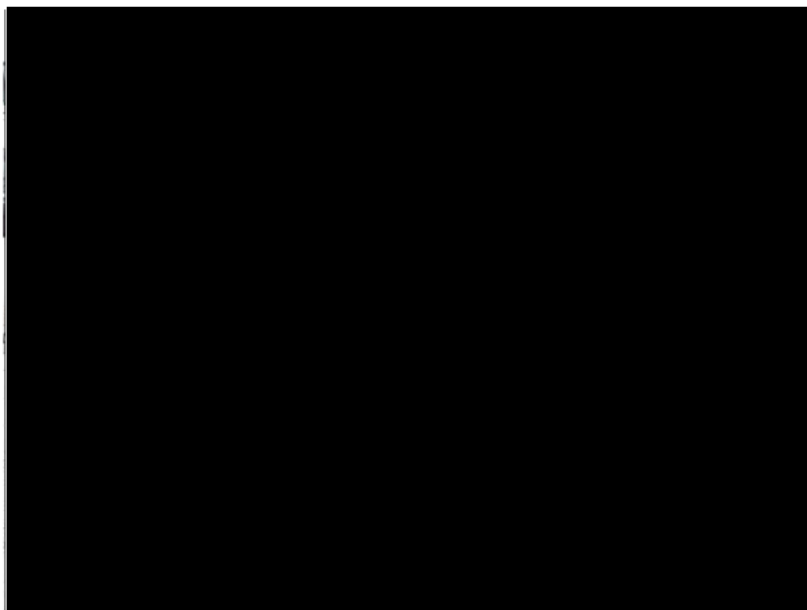

Beschädigung #23: Tür vorn links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Beschädigung #23: Tür vorn links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #23: Tür vorn links: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Beschädigung #24: Tür vorn rechts: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #24: Tür vorn rechts: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45790987



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 06.06.2026



Beschädigung #24: Tür vorn rechts: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #24: Tür vorn rechts: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern