

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743760
vom: 05.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002481163
Besichtigt am: 01.06.2026 13:45
Berichts-Nr: 10743760
FIN: TMBJU8NX2PY058832

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743760
vom: 05.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVC
Erstzulassungsdatum:	04.04.2023
Laufleistung:	59.045 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	RS Naht rot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	22.200 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743760
vom: 05.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Bordwerkzeug
"Edition"	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"Ergonomic basic seat"	Challenge Paket
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"REAR VIEW"	Columbus PLUS Business
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	DAB - Digitaler Radioempfang
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dachreling, schwarz
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung hinten,Sportausführung
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dämpfung vorn
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dekor-Einlagen
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Differenzialsperre vorn
4 Türen	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/180 KW TFSI, homogen. Grundmotor ist: T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9/T3J/T8Y	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
8 Lautsprecher (passiv)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgasendrohr hinten	-
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe vorn und hinten
Ablagekästen im Kofferraum	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	El. einst., beheiz.,klappbare, automat. abbl. Aussensp. mit Board.-Sp.,Memoryf.,Innenspiegel, ohne Rahmen, SIDE ASSIST
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Akustik-Paket Extra	Fahrerkniefairbag
Alu Pedalen	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD, rote Naht	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Feststellbremse
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	FPK-Medium
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Fußmatten vorn und hinten
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung + Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten, mechanisch
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbeleuchtung
Berganfahrassistent	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Grossdach-System



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743760
vom: 05.06.2026

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Head-Up Display
Heckscheibenwischer "AERO"
Heckspoiler in Wagenfarbe
Hinterachsgewicht Ausführung 1
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Kindersicherung, manuell
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Komfort PLUS
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Kopfstützen für Vordersitze
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
Leergewichtsbereich 1
Leichtmetallräder "ALTAIR", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 19" - 4 Stk.
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
Linkslenker
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent
Mit Halter
Mit Multifunktionskamera
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser- Standanzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn
Mittelkonsole
Modul Boden hinten Ausführung 4
Multipler Matrix-Beam
Navi Columbus + Web radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Netzprogramm + Cargoelemente
Netztrennwand
Nicht Heissland

Normal-Lackierung
Notrufsystem eCall+
Ohne 2. Batterie
Ohne Ablagenpaket/box
Ohne Adapter
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängervorrichtung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Car2X
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladekabel
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Mode3 Ladekabel
Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ohne Schmutzfänger
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Skisack
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Optionsinfotainment (MIB3)
Pannen-Set
Parken & Sicht
Progressive Lenkung
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 225/40 R19 93Y xl sportiv
Reifendruckkontrolle
Reifenlieferanten für EU Länder
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Scheibenbremsen hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743760
vom: 05.06.2026

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung

Schriftzugsatz

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoffstofferfüllung (6L)

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne
Rahmen, mit Sensoren

Side Assist

Sitzbezüge "Suedia"/Kunstleder

Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory
und Sitztiefeinstellung

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite

Soundaktor

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sportsound für TSI (Soundgenerator für PHEV)

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transport

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfstand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variant/Avant

Vier-Lenkerachse

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743760
vom: 05.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743760
vom: 05.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
8	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Beschädigt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743760
vom: 05.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.080,34

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743760
vom: 05.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJU8NX2PY058832

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743760
vom: 05.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(01.06.2026 13:45) Das Fahrzeug wurde laut VW ohne Kennzeichen angeliefert.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

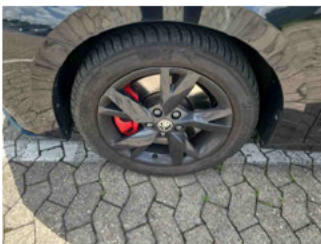


Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts

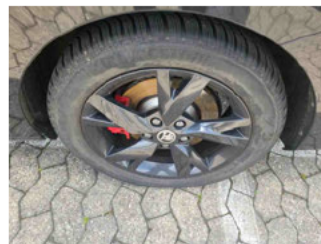


Räder - Rad montiert hinten
links

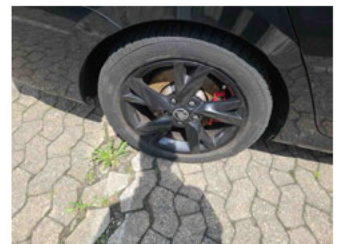


Räder - Rad montiert hinten
rechts

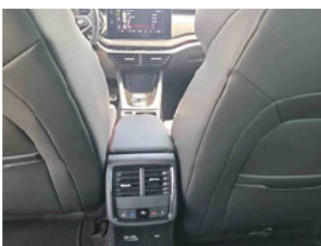

Innenraum - Mittelkonsole

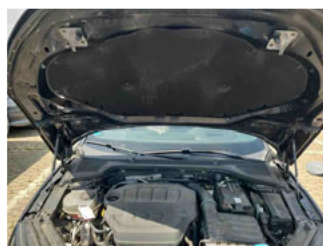

Fahrzeug - Motorraum offen

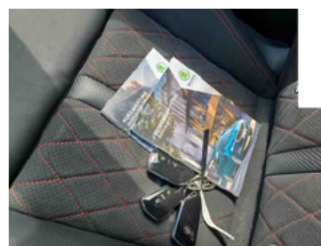

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743760
vom: 05.06.2026

M 04.2023	B004	AK030731 S	2	1	18/07/2026	200
M04.2023	AK	AK030731 S	2	1	18/07/2026	200
TM6JUNX2PY058832	4	1486	1486	1486	1486	1486
SKODA						
KX						
ACCOMMOD						
RFD7F7C000388ML4R/C2A						
OCTAVIA RS						
SKODA C2						
FLZ.Prim.berf. 8.90k						
Gemäß Anweisung						
15/2007*2018/1632AP						
LURDE.NLTPAP/PHOL M N11						
0001						
3/18 2 +91 8 ANHANGEBETRIEBSTECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGAKOMBI						
ATION.3670K6*WW.AHK.LT.EGTG						


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

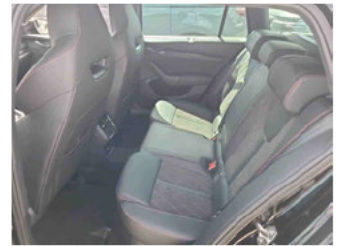

Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

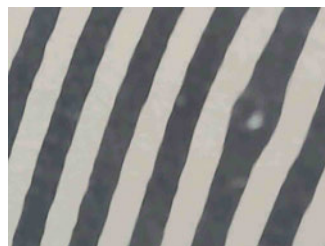

3 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

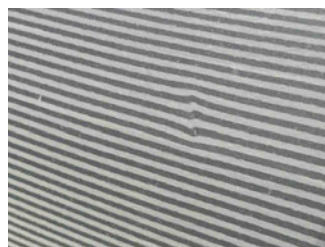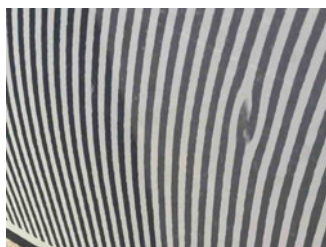



Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743760
vom: 05.06.2026

4 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Lackieren

Kommentar

Und kratzer auf der Stoßstange verteilt

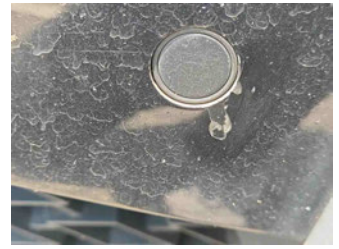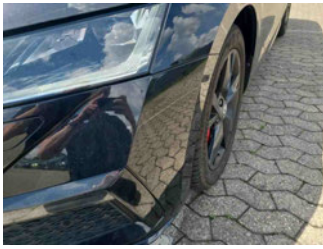


5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Motorhaube - Kratzer - Lackieren

Kommentar


Smart Repair

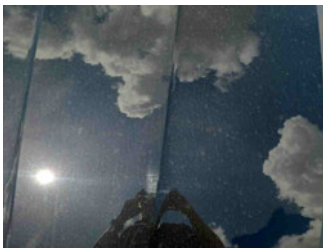

7 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



8 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

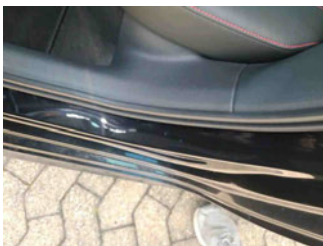

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10743760
vom: 05.06.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Lenkrad - Beschädigt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

