

Scherer GmbH & Co. KG
Schönbornstraße 52 / Goldbacher Straße 85
63741 Aschaffenburg
Deutschland

Mario Günther
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -
bewertung
☎ +49 61814240319
☎ +49 1722030891
✉ mario.guenther@de.tuv.com

Zustandsbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1873718
Auftrag vom: 24.02.2026 / 16:28 Uhr
Auftrag per: Sonstiges

Ordnungsmerkmale

Bestellangaben: SCHERER-
20260224162821-F80D7A
Fahrzeugnummer: PN032641
Auftrags-ID: f37081b1-1237-4caa-80fa-
9857f7f7bebc9

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 03.03.2026 / 08:27 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Scherer GmbH & Co. KG
Schönbornstraße 52 / Goldbacher Straße 85
63741 Aschaffenburg
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber: Scherer GmbH & Co. KG
Schönbornstraße 52 /
Goldbacher Straße 85
63741 Aschaffenburg
Fahrzeughalter: Makineo GmbH

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	GG-MK3312	FIN:	WAUZZZF23PN032641
HSN/TSN:	0588 / BSZ	Fahrzeugart:	PKW (PKW)
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Audi
Modell:	A6 40 2.0 TDI Avant basis (EURO 6d)	Erstzulassung:	10.02.2023
Letztzulassung:	10.02.2023	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	02.2028
Leistung:	150,0 KW	Hubraum:	1.968 ccm
Antriebsart:	Hybrid (Diesel / Elektro)	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	Automatik	Laufleistung abgelesen:	128574 Kilometer
Laufleistung geschätzt:	128574 Kilometer	Laufleistung angegeben:	128574 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	Manhattangrau Metallic	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	------------------------	-----------------	----------------------

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audi connect (Internetbasierende Dienste), Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Audi Drive Select, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel Wagenfarbe, Bedienelemente schwarz matt, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Dachhimmel Stoff, Silber, Dachreling schwarz, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Bremsassistent (Audi pre sense front), Fahrassistenten-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic), Fahrassistenten-System: Spurverlassenswarnung, Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay, Fondsitzeinlage (3 Sitzplätze), Frontscheibe Wärmeschutzverglasung, Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Heckklappenöffnung automatisch, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, LM-Felgen, Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI), Mild-Hybrid-Technologie, Mittelarmlehne vorn, Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Multi-Media-Interface MMI Navigation, Nichtraucher-Paket, Progressivlenkung, Radioempfang digital (DAB), Reifenkontroll-Anzeige, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer LED, Schienensystem im Gepäckraum, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Effekt, Sitze vorn manuell einstellbar, Standard-Fahrwerk, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Ausführung: Basis, Tagfahrlicht LED, Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten), Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go

Sonderausstattung

Adaptive Scheibenwischer, beheizt, Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Assistenz-Paket Tour, Audi Smartphone Interface, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts, Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box), Business-Paket, Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige, Fahrassistenten-System: Abbiege-Assistent links, Fahrassistenten-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung, Fahrassistenten-System: Adaptiver Fahrassistent, Fahrassistenten-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenten-System: Ausweich-Assistent, Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf, Fahrassistenten-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent, Fahrassistenten-System: Querverkehrs-Assistent Heck, Fahrassistenten-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Harnstofftank (SCR): 24 Ltr., Innenspiegel mit Abblendautomatik, Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen, Kraftstofftank: 73 Ltr., Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Metallic-Lackierung, Neuwagen-Reifengarantie, Rückfahrkamera, Sitzheizung vorn, Sound-System DSP / Audi Sound-System, Standheizung

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag im Original vor

HU - Prüfbericht: lag im Original vor

Digitaler Servicenachweis / Ausdruck: lag im Original vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	225/60 R 17,0 99 H	Continental	Winterreifen	DOT3524	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Vorderachse rechts	225/60 R 17,0 99 H	Continental	Winterreifen	DOT3524	Leichtmetallfelge	3,0 mm
Hinterachse links	225/60 R 17,0 99 H	Continental	Winterreifen	DOT3524	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Hinterachse rechts	225/60 R 17,0 99 H	Continental	Winterreifen	DOT3524	Leichtmetallfelge	7,0 mm

TireFit: Ja

TireFit Ablaufdatum: -

2. Radsatz

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	225/60 R 17,0 99 Y	Continental	Sommerreifen,	DOT2422	Leichtmetallfelge	3,0 mm
2	225/60 R 17,0 99 Y	Continental	Sommerreifen,	DOT2422	Leichtmetallfelge	3,0 mm
3	225/60 R 17,0 99 Y	Continental	Sommerreifen,	DOT2422	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	225/60 R 17,0 99 Y	Continental	Sommerreifen,	DOT2422	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	durchgeführt	Bemerkung Fahrprobe:	Vereinbarungsgemäß wurde mit dem Fahrzeug im Rahmen der Besichtigung lediglich eine eingeschränkte Fahrprobe auf dem Betriebsgelände durchgeführt. Hierdurch besteht ein Beurteilungsrisiko.
Probelauf:	durchgeführt	Fahrzeugzustand:	verschmutzt
Sichtverhältnisse:	eingeschränkt	Letzte Inspektion am:	18.11.2025
Letzte Inspektion bei km-Stand:	119832 km	Nächste Inspektion am:	29.01.2027 / 332 Tag(e)
Verkehrssicherheit:	Ja	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Unterseite begutachtet:	Ja		
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf. Im Rahmen der Besichtigung wurde die Funktionsbereitschaft der Klimaanlage geprüft. Eine weitergehende Funktionsprüfung hat nicht stattgefunden.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Fernbedienung Standheizung	vorhanden	1	
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Bordwerkzeug	vorhanden		
Datenträger Navigationssystem	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Tür vorne links	200
Tür hinten links	170
Seitenwand hinten links	201
Seitenwand hinten rechts	615

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Anhängerkupplung	geringe Beanstandung		Korrosion
Klimaanlage	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Verglasung

Fahrzeugfront, Frontscheibe, Randbereich , Steinschlag, erneuern



Lackierung

Innenraum, Einstieg hinten rechts, verkratzt, Smart Repair



Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, mehrfach - zusätzlich hohe Steinschlagzahl ,
Materialabtrag, instandsetzen + lackieren



rechte Seite, Kotflügel vorne rechts, Kratzer, lackieren



Anbauteile

Innenraum, Einstieg hinten links, Blende verdellt, akzeptierter Schaden



Allgemeinzustand

Fahrzeugzubehör, Anhängerkupplung, Korrosion - Reibwert Anhängerstabilisierung ,
neutralisieren / entfernen



Fahrzeug, Blindstopfen, 12V Steckdose , beschädigt, erneuern




Innenraum / Kofferraum

Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, verkratzt, akzeptierter Schaden




Felgen / Bereifung

Winterreifen V.A. (keine Ausstattung), verschlissen, akzeptierter Schaden

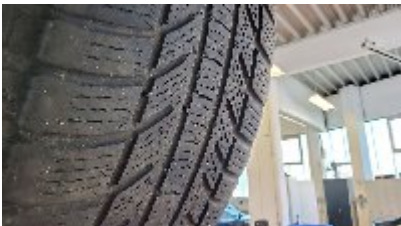

Karosserie

rechte Seite, Tür vorne rechts, Leichte Delle , akzeptierter Schaden

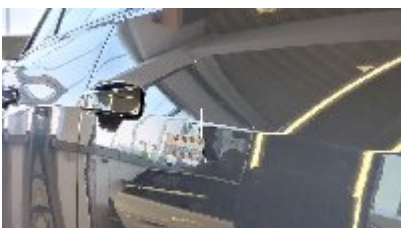

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

Das hier in Rede stehende Fahrzeug weist augenscheinlich mindestens einen reparierten Schaden auf.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Zustandsbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Mario Günther
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Hanau, den 03.03.2026

Das Dokument umfasst Seiten und 34 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 34 Fotos

Dokumentennummer:

1873718

Amtliches Kennzeichen:

GG-MK3312

Fahrzeugidentifikationsnummer:

WAUZZZF23PN032641



Bild 1: Frontdiagonale



Bild 2: Frontdiagonale



Bild 3: Heckdiagonale



Bild 4: Heckdiagonale



Bild 5: Innenraum vorne



Bild 6: Innenraum hinten



Bild 7: montierte Räder



Bild 8: Kofferraum



Bild 9: Tacho



Bild 10: Schlüssel/Borddokumente



Bild 11: VIN, Fahrgestellnummer

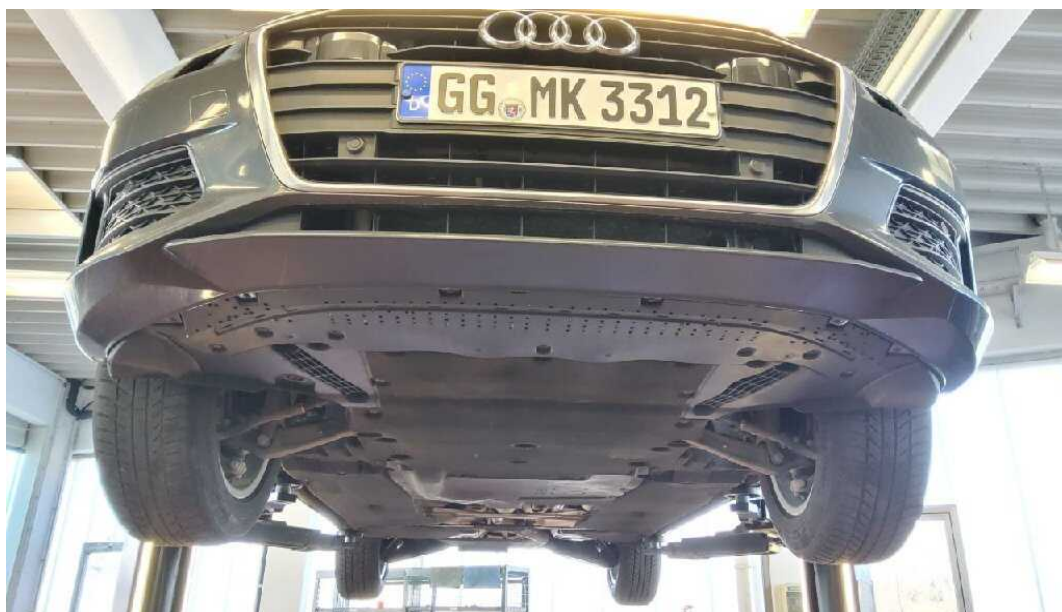


Bild 12: Unterboden



Bild 13: Türschweller rechts



Bild 14: Türschweller links



Bild 15: Zusätzlicher Radsatz



Bild 16: Bordwerkzeug/Zubehör



Bild 17: Zubehör



Bild 18: Navigation



Bild 19: Radio/Media



Bild 20
Fahrzeug Blindstopfen 12V Steckdose beschädigt



Bild 21
Fahrzeugzubehör Anhängerkupplung Korrosion - Reibwert Anhängerstabilisierung



Bild 22
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verkratzt



Bild 23
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verkratzt

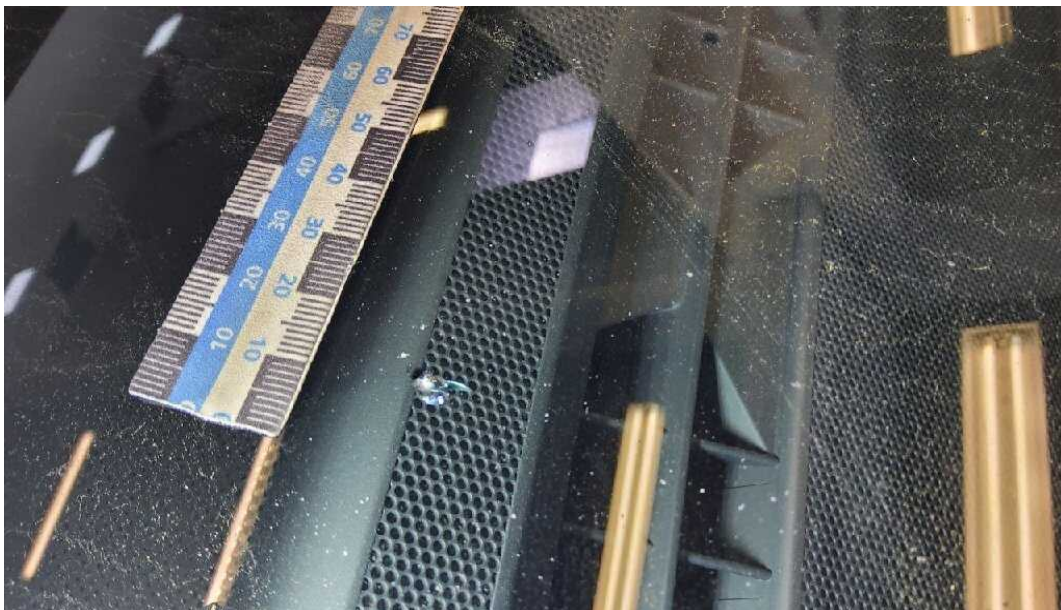


Bild 24
Fahrzeugfront Frontscheibe Randbereich Steinschlag

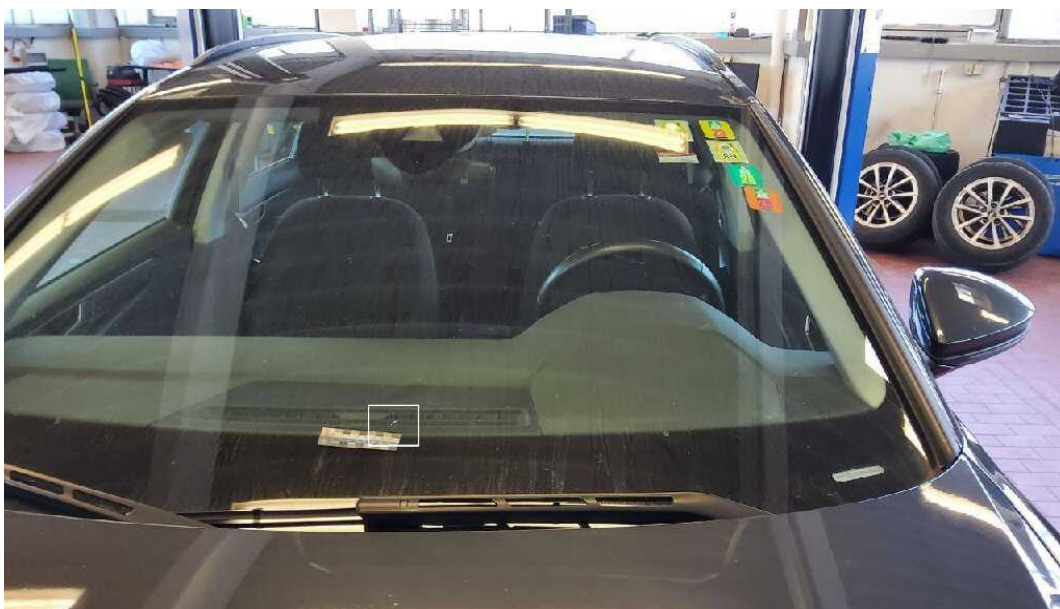


Bild 25
Fahrzeugfront Frontscheibe Randbereich Steinschlag



Bild 26
Innenraum Einstieg hinten links Blende verdellt



Bild 27
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne mehrfach - zusätzlich hohe Steinschlagzahl
Materialabtrag

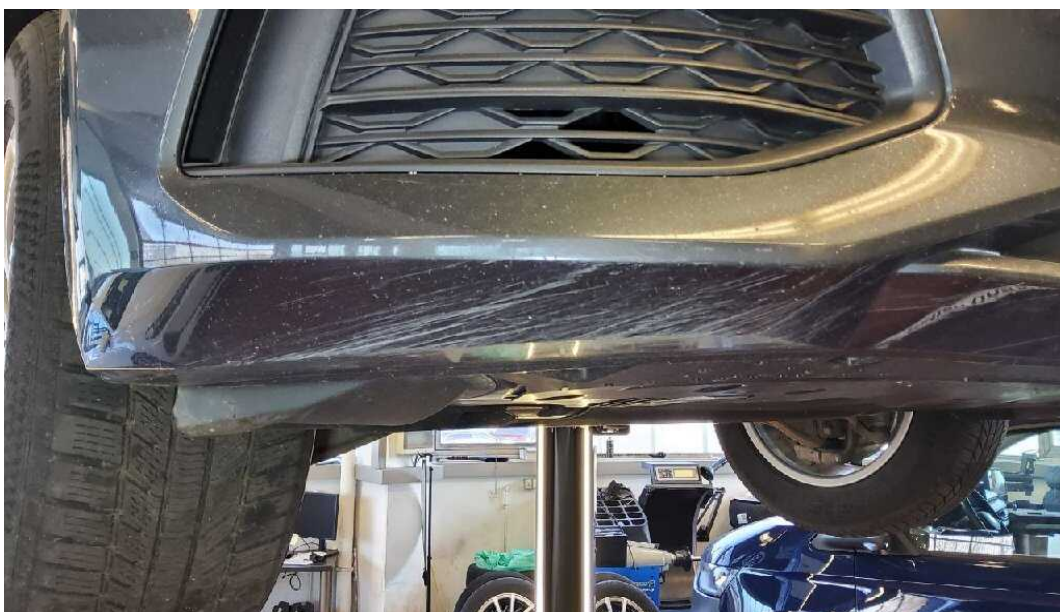


Bild 28
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne mehrfach - zusätzlich hohe Steinschlagzahl
Materialabtrag



Bild 29

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne mehrfach - zusätzlich hohe Steinschlagzahl
Materialabtrag

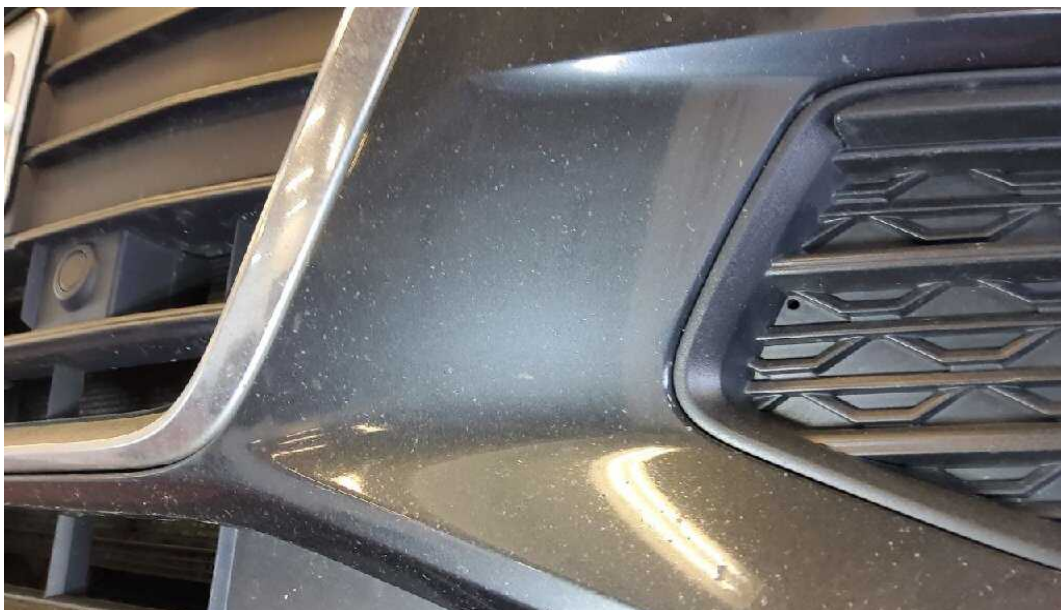


Bild 30

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne mehrfach - zusätzlich hohe Steinschlagzahl
Materialabtrag



Bild 31
Winterreifen V.A. (keine Ausstattung) verschlissen

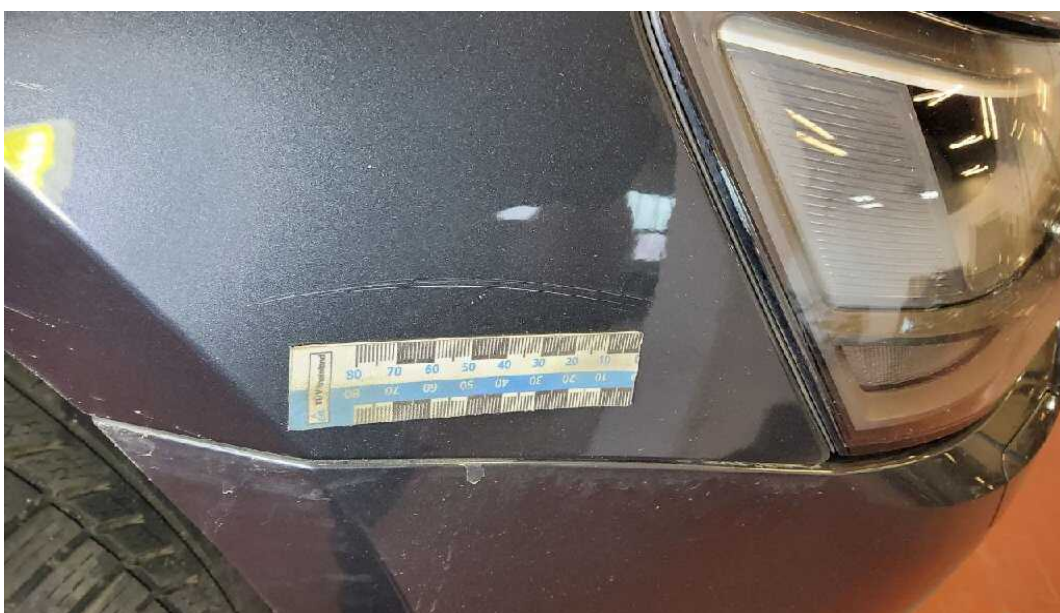


Bild 32
rechte Seite Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 33
rechte Seite Tür vorne rechts Leichte Delle



Bild 34
Innenraum Einstieg hinten rechts verkratzt