



PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Gutachten

Betreff



Auftrag durch



Besichtigungsdatum / Ort

01.06.2026

Fahrzeug-Identnummer

WDF44770313605094



PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Gutachten

Betreff	[REDACTED]
Auftrag durch	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Besichtigungsdatum / Ort	01.06.2026
Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	Vito 114 CDI 4x4 Tourer PRO Lang
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1313 ETU 00429
Fahrzeug-Identnummer	WDF44770313605094
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	05.06.2019 / 02.10.2025
Nächste HU	11/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Nummer ZB2	HS028550
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	92.975 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	9147 arktikweiß
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.143 ccm/ 100 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AD;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	2.077
zul. Gesamtgewicht (kg)	3.100
zul. Nutzlast (kg)	955



PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Maße (L/B/H)	5140 x 1928 x 1874
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 8
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	7
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	94 Tag(e)
Durchgeführte Wartungen	29.08.2024 bei 66.342 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar
Aufbau-Art	Kombi
Radstand [mm]	3.200
Achsformel	4 x 4

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/55 R17 109T C	Continental	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	6 / 6
#2 225/55 R17 109T C	Continental	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	1 / 1

Ersatzrad

Ersatzrad	8
-----------	---

Zulässigkeit Räder Nicht nachweisbar an Hauptbereifung, Achse 1 und 2.

Verkehrssicherheit Räder Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
C14	Bodenfreiheit erhöht
CF0	Basisfahrwerk
CL1	Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar
CL4	Multifunktionslenkrad mit Reiserechner
E07	Berganfahrhilfe
E1N	Becker MAP PILOT
E34	Pufferbatterie für Startvorgang
EK1	Klemmleiste für Elektroanschluss
EL8	2-Wege-Lautsprecher vorn
EN7	Audio 15
F61	Innenspiegel
F66	abschließbares Handschuhfach
F68	Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
G42	7G-TRONIC PLUS
H00	Warmluftkanal zum Fahrgastraum
H12	Warmwasser-Zusatzheizung
H16	Sitzheizung für Fahrer
HH9	halbautomatisch geregelt Klimaanlage TEMPMATIC
HI1	Klimazone 1 (kalt/komfort)
HX1	Kältemittel R-1234yf
HZ0	Zuheizer elektrisch
IB6	Baureihe C447 Vito/V-Klasse
IG5	Basic
IL5	Linkslenker
IN2	Radstand 3200 mm, Überhang lang
J55	Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz
JA1	Warnlampe für Wischwasserfüllstand



PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Code	Ausstattung
JK3	Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display
JW8	ATTENTION ASSIST
JX2	Wartungsintervall 40.000 km
KB5	Haupttank 70 Liter
L16	Nebelscheinwerfer Halogen
LC8	Umfeldbeleuchtung Heckklappe
LD0	Dachbedieneinheit mit 2 Lesespots
LD9	Innenraumleuchte(n) im Fond
LE1	Adaptives Bremslicht
LX5	Europa
M40	Generator 14 V / 200 A
MG7	Motor OM 651 DE 22 LA 100 kW (136 PS) 3800/min
MG9	Generatormanagement
MJ8	ECO Start-Stopp-Funktion
ML6	Emissionsklasse Euro 6c M/N1 GR. II
MS1	TEMPOMAT
RG7	Bereifung 225/55 R17
RR6	Reserverad mit Wagenheber
RS7	Stahlräder 6,5 J x 17
RY2	Reifendrucküberwachung an VA u. HA, drahtlos
S04	Beifahrersitz verstellbar
SA6	Airbag Beifahrer
SB1	Komfort-Fahrersitz
SE5	Lordosenstütze Fahrersitz
SH1	Thorax-Pelvis-Sidebag Fahrer
SH2	Thorax-Pelvis-Sidebag Beifahrer
SH9	Windowbags für Fahrer und Beifahrer
T14	Aktiver Feststeller Schiebetür
T70	Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum



PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Code	Ausstattung
T74	Haltegriff für Einstieg
T75	Haltegriffe für Einstieg Fahrer und Beifahrer
U63	3er-Sitzbank in 2. Reihe im Fond
U71	3er-Sitzbank EASY-ENTRY in 1. Reihe im Fond
UR3	Sitzbef. Fond m.Schnellverriegelung 2 Sitzreihen
V23	Innenverkleidung gehobene Ausführung
V36	Dachverkleidung
V41	Kunststoffboden TPO im Fahrgastraum
VH1	Haltegriff im Fond
VV9	Befestigungspunkte im Dachrahmen
VY2	Stoff Tunja schwarz
W16	Fenster vorn links, fest in Seitenwand/Schiebetür
W17	Fenster v. rechts, fest in Seitenwand/Schiebetür
W29	Fenster fest hinten
W65	Heckklappe
W78	Fenster in Heckklappe mit Wisch- und Waschanlage
XA8	Gewichtsvariante 3.100 kg
XN8	Änderungsjahr U8-II
XO9	Mercedes-Benz MobiloVan mit DSB und GgD
XZ0	Modellgeneration 0
Z30	Lieferumfang Bundeswehr (BW)
ZG2	Allrad permanent
ZM4	Kombifahrzeug
ZQ8	Tourer PRO

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern		



PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
2	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung		
3	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair		
4	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen - erneuern		
5	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen		
6	Schiebetür rechts	Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - Smart Repair		
7	Seitenwand rechts	Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung		
8	Karosserie	Karosserie - Delle / Lackschaden - Wertminderung		
9	Verkleidungen/ Abdeckungen	Bodenbelag hinten - gebrochen / gerissen - Wertminderung		
10	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern		
11	Karosserie	B-Säule links (+ Einstieg) - Kratzer - lackieren		
12	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten (Riefig) - beschädigt - erneuern		
13	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - erneuern		
14	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren		
Summe (netto):				

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe Beschreibung Rep.Kosten Minderwert

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - Bordbuchmappe		
Summe (netto):			

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schädengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Reifen

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfangs der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen



PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 21 Übersichtsfotos, 44 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 45743764

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 45743764

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 45743764

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Abbildung 7: Innenraum

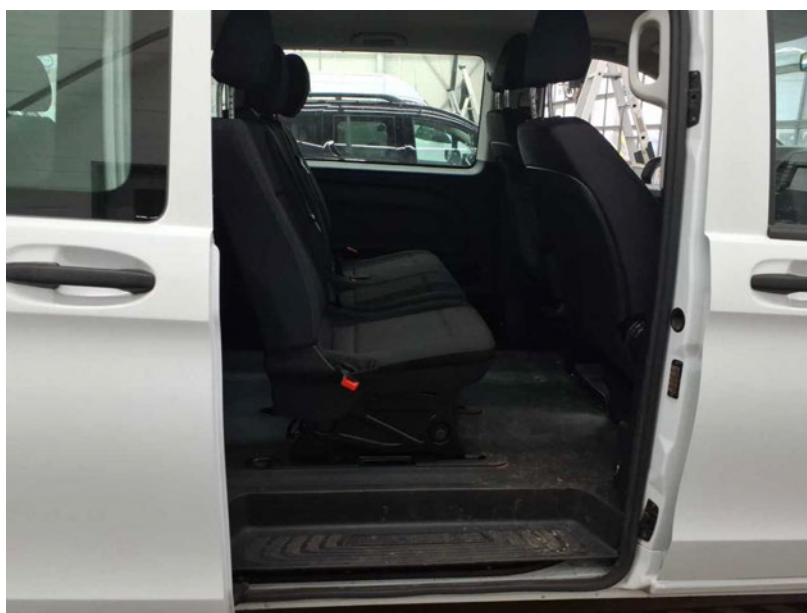


Abbildung 8: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45743764

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Kombiinstrument

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 45743764

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 15: Montierte Bereifung

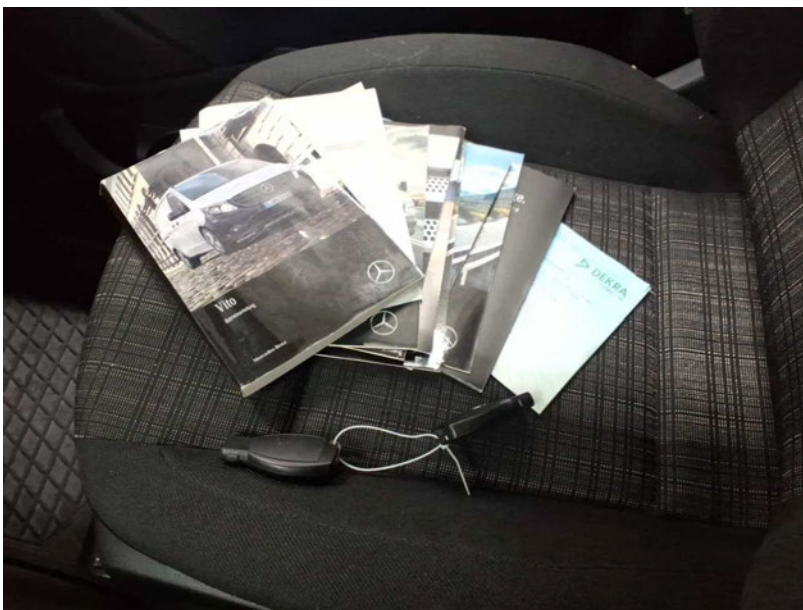


Abbildung 16: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: Zubehör

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

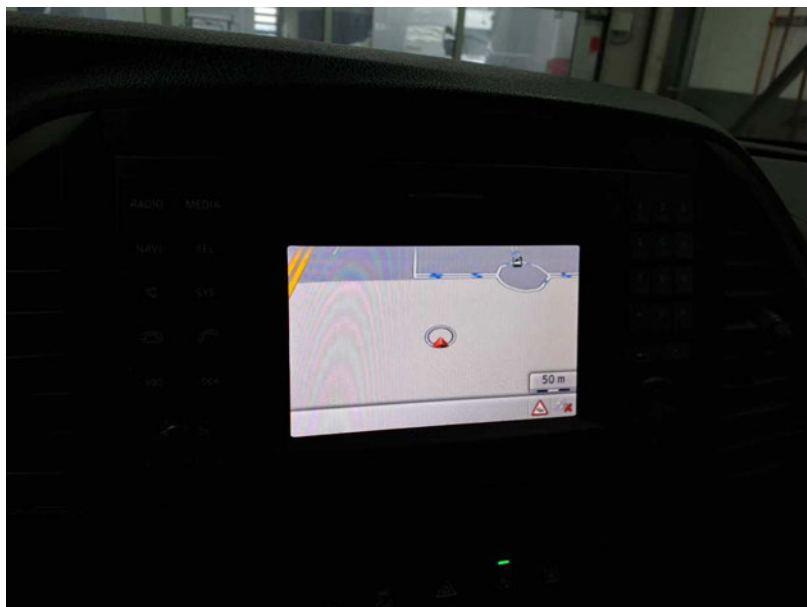


Abbildung 19: Zubehör



Abbildung 20: Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 45743764

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 03.06.2026



Abbildung 21: Unterboden

Beschädigungsfotos

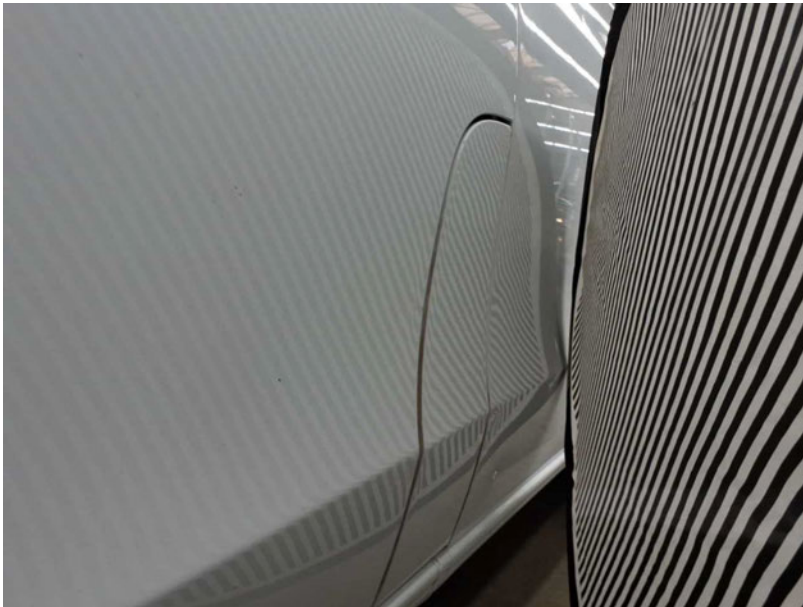


Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 45743764




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

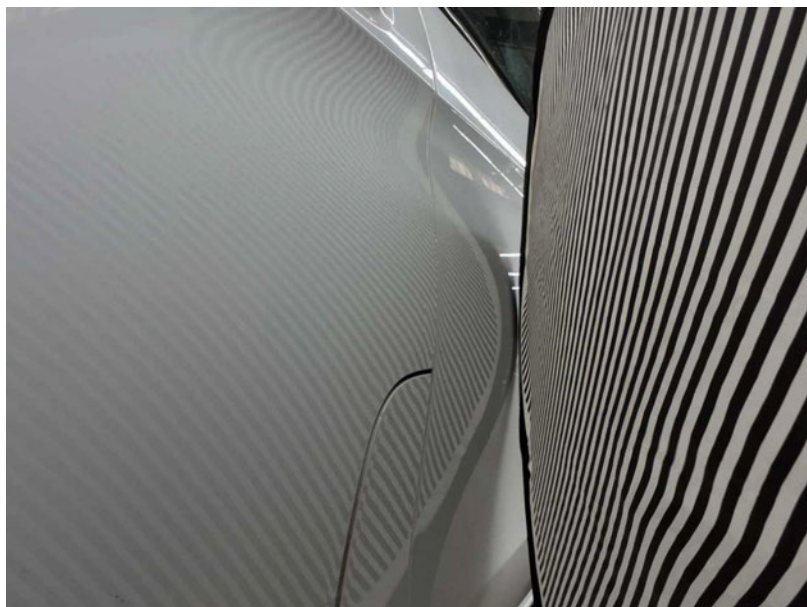

Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

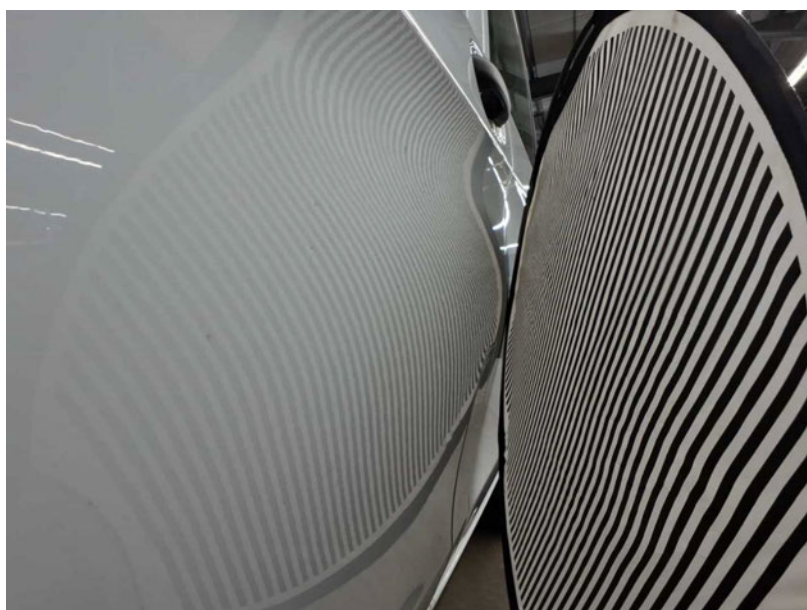

Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 45743764


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

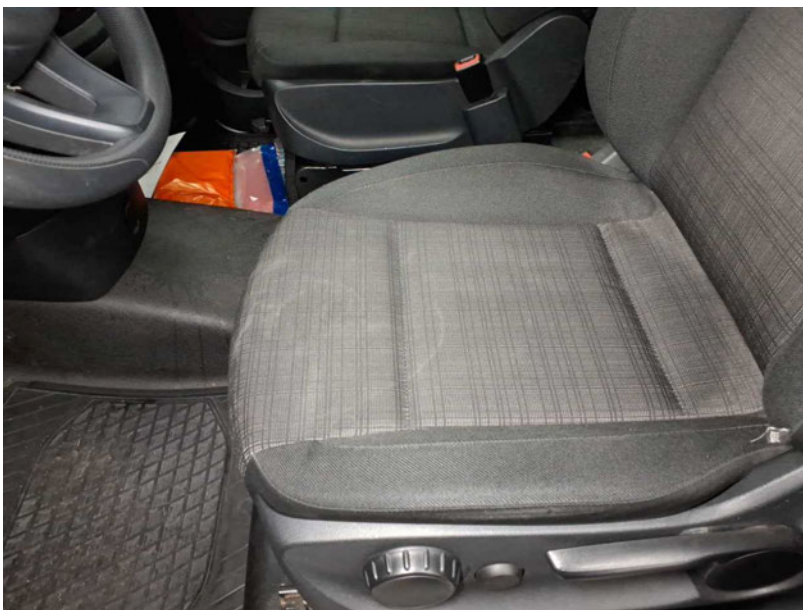

Beschädigung #5: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #5: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #5: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #5: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #5: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #5: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #5: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 45743764




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

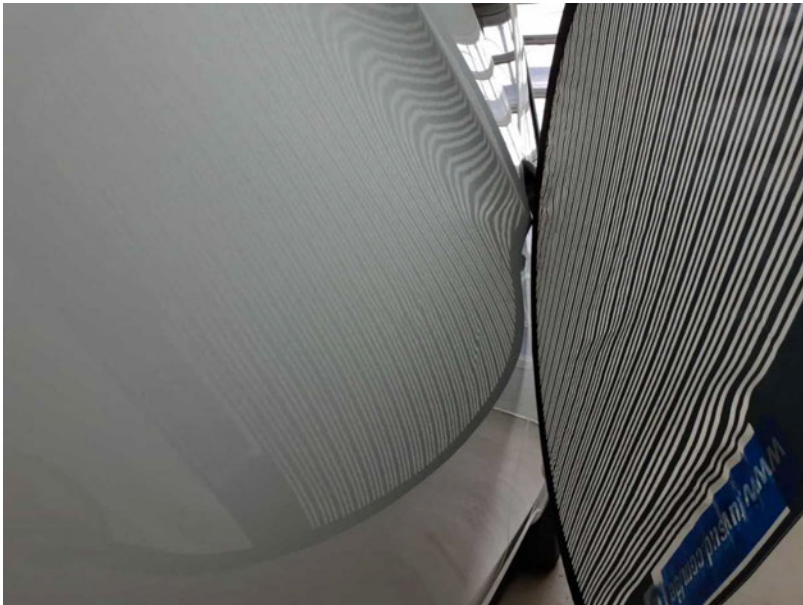

Beschädigung #6: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - Smart Repair

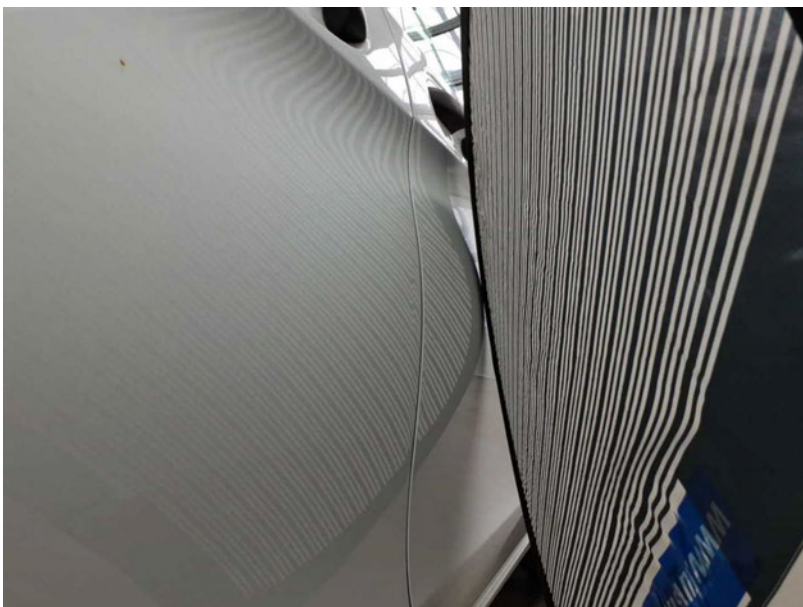

Beschädigung #6: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #6: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45743764


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - Wertminderung

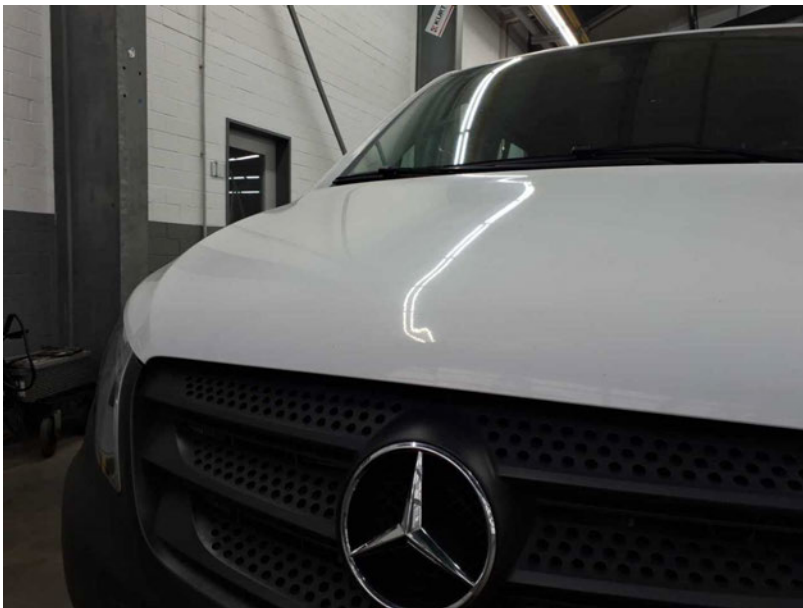

Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45743764


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - Wertminderung

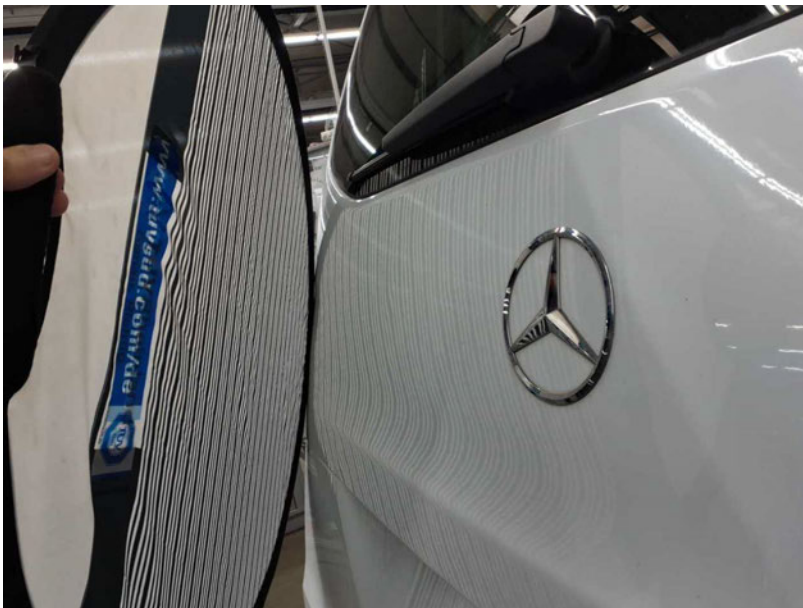


Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45743764




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

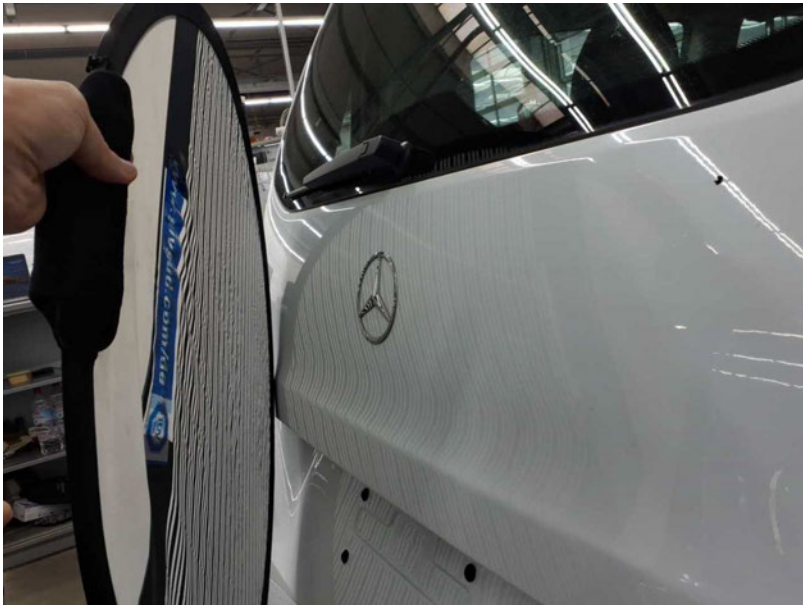

Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - Wertminderung

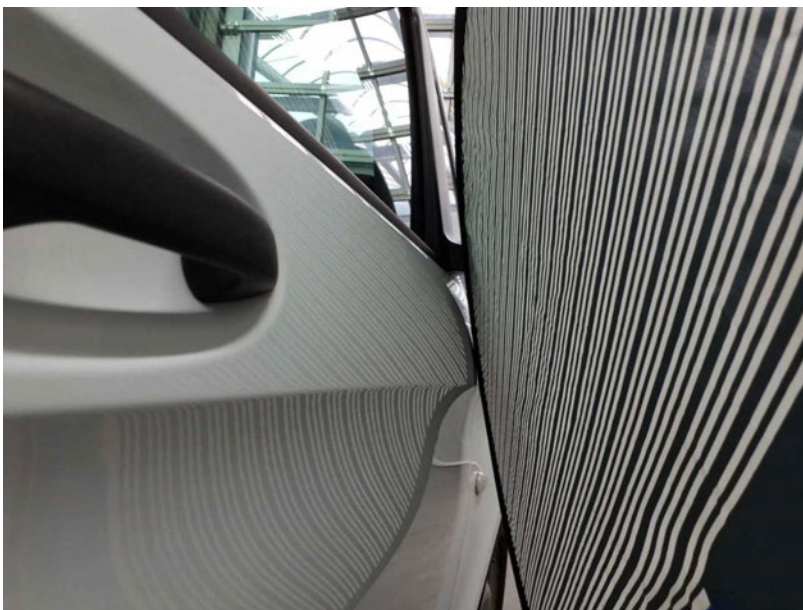


Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45743764




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

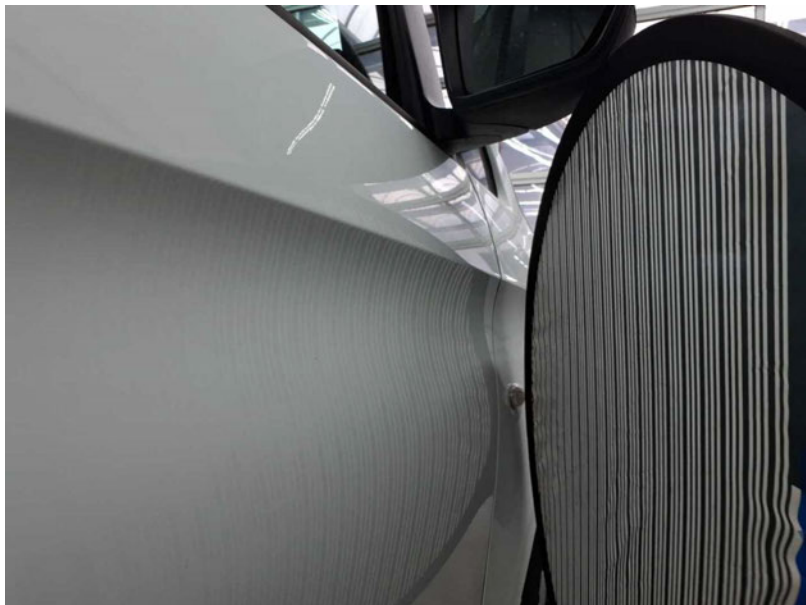

Beschädigung #8: Karosserie: Karosserie - Delle / Lackschaden - Wertminderung

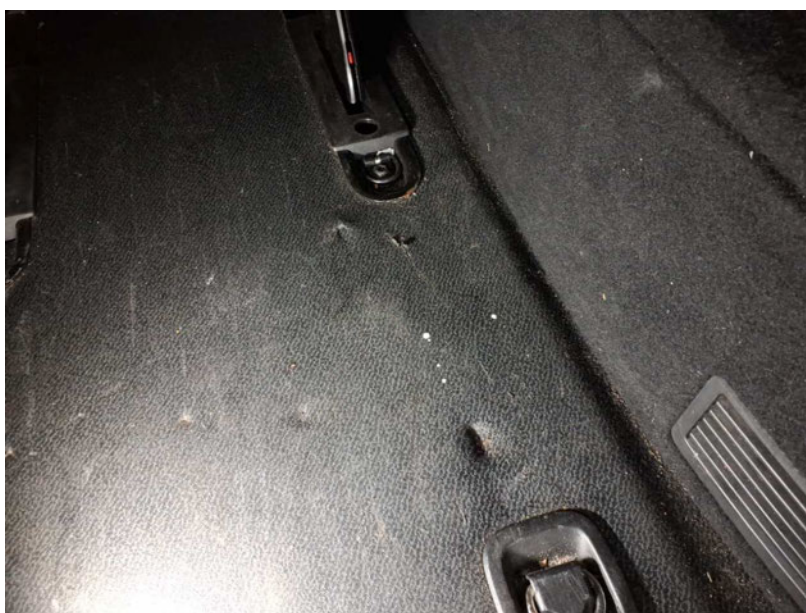

Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Bodenbelag hinten - gebrochen / gerissen - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45743764




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Bodenbelag hinten - gebrochen / gerissen - Wertminderung

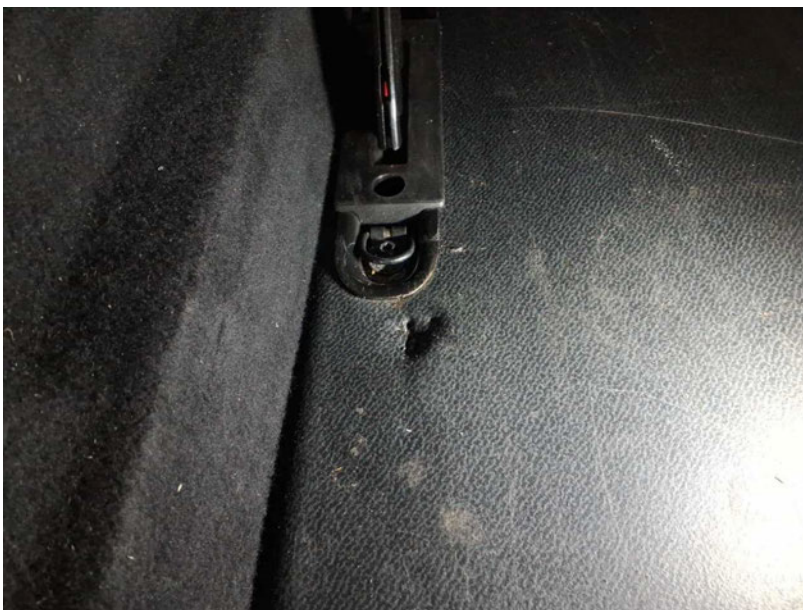

Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Bodenbelag hinten - gebrochen / gerissen - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Bodenbelag hinten - gebrochen / gerissen - Wertminderung



Beschädigung #10: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn - verschlissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #11: Karosserie: B-Säule links (+ Einstieg) - Kratzer - lackieren




Beschädigung #11: Karosserie: B-Säule links (+ Einstieg) - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45743764

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

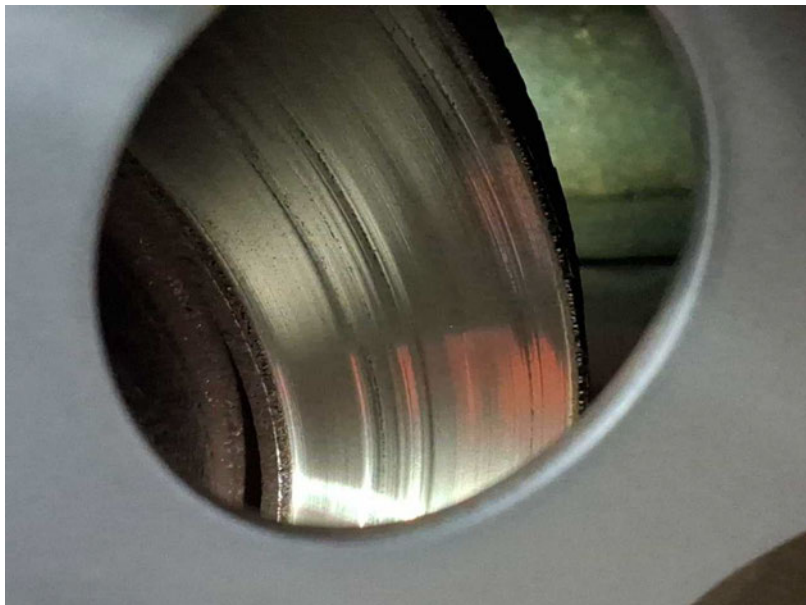

Beschädigung #12: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Riefig) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Riefig) - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45743764

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - erneuern




Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45743764



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

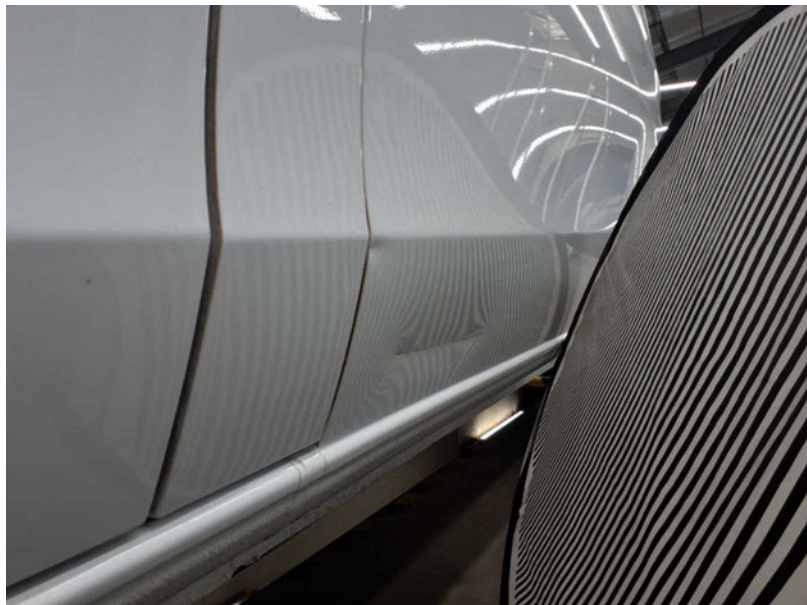

Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren