



Autohaus Brass GmbH & Co. KG Auweg 1 63920 Großheubach
Tel: +49 9371 4030-0

Firma
Raiffeisen-IMPULS Fuhrparkmanagement
GmbH & Co.KG
Johann-Sebastian-Bach-Straße 36
85591 Vaterstetten

Bei Rückfragen bitten angeben:

Kundennummer : 664608
Belegnummer : 0 F141

Belegdatum : 18.06.2026
Auftragsnummer : 8584036
Auftragsdatum : 11.06.2026
Leistungsdatum : 11.06.2026
Es bediente Sie : Jeremias Perske
Seite : 1

KOSTENVORANSCHLAG

Amtl.Kennzeichen	Fahrzeug-Ident-Nr.	Modell	HU	AU	Erstzulassung	Kilometerstand
MSP-WA 552	W0VZT8EP4N1030919	34	10.2025	10.2025	10.10.2022	115.115
Insignia Sports Tourer Eleganc					Motor	0

Nummer	Menge	Bezeichnung	HC	VK-Preis	Preis	%	Summe EUR
--------	-------	-------------	----	----------	-------	---	-----------

Fahrer
Telefon privat
Telefon geschäftlich
Telefon mobil

A Motorkontrolle leuchtet erneut und Fzg. hat keine Leistung
Fehlermeldung DPF erscheint
DPF wurde erst gereinigt

B Diagnose MDI							
4025070996	1,50	Diagnosezeit [D]					168,90
		Fehlercode ausgelesen P24413/00					
		Diesekpartikel Differenzdruck zu hoch					
		Datenliste geprüft - Probefahrt durchgeführt					
4060930	2,30	Abdeckung Nockenwelle ersetzen					315,68
4050910	3,70	Oxidations-Katalysator					507,83
		ersetzen					
4025070	0,50	Einspritzventil					68,63
		Emissionsreduktionsflüssigkeit ersetzen					
YR00060280	1,00	LUFTEINLASSROHR	PS	69,86	69,86	10,00	62,87
YR00154780	1,00	ROHR KAT-FAP	PS	3.177,37	3.177,37	10,00	2.859,63**
YQ01080780	1,00	EINSPRITZD?SE	PS	317,00	317,00	10,00	285,30
55590468	4,00	SCHEIBE	PS	3,29	3,29	10,00	11,84
55515853	1,00	KRAFTSTOFFROHR	PS	25,29	25,29	10,00	22,76
55515852	1,00	KRAFTSTOFFROHR	PS	25,29	25,29	10,00	22,76
55515851	1,00	KRAFTSTOFFROHR	PS	44,65	44,65	10,00	40,18
55515854	1,00	KRAFTSTOFFROHR	PS	32,56	32,56	10,00	29,30
YR00157080	1,00	BEFEST FLANSCH	PS	39,54	39,54	10,00	35,59
YR00159380	1,00	SCHLAUCH	PS	151,42	151,42	10,00	136,28

Frage:

Würden Sie diese Werkstatt Ihrer Familie und Ihren Freunden weiterempfehlen? Mitarbeiter

Nein, auf keinen Fall! 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JA, auf jeden Fall!

Anmerkung (wenn Bewertung unter 9)

Bitte überprüfen Sie Ihre persönlichen Fahreinstellung vor Fahrtantritt. Wir wünschen gute Fahrt





Autohaus Brass GmbH & Co. KG Auweg 1 63920 Großheubach
Tel: +49 9371 4030-0

Firma
Raiffeisen-IMPULS Fuhrparkmanagement
GmbH & Co.KG
Johann-Sebastian-Bach-Straße 36
85591 Vaterstetten

Bei Rückfragen bitten angeben:

Kundennummer : 664608
Belegnummer : 0 F141

Belegdatum : 18.06.2026
Auftragsnummer : 8584036
Auftragsdatum : 11.06.2026
Leistungsdatum : 11.06.2026
Es bediente Sie : Jeremias Perske
Seite : 2

KOSTENVORANSCHLAG

Amtl.Kennzeichen	Fahrzeug-Ident-Nr.	Modell	HU	AU	Erstzulassung	Kilometerstand
MSP-WA 552	W0VZT8EP4N1030919	34	10.2025	10.2025	10.10.2022	115.115
Insignia Sports Tourer Eleganc					Motor	0

Nummer	Menge	Bezeichnung	HC	VK-Preis	Preis	%	Summe EUR
YR55517001	1,00	RUECKLAUFLEIT	PS	82,41	82,41	10,00	74,17
12647790	4,00	DUESE DICHTUNG	PS	12,38	12,38	10,00	44,57
55516459	1,00	DECKEL	PS	317,76	317,76	10,00	285,98
		Zeit zwischen den Regenerationen des DPF's nur ca. 200km Membran in Ventildeckel undicht - Falschluf Partikelfilter optisch geprüft - n.i.O. straker Ruß AdBlue Ventil strak oxidiert					
		Zwischensumme			4.972,27		
C		Mietwagen					
MW	1,00	Mietwagen OF-PA 959E			32,77		32,77
		Mietzeitraum: 11.06. - 26.06.2026					
		Zwischensumme			32,77		
		Gesamt Lohn			1.061,04		
		Gesamt Sonstiges			32,77		
		Gesamt Teile			3.911,23		
		Umsatzsteuer 19,00 % auf Netto			5.005,04		950,96
		**AT-Steuer (A) 1,90 % auf Netto			3.177,37		60,37

Gesamt Brutto
6.016,37 €

Zahlungsbedingung: Zahlung nach Rechnungserhalt ohne Abzug.

Frage:

Würden Sie diese Werkstatt Ihrer Familie und Ihren Freunden weiterempfehlen? Mitarbeiter

Nein, auf keinen Fall! 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JA, auf jeden Fall!

Anmerkung (wenn Bewertung unter 9)

Bitte überprüfen Sie Ihre persönlichen Fahreinstellung vor Fahrtantritt. Wir wünschen gute Fahrt



GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang			
Ihr Auftrag vom	07.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG		
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11		
Besichtigungsdatum	17.07.2026		
Referenznummern	0002065278		
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	W0VZT8EP4N1030919		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Jade Weiss / Uni
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Elegance	Laufleistung abgelesen	115.238 km
Erstzulassung	10.10.2022	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 128 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	245/45R18 100Y	8 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	245/45R18 100Y	8 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Vredestein	245/45ZR18 100Y	8 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Vredestein	245/45ZR18 100Y	8 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 28.02.2025 bei km 90.397.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend	B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
Bluetooth Audio-Streaming	Bremsassistent
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Dach, Design-Ausführung (Chrom)
Drehzahlmesser	Einsteigsleisten mit Schriftzug
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Ergonomiesitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn	Feststellbremse elektrisch
Freisprecheinrichtung Bluetooth	Frontkamera
Fahrassistent-System: Abstandswarner	Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistent-System: Fußgängererkennung
Fahrassistent-System: Spurhalteassistent	Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig	Kindersicherung
Klimaautomatik 2-Zonen	Luftfeuchtesensor
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten (3-fach)
Kühlergrill mit Chromrahmen	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Audiobedienung am Lenkrad	LM-Felgen
Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI
MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	Nebelscheinwerfer LED
Parkpilotensystem vorn und hinten	Reifendruckwarner
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Seitenairbag vorn	Seitenscheiben geräuschkämmend
Sicht-Paket	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Fahrassistent-System: Fernlichtassistent	Scheibenwischer mit Regensensor
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
Voll-LED (IntelliLux)	Leuchtweitenregelung automatisch
Abbiegelicht	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
---	---

Sonderausstattung

Charging-Paket	USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
Easy Access-Paket	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
Heckklappenöffnung elektrisch	Schließ-/Startsystem Keyless Open
Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Innovations-Paket 2	Head-up-Display
LM-Felgen 8,5x18 (Mehrspeichen, schwarz hochglänzend)	Technologie-Paket Park & Go
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel mit Umfeldleuchte
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	Rückfahrkamera (digital)
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Winter-Paket 2	Sitz-Paket
Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach)	Sitz vorn links und Außenspiegel mit Memoryfunktion
Sitz vorn links mit Massagefunktion	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
Sitzheizung vorn	

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	160,00 €	160,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 32, Bild 33)	35,00 €	35,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe, beklebt, entkleben	20,00 €	20,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	319,04 €	319,04 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	239,28 €	239,28 €
Fahrzeug Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 26, Bild 27, Bild 28, Bild 29, Bild 30, Bild 31)	2544,75 €	2544,75 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motor, Schäden lt. Kostenvoranschlag, instand setzen (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	5005,04 €	5005,04 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	8.323,11 €
Minderwert	8.323,11 €
Händlereinkaufspreis	2.975,00 €
Händlerverkaufspreis	3.850,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Will, Luke Felix

 Der Sachverständige, 20.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

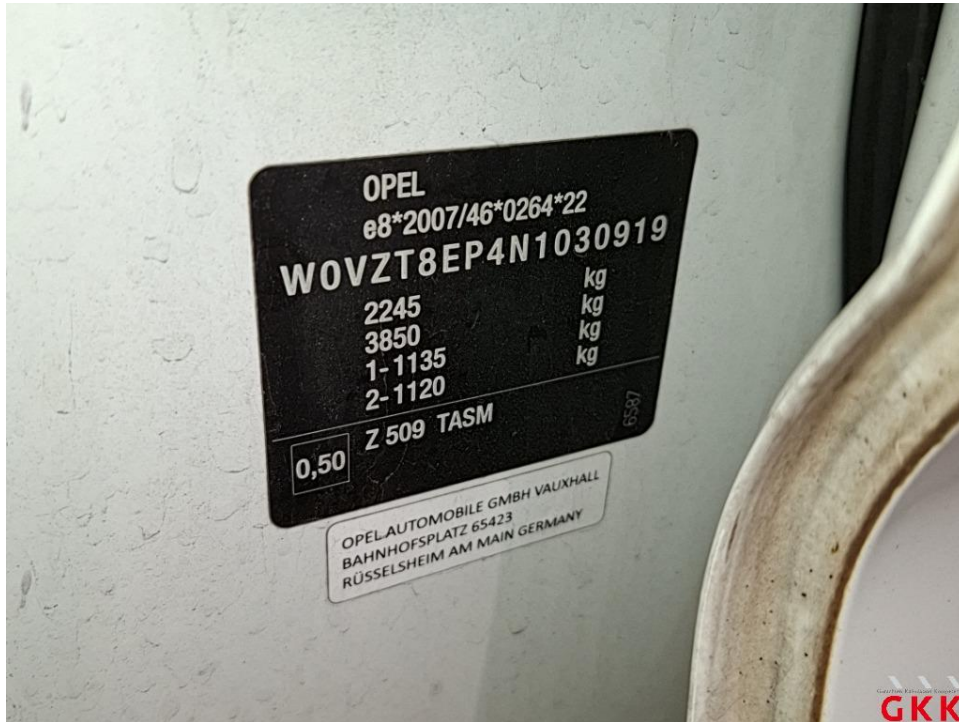


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

6 Servicebestätigung	
Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion	Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum: 22.08.2026 km 59843	Datum: 18.02.25 km 90397
Motoröl: _____	Motoröl: _____
Qualität: _____	Qualität: _____
Viskosität: 0 W- 20	Viskosität: 0 W- 20
Gefrierschutz, Kühlfülligkeit: _____ °C	Gefrierschutz, Kühlfülligkeit: _____ °C
Ja Nein	Ja Nein
☐ Batterie (Funkfernbedienung)	☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl	☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten	☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen
☐ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz
☐ Ionenfilterelement	☐ Ionenfilterelement
☐ Kühlmittel Brennstoffzelle	☐ Kühlmittel Brennstoffzelle
Autorisierter Service Partner Autohaus Brass GmbH & Co. KG Auweg 1 · 63920 Großheubach Tel. 09371/4030-0 · Fax 09371/4030-70	

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Motor, Schäden lt. Kostenvoranschlag, instand setzen

Fotoanlage



Bild 15 Motor, Schäden lt. Kostenvoranschlag, instand setzen



Bild 16 Motor, Schäden lt. Kostenvoranschlag, instand setzen

Fotoanlage

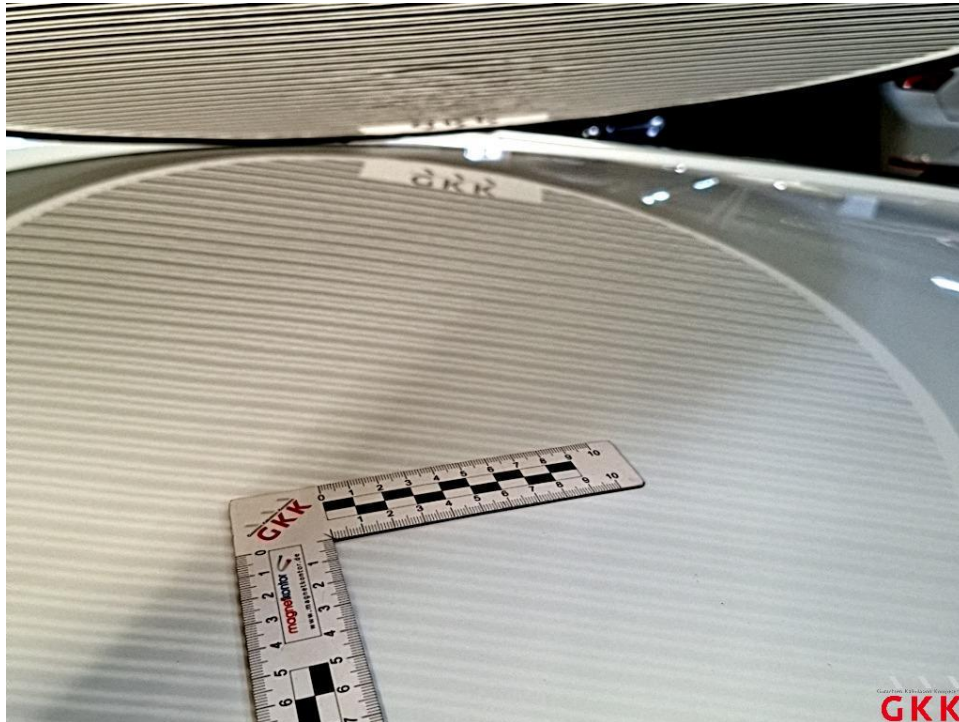


Bild 17 Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 18 Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage

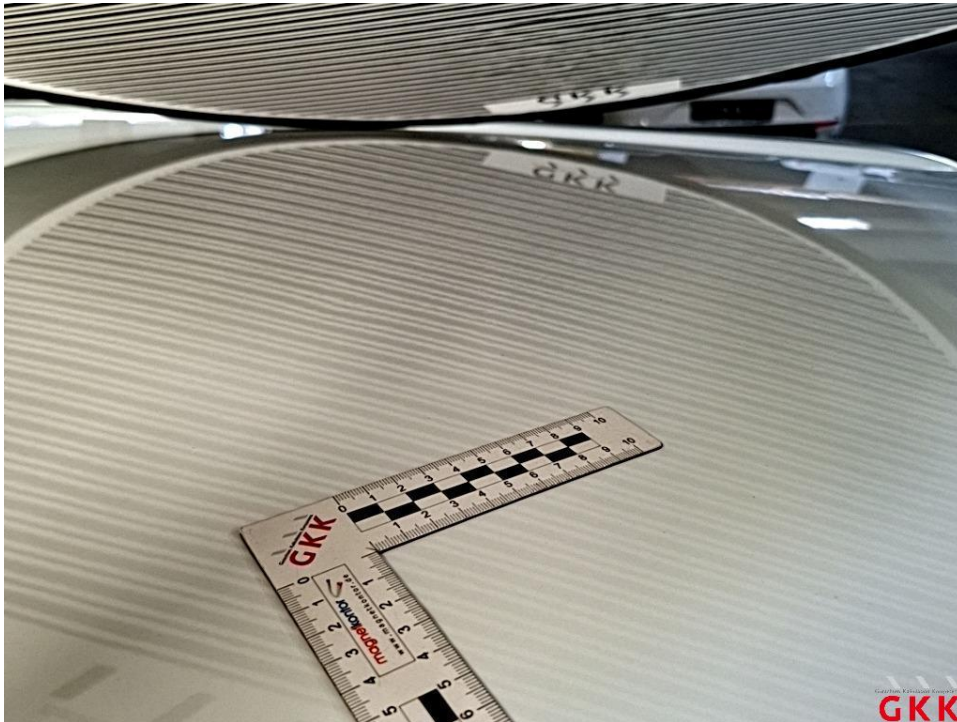


Bild 19 Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 20 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 21 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 22 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 24 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 25 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 26 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 27 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 28 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 29 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 30 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 31 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 32 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 33 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 34 Seitenwand rechts