



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46429085
Auftrags-Nr / Referenz: 17409513_1
Besichtigungsdatum: 08.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-DESIGN		
Kennzeichen	KN-LE 200E	Fahrgestellnummer	YV1XZEDVEM2616749
Erstzulassung	18.06.2021	Laufleistung (abgelesen)	58.497 km
HSN/TSN	9101 / BTE 00008	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Grau Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	160 kW / 0 ccm	Nächste HU	11/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	12 Monat(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Alcantara/Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.650 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	3/3	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	17409513_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R20 100V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	5mm / 5mm	i.O.
2	255/40 R20 101V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige -Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Innenraum (Premium) in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeigt
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer
Räder: 18-Zoll Aero-Felgen Mit Bereifung 235/45 R18
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung (semielektrisch)
Kindersicherung f. d. hint. Türen elektr
Ladekabel Typ2/Typ 2 (1179)
Paket: Intellisafe Pro-Paket
Paket: Laderaum-Paket Pro
Paket: Licht-Paket
Paket: Xenium-Paket Pro
Räder:LM 20"-5-V-Speichen R-Design
Sitzkomfort-Paket
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesyst.
Winter-Paket (P + 8)
Wärmepumpe



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen - lose - de-/montieren
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (unlackiert) - lose - de-/montieren
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
5	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
7	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
2	Tür hinten links	Tür - Lackmangel - auslegen / polieren
3	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
4	Tür vorn rechts	Tür - Lackmangel - auslegen / polieren
5	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Laderaum

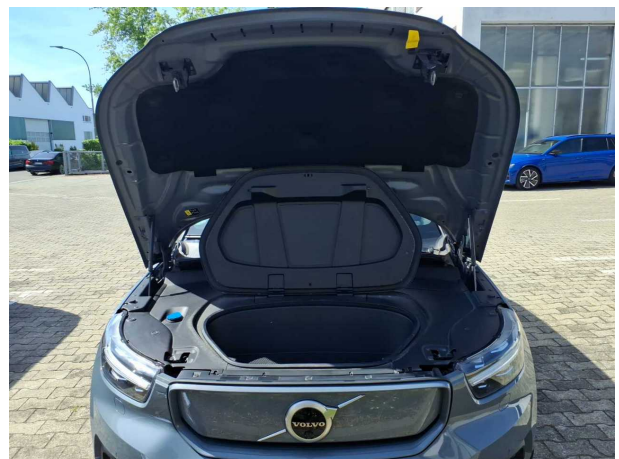


Abbildung 4: Motorraum



Abbildung 5: FIN

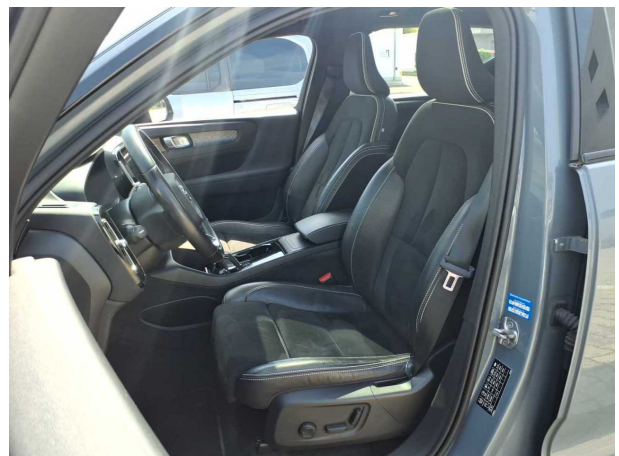


Abbildung 6: Innenraum vorne

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung



Abbildung 9: Instrumententafel

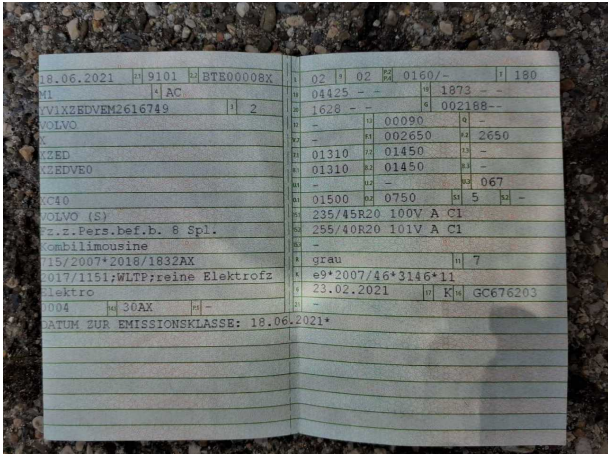


Abbildung 10: Zulassungsdocument(e)

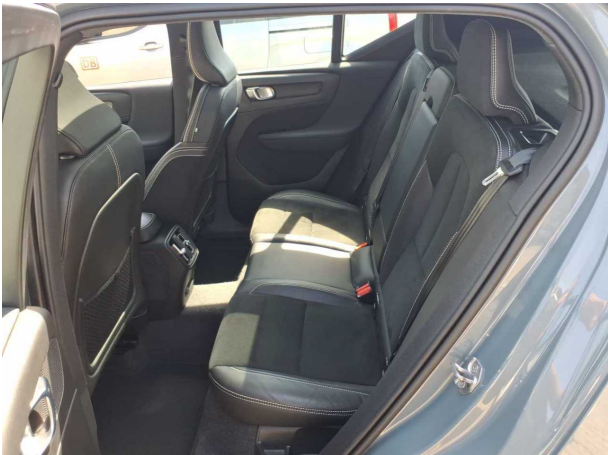


Abbildung 11: Innenraum hinten



Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 14: Sonstiges

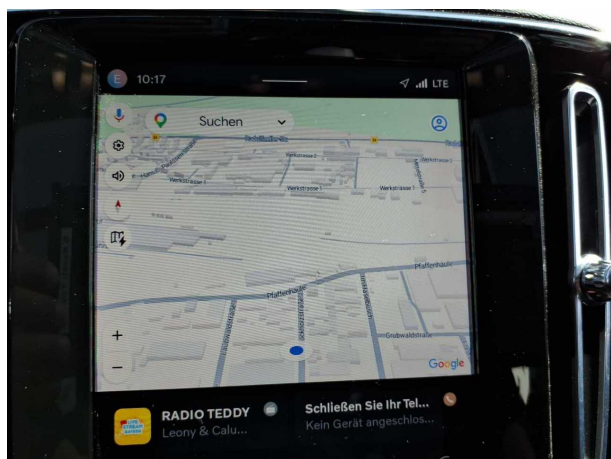


Abbildung 15: Sonstiges

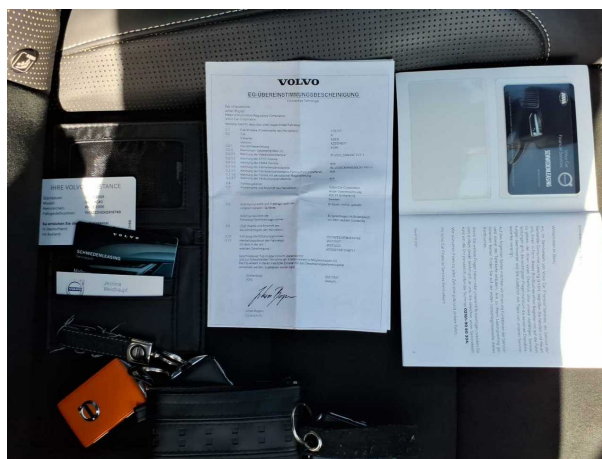


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

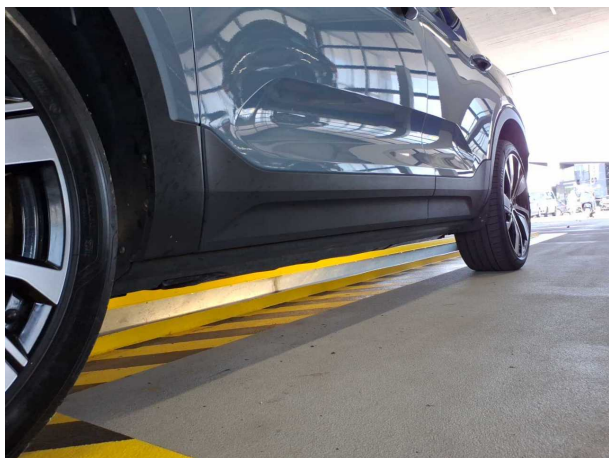


Abbildung 19: Sonstiges

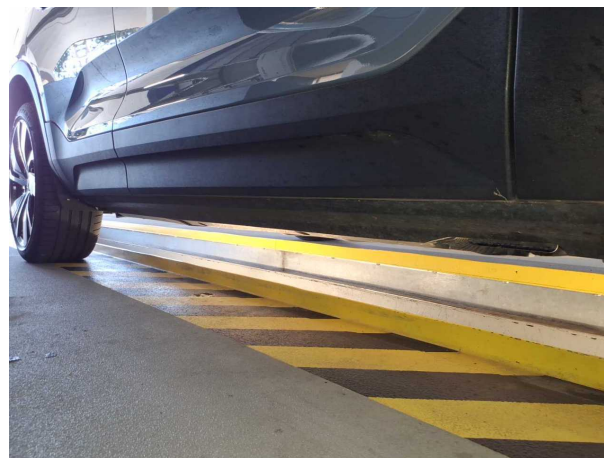


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

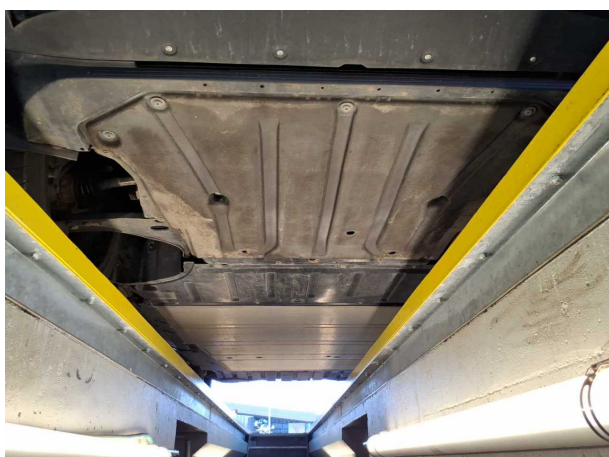


Abbildung 23: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen - lose - de-/montieren



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen - lose - de-/montieren

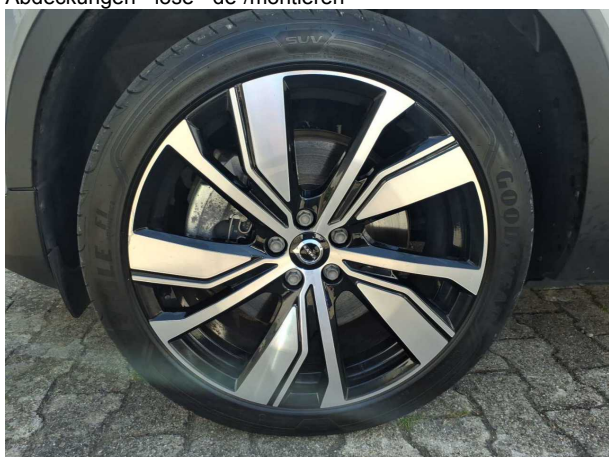

Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - lose - de-/montieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - lose - de-/montieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - lose - de-/montieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

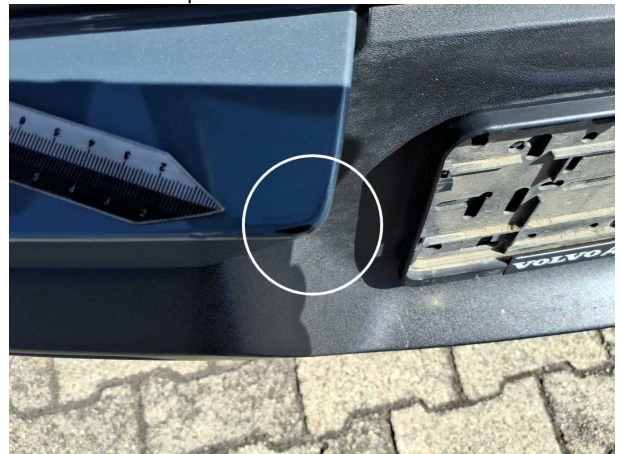

Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair

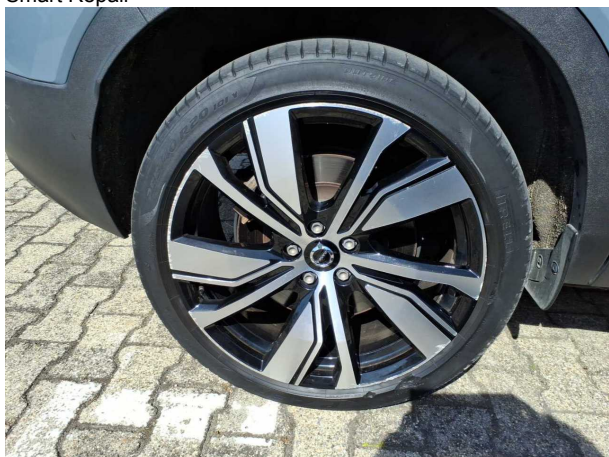


Beschädigung #7: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

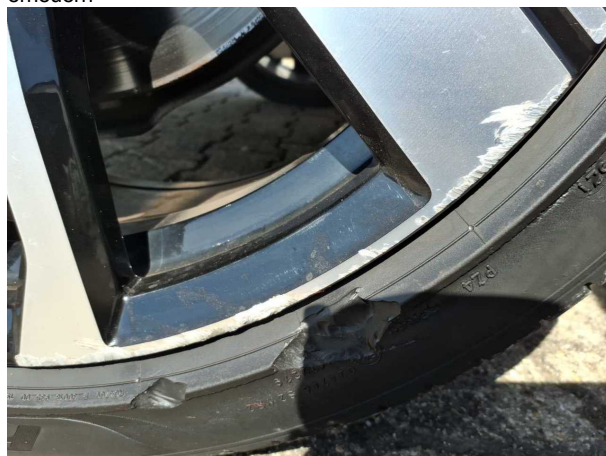

Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlacki...
- verkratzt / verschürft - erneuern

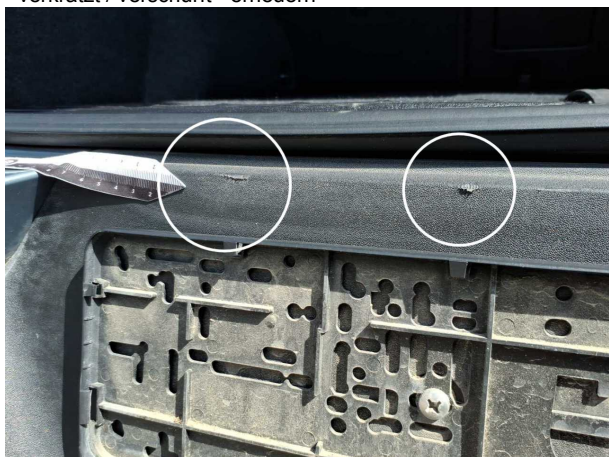

Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlacki...
- verkratzt / verschürft - erneuern

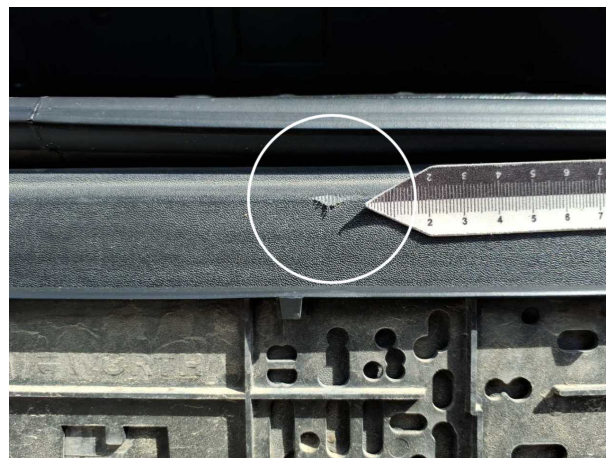

Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten
(unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten
(unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern