


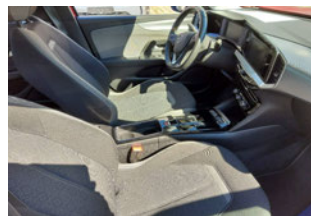

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****FIN****VXKUKZKXZPW069601**

Vorgang

Kunden-Nr.	0000170229
Auftraggeber	DEKRA Automotive Solutions
Ihr Auftrag vom	09.03.2026,
Besichtigung	23.04.2026, 15:00
Bewertet auf	23.04.2026

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 526 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Motorhaube < 163µm
Tür hinten links < 353µm
Heckklappe < 223µm
Seitenwand hinten rechts < 252µm
Tür hinten rechts < 526µm
Tür vorn rechts < 236µm
Kotflügel vorn rechts < 182 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen keine näheren Informationen des Herstellers zur Ausstattung vor. Es wurden die Informationen der FIN-Abfrage übernommen. Daher kann die tatsächliche Ausstattung des Fahrzeugs abweichen.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.09.2023	Letzte Zulassung	11.04.2024
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Mokka-e Edition	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUKZKXZPW069601	HSN / TSN	1889 / ADD
Schlüssel-Nr.	40414589	Km-Stand abgelesen	41833
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	57	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Elektrofz
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Stufenlos / 1
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		Rot / Metallic / 2-Schicht /
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		Schwarz / Metallic

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	4 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	4 mm
2 links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	4 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.03.2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, mit Funkfernbedienung, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS), Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Schwarz, Batterie-Ladeset: Mode-2-Ladekabel (1,8 kW) für Haushaltssteckdose und Batterie-Ladestatus-Indikator, Berg-Anfahr-Assistent, Bremssystem: Regenerativ, Dach-Designlinie in Chrom, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Silber, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrwerk: Fahrmodi, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: Automatik - Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung, Hutablage, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen (2), Kopfstützen (3) hinten, höhen-einstellbar, LED-Scheinwerfer, Ladeanschlussmöglichkeiten, Lenkrad: Lederlenkrad, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten, vorn, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Onboard-Charger 1-phasig max. 7,4 kW, OpelConnect mit Telematikdiensten, Polster: Stoff, Radio: Radio BT, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 x 16, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start", Seitenaufprallschutz, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: Beifahrersitz 4-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Komfortsitze, vorn, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, hinten außen, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff TC Plus, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Wagenfarbe, Verkehrsschilderkennung, Wärmepumpe, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, myOpel App

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

22T=JD2 Lackierung: Dach und A-Säule in Diamant Schwarz

Lackierung: Metallic

UVD=I30 Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar

ODK=W Parkpilot, Einparkhilfe hinten, mit akustischem Warnsignal beim

Y3 Rückwärtseinparken

CR14=ZJRadio: Multimedia Navi (Mokka-e)

KA1=NA Sitze: Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer

0


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 26.06.2025 bei Kilometerstand 25.012
 bis Wartung verbleiben: 8.100 km oder 450 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

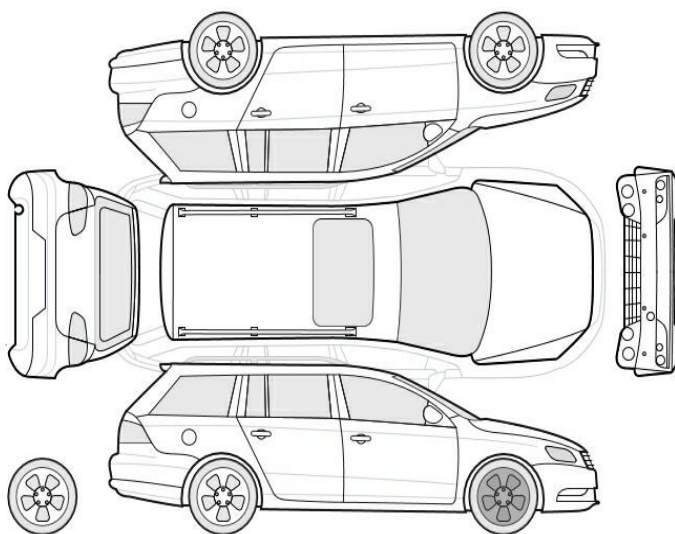

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Heckklappe eingedellt und nicht fachgerecht instandgesetzt (Lackläufer), instandsetzen (Bild 7, 8)					
2. Tür hinten rechts Zierblende verschrammt, erneuern (Bild 9)					
3. Seitenwand hinten rechts Zierblende verschrammt, erneuern (Bild 10, 11)					
4. Seitenwand hinten links Zierblende verschrammt, erneuern (Bild 12)					
5. Seitenwand hinten rechts nicht fachgerecht instandgesetzt, lackieren (Bild 13, 14)					
6. Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15)					
7. Lackvorbereitung					
Gesamt					

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Karsten Unbehau

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

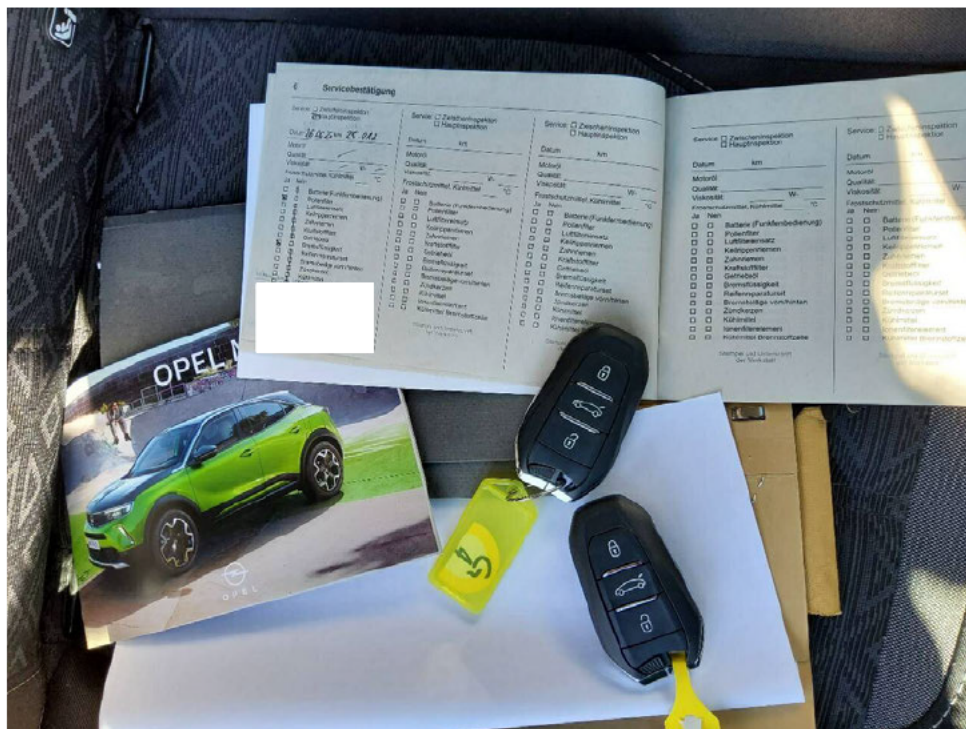


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)

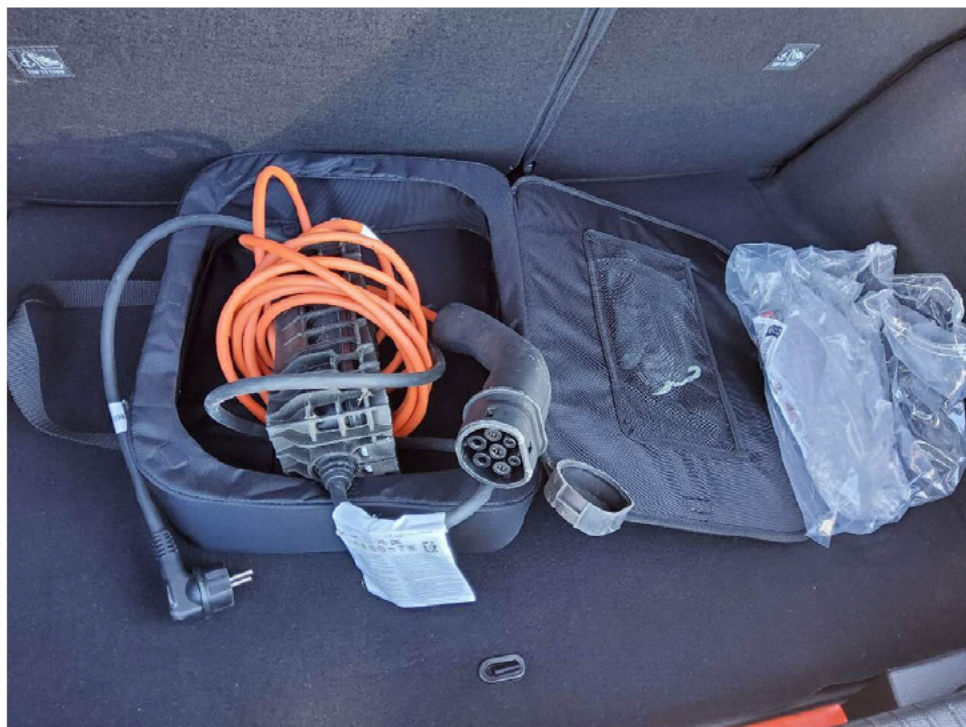


Bild 6 : Ladekabel (bei Elektro- oder Hybridantrieb)

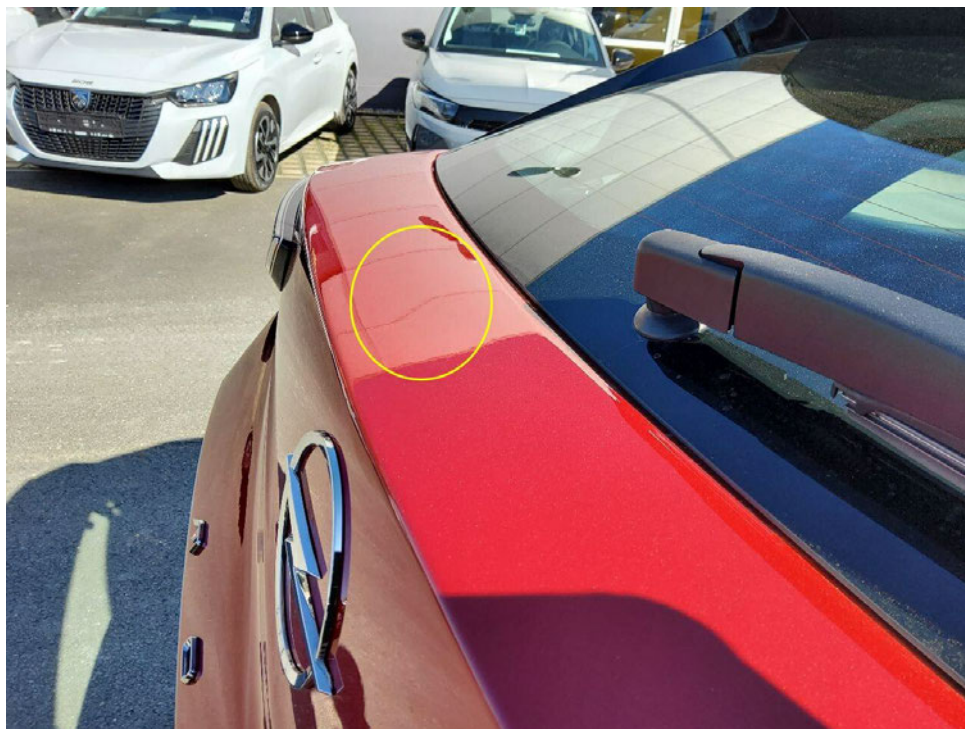


Bild 7 : Heckklappe eingedellt und nicht fachgerecht instandgesetzt (Lackläufer)



Bild 8 : Heckklappe eingedellt und nicht fachgerecht instandgesetzt (Lackläufer)

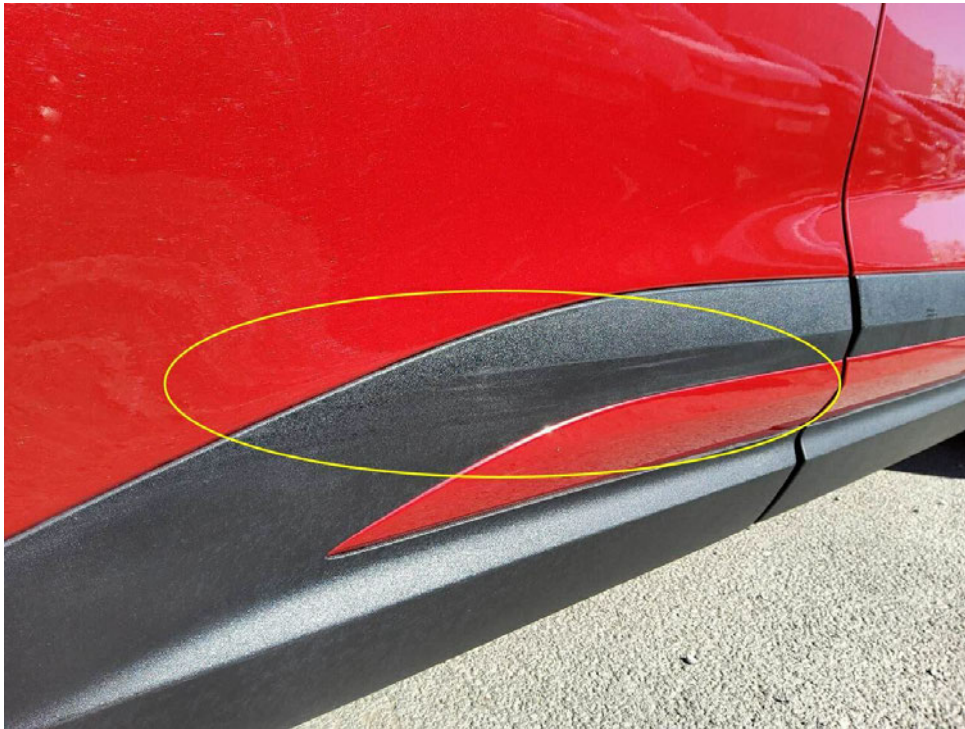


Bild 9 : Tür hinten rechts Zierblende verschrammt



Bild 10 : Seitenwand hinten rechts Zierblende verschrammt



Bild 11 : Seitenwand hinten rechts Zierblende verschrammt



Bild 12 : Seitenwand hinten links Zierblende verschrammt

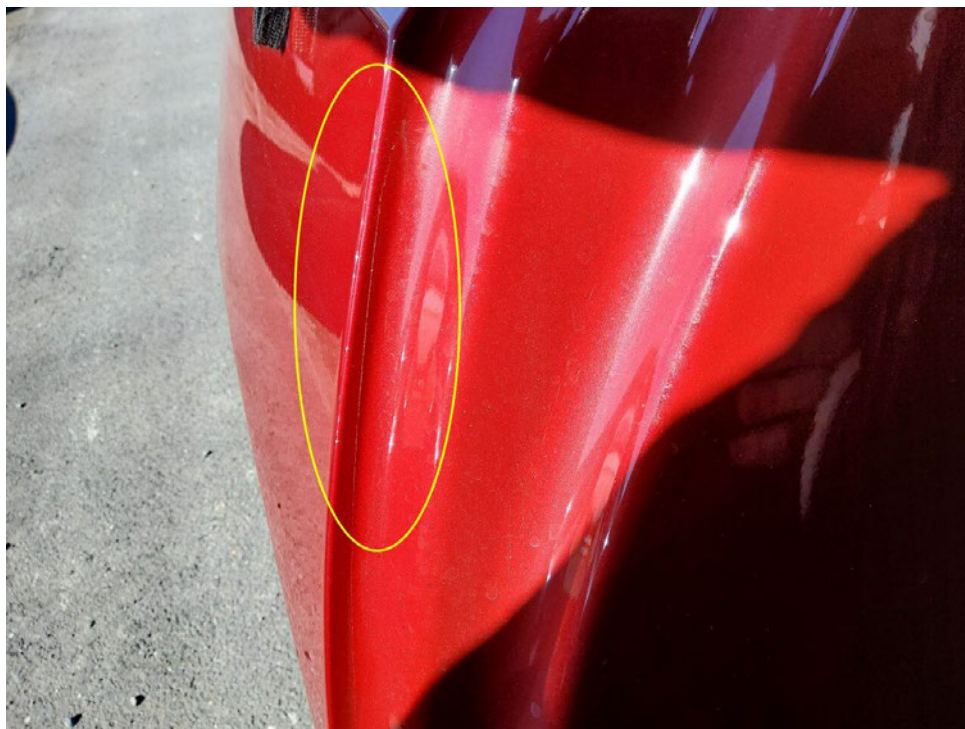


Bild 13 : Seitenwand hinten rechts nicht fachgerecht instandgesetzt

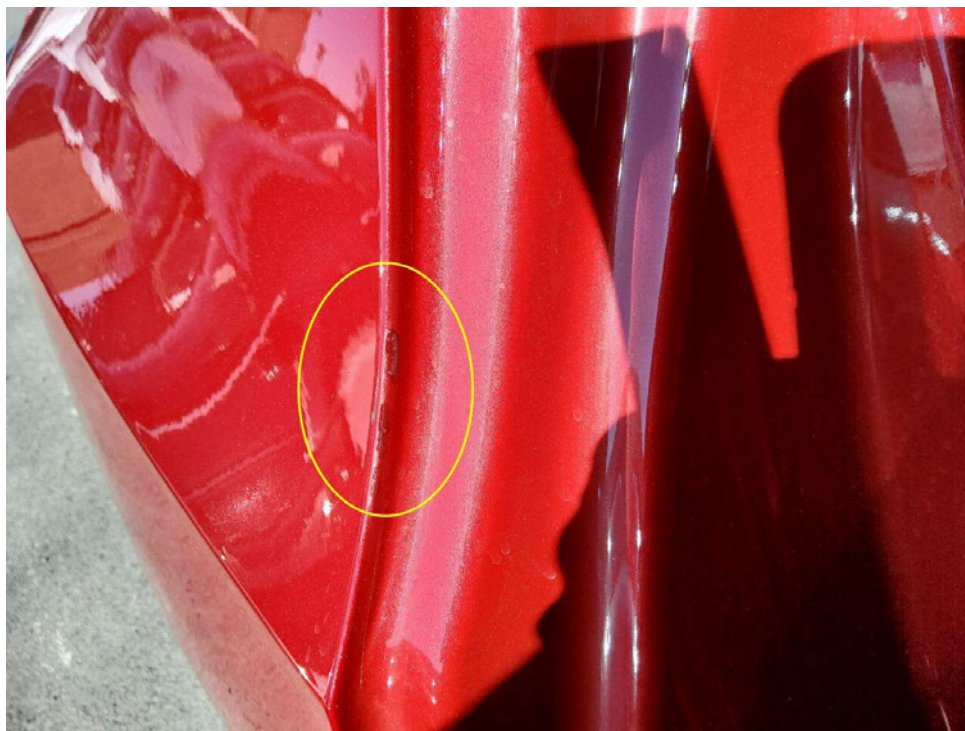


Bild 14 : Seitenwand hinten rechts nicht fachgerecht instandgesetzt



Bild 15 : Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

FIN	VXKUKZKXZPW069601	
km-St.	41833	
Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AF	Mehrzweckfahrzeug
Herst.	1889	PSA Automobiles (F)
Typ	ADD	U
Var.	00040	K
Vers.		ZKXZ-40J000
zGM	2015 kg	
EZ	27.09.2023	
Kunden-Nr.	0000170229	

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B088314000067 0 vom
27.04.2026
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug bereits abgemeldet.
- Das Kennzeichen wurde nicht entgegengenommen und versandt.
- Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde nicht entgegengenommen und versendet