

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	GE -SG 0146E	Fahrgestell-Nummer:	KNAC381AFP5110528
Vertrags-Nummer:	14334084	Erstzulassung:	19.04.2023
Internes KZ:	15083738	Kilometer-Stand:	120095
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS/ 168 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Snow White Pearl Polsterung: Stoff/Kunstleder schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **43.689,08**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Kia Charge Ecoline Connect	840,34
Pearllackierung	798,32
Snow White Pearl	0,00
Stoff/Kunstleder schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **45.327,74**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **53.940,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 53.940,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	168 / 229	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,300
Leergewicht (kg):	1985	zul. Gewicht (kg):	2425

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 14334084
Amtliches Kennzeichen: GE -SG 0146E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 14334084
Amtliches Kennzeichen: GE -SG 0146E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	01.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	06.07.2026
Referenznummern	0031214635 - 0014334084

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	GE-SG 146E	Fzg.-Ident.-Nummer	KNAC381AFP5110528
Fabrikat	Kia	1. Zulassung	19.04.2023
Typ	EV6	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Farbe	Sow White Pearl-Weiß - 3-Schicht Mica
Laufleistung abgelesen	120.096 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Elektromotor(en) / Elektro	Batteriekapazität	
Dauerleistung		Max. Leistung	
Ladestecker			

Fahrzeugdaten wurden teilweise durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/55 R19 105V	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/55 R19 105V	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/55 R19 105V	4 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/55 R19 105V	4 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 30.12.2025 bei km 96.057.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: Hagelschaden Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 1 Hauptschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug weist innen und außen alters, nutzungs- und laufeleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Hagelschaden - Kalkulation erstellt.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------|
| ✓ | Kia Charge Ecoline Connect | ✓ | Pearllackierung |
| ✓ | Snow White Pearl | ✓ | Stoff/Kunstleder schwarz |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt (Bild 23, Bild 24, Bild 25)

Stoßfänger vorne Spoiler -unlackiert-, Steinschlag und Kratzer (Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Motorhaube, Steinschlag und Kratzer (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Dach

Dach, Hagelschaden (Bild 42, Bild 43, Bild 44, Bild 45, Bild 46)

Seite links

Tür vorne links, beschädigt (Bild 31, Bild 32, Bild 33)

Tür hinten links Innenverkleidung -Standard-, verkratzt (Bild 36, Bild 37, Bild 38)

Tür hinten links Innenverkleidung -Standard-, verkratzt (Bild 39, Bild 40, Bild 41)

Seitenwand links Innenverkleidung, verkratzt (Bild 50, Bild 51, Bild 52)

Seite rechts

Seitenwand rechts, verkratzt (Bild 68, Bild 69)

Seitenwand rechts Innenverkleidung, beschädigt (Bild 53, Bild 54, Bild 55)

Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt (Bild 70, Bild 71, Bild 72)

Tür vorne rechts, beschädigt (Bild 79, Bild 80, Bild 81)

Tür vorne rechts Innenverkleidung -Abdeckung-, beschädigt (Bild 82, Bild 83, Bild 84)

Heck

Ladekante Abdeckung, beschädigt (Bild 56, Bild 57, Bild 58)

Stoßfänger hinten Ecke rechts -lackiert-, verkratzt (Bild 65, Bild 66, Bild 67)

Stoßfänger hinten Ecke links -lackiert-, verkratzt (Bild 59, Bild 60, Bild 61)

Stoßfänger hinten Spoiler -unlackiert-, verkratzt (Bild 62, Bild 63, Bild 64)

Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt (Bild 47, Bild 48, Bild 49)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen hinten rechts, beschädigt (Bild 73, Bild 74, Bild 75)

Reifen hinten links, porös (Bild 76, Bild 77, Bild 78)

LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

Satz Sommerräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 29, Bild 30)

Interieur

Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Kunstleder-, beschädigt (Bild 34, Bild 35)

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt (Bild 13)

Hauptschlüssel mit Fernbedienung, beschädigt (Bild 14, Bild 15, Bild 16)

Sonstiges

Fahrzeug innen, Geruchsbelästigung

Inspektion groß BEV SUV / Geländewagen, kein gültiger Nachweis vorhanden

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 86 Fotos.

Weidemann, Leon

Der Sachverständige, 07.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen



Bild 14. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen



Bild 16. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 18. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 20. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

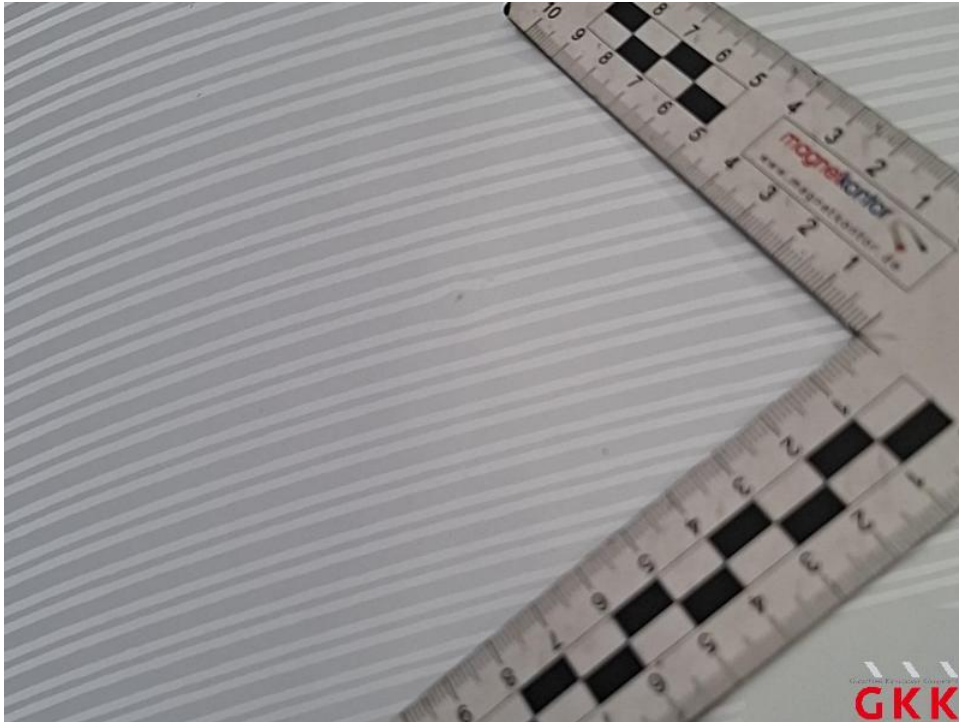


Bild 21. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, instand setzen - lackieren

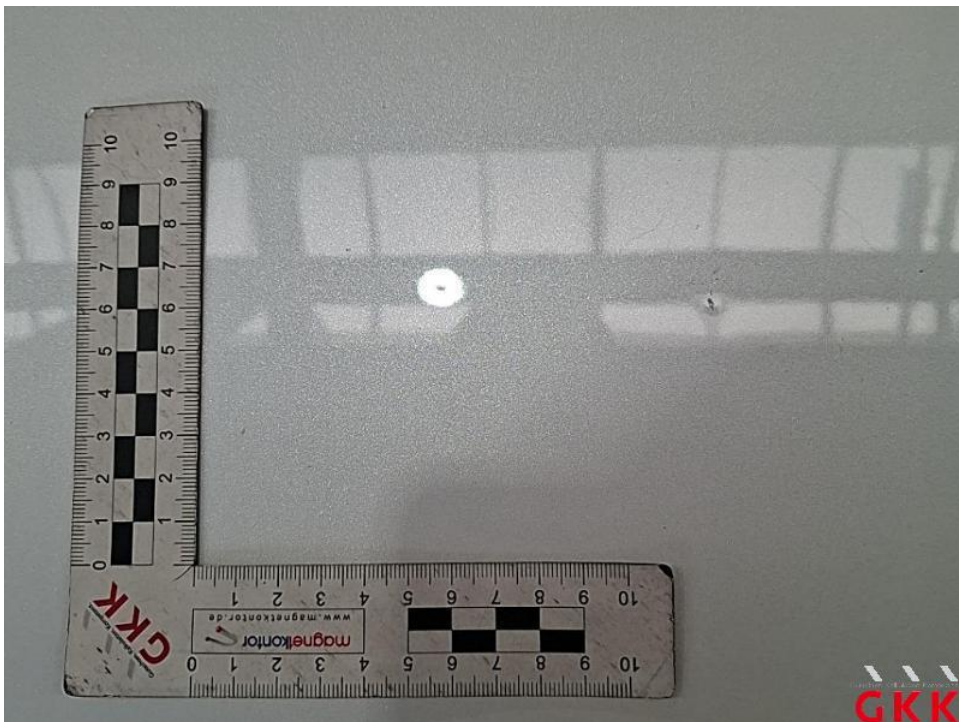


Bild 22. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24. Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 26. Stoßfänger vorne, Spoiler -unlackiert-, Steinschlag und Kratzer, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Stoßfänger vorne, Spoiler -unlackiert-, Steinschlag und Kratzer, ersetzen



Bild 28. Stoßfänger vorne, Spoiler -unlackiert-, Steinschlag und Kratzer, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 30. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 31. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Kunstleder-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Kunstleder-, beschädigt, ersetzen



Bild 36. Tür hinten links, Innenverkleidung -Standard-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 37. Tür hinten links, Innenverkleidung -Standard-, verkratzt, Smartrepair



Bild 38. Tür hinten links, Innenverkleidung -Standard-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 39. Tür hinten links, Innenverkleidung -Standard-, verkratzt, ersetzen



Bild 40. Tür hinten links, Innenverkleidung -Standard-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41. Tür hinten links, Innenverkleidung -Standard-, verkratzt, ersetzen



Bild 42. Dach, Hagelschaden, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 43. Dach, Hagelschaden, kalt drücken



Bild 44. Dach, Hagelschaden, kalt drücken

Fotoanlage

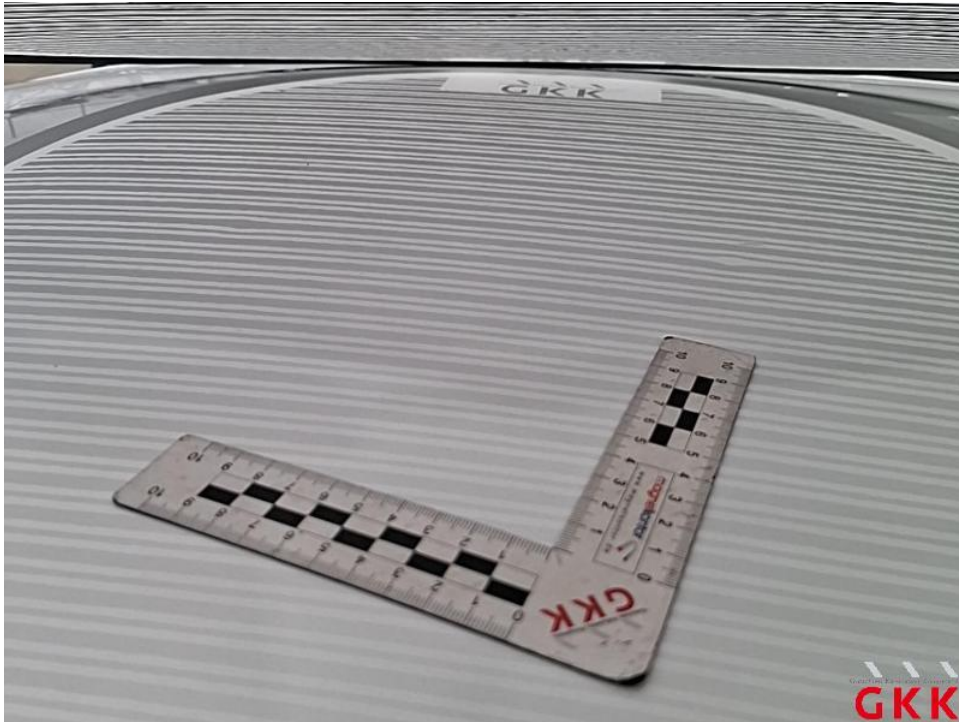


Bild 45. Dach, Hagelschaden, kalt drücken



Bild 46. Dach, Hagelschaden, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 47. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

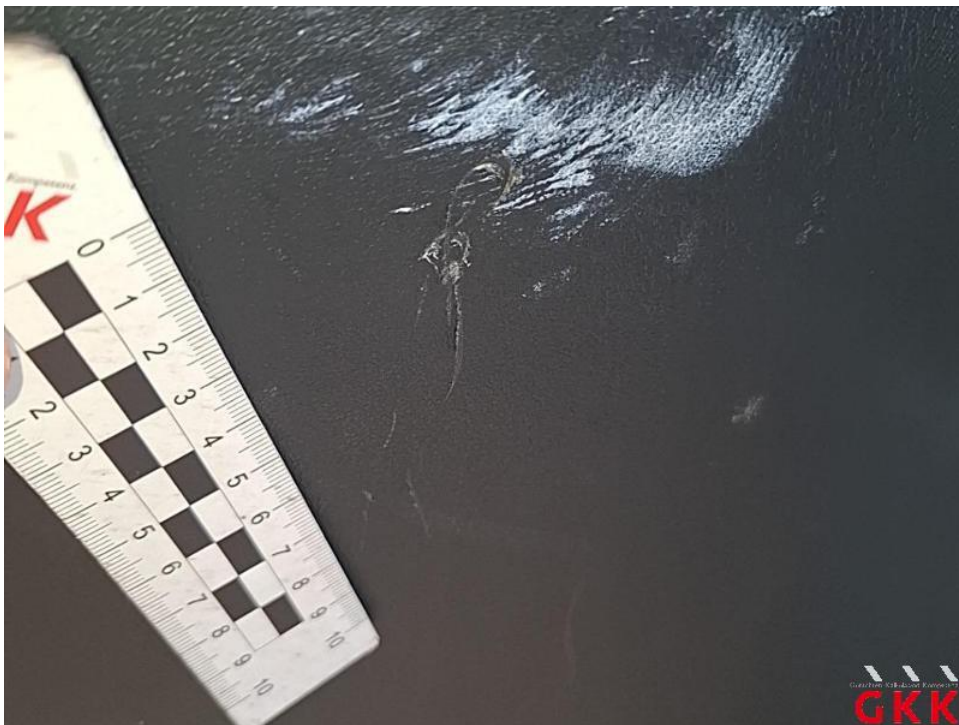


Bild 48. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

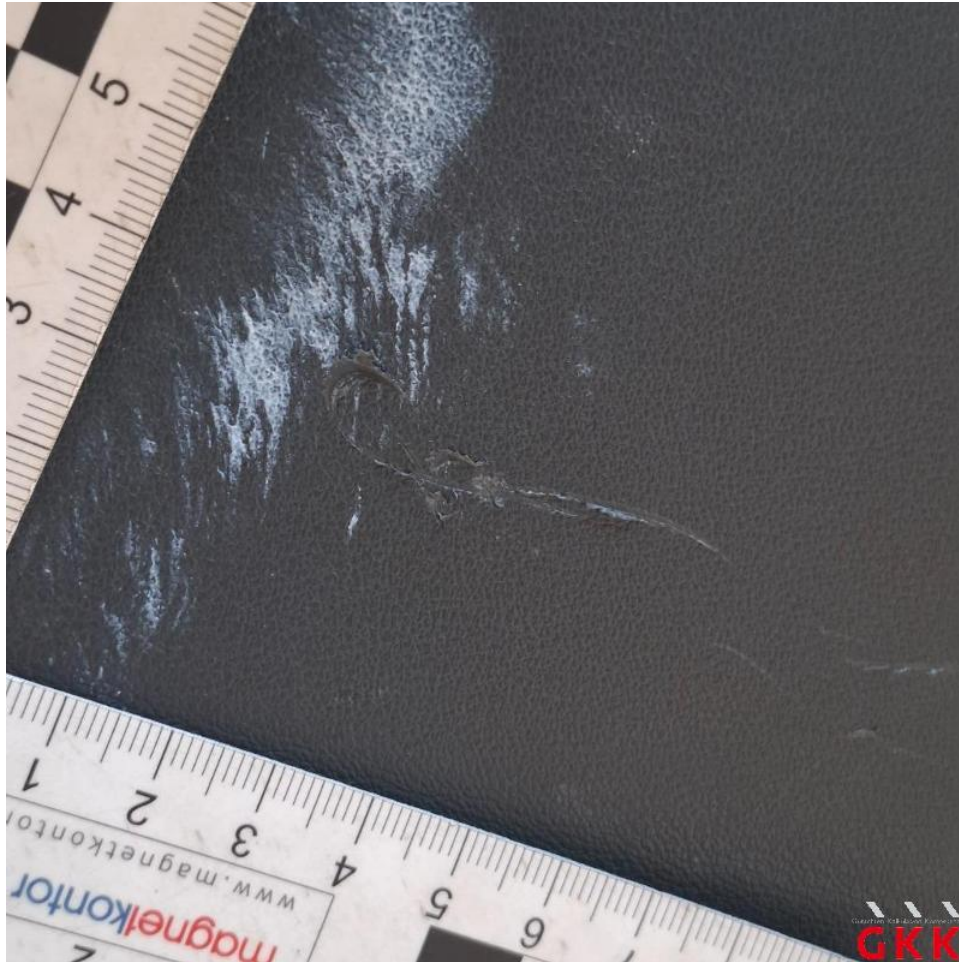


Bild 49. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 50. Seitenwand links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 51. Seitenwand links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 52. Seitenwand links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 53. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 54. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

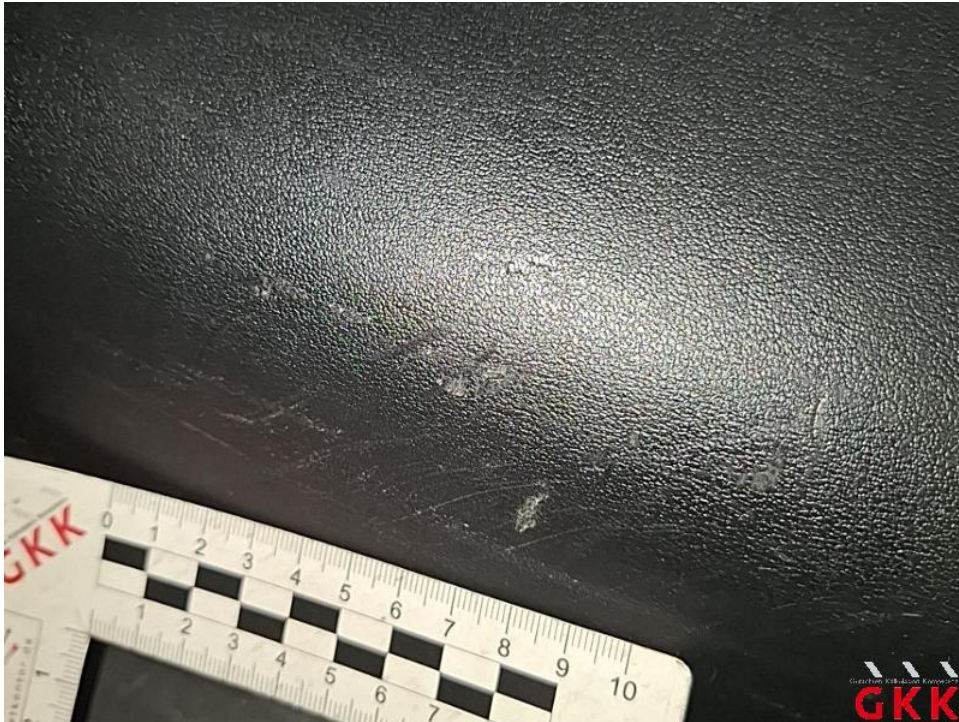


Bild 55. Seitenwand rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 56. Ladekante, Abdeckung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 57. Ladekante, Abdeckung, beschädigt, ersetzen



Bild 58. Ladekante, Abdeckung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 59. Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 60. Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 61. Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 62. Stoßfänger hinten, Spoiler -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 63. Stoßfänger hinten, Spoiler -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair

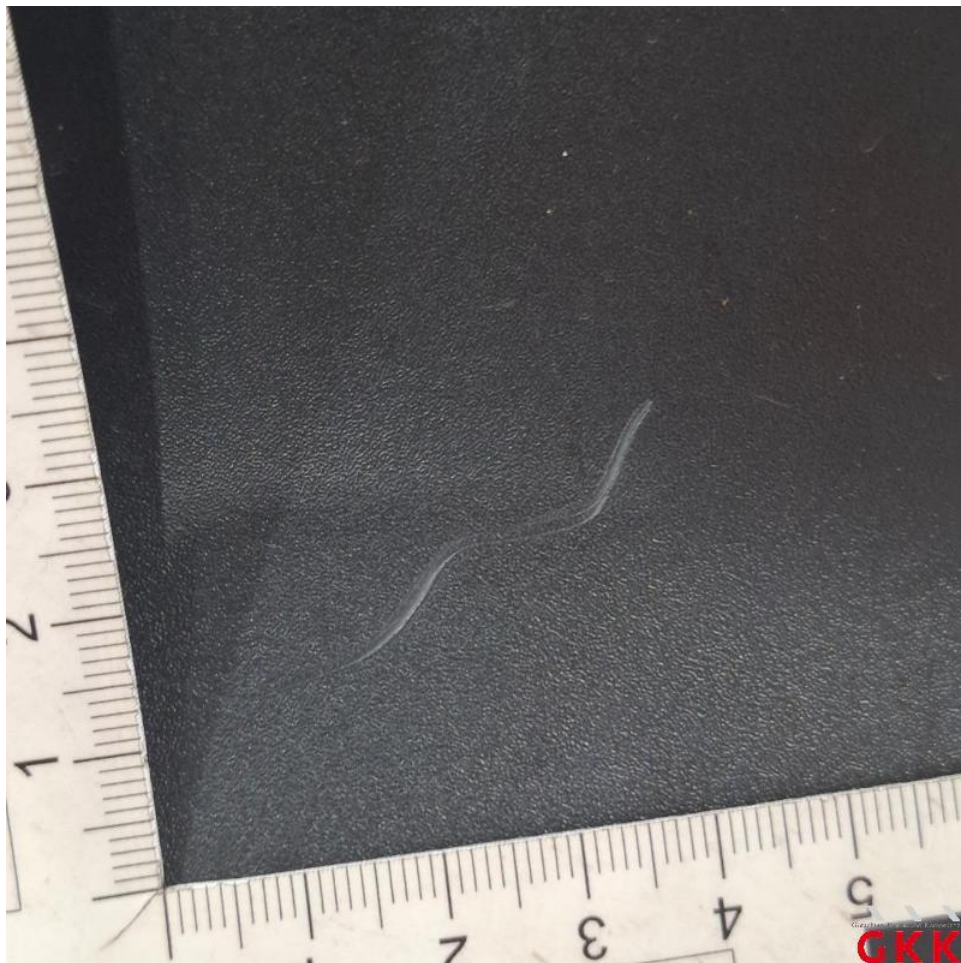


Bild 64. Stoßfänger hinten, Spoiler -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 65. Stoßfänger hinten, Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, lackieren

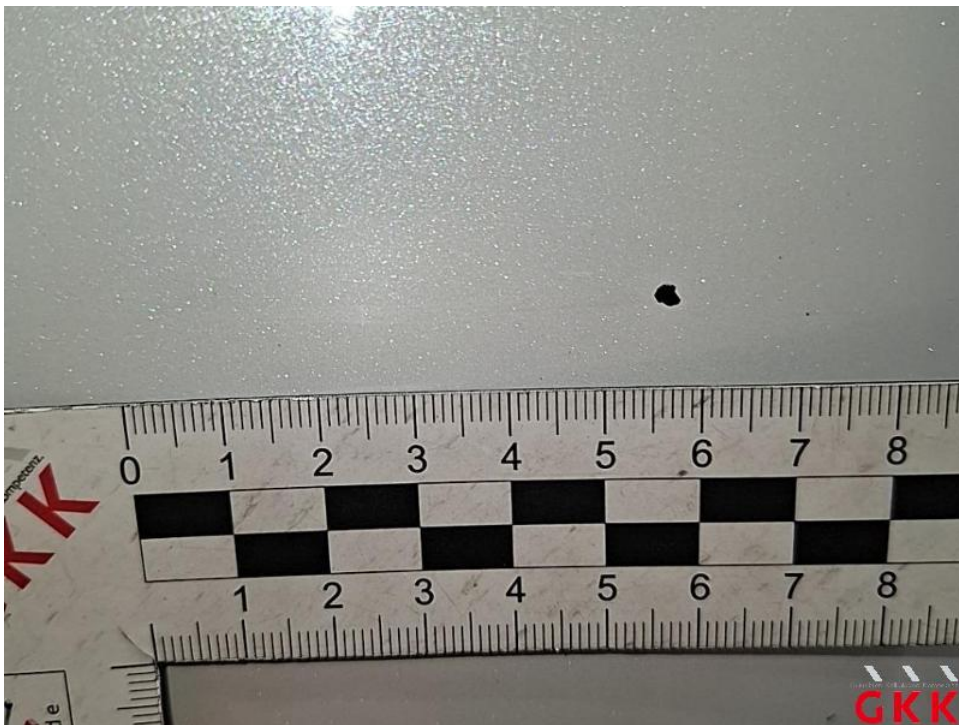


Bild 66. Stoßfänger hinten, Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 67. Stoßfänger hinten, Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 68. Seitenwand rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 69. Seitenwand rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 70. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 71. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 72. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 73. Reifen, hinten rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 74. Reifen, hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 75. Reifen, hinten rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 76. Reifen, hinten links, porös, ersetzen

Fotoanlage



Bild 77. Reifen, hinten links, porös, ersetzen



Bild 78. Reifen, hinten links, porös, ersetzen

Fotoanlage



Bild 79. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 80. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 81. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 82. Tür vorne rechts, Innenverkleidung -Abdeckung-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 83. Tür vorne rechts, Innenverkleidung -Abdeckung-, beschädigt, ersetzen



Bild 84. Tür vorne rechts, Innenverkleidung -Abdeckung-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 85.



Bild 86.