

**Fahrzeugtechnik Kelderer OG**

Adresse: Meilstraße 48

6170 Zirl

E-Mail: office@fahrzeugtechnik-kelderer.at

Tel.: 05238 52476

Fax:

(9) Bgst. Nr. T02.205

Gutachten gemäß § 57a Abs. 4 KFG 1967**Gutachten-Nr.** 71193120**Letzte Begutachtung:** Gutachten-Nr. 64670309**Datum** 27.01.2025**KM-Stand** 144400

(2) **Kennzeichen** IL 133GN
(1) **Fahrgestell-Nr.** WAUZZZ8V2GA035691
(5) **Fahrzeugklasse** M1

Marke Audi
Type 8V
Erstzulassung 28.01.2016

Hubraum 1598 ccm
(4) **KM-Stand** 160533

Zulassungsbesitzer Ingrid Lang**Prüfgewicht** 1550 kg**Techn. zul. Gesamtmasse** 1940 kg**(6) An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt****1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.13 Bremsbeläge und Bremsklötze****leichter Mangel**

(10) **Bemerkung:** LM - Belag oder Klotz nahe der Verschleißgrenze
Vorne

1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Eigengewicht	Wirkung (%)
1	L 2,70 R 2,60	2	L 2,00 R 2,10	BBA	61,82
				HBA ein Kreis der BBA	30,25

1.4 Feststellbremse

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Bremsenart	Wirkung (%)
2	L 1,60 R 1,60			FBA	21,05

1.8 Bremsflüssigkeit**schwerer Mangel (behaben)**

Wasseranteil:	Aktuell	SiedeTemp.:	Aktuell
H ₂ O			215 °C

(10) **Bemerkung:** SM - Bremsflüssigkeit verschmutzt oder weist Ablagerungen auf (behaben)
Stark Verschmutzt

3.5 Scheibenwaschanlage**leichter Mangel (behaben)**

(10) **Bemerkung:** LM - Waschanlage funktioniert nicht ordnungsgemäß (Pumpe funktioniert, aber fehlende Waschflüssigkeit oder Wasserstrahl falsch ausgerichtet) (behaben)
Waschanlage Heckscheibe ohne Funktion

5.1 Achsen / 5.1.1 Achsen / Achskörper**leichter Mangel**

(10) **Bemerkung:** LM - angerissen oder Korrosion
Achsträger hinten rostig

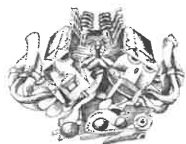
5.3 Aufhängung / 5.3.3 Drehstäbe, Führungslenker, Dreiecklenker und Aufhängungsarme**schwerer Mangel (behaben)**

(10) **Bemerkung:** SM - Bauteil beschädigt, gerissen, gebrochen oder korrodiert (behaben)
Querlenker Gummi vorne links und rechts ausgerissen

(10) **Bemerkung:** Die Messung der Abgase ist entfallen. Ergebnis der durchgeführten OBD-Auslese: Bestanden.

Prüfungsumfang gemäß PBStV Anlage 6

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeigt werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.

**Fahrzeugtechnik Kelderer OG**

Adresse: Meilstraße 48

6170 Zirl

E-Mail: office@fahrzeugtechnik-kelderer.at

Tel.: 05238 52476

Fax:

(9) Bgst. Nr. T02.205

Gutachten gemäß § 57a Abs. 4 KFG 1967**Gutachten-Nr.** 71193120**Letzte Begutachtung:** Gutachten-Nr. 64670309**Datum** 27.01.2025**KM-Stand** 144400

(2) **Kennzeichen** IL 133GN
(1) **Fahrgestell-Nr.** WAUZZZ8V2GA035691
(5) **Fahrzeugklasse** M1

Marke Audi
Type 8V
Erstzulassung 28.01.2016

Hubraum 1598 ccm
(4) **KM-Stand** 160533

Zulassungsbesitzer Ingrid Lang**Prüfgewicht** 1550 kg**Techn. zul. Gesamtmasse** 1940 kg**(6) An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt****1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.13 Bremsbeläge und Bremsklötze****leichter Mangel**

(10) **Bemerkung:** LM - Belag oder Klotz nahe der Verschleißgrenze Vorne

1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit

Achse	Wirkung (kN)		Achse	Wirkung (kN)		Eigengewicht	Wirkung (%)
1	L 2,70	R 2,60	2	L 2,00	R 2,10	BBA	61,82
						HBA ein Kreis der BBA	30,25

1.4 Feststellbremse

Achse	Wirkung (kN)		Achse	Wirkung (kN)	Bremsenart	Wirkung (%)
2	L 1,60	R 1,60			FBA	21,05

1.8 Bremsflüssigkeit**schwerer Mangel (behoben)**

Wasseranteil:	Aktuell	SiedeTemp.:	Aktuell
H ₂ O			215 °C

(10) **Bemerkung:** SM - Bremsflüssigkeit verschmutzt oder weist Ablagerungen auf (behoben)
Stark Verschmutzt

3.5 Scheibenwaschanlage**leichter Mangel (behoben)**

(10) **Bemerkung:** LM - Waschanlage funktioniert nicht ordnungsgemäß (Pumpe funktioniert, aber fehlende Waschflüssigkeit oder Wasserstrahl falsch ausgerichtet) (behoben)
Waschanlage Heckscheibe ohne Funktion

5.1 Achsen / 5.1.1 Achsen / Achskörper**leichter Mangel**

(10) **Bemerkung:** LM - angerissen oder Korrosion
Achsträger hinten rostig

5.3 Aufhängung / 5.3.3 Drehstäbe, Führungslenker, Dreiecklenker und Aufhängungsarme**schwerer Mangel (behoben)**

(10) **Bemerkung:** SM - Bauteil beschädigt, gerissen, gebrochen oder korrodiert (behoben)
Querlenker Gummi vorne links und rechts ausgerissen

(10) **Bemerkung:** Die Messung der Abgase ist entfallen. Ergebnis der durchgeführten OBD-Auslese: Bestanden.

Prüfungsfang gemäß PBStV Anlage 6

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeigt werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.