

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft	: PKW/5tg. VW [06] (P) Passat Passat R-Line [FN7]	Nächste § 57a Beg.	: August 2026
Fahrgestell-Nr.	: WVVZZZ3C8RE002697	Sitzplätze	: 5
Erstzulassung	: 10.08.2023	Allgemeinzustand	: Optisch mittel
Tachostand	: 183 272 km abgelesen	Lackart/Farbe	: 2-SCHICHT-PERLCOLOR / schwarz
Hubraum/Leistung	: 1 968 cm³ / 110,00 kW	Lackzustand	: Optisch mittel
Kraftstoffart	: Diesel	Alter	: 35 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Technische Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Glasschaden	EUR	1 125,85	225,17	1 351,02
Heckschaden	EUR	133,00	26,60	159,60
Frontschaden	EUR	18,30	3,66	21,96
Rechte Seite	EUR	6 227,44	1 245,49	7 472,93
Klasse 2 Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	7 504,59	1 500,92	9 005,51

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden.

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 7
Sonderausstattung auf Seite 7

Zusammenfassung Technische Schäden:

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Pannendreieck, Verbandskasten und Pannenset vorhanden, 2 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

Technische Schäden:

optisch keine ersichtlich.

Zusammenfassung Glasschaden:

Zusammenfassung Glasschaden:

Ersatzteile-Original	:		EUR	686,95
Arbeitslohn	:	AZ 33,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	438,90
			<i>exkl. USt.</i>	EUR 1 125,85
			<i>+ 20% USt.</i>	EUR 225,17
			Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 1 351,02

Schadenbeschreibung:

Windschutzscheibe weist mehrere Einschläge sowie im mittleren Bereich mehrere Kratzer auf

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
FRONTSCHIEBE	1401	3G0 845 011 DF NVB	1	545,00	545,00
REINIGUNGSLOESUNG	1410	D 009 401 04	1	9,70	9,70
KLEBESATZ FRONTSCH	1411	KLE SET 001	1	81,90	81,90
PRIMER FRONTSCHIEBE	1414	D 009 200 02	1	11,90	11,90
GELFOLIE REGENSENSOR	1415	7N0 955 609	1	38,45	38,45
					686,95

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	01 50 00 ZAX	2,00 2	26,60
FRONTSCHIEBE ERSETZEN (FAHRERASSISTENZSYSTEME)	64 10 55 06	31,00 2	412,30
UMFASST: VERKLEIDUNGEN A-SAEULEN, INNEN- SPIEGEL, SONNENBLENDEN, INNENLEUCHTE, FRONTKAMERA UND REGENSENSOR AUS-/EINB OHNE: FEHLERSPEICHER AUSLESEN UND KAMERA FAHRERASSISTENZSYSTEME EINSTELLEN			
		33,00	438,90
33,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			438,90

Zusammenfassung Heckschaden:

Zusammenfassung Heckschaden:

Dellenreparatur	: AZ 10,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	133,00
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 133,00
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 26,60
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 159,60

Schadenbeschreibung:

Heckklappe weist im rechten oberen Bereich eine Eindellung auf

Dellenreparatur

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* HECKKLAPPE OBERH SANFT INSTANDSETZ.	2936		10,00 5	133,00
			10,00	133,00
10,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 5 (Dellenreparatur)				133,00

Zusammenfassung Frontschaden:

Zusammenfassung Frontschaden:

Ersatzteile-Original	:	EUR	5,00
Arbeitslohn	: AZ 1,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	13,30
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 18,30
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 3,66
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 21,96

Schadenbeschreibung:

Kennzeichenhalter gebrochen

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	AZ LK	AZ-PreisStk	je	Preis
Z VERSTAERKUNG KENNZ V	1,00 1	13,30 1	5,00	5,00
	1,00	13,30		5,00
1,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1				13,30

Zusammenfassung Rechte Seite:

Zusammenfassung Rechte Seite:

Ersatzteile-Original	:	EUR	2 848,35
----------------------	---	-----	----------

Arbeitslohn	: AZ 108,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	1 436,40
Lackmaterial	:	EUR	695,79
Lackierarbeit	: AZ 90,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	1 197,00
Sonstige Kosten (Material)	:	EUR	10,00
Sonstige Kosten (Arbeitszeit)	:	EUR	39,90
		exkl. USt.	EUR 6 227,44
		+ 20% USt.	EUR 1 245,49
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 7 472,93

Schadenbeschreibung:

Fondtüre und Seitenwand sind tiefgradig abgeschürft sowie erheblich eingedrückt.
Schwellerverkleidung im inneren Bereich gebrochen.
Rückspiegel abgeschürft
Stoßfängerverkleidung hinten abgeschürft.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
ABD-KAPPE AUSSENSP R	1740	3G0 857 538 H GRU	1	73,10	73,10
TUER H R	1782	3G9 833 056 AE	1	1 025,00	1 025,00
DICHTUNG A TUER H R	1810	3G9 839 702 B 5AP	1	85,70	85,70
ZIERLEISTE TUER H R	1982	3G0 853 334 A 3Q7	1	54,60	54,60
ABDECKUNG TUER H R	1988	3G0 853 778 GRU	1	44,80	44,80
EINSTIEGBLENDE R	2162	3G0 853 858 G GRU	1	174,50	174,50
ABDECKLEISTE H R	2174	3G0 898 986	1	40,50	40,50
HALTELEISTE A R	2212	3G0 853 946 C	1	32,65	32,65
SEITENTEIL R	3560	3G9 809 844	1	1 130,00	1 130,00
EINSATZ TANKEINF-ST	4067	3G9 809 857 D	1	102,50	102,50
					2 763,35

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* RADHAUS H A R INSTANDSETZEN	4162		10,00 3	133,00
			10,00	133,00
10,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				133,00

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
K STOSSFÄNGER H ZERLEGEN UND ZUSAMMENBAUEN		12,00 2	159,60
GEHÄUSE F AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN	66 79 19 00	2,00 2	26,60
UMFASST: SPIEGELGLAS AUS-/EINBAUEN			
TUER H R AUS-/EINBAUEN	58 51 19 00	3,00 2	39,90
UMFASST: TUER EINSTELLEN			
TUER H R ERSETZEN (TUER AUSGEBAUT)	58 51 55 50	26,00 2	345,80
UMFASST: AUS-/EINBAU SAEMTLICHER TEILE			
TANKEINFUELLSTUTZEN AUS-/EINBAUEN	KN	2,00 2	26,60
TANKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	55 37 19 00	2,00 2	26,60
SEITENTEIL TEILSTUECK U R TEILE DEMONT	53 56 53 00)	6,00 3	79,80
(SITZBANK/RUECKENLEHNE AUSGEBAUT)			
UMFASST: EINSTIEGLEISTE I UND RADHAUS-SCHALE AUSBAUEN, TUERDICHTUNG LOES-BEF			
SEITENTEIL A U R TEILSTUECK ERSETZEN	53 56 55 00	30,00 3	399,00
Zwischensummen		83,00	1 103,90

Überträge		83,00		1 103,90
SEITENTEIL A U R TEILSTUECK TEILE MONT UMFASST: DEMONTIERTE TEILE EINBAUEN, GGF ERSETZEN, LICHTANLAGE PRUEFEN, SITZ H L/R AUS-/EINBAUEN	53 56 59 00)	11,00	3	146,30
SEITENPOLSTER H R AUS-/EINBAUEN	72 48 19 00 74 60 19 50	3,00 1,00	2 2	39,90 13,30
		98,00		1 303,40
51,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				678,30
47,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				625,10

sonstiger Aufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	Stk	je	Preis
K KLEBE UND DICHTMATERIAL		1	85,00	85,00
				85,00

Sonstige Kosten - Hohlr./Unterb.

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
KAROSSERIETEIL HOHLRAUM KONSERVIEREN		51 01 75 00)	2,00 3	26,60
TUER H R HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)		51 01 75 50	1,00 3	13,30
TUER H R HOHLR KONSERVIEREN	1782			
HOHLRAUMVERSIEGELUNG-MATERIAL			1	10,00
			3,00	49,90
3,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				39,90

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
K STOSSFÄNGER H REPARATURLACK STUFE 3 INKL. INDEX			15,00	199,50	135,17
TUER H R NEUTEILLACK STUFE I LACKMATERIAL: 171,68	1782		15,00	199,50	
SEITENTEIL H R U NEUTEILLACK STUFE I LACKMATERIAL: 51,46	3494		14,00	186,20	
ABD-KAPPE AUSSENSP R NEUTEILLACK ST K1R LACKMATERIAL: 16,35	1740		3,00	39,90	
ABDECKUNG TUER H R NEUTEILLACK ST K1R LACKMATERIAL: 12,26	1988		3,00	39,90	
EINSTIEGBLENDE R NEUTEILLACK ST K1R LACKMATERIAL: 44,97	2162		5,00	66,50	
VORBEREITUNG BEI VORLACK			21,00	279,30	
Z VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK NEUTEILLACKIERUNG			8,00	106,40	223,14
MATERIAL-KONSTANTE BEI VORLACK					93,10
AZT-MATERIAL-INDEX					142,78
K-NEUTEILLACK (K1R)					73,58
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			3,00	39,90	20,00
MAT-KONST. ABDECKARB. SCHEIBEN					8,02
ABDECKARBEITEN VON GEKLEBTEN SCHEIBEN			3,00	39,90	
Zwischensummen			90,00	1 197,00	695,79

	90,00	1 197,00	695,79
90,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)			1 197,00
Lackmaterial			695,79
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.			1 892,79

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Schadenbeschreibung:

Fahrzeug ist innen sowie aussen verschmutzt.
Sämtliche Alufelgen sind abgeschürft.
Innenraumverkleidungen sind verkratzt.
Fahrzeugfront weist Streusplittschäden auf.
Seitenwand links mehrfach verkratzt und weist eine leichte Eindellung auf.
Stoßfängerverkleidung vorne leicht abgeschürft.
Türen weisen leichte Kratzer auf.

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

- * = Anwenderangaben aus Audatex
- Z = Arbeitszeit wurde verändert

Weitere Informationen

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

SPURHALTEASSISTENT, AB 04.2023, STECKDOSE 230V, STOP-START-ANLAGE, DIGITALER RADIOEMPF, TELEFONVORBEREITUNG, RUECKFAHRKAMERA, FRONTKAMERA, KAEITEMITTEL R1234YF, CHROM-PAKET, BLUE MOTION TECHNO, KLIMAAUTOMAT 3-ZONEN, SEITEN/HECKSCH ABGED, REGENSENSOR, A-SPIEG EL/HZB/KLAPP, UMFELDBEL AMBIENTE 1, KEYLESS ENTRY, INNENSP AUTOM ABBL, RADIO "COMP MEDIA", 8 LAUTSPRECHER, ZIERL F-RAHM SCHWARZ, LED-HECKL DYN BLINK, ANTENNE AM/FM, NEBELSCHEINWERFER, ULTRASCHALLPARKH V/H, SCHEINW LED MATRIX, FAHRL-SCHALTUNG AUT, ZUSATZHEIZUNG ELEKTR, SITZHEIZUNG V, SPORTL MIT SCHALTW, TILGERGEW LENKRAD, TUERVERKL KUNSTLEDER, MULTIFUNKTIONSANZEIG, LENDENWIRBELSTUETZE, TIEFENVERST SITZ V L, 1968CCM 110KW, ABGASNORM EU6 AP, SCR SYSTEM, 7-GANG DSG, FRONTANTRIEB, PRE-CRASH SYSTEM, KOMFORT-OEFF HECKKL, NOTBREMSSYS ASSIST, REIFEN 235/45 R18..W, FELGE 8 J X 18 ALU, ONLINEDIENSTE, FUSSGAENGERSCH ERW, DACHRELING, KNIEAIRBAG FAHRER, S-GURT H MIT GURTSTR, RADSCHR-SICHERUNG, B-AIRB DEAKTIVIERBAR, HECKSPOILER, VARIANT, R-LINE EXTERIEUR, R-LINE INTERIEUR, INNENAUSST LEDER, TEILE AUSGEB VORLACK, 2-SCHICHT-PERLCOLOR, BREMSE HINTEN 300X12.

Bereifung:

1. Achse: Continental / 235/45 R 18 Sommer Profil in mm: links: 2,1 rechts: 2,3
2. Achse: Bridgestone / 235/45 R 18 Sommer Profil in mm: links: 2,3 rechts: 6,3
3. Achse: Michelin / 215/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 4,6 rechts: 4,8
4. Achse: Michelin / 215/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 5,4 rechts: 6,4