

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10591635
vom: 12.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002436119
Besichtigt am: 12.05.2026 09:34
Berichts-Nr: 10591635
FIN: VSSZZZ5F7R6528187



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10591635
vom: 12.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / ATC
Erstzulassungsdatum:	04.12.2023
Laufleistung:	50.370 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	9.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10591635
vom: 12.05.2026

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Digitaler Radioempfang
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Doppelboden
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Drehstromgenerator 140 A
230-V-Wechselrichter und -Steckdose (im Gepäckraum)	Drei.-Automatikgurte vorn
4 Türen	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, TSI	Dynamiklenkung
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Easy Open - Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung
8 Lautsprecher (passiv)	ECO-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abwicklung Serie	Einton-Signalhorn
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Embleme
Ambientelicht Ausführung 2	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängevorrichtung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armaturentafel Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außen-Sound Standard	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel links, konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse lackiert	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	Frischlufthausung mit Aktivkohlefilter
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordwerkzeug	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Dachreling, schwarz	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Heckspoiler
Dämpfung vorn	Hinterachse "Standard"
Datenträger für EU, integriert	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10591635
vom: 12.05.2026

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kategorie 0	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Fußmatten
Klimakomfortscheibe	Ohne Handbremshebelgriff
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Individualeinbau
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kopfstützen vorn	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Sonderspezifikationen
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Stabilisator hinten
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Überföhrungsausrüstung
Linkslenker	Ohne UNECE CS&SU
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mechanische Rücksitz-Entriegelung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne zus. Warnleuchten
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 7	Pannens-Set
MPV Ateca 5-Türer	Panorama-Ausstelldach, elektrisch
Müdigkeitserkennung	Panoramadach, elektrisch
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Parklenkassistent
Navigationsgerät-High	Preisnachlass-Paket
Nebelscheinwerfer	Privater Notruf
Nebelschlussleuchte	Radabdeckung Mitte
Netztrennwand	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Netztrennwand	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Reifen 235/40 R19 96Y xl



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10591635
vom: 12.05.2026

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)
Schalthebelknopf Sport
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundausrüstung
Schwarzer Fahrzeuginnenraum (Dachhimmel)
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Gewebe
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportausstattung CUPRA
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
Spurwechselassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Staufach unter den Vordersitzen
Stoßfänger in Wagenfarbe
Supersportlenkrad mit Bediensatelliten
Supersportlenkrad mit Tiptronic, beheizbar
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfplatz Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Variables Ladebodenkonzept
Variante Grundausrüstung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10591635
vom: 12.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	4,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	4,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	6,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	6,0 mm

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10591635
vom: 12.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Reifen vorne links	Riss	Ersetzen
4	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
5	Sitzbezug vorne links	Riss	Smart Repair Leder
6	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
7	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
8	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
9	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
10	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren
11	Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb)	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
12	Motorhaube Dämmmatte	Riss	Ersetzen
13	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10591635
vom: 12.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10591635
vom: 12.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F7R6528187

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10591635
vom: 12.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10591635
vom: 12.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

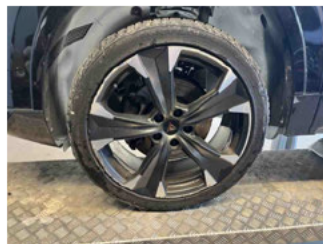


Räder - Rad montiert vorne
links

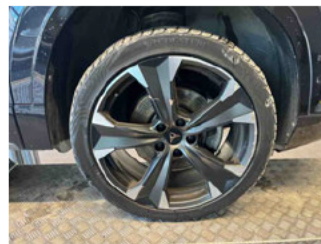


Räder - Rad montiert vorne
rechts

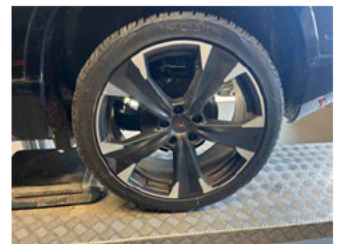


Räder - Rad montiert hinten
links

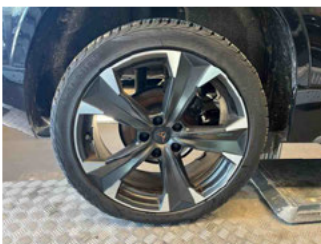

Räder - Rad montiert hinten
rechts

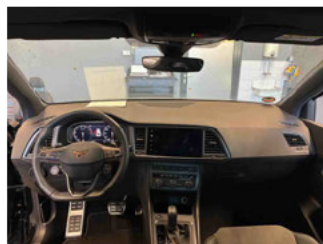

Innenraum - Mittelkonsole

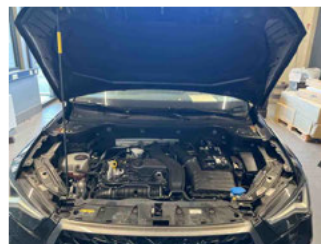

Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10591635
vom: 12.05.2026




Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

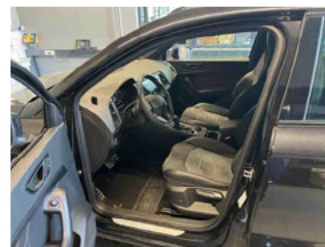

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

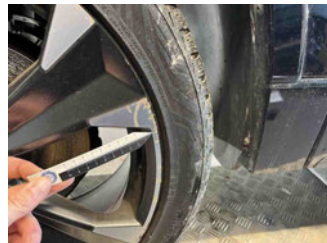

2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

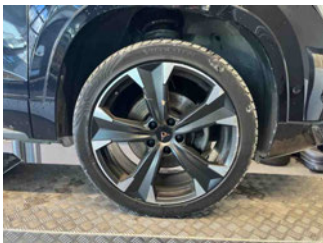

3 - Reifen vorne links - Riss - Ersetzen

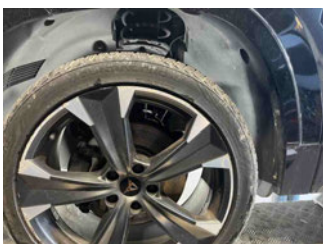




Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10591635
vom: 12.05.2026


4 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen

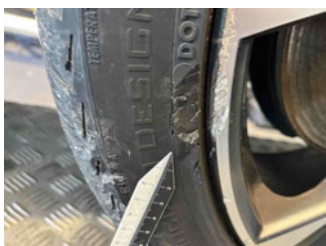



5 - Sitzbezug vorne links - Riss - Smart Repair Leder

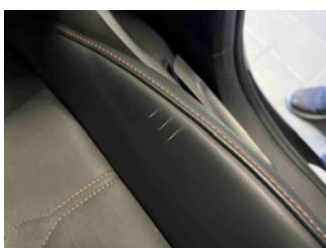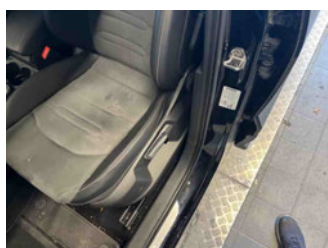

6 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen

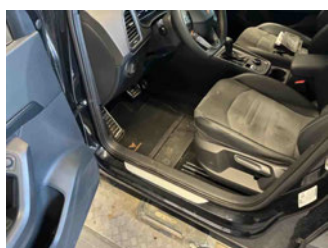

7 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

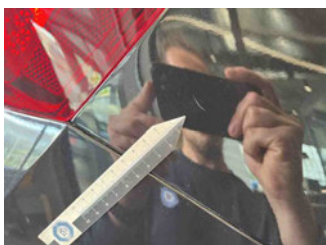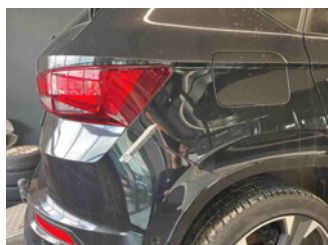





Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10591635
vom: 12.05.2026

8 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung

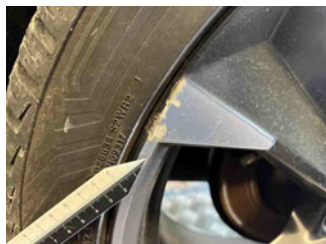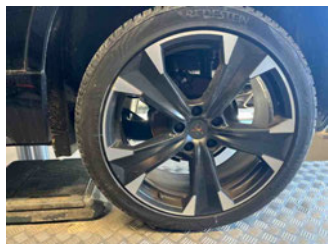


9 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

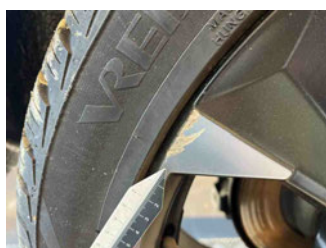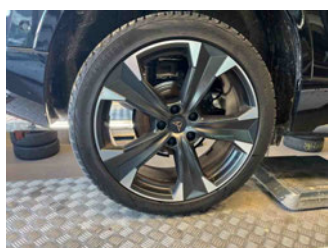


10 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren



11 - Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb) - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

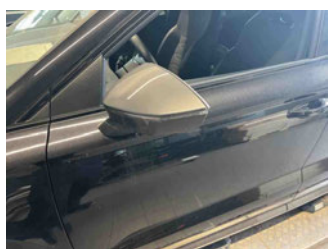

12 - Motorhaube Dämmmatte - Riss - Ersetzen

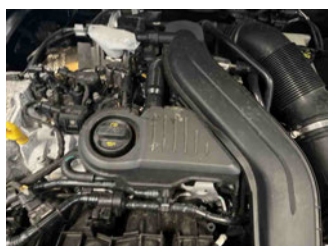

13 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10591635
vom: 12.05.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

