

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance ST Kombi 5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW
Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	H -VH 0148	Fahrgestell-Nummer:	W0VZT8GN5M1026940
Vertrags-Nummer:	12857078	Erstzulassung:	17.11.2021
Internes KZ:	14987457	Kilometer-Stand:	124614
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance ST Kombi 5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Onyx Schwarz Metallic Polsterung: Alcantara-Ausstattung, Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **32.033,61**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Alcantara-Ausstattung, Schwarz	0,00
Alcantara-Ausstattung, Schwarz	966,39
Anhängerkupplung, schwenkbar, inkl. Anhänger-Stabilitätsprogramm	714,29
Metallic-Lackierung (Onyx Schwarz, Argon Silber, Licht Grau)	516,81
Onyx Schwarz Metallic	0,00
Seitenairbags, hinten außen	0,00
Winterreifen ab Werk 225/55 R 17 Designräder	1.000,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **35.231,10**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **41.925,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 41.925,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance ST Kombi5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	90 / 122	Hubraum:	1496
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	126
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,900	Tankinhalt:	62
Max. Km/h:	202	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,60
Leergewicht (kg):	1585	zul. Gewicht (kg):	2175

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 12857078
Amtliches Kennzeichen: H -VH 0148
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance ST Kombi5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
11.06.2026	9059999626	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
03.04.2026	9059990694	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
21.02.2025	9059929045	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite Kratzer	Ja	Nein
			Tür hinten Beifahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung)		
30.12.2024	9059914025	Eigenverschulden	Schweller seitlich vorne Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja
			Tür vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)		
			Tür hinten Beifahrerseite Kratzer		
			Reifen hinten Beifahrerseite Riss		
03.08.2024	9059902281	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Fahrerseite Kratzer	Ja	Nein
05.07.2022	9059818313	Eigenverschulden		Nein	Nein
28.06.2022	9059817305	Fremdverschulden	Heckklappe mitte Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja
			Stossstange hinten mitte Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)		
			Anhängerkupplung verbogen		

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 12857078
Amtliches Kennzeichen: H -VH 0148
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Insignia 1.5 Diesel 90kW Elegance ST Kombi5-türig 1496 ccm 122 PS / 90 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
02.02.2022	148009	TÜV/AU (MwSt-frei)
02.02.2022	148009	TÜV/AU (MwSt-frei)
03.02.2023	22094	Wartungszusatzumfänge
03.02.2023	22094	Inspektion und Wartung
12.05.2023	31457	Wartungszusatzumfänge
09.01.2024	53607	Inspektion und Wartung
09.01.2024	53607	Bremsflüssigkeitswechsel
09.01.2024	53607	Wartungszusatzumfänge
07.06.2024	66628	Wartungszusatzumfänge
07.06.2024	66628	Inspektion und Wartung
11.10.2024	80686	Inspektion und Wartung
11.10.2024	80686	TÜV/AU (MwSt-frei)
11.10.2024	80686	Wartungszusatzumfänge
28.07.2025	102461	Wartungszusatzumfänge
28.07.2025	102461	Bremsflüssigkeitswechsel
28.07.2025	102461	Inspektion und Wartung
12.05.2026	119926	Getriebeöl

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	24.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	29.06.2026
Referenznummern	0031210006 - 0012857078

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	H-VH 148	Fzg.-Ident.-Nummer	W0VZT8GN5M1026940
Fabrikat	Opel	1. Zulassung	17.11.2021
Typ	Insignia 1.5d 90kW Elegance ST	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Onyx-Schwarz - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	124.615 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	10/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.496 ccm / 90 KW

Fahrzeugdaten wurden teilweise durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R17 94W	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R17 94W	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R17 94W	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R17 94W	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 28.07.2025 bei km 102.461.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten rechts beschädigt	Nein	Restdeformation
Tür hinten rechts beschädigt	Nein	Restdeformation
Tür vorne links beschädigt	Nein	Instandsetzungsspuren
Tür hinten links beschädigt	Nein	Instandsetzungsspuren
Seitenwand hinten links beschädigt	Nein	Restdeformation
Stoßfänger hinten beschädigt	Ja	
Kotflügel vorne rechts beschädigt	Ja	
Schweller links beschädigt	Ja	
Schweller rechts beschädigt	Ja	
Heckklappe beschädigt	Nein	Instandsetzungsspuren

Anmerkungen
Unfallschaden: Unfallschaden Front.
Kennzeichen demontiert.
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
1 Hauptschlüssel vorhanden.
Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.
Die Anhängerkupplung war an der Oberfläche korrodiert. Eine Aussage über eine Reparaturqualität der AHK konnte nicht getroffen werden.
Unfallschaden Front - Kalkulation erstellt.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ✓ | Alcantara-Ausstattung, Schwarz | ✓ | Alcantara-Ausstattung, Schwarz |
| ✓ | Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar, inkl. | ✓ | Metallic-Lackierung (Onyx Schwarz, Argon Silber, Licht Grau) |
| | Anhänger-Stabilitätsprogramm | | |
| ✓ | Onyx Schwarz Metallic | ✓ | Seitenairbags, hinten außen |
| ✗ | Winterreifen ab Werk 225/55 R 17 Designräder | | |

Zustand / Beschädigungen

Front
Motorhaube, Steinschlag und Kratzer (Bild 20, Bild 21, Bild 22)
Frontscheibe, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur
Scheinwerfer links LED, Steinschlag und Kratzer (Bild 23, Bild 24, Bild 25)
Dach
Dach, beschädigt (Bild 35, Bild 36, Bild 37)
Seite links
Kotflügel vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 26, Bild 27, Bild 28)
Tür vorne links, beschädigt (Bild 29, Bild 30, Bild 31)
Tür vorne links Einstieg, verkratzt (Bild 32, Bild 33, Bild 34)
Tür hinten links, beschädigt (Bild 38, Bild 39, Bild 40)
Tür hinten links Einstieg, beschädigt (Bild 41, Bild 42, Bild 43)
Tür hinten links Innenverkleidung -Standard-, beschädigt (Bild 44, Bild 45, Bild 46)
Seitenwand links, Reparaturmangel (Bild 47, Bild 48, Bild 49)
Seitenwand links Innenverkleidung, beschädigt (Bild 65, Bild 66, Bild 67)
D- Säule links Innenverkleidung, beschädigt (Bild 62, Bild 63, Bild 64)
Seite rechts
Seitenwand rechts, beschädigt (Bild 71, Bild 72, Bild 73)
Tür hinten rechts, Reparaturmangel (Bild 74, Bild 75, Bild 76)
Tür vorne rechts, Reparaturmangel (Bild 77, Bild 78, Bild 79)
D- Säule rechts Innenverkleidung, beschädigt (Bild 59, Bild 60, Bild 61)
Heck
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 56, Bild 57, Bild 58)
Heckklappe, Reparaturmangel (Bild 51, Bild 52, Bild 53)
Heckklappe Dichtung, beschädigt (Bild 54, Bild 55)
Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt (Bild 68, Bild 69, Bild 70)
Reifen, Felgen, Radkappen
LM-Rad hinten links, verkratzt (Bild 82, Bild 83, Bild 84)
Satz Winterräder, fehlt
Exterieur
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 50)
Interieur
Sitz vorne links Bezug Rückenlehne -Kunstleder-, beschädigt (Bild 80, Bild 81)
Schlüssel/Schließanl.
Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt (Bild 13)
Sonstiges
Fahrzeug innen, verschmutzt (Bild 85, Bild 86, Bild 87)
Fahrzeug Front, Unfallschaden (Bild 14, Bild 15, Bild 16, Bild 17, Bild 18, Bild 19)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 88 Fotos.

Weidemann, Leon

Der Sachverständige, 30.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

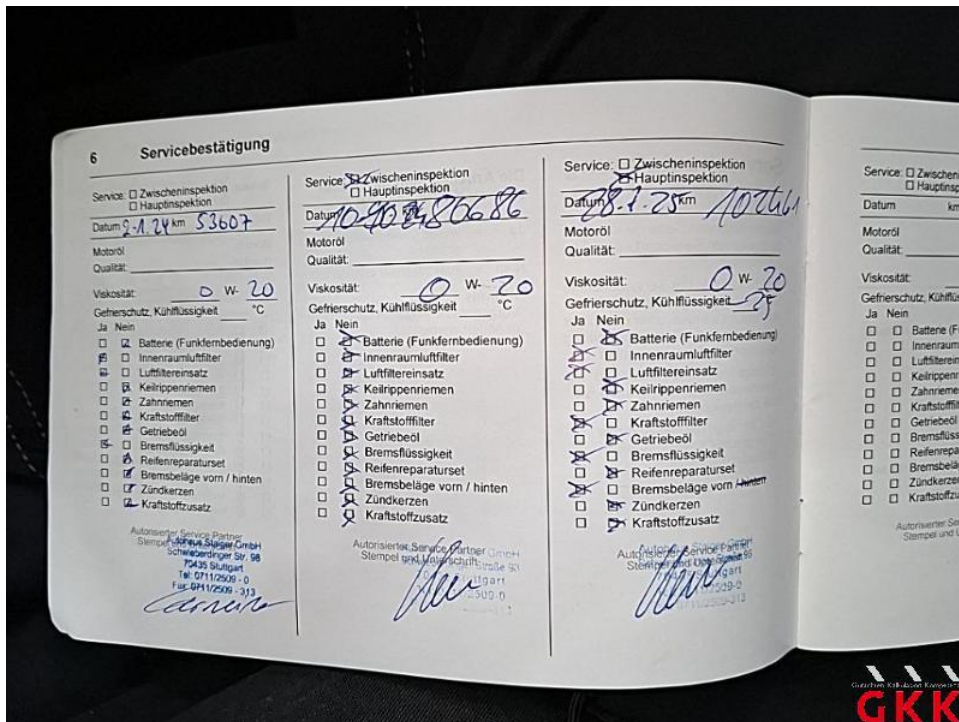


Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen



Bild 14. Fahrzeug, Front, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 15. Fahrzeug, Front, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 16. Fahrzeug, Front, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 17. Fahrzeug, Front, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 18. Fahrzeug, Front, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 19. Fahrzeug, Front, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 20. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage

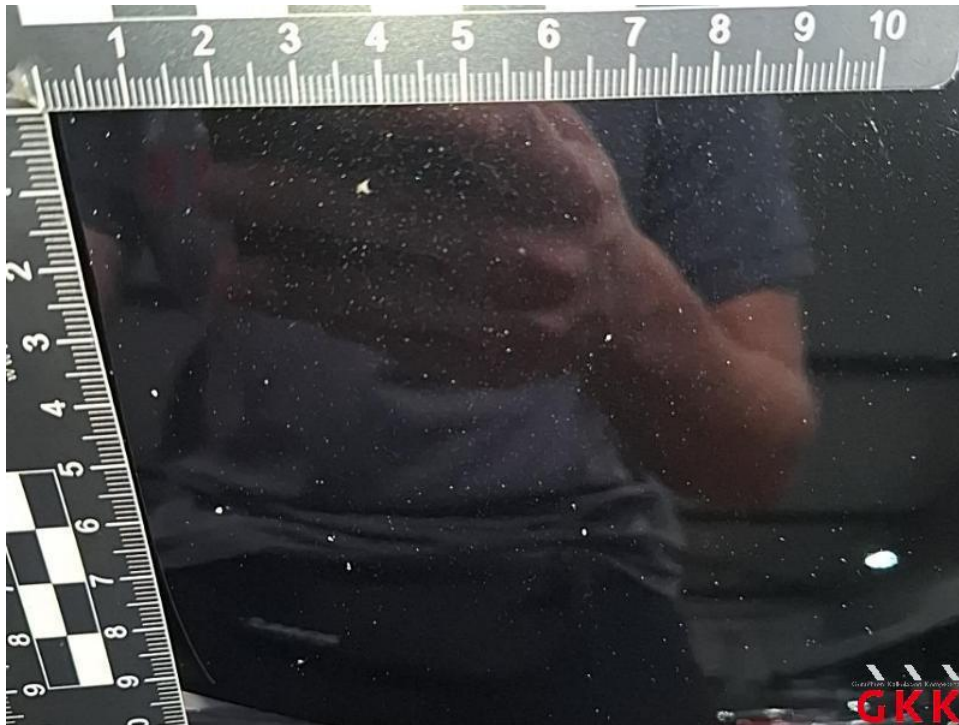


Bild 21. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 22. Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Scheinwerfer links LED, Steinschlag und Kratzer, ersetzen



Bild 24. Scheinwerfer links LED, Steinschlag und Kratzer, ersetzen

Fotoanlage

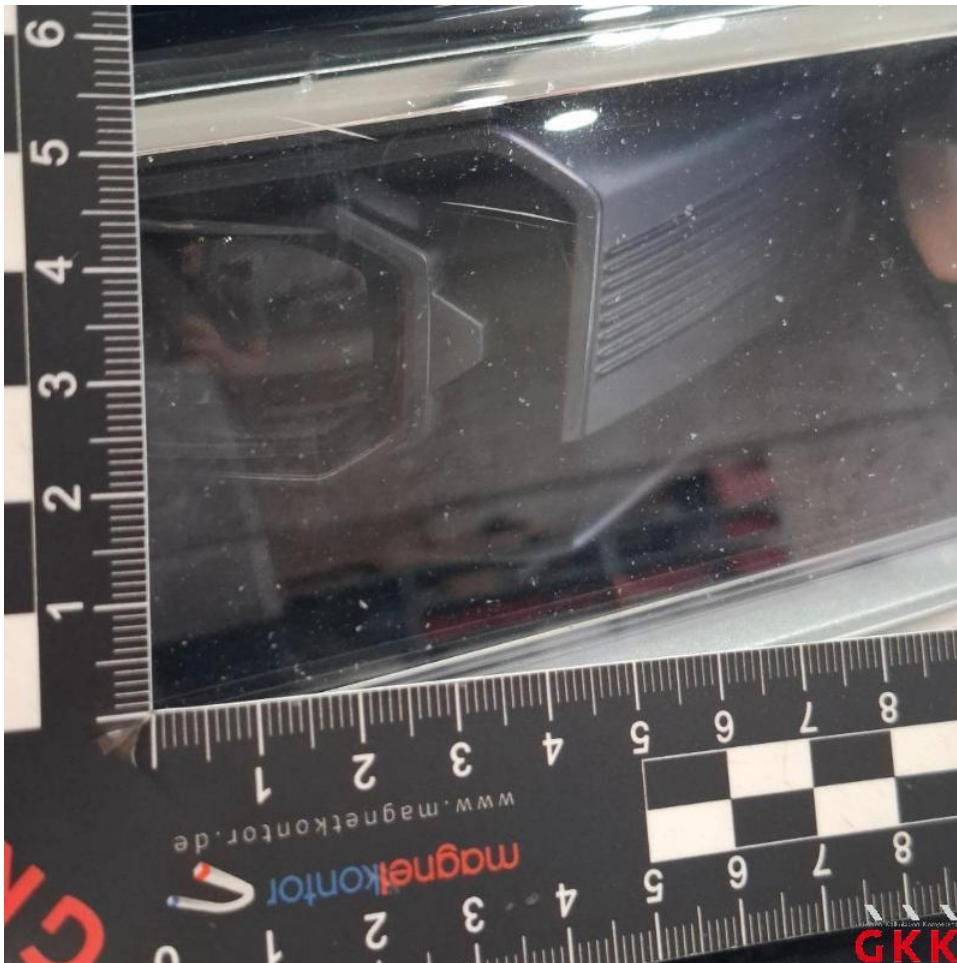


Bild 25. Scheinwerfer links LED, Steinschlag und Kratzer, ersetzen



Bild 26. Kotflügel vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27. Kotflügel vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair



Bild 28. Kotflügel vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 34. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36. Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

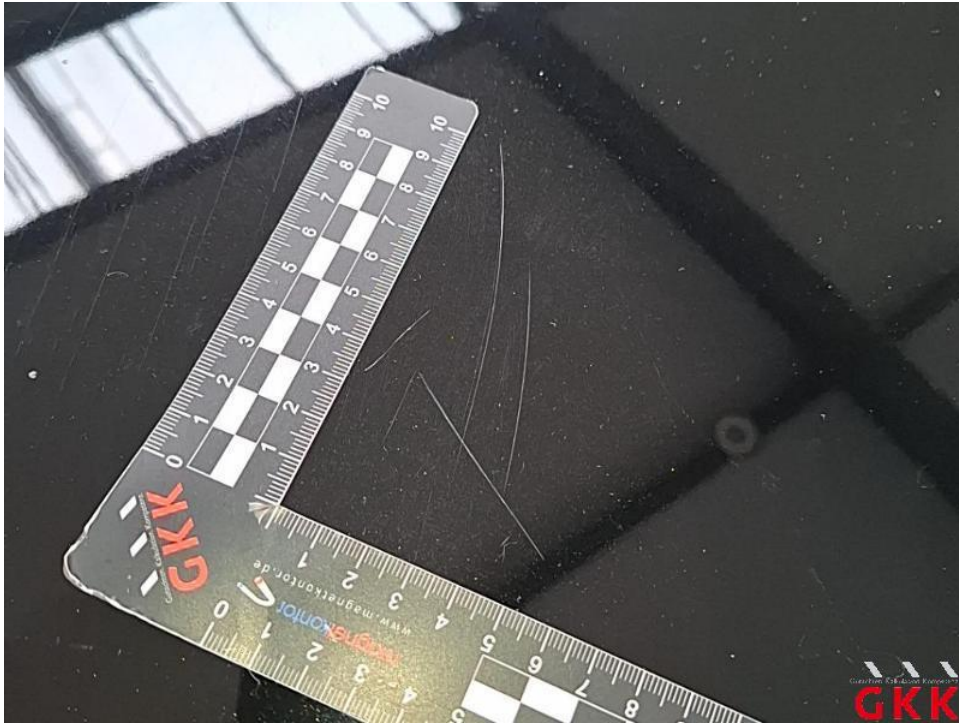


Bild 37. Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 38. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 39. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 40. Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 41. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 42. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

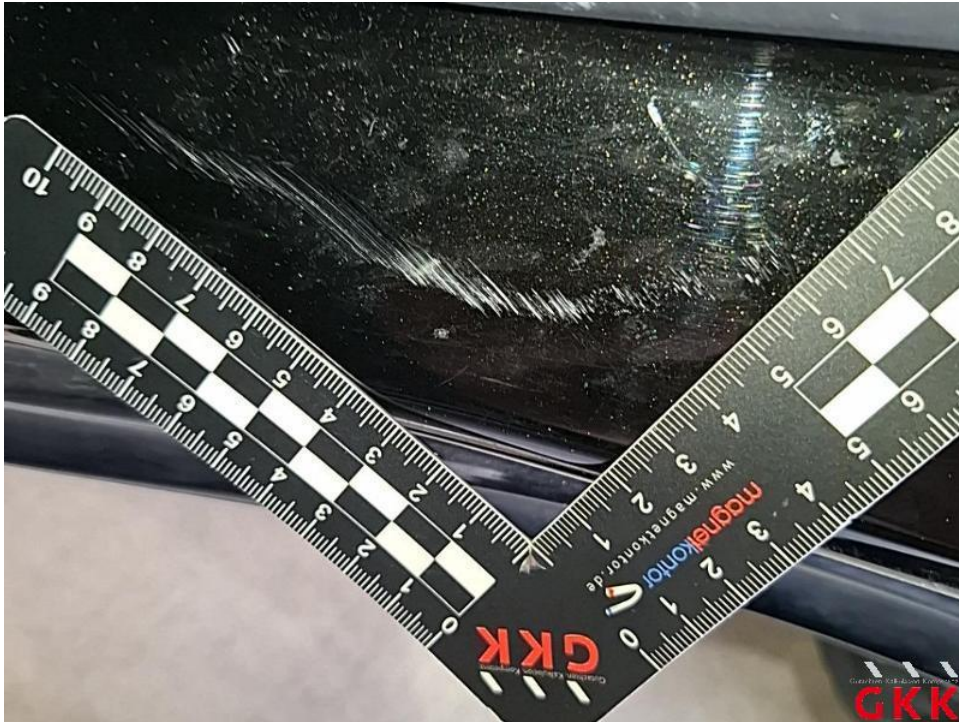


Bild 43. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 44. Tür hinten links, Innenverkleidung -Standard-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45. Tür hinten links, Innenverkleidung -Standard-, beschädigt, ersetzen



Bild 46. Tür hinten links, Innenverkleidung -Standard-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47. Seitenwand links, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

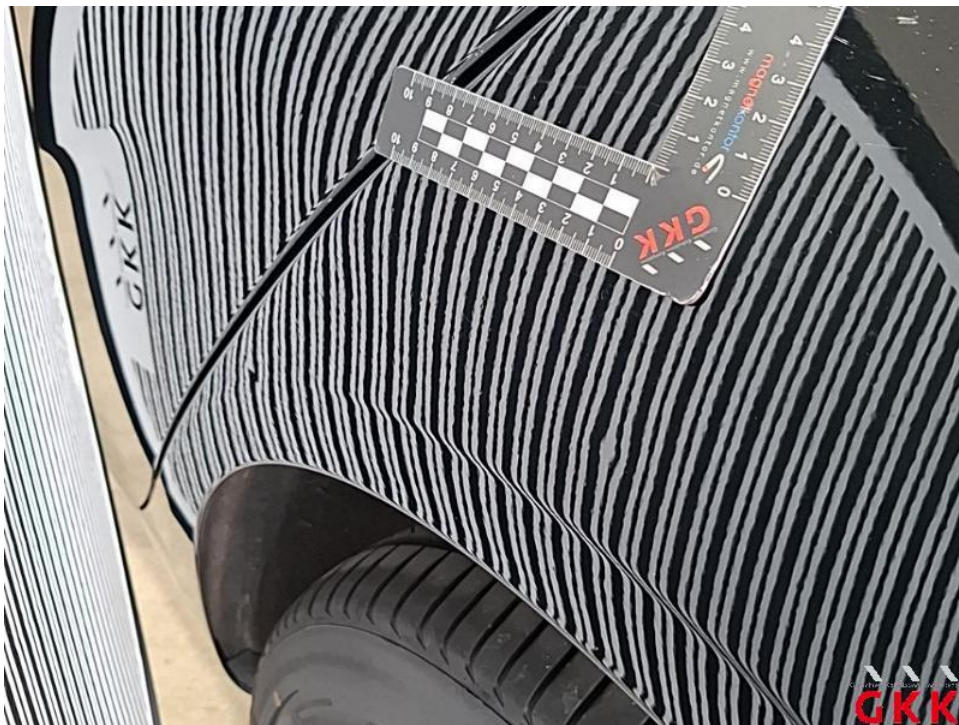


Bild 48. Seitenwand links, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

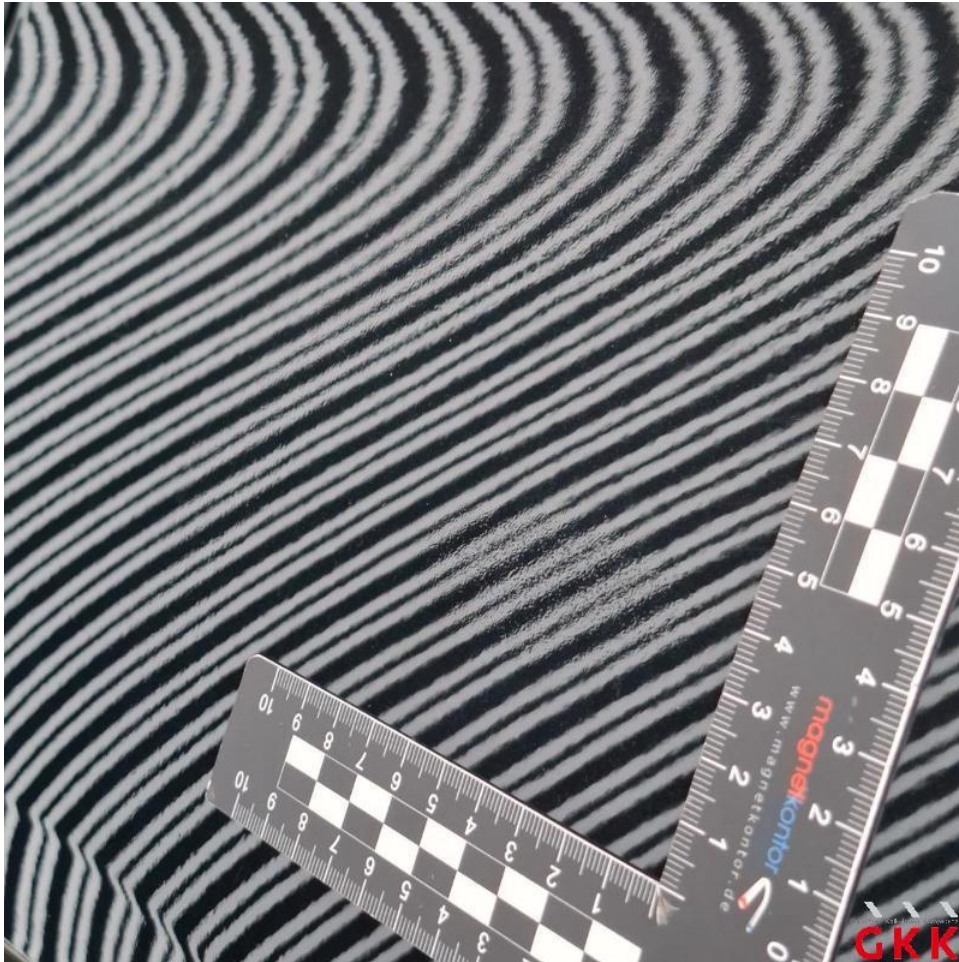


Bild 49. Seitenwand links, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren



Bild 50. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 51. Heckklappe, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren



Bild 52. Heckklappe, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 53. Heckklappe, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren



Bild 54. Heckklappe, Dichtung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 55. Heckklappe, Dichtung, beschädigt, ersetzen



Bild 56. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 57. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 58. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 59. D- Säule rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 60. D- Säule rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 61. D- Säule rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 62. D- Säule links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 63. D- Säule links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 64. D- Säule links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 65. Seitenwand links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 66. Seitenwand links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 67. Seitenwand links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 68. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 69. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 70. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 71. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 72. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 73. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 74. Tür hinten rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

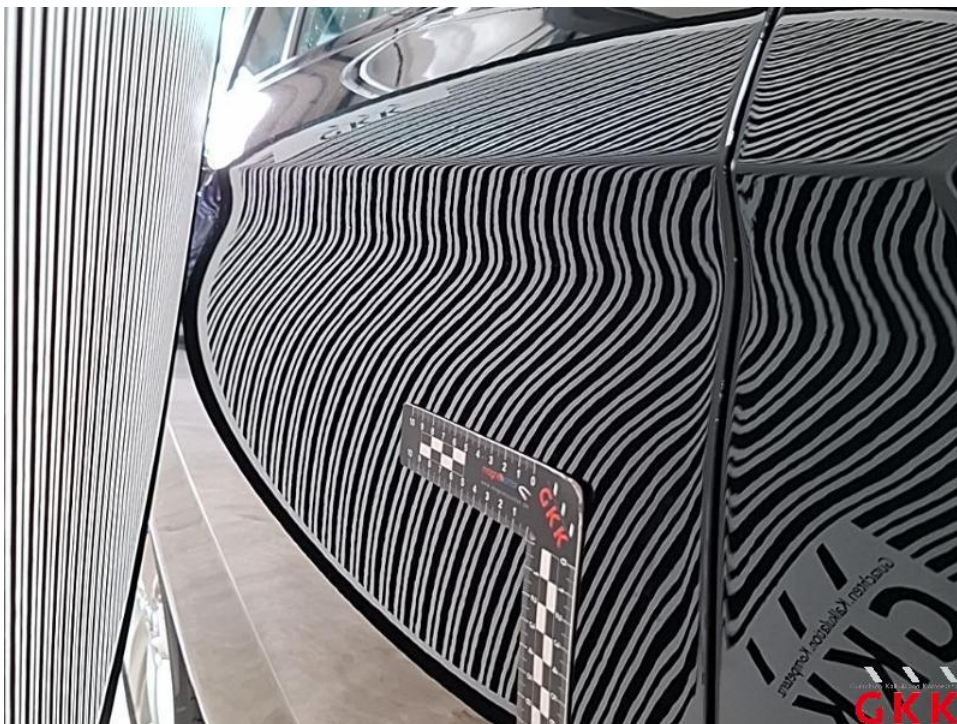


Bild 75. Tür hinten rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

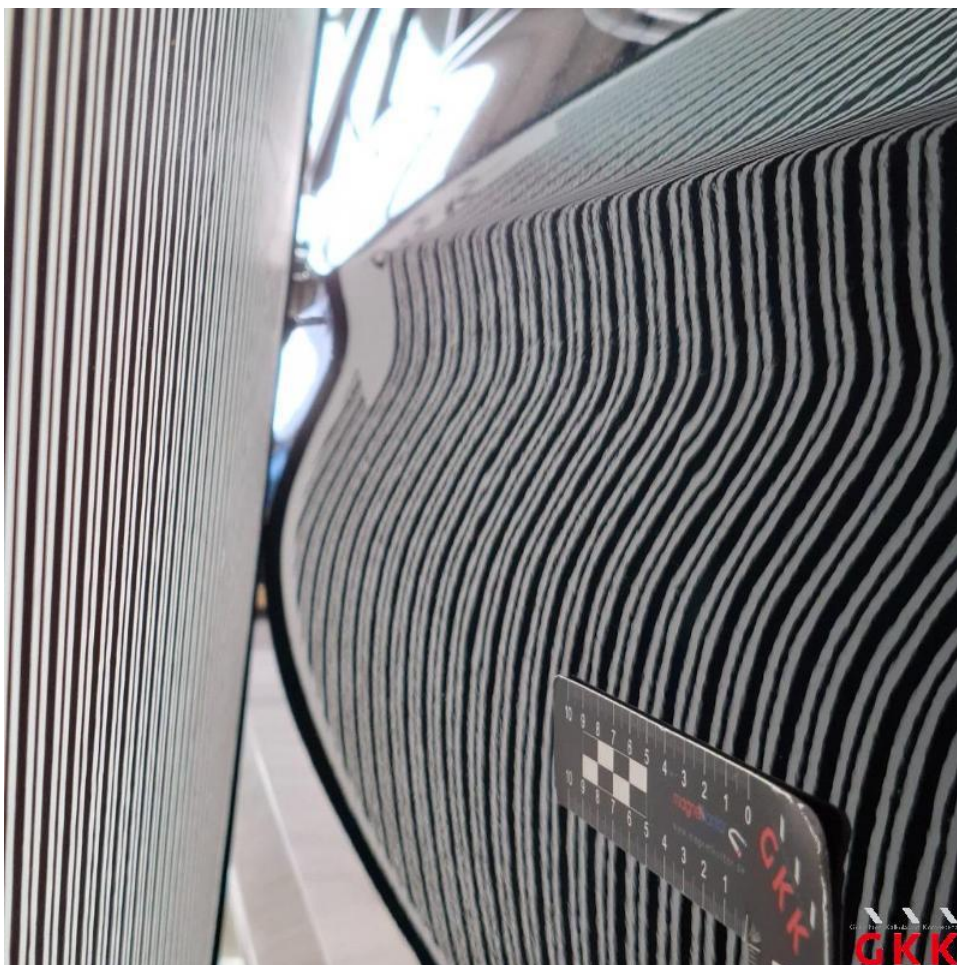


Bild 76. Tür hinten rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 77. Tür vorne rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren



Bild 78. Tür vorne rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 79. Tür vorne rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren



Bild 80. Sitz vorne links, Bezug Rückenlehne -Kunstleder-, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 81. Sitz vorne links, Bezug Rückenlehne -Kunstleder-, beschädigt, Smartrepair



Bild 82. LM-Rad, hinten links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 83. LM-Rad, hinten links, verkratzt, lackieren



Bild 84. LM-Rad, hinten links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 85. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten



Bild 86. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 87. Fahrzeug, innen, verschmutzt, aufbereiten



Bild 88.