



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45126940
Auftrags-Nr / Referenz: 18911139
Besichtigungsdatum: 20.04.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda MX-30 e-SKYACTIV Komfort		
Kennzeichen	NF-S 1112E	Fahrgestellnummer	JMZDR1WBJ00122834
Erstzulassung	27.04.2022	Laufleistung (abgelesen)	31.883 km
HSN/TSN	7118 / All 00006	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Ceramic Metallic 3-tone Three...	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	81 kW / 0 ccm	Nächste HU	04/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	9 Tag(e)
Letzte Wartung	04/2025 bei 23.958 km	Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Hellgrau-Weiß
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.119 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52413242	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/55 R18 99V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Uniroyal	4mm / 4mm	i.O.
2	215/55 R18 99V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Uniroyal	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
230 Volt-Steckdose, vorne (bis 150 W)
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite
Airbag: Knie-Airbag für Fahrer
Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten
Airbag: Seitenairbags vorn
Alarmanlage
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremsassistent (EBA)
Ausparkhilfe (RCTA)
Außenspiegel automatisch abblendend

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Außenspiegel elektrisch anklappbar und beheizbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Beheizte Batterie
Berganfahrassistent (HLA)
Bordcomputer
Bordmonitor: 22,4 cm Farbdisplay (8,8 Zoll)
Bremskraftverteilung, elektronisch (EBD)
Bremsleuchte dritte
Colorverglasung
Dachhimmel in Schwarz
Drehzahlmesser
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
E-Call Notrufsystem
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorne
Enteiserfunktion für Scheibenwischer
Fensterheber elektrisch, vorne
Fernlichtassistent HBC
Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming
G-Vectoring Control Plus (e-GVC Plus), Fahrdynamikregelung Elektronisch
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv mit Stauassistenzfunktion (MRCC)
Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb
Gurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze
Head-up Display
i-ACTIV Display im zentralen Rundinstrument
Innenspiegel automatisch abblendend
Isofix Kindersitzhalterung
Klimatisierungsautomatik
Komfortblinkfunktion
Kopfstützen (5)
Lackierung: Uni
Ladekabel-Typ2 Mode-2 und Mode-3
LED-Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung
LED-Rückleuchten und -Blinker
LED-Tagfahrlicht
Lederschaltknäuf
Lenkrad: 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad
Lenkrad: Lenkradbedientasten
Lenkrad: Lenkradheizung
Lenkrad: Lenkradwippen zur Einstellung der Rekuperationsstufen
Lenksäule höhen und längeneinstellbar
Licht- und Regensensor

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Licht: Coming-/Leaving-Home-Lichtfunktion
Licht: Voll-LED-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung
Login: Schlüssellostes Zugangssystem
Make-up Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorne
Mobilitäts-Kit mit Kompressor und Reifendichtmittel
Müdigkeitserkennung (DAA)
Navigation: Mazda SD-Navigationssystem
Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
Notbremsassistent (SBS)
Parkbremse, elektronisch mit Auto Hold Funktion
Polster: Stoff
Radio: Mazda Audio-System
Radio: Mazda Audio-System mit USB-Anschluss
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), direkt
Räder: Leichtmetallfelgen 18" in Silber
Rückfahrkamera
Rücksitzlehnen im Verhältnis 60 : 40 geteilt klappbar
Scheinwerferreinigungsanlage
Servolenkung
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar
Sitzheizung vorne
Sonnenbrillenhalterung im Dachhimmel
Sound-Simulator (AVAS, rechtlich erforderlich)
Spurhalteassistent-aktiv mit Lenkunterstützung (LAS)
Spurwechselassistent Plus (BSM) mit Lenkunterstützung
Telefonzubehör: Apple CarPlay und Android Auto
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Innenraum-Design, Modern Confidence (KOMFORT-PAKET)
Lackierung: 3-Ton-Lackierung, Mondsteinweiß Metallic
Paket: PREMIUM



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Fahrzeugdach	Dachholm links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten (Vorne rechts & links) - beschädigt - erneuern
4	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Karosserie	Karosserie (Klebereste) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
6	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair
7	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - Smart Repair
11	Seitenwand links	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
12	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN

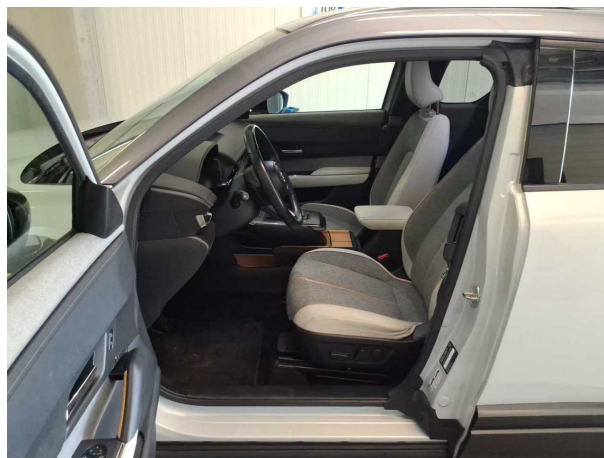


Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

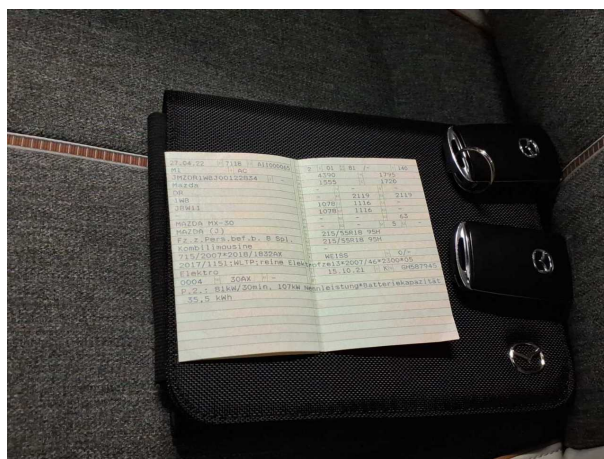


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen

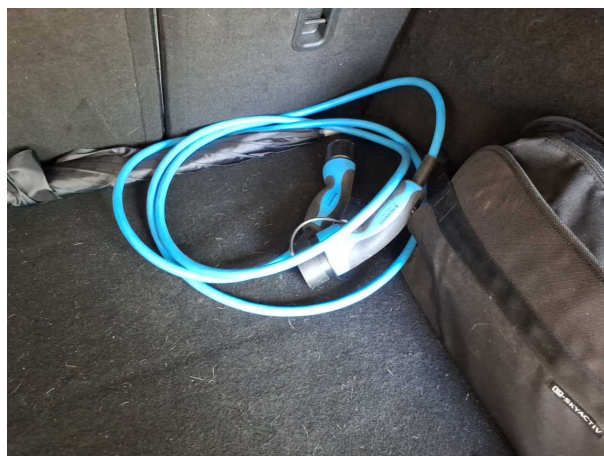


Abbildung 16: Sonstiges

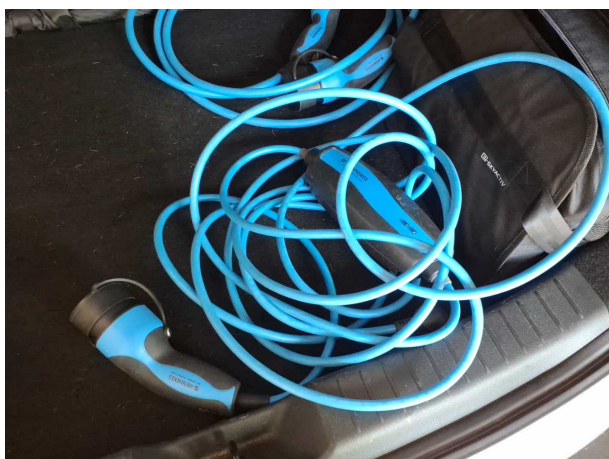


Abbildung 17: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair

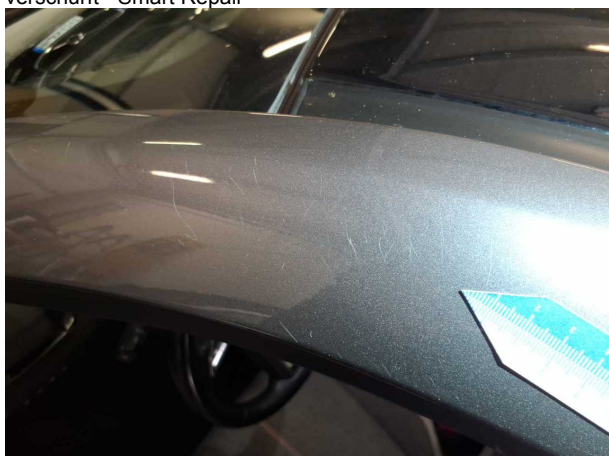


Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair

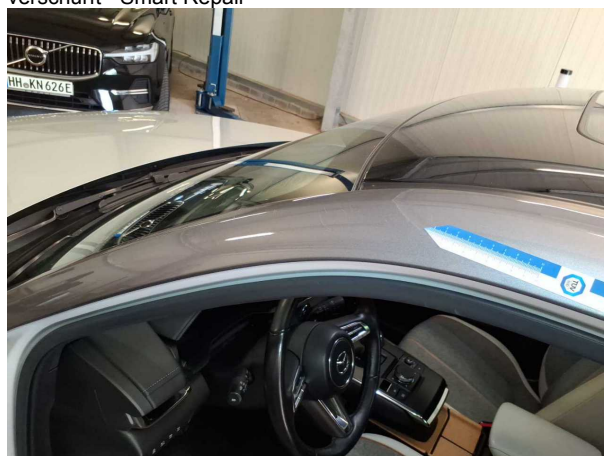

Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm links - verkratzt / verschürft - Smart Repair

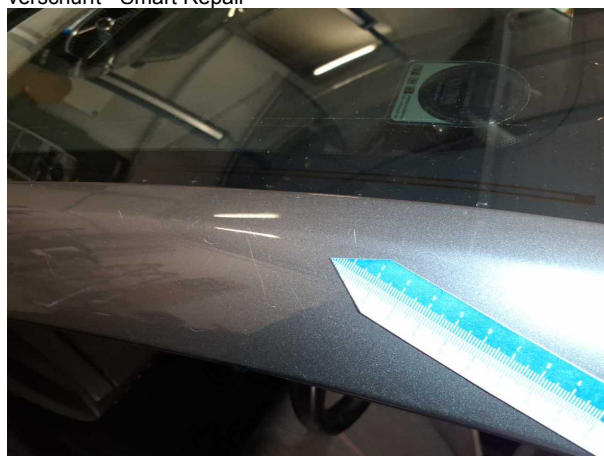

Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm links - verkratzt / verschürft - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm links - verkrazt / verschürft - Smart Repair

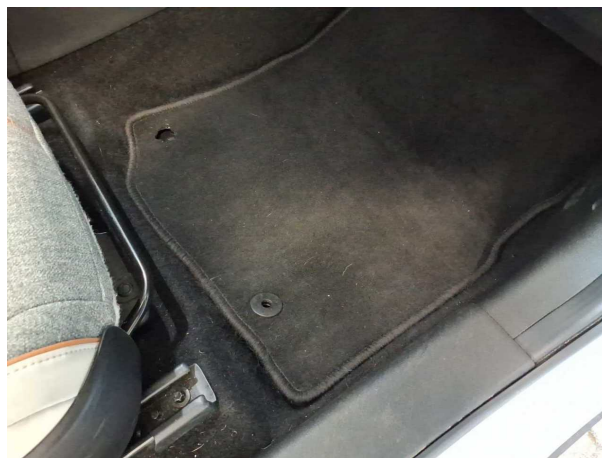


Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (Vorne rechts & links) - beschädigt - erneuern

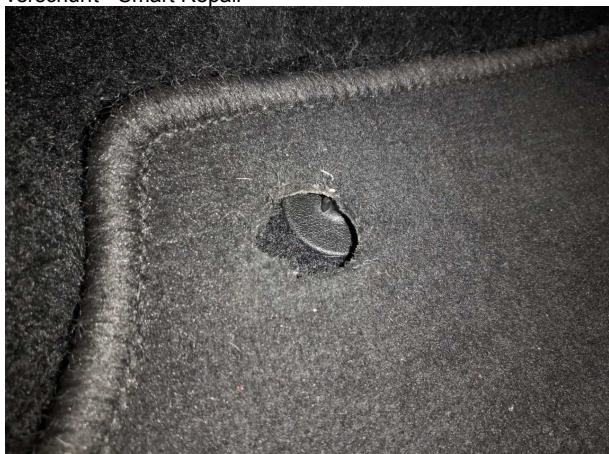

Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (Vorne rechts & links) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (Vorne rechts & links) - beschädigt - erneuern

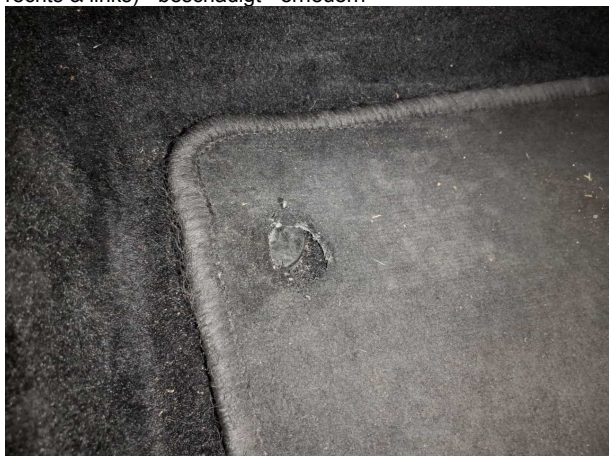

Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (Vorne rechts & links) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

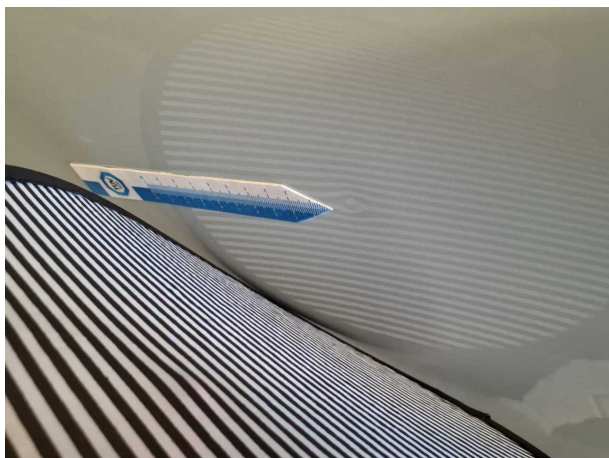

Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Klebereste) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Klebereste) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Klebereste) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

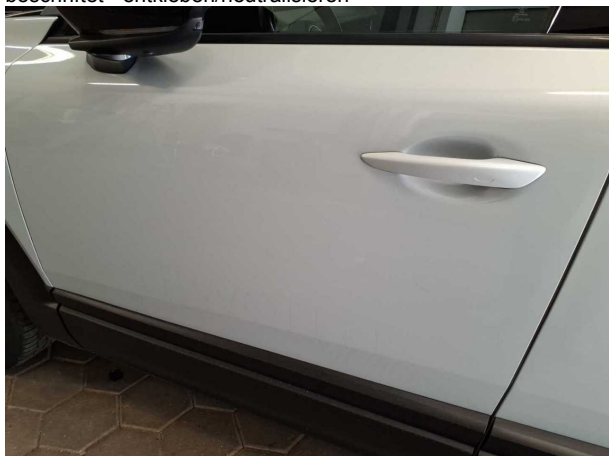

Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Klebereste) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Klebereste) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Klebereste) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren




Beschädigung #5: Karosserie: Karosserie (Klebereste) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

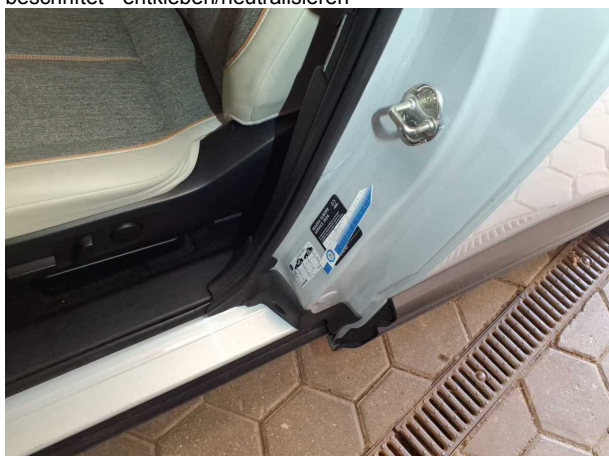


Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair

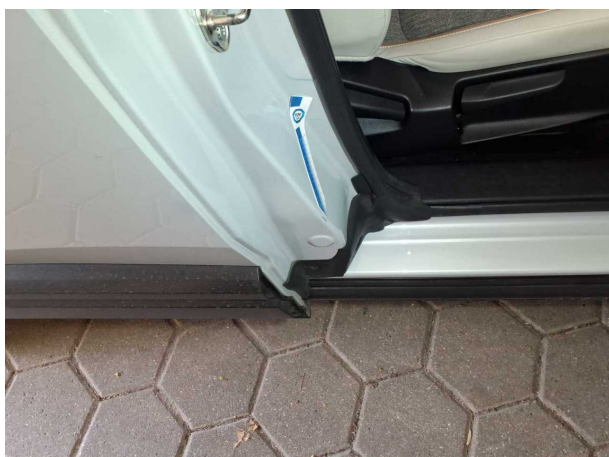

Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair

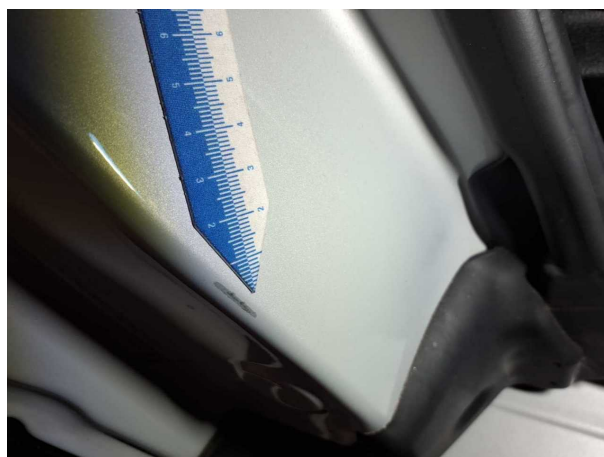

Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair

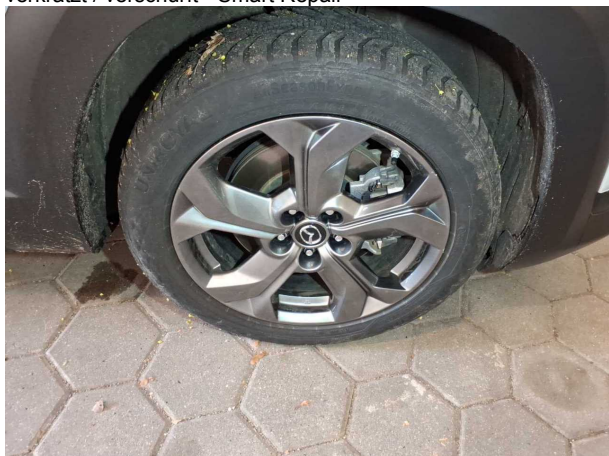

Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair

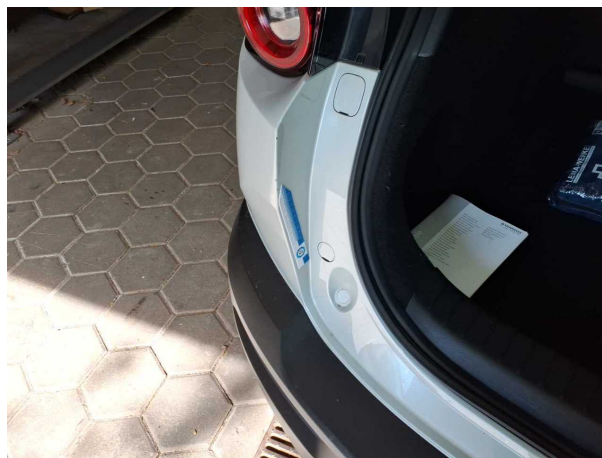

Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - Smart Repair



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - Smart Repair



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - Smart Repair



Beschädigung #11: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #11: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern

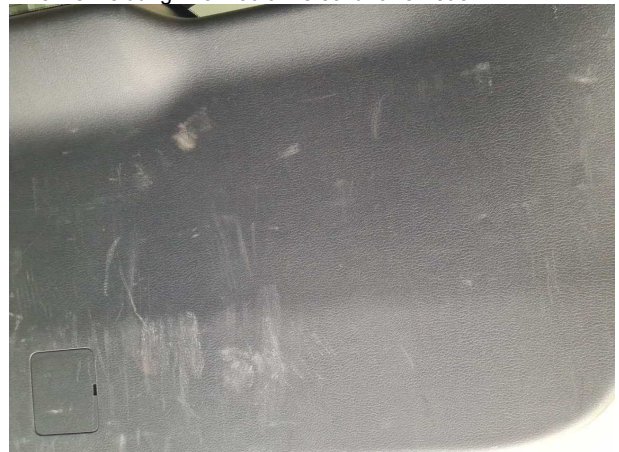

Beschädigung #12: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern