

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft	: PKW Mercedes-Benz GLE-Klasse 350 de 4MATIC	Nächste § 57a Beg.	: Mai 2026 Nr.: GCW8025
Fahrgestell-Nr.	: W1N1671171A430387	Eigen-/Gesamtgew.	: 2 716 kg / 3 260 kg
Modellcode	: MB	Allgemeinzustand	: optisch mittel
Erstzulassung	: 05.05.2021	Lackart/Farbe	: 2-SCHICHT-METAL / blau
Tachostand	: 103 132 km abgelesen	Lackzustand	: optisch mittel
Hubraum/Leistung	: 1 950 cm ³ / 143,00 kW	Alter	: 63 Monate
Kraftstoffart	: Diesel		

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Technische Schäden	EUR	2 746,29	549,26	3 295,55
Heckschaden	EUR	715,75	143,15	858,90
Seitenschaden rechts	EUR	506,37	101,27	607,64
Innenraum	EUR	100,00	20,00	120,00
Klasse 2 Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	4 068,41	813,68	4 882,09

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 6
Sonderausstattung auf Seite 6

Zusammenfassung Technische Schäden:

Ersatzteile-Original	:	EUR	2 103,46
Arbeitslohn	: AZ 58,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	642,83
		exkl. USt.	EUR 2 746,29
		+ 20% USt.	EUR 549,26
Reparaturkosten inkl. USt.		EUR	3 295,55

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Pannendreieck, Verbandskasten und Pannenset vorhanden, 2 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

Technische Schäden:

- Reifen vorne ungleichmäßig abgefahren und nahe der Verschleißgrenze;
- hintere Bereifung nahe der Verschleißgrenze und ungleichmäßig abgefahren;
- Bremscheiben inkl. Bremsbeläge vorne verschlissen;

Laut Servicezettel im Motorraum wurde am 28.06.2026 ein Motorölwechsel durchgeführt

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
BREMSSCHEIBE V L	7141	167 421 6203 07	1	199,44	199,44
BREMSSCHEIBE V R	7142	167 421 6203 07	1	199,44	199,44
SATZ BREMSKLOETZE V	7180	000 421 6302	1	204,58	204,58
REIFEN V L	7227	275/45 R 21 .. Y	1	360,00	360,00
REIFEN V R	7228	275/45 R 21 .. Y	1	360,00	360,00
REIFEN H L	9565	315/40 R 21 .. Y	1	390,00	390,00
REIFEN H R	9566	315/40 R 21 .. Y	1	390,00	390,00
					2 103,46

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
BREMSKLOETZE V AUS-EIN	KN	7,00 1	77,58
BREMSSCHEIBEN V AUS-/EINBAUEN	42-2754 01)	8,00 1	88,67
4 RAEDER AB-/ANBAUEN	40-1450 01	7,00 1	77,58
REIFEN V L AUS-/EINBAUEN (RAD AUSG)	40-2410 01)	3,00 1	33,25
REIFEN V R AUS-/EINBAUEN (RAD AUSG)	40-2410 01)	3,00 1	33,25
REIFEN H L AB-/AUFZIEHEN (RAD ABGEBAUT)	40-2410 01)	3,00 1	33,25
REIFEN H R AB-/AUFZIEHEN (RAD ABGEBAUT)	40-2410 01)	3,00 1	33,25
RAD V L AUSWUCHTEN	40-2055 01	2,00 1	22,17
RAD V R AUSWUCHTEN	40-2055 01	2,00 1	22,17
RAD H L AUSWUCHTEN	40-2055 01	2,00 1	22,17
RAD H R AUSWUCHTEN	40-2055 01	2,00 1	22,17
BREMSANLAGE PRUEFUNG AUF ROLLENSTAND	42-1020 01	3,00 1	33,25
FAHRZEUGVERMESSUNG DURCHFUEHREN	40-6500 01	11,00 1	121,92
UMFASST: SPUR UND STURZ AN VORDER			
HINTERACHSE VERMESSEN, FAHRZEUGNIVEAU AN			
Zwischensummen		56,00	620,67

Überträge		56,00	620,67
VORDER UND HINTERACHSE PRUEFEN SPUR DER VORDERRAEDER EINSTELLEN (BEI VERMESSUNG)	40-6510 ZAX	2,00 1	22,17
		58,00	642,83
58,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1			642,83

Zusammenfassung Heckschaden:

Zusammenfassung Heckschaden:

Arbeitslohn	: AZ 24,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	266,00
Lackmaterial	:	EUR	143,85
Lackierarbeit	: AZ 23,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	305,90
	exkl. USt.	EUR	715,75
	+ 20% USt.	EUR	143,15
	Reparaturkosten inkl. USt.	EUR	858,90

Schadenbeschreibung:

Heckschaden

-Heckklappe an 2 Stellen abgeschürft und eingedrückt;

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* HECKKLAPPE U INSTANDSETZEN	2938		18,00 2	199,50
			18,00	199,50
18,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				199,50

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ZIERLEISTE HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	88-9615 01	6,00 2	66,50
		6,00	66,50
6,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			66,50

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
HECKKLAPPE U REP LACK STUFE III	2938		13,00	172,90	
LACKMATERIAL: 72,93					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			8,50	113,05	
REPARATURLACKIERUNG					72,93
P MATERIAL-KONSTANTE					29,90
P AZT-MATERIAL-INDEX					41,02
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			1,50	19,95	
Zwischensummen			23,00	305,90	143,85

	23,00	305,90	143,85
23,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)			305,90
Lackmaterial			143,85
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.			449,75

Zusammenfassung Seitenschaden rechts:

Zusammenfassung Seitenschaden rechts:

Arbeitslohn	: AZ 8,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	88,67
Lackmaterial	:	EUR	178,30
Lackierarbeit	: AZ 18,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	239,40
		exkl. USt.	EUR 506,37
		+ 20% USt.	EUR 101,27
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 607,64

Schadenbeschreibung:

Seitenschaden rechts

-Tür hinten rechts geschürft;

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ANBAUTEILE TÜR H R AUS-/EINBAUEN	60-4204 01	8,00 2	88,67
		8,00	88,67
8,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			88,67

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
TÜR H R OBERFL LACK STUFE II	1782		8,00	106,40	
LACKMATERIAL: 107,38					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			8,50	113,05	
P OBERFLÄCHENLACKIERUNG					107,38
P MATERIAL-KONSTANTE					29,90
P AZT-MATERIAL-INDEX					41,02
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			1,50	19,95	
			18,00	239,40	178,30
18,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					239,40
Lackmaterial					178,30
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					417,70

Zusammenfassung Innenraum:

Zusammenfassung Innenraum:

Ersatzteile-Original	:	EUR	100,00
		exkl. USt.	EUR 100,00
		+ 20% USt.	EUR 20,00
Reparaturkosten inkl. USt.		EUR	120,00

Schadenbeschreibung:

Innenraum

-Fahrzeug verschmutzt;

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	ArbPos-Nr	Stk	je	Preis
INNENREINIGUNG		1	100,00	100,00
				100,00

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Schadenbeschreibung:

Klasse 2 Schäden

-Diverse Schürfstellen an den Felgen;
-Diverse Steinschläge im Fahrzeugfrontbereich;

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

- * = Anwenderangaben aus Audatex
- Z = Arbeitszeit wurde verändert
- P = Ersatzteilpreis bzw. Lackmaterial wurde verändert

Weitere Informationen

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB FG-NR A397526, LADEKABEL 7-PIN, LADEGERAET COMBO 2, INSTR-TAFEL LEDER, TECH AENDERUNG 20/02, AMG LINE EXTERIEUR, KABELLOSES LADESYST, FAHRASSISTENZPAKET, AMG LINE, AMG LINE INTERIEUR, MOBILE KOM-MODUL LTE, STECKDOSE 230V, MODELL 2021, CHROMLINE INTERIEUR, KLIMA THERMOTRONIK, VERGL H TIEF GETOENT, FAHRKAMERA 360 GRAD, SPIEGEL PAKET, VERKEHRSSZ-ERKENNUNG, A-/I-SPIEGEL AUT ABBL, AUSSENSP EL/KLAPPBAR, FERNLICHTASSISTENT, A-SPIEGEL ANTENNE GPS, MEDIA DISPLAY 12,3", MULTIBEAM LED, CONNECT 20 HIGH, POLSTER LEDER NAPPA, AMG PERFORM LENKRAD, SITZE V KLIMATISIERT, LORDOSENST EL SITZ V, GEPAECKRAUMABDECKUNG, MEMORY-PAKET, BEIFAHRERS EL M MEMO, A-SPIEGEL MIT UMFELD, TRENNNETZ, ANHAENGEVORR ABKLAPP, ZIERELEM HOLZ EICHE, PARK-PILOT-SYSTEM, LICHTPAKET INNENRAUM, EASY-PACK HECKKLAPPE, ABGASANL DPF GEN 1.5, ABGASREINIG DIESEL, BREMSE VERSTAERKT, ZUSAETZLICHE USB, AIRBAG BEIF ABSCHALT, GURT MIT WARNANZEIGE, MASSNAHMENPAKET, AUTOMATIK 9-GANG, REIFENDRUCKKONTROLLE, DISTRONIC PLUS, DISTRONIC PLUS, 275/45-/315/40 R21 Y, 10-/11 J X 21 ALU, STEUER-CODE WERK, TIREFIT, KAEITEMITTEL ALTERN, TIEFERLEGUNG, KNIEAIRBAG, SIDEBAG IM FOND, NOTRUFASSISTENTSYST, LAENDER EURO NCAP, PANORAMA SCHIEBEDACH, DAB TUNER, MBUX FUER NAVIGATION, AMG STYLING, NIGHT-PAKET, 2-SCHICHT-METALLIC, UMFELDSCHUTZ AKUST, KLARLACK HART.

Bereifung:

1. Achse: Continental / 275/45 R 21 Sommer Profil in mm: links: 3,6 rechts: 3,6
2. Achse: Continental / 315/40 R 21 Sommer Profil in mm: links: 2,6 rechts: 2,6