



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten

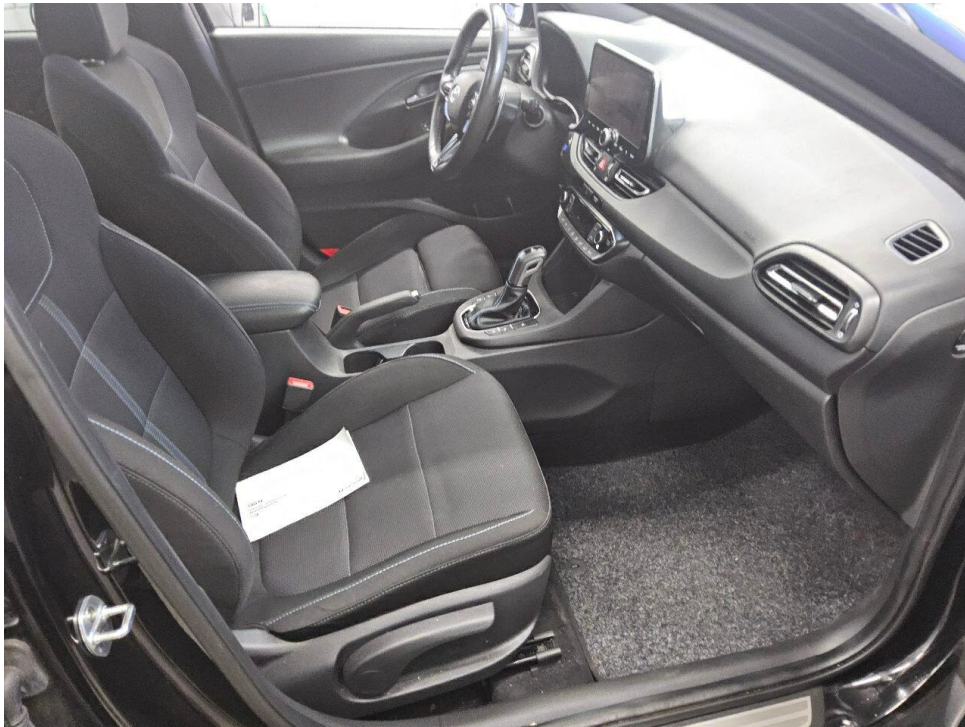


Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Heckklappe Spoiler verkratzt



Bild 7 : Heckklappe Spoiler verkratzt



Bild 8 : Innenraum verschmutzt



Bild 9 : Innenraum verschmutzt



Bild 10 : Türkante vorne links Beklebung entfernen und Lack Zustand

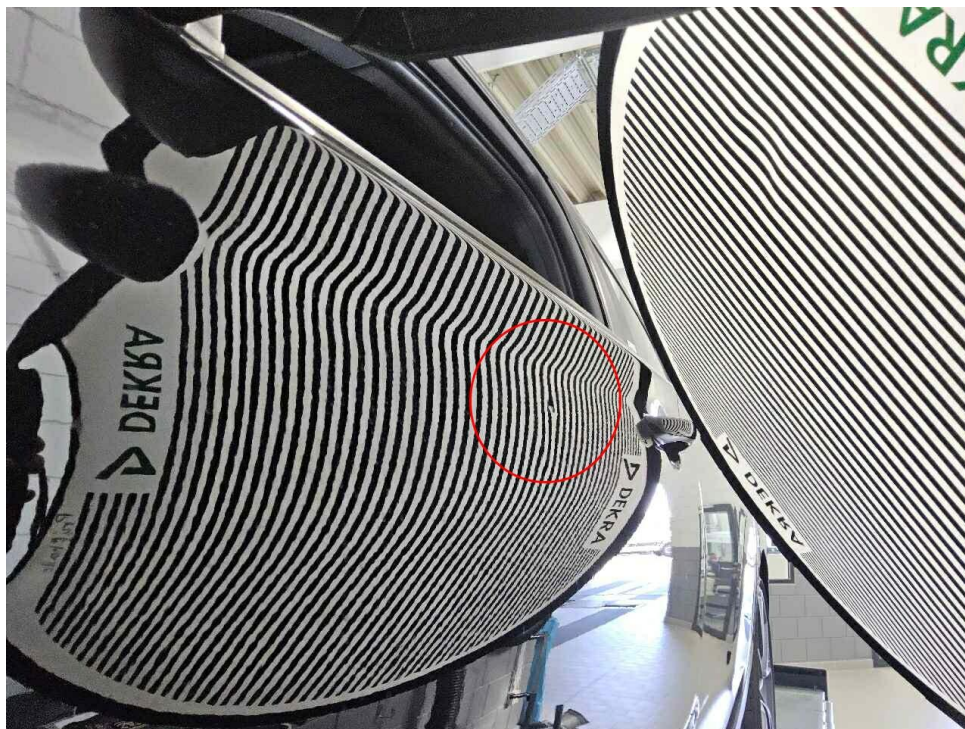


Bild 11 : Türe vorne links eingedellt

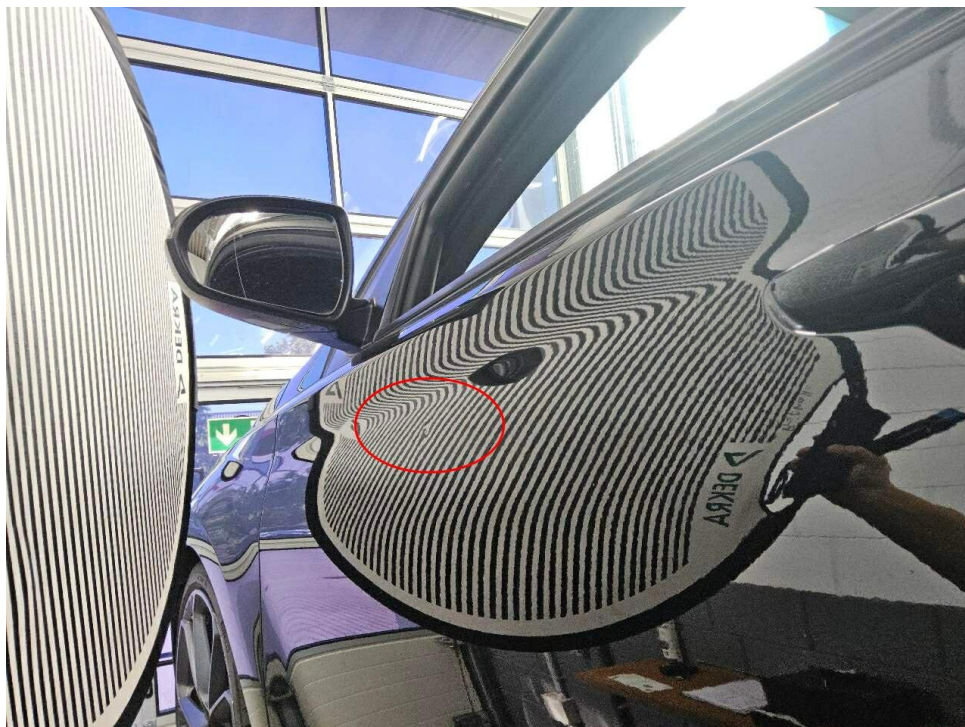


Bild 12 : Türe vorne links eingedellt



Bild 13 : Türe hinten rechts eingedellt



Bild 14 : Felge lackiert hinten rechts verschrammt



Bild 15 : Felge lackiert hinten links verschrammt



Bild 16 : Felge lackiert vorne links verschrammt

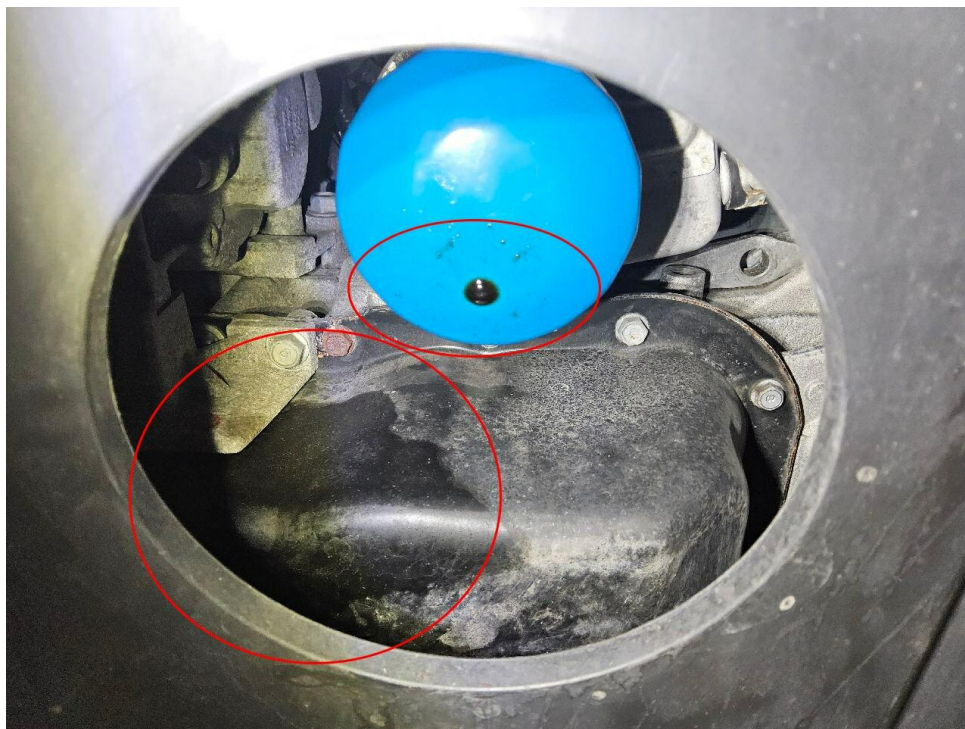


Bild 17 : Motor ölfeucht mit Abtropfen



Bild 18 : Bremse vorne nahe Verschleißgrenze



Bild 19 : Reifen Hinterachse Flanken abgefahren Abzug über Reifenpanel



Bild 20 : Reifen Hinterachse Flanken abgefahren Abzug über Reifenpanel



Bild 21 : Reifen Hinterachse Flanken abgefahren Abzug über Reifenpanel



Bild 22 : Zierblende Stoßfänger vorne rechts verschrammt

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michael Zorn
Tel. direkt 07215607-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

KA R1385

FIN

TMAHCH1AGMJ008941

Vertragsnummer	44338172
Auftragsnummer	ELSRM004896
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	29.06.2026, elektronisch
Besichtigung	09.07.2026 um 09:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Nied, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.760,50 EUR	18.755,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	18.067,23 EUR	21.500,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.07.2026 um 09:15 Uhr durch Herrn Michael Zorn bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 73 µm bis 115 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor, Ausstattung gemäß Fin abfrage übernommen, Abweichungen sind möglich.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

ROXXTECH GMBH, Hauptstr. 5, 75323 Bad Wildbad
KA R1385
28.02.2022
11.03.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

03 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	i30 Fastback (PD)(2018->) / i30 Fastback 2.0 T-GDI N Performance (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1349 / AFR
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAHCH1AGMJ008941
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	PAE
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	206 kW / 1998 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	100.412

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 35 R 19 91 Y	Pirelli / Powergy FSL	S / O	6 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Pirelli / Powergy FSL	S / O	6 mm
2 links	235 / 35 R 19 91 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4)	S / S	2 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4)	S / S	2 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 07 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /S Schaden;

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, 6 Lautsprecher, Abbiegelicht, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Radio RDS, Auspuffanlage mit Klappensteuerung, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Außenspiegel schwarz glänzend, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremssättel rot lackiert, Dachhimmel schwarz, Diffusoreinsatz Heckspoiler (schwarz, glanzlackiert), Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Differentialsperre (EDS) N Corner Carving Differential, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Endschalldämpfer Sportausführung, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Intelligente Beschleunigungskontrolle (Launch-Control), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrer-Informationen-System (Display 4,2 Zoll), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Frontscheibe wärmedämmend, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer,

Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler schwarz glänzend, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill schwarz (glanzlackiert), LM-Felgen 8x19 (Schmiede-Leichtbaurad, grau), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad (Sport/Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 206 kW TGD I KAT, Motorhaubenisolierung, Nebelschlussleuchte LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Pedale Aluminium, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 235/35 R19 ..W, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder mit Metall-Applikationen, Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt, Seitenschweller schwarz, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sportfahrwerk, Sportsitze, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zwischengas-Funktion

Sonderausstattung

Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 23.06.2026 bei Kilometerstand 99.445.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Heckklappe Spoiler verkratzt, smart repair (Bild 6, 7); Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 8, 9); Türkante vorne links Beklebung entfernen und Lack Zustand, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 10); Türe vorne links eingedellt, drücken (Bild 11, 12); Türe hinten rechts eingedellt, drücken (Bild 13); Felge lackiert hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 14). Felge lackiert hinten links verschrammt, smart repair (Bild 15). Felge lackiert vorne links verschrammt, smart repair (Bild 16). Motor ölfeucht mit Abtropfen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 17). Reifen Hinterachse Flanken abgefahren Abzug über Reifenpanel, erneuern (Bild 19, 20, 21). Zierblende Stoßfänger vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 22).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Türeinstieg vorne rechts kleine Delle, ; Heckklappe Verkleidung verkratzt, ; Türeinstieg hinten links verkratzt, ; Dach oberflächlich verkratzt, ; Motorhaube Steinschläge, ; Stoßfänger vorne Steinschläge, ; Felge lackiert vorne rechts kleine Macke, ; Bremse vorne nahe Verschleißgrenze, (Bild 18).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Michael Zorn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen KA R1385 **FIN** TMAHCH1AGMJ008941

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.02.2022	Letzte Zulassung	11.03.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Type / Verkaufsbez.	i30 Fastback (PD)(2018->) / Aufbauart		Limousine
	i30 Fastback 2.0 T-GDI N		
	Performance (EURO 6d)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAHCH1AGMJ008941	HSN / TSN	1349 / AFR
DAT Europa-Code®	013450530250005	DAT Marktindex	DE002 6183
Km-Stand abgelesen	100412	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	206	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / PAE
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Bewertung zum Stichtag 09.07.2026 (Besichtigung 09.07.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		39.450,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		599,76 EUR
Listenneupreis gesamt		40.049,76 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		28.476,63 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 50000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 100412 / 50412		
Laufleistungskorrektur	-	5.518,77 EUR
Erstzulassungskorrektur	-	39,26 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		22.918,60 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	88,51 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		23.007,12 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	281,83 EUR
Zwischensumme I		22.725,29 EUR
Zwischensumme II		22.725,29 EUR
Reparaturkosten (mit 195,91 EUR MwSt.)	-	1.227,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.432,50 EUR MwSt.)	21.500,00 EUR	21.498,29 EUR
Handelsspanne (mit 438,38 EUR MwSt.)	2.745,00 EUR	2.745,66 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.994,12 EUR MwSt.)	18.755,00 EUR	18.752,63 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung	599,76*			88,51
Summe Sonderausstattung		599,76			88,51 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Heckklappe Spoiler verkratzt, smart repair (Bild 6, 7)	160	100	-160,00
2. Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 8, 9)	80	100	-80,00
3. Türkante vorne links Beklebung entfernen und Lack Zustand, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 10)	50	100	-50,00
4. Türe vorne links eingedellt, drücken (Bild 11, 12)	100	100	-100,00
5. Türe hinten rechts eingedellt, drücken (Bild 13)	100	100	-100,00
6. Felge lackiert hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 14)	150	100	-150,00
7. Felge lackiert hinten links verschrammt, smart repair (Bild 15)	150	100	-150,00
8. Felge lackiert vorne links verschrammt, smart repair (Bild 16)	150	100	-150,00
9. Motor ölflecht mit Abtropfen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 17)	200	100	-200,00
10. Reifen Hinterachse Flanken abgefahren Abzug über Reifenpanel, erneuern (Bild 19, 20, 21)	0	100	0
11. Zierblende Stoßfänger vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 22)	87	100	-87,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.227		-1.227,00 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türeinstieg vorne rechts kleine Delle,
Heckklappe Verkleidung verkratzt,
Türeinstieg hinten links verkratzt,
Dach oberflächlich verkratzt,
Motorhaube Steinschläge,
Stoßfänger vorne Steinschläge,
Felge lackiert vorne rechts kleine Macke,
Bremse vorne nahe Verschleißgrenze, (Bild 18)

Der Sachverständige
Michael Zorn

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
