

TMBJW9NP6N7038957

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	134.456 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	18.700 km
Typ/Modell	SUPERB	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	TMBJW9NP6N7038957	Leistung / Hubraum	115 kW / 1.395 ccm
Erstzulassung	02.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	01/2026, 123.081 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94V	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/55 R17 94V	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94V	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/55 R17 94V	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46300676
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	SUPERB	Laufleistung (abgelesen)	134.456 km
Fahrgestellnummer	TMBJW9NP6N7038957	Erstzulassung	02.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten

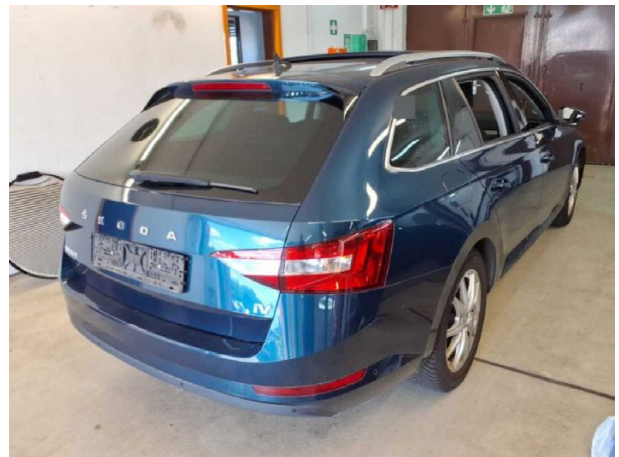


Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46300676
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Abbildung 7: Innenraum

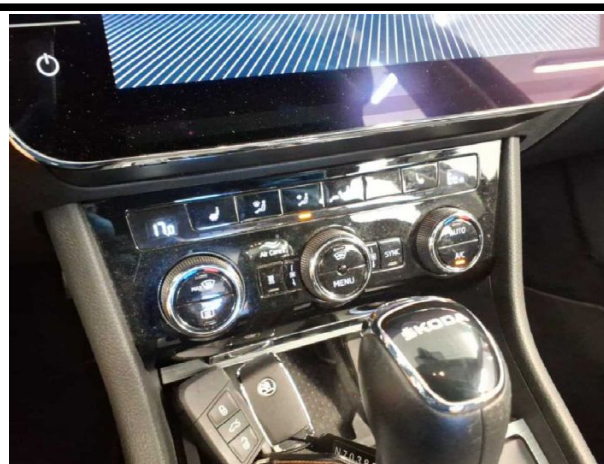


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges

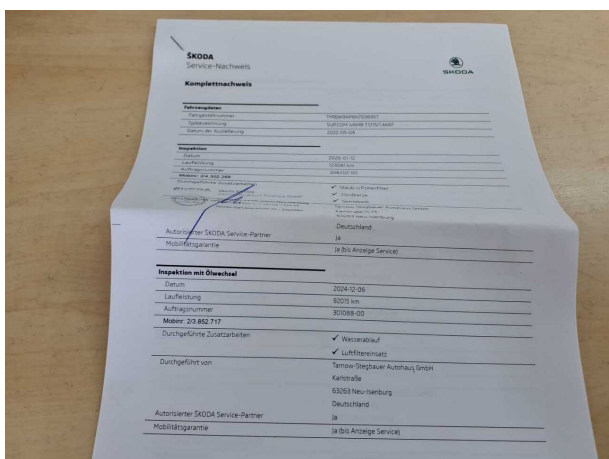


Abbildung 11: Sonstiges

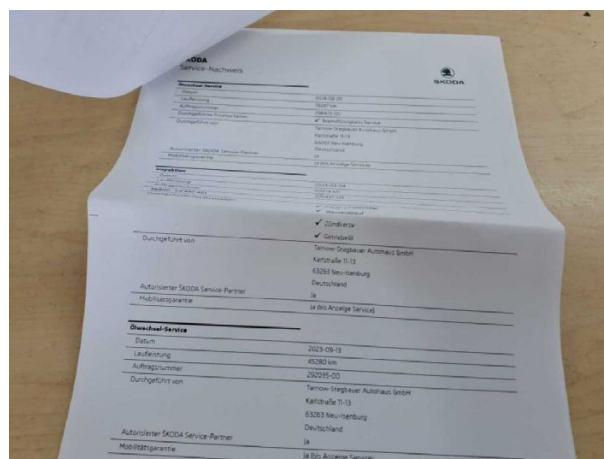


Abbildung 12: Sonstiges

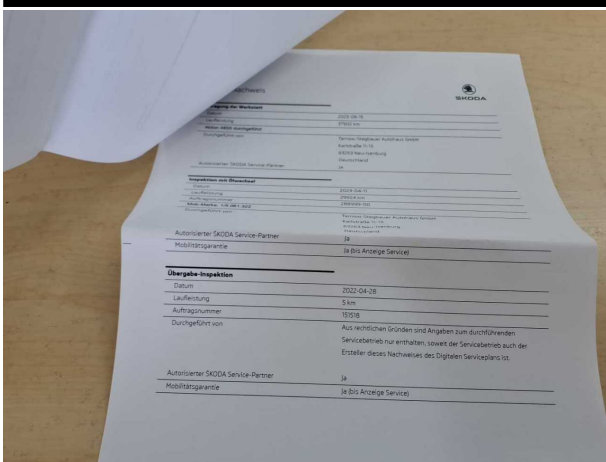


Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

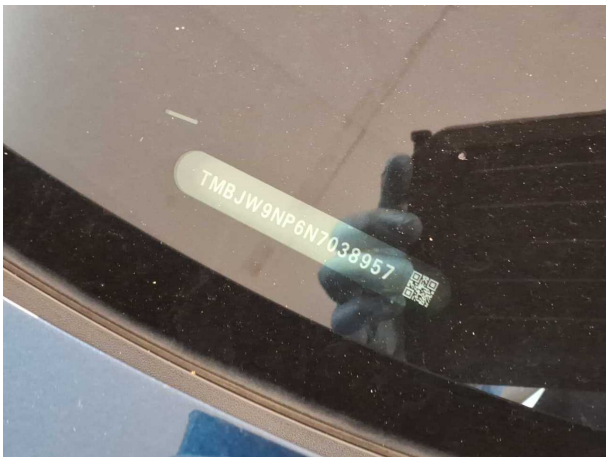


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

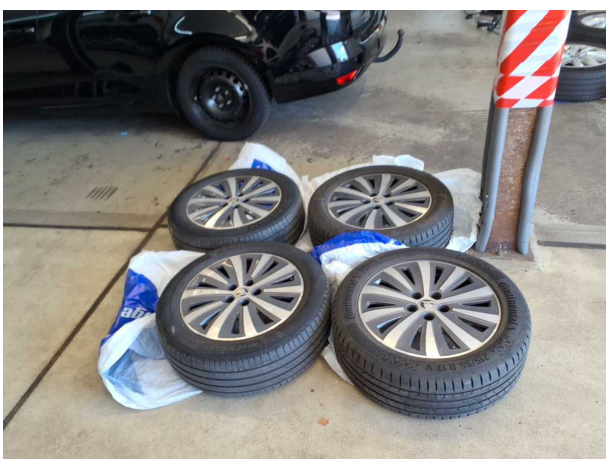


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

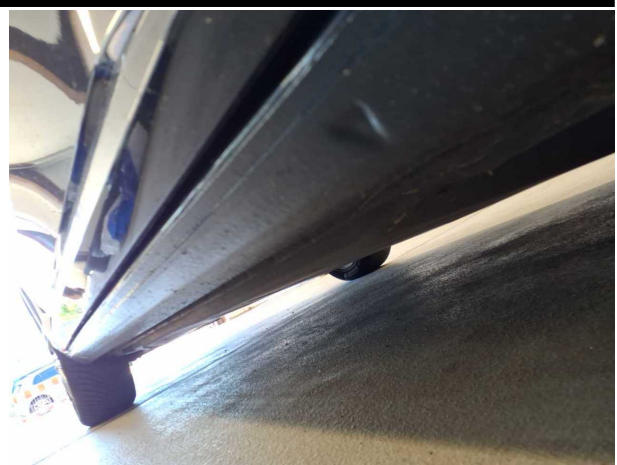


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges


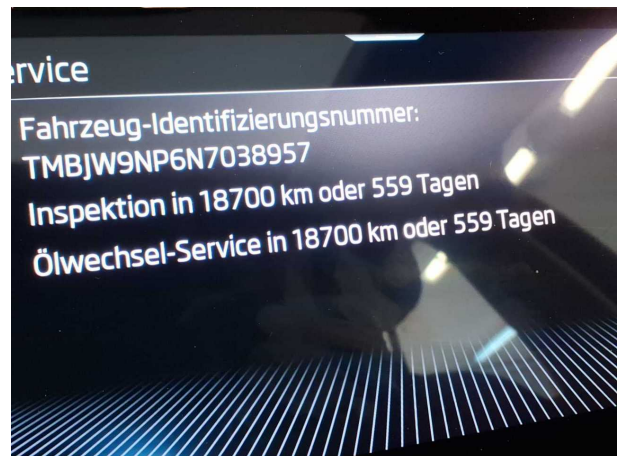


Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

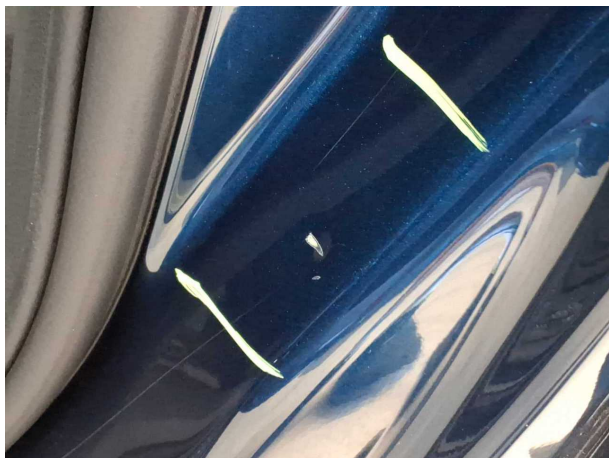


Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

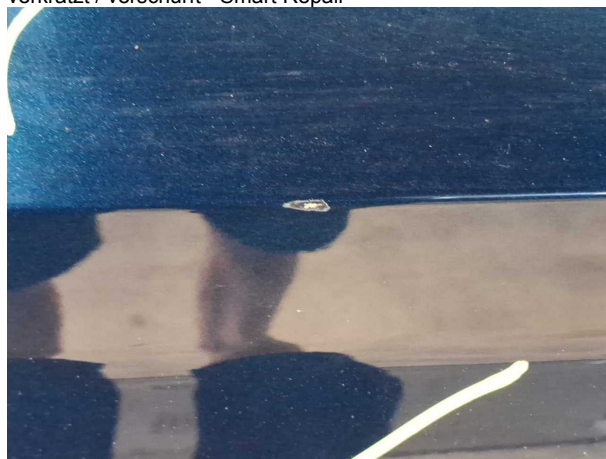

Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren

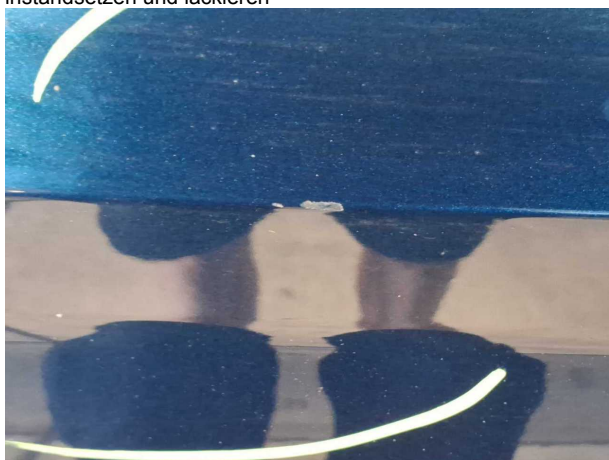

Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

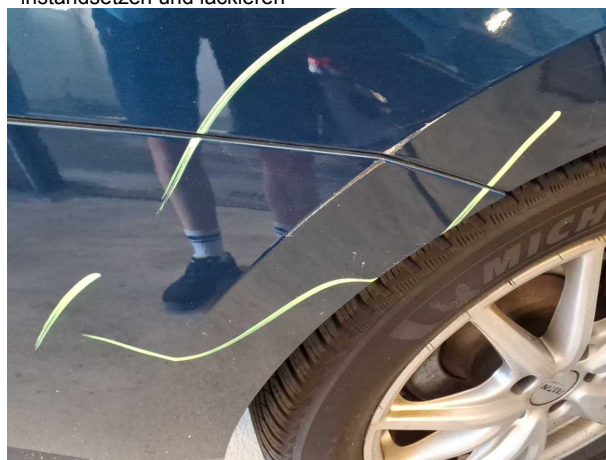

Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

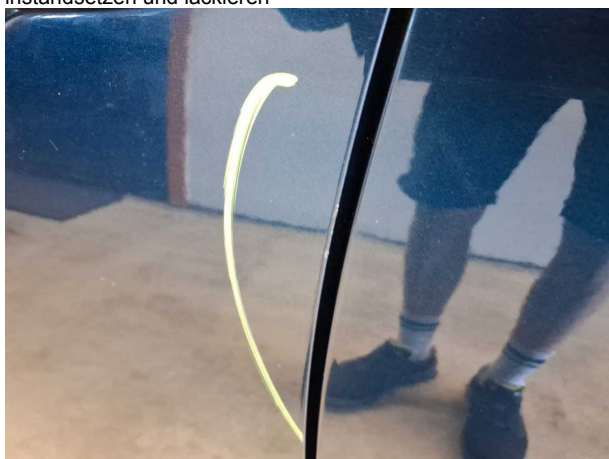

Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

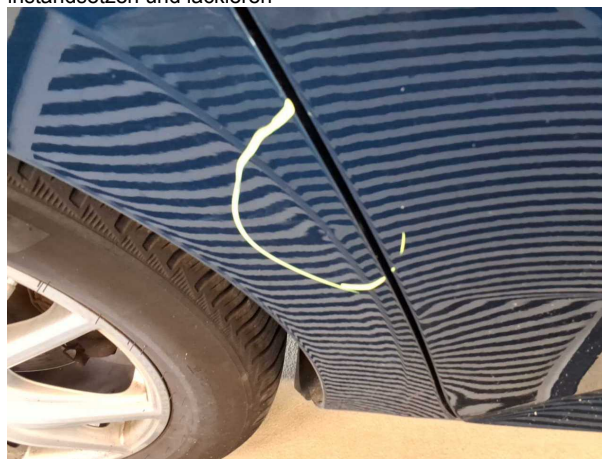

Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

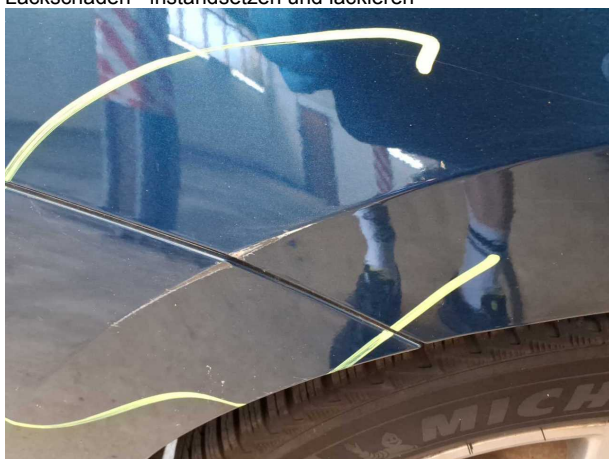

Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

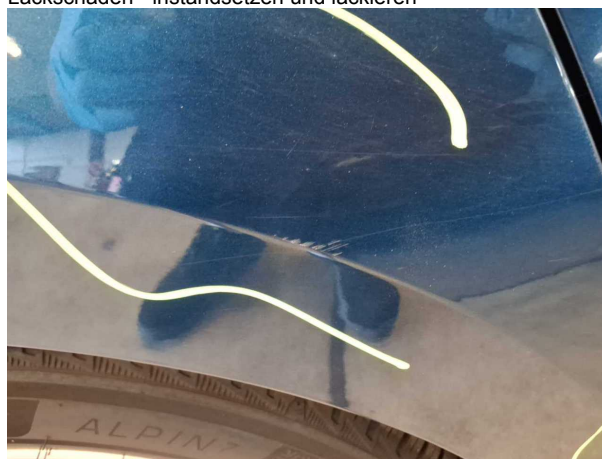


Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

 

TMBJW9NP6N7038957

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	134,456 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	18,700 km
Type / Model	SUPERB	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	TMBJW9NP6N7038957	Power / Engine displacement	115 kW / 1,395 ccm
First registration	2 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	01/2026, 123,081 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
2	Sill - left side	Sill - Scratched - Smart repair
3	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
4	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint
5	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
6	Door - front left side	Door - Scratched - Repair and paint
7	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
8	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46300676
Delivery date: 2 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R17 94V	Michelin	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	215/55 R17 94V	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R17 94V	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	215/55 R17 94V	Continental	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					02/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46300676
Delivery date: 2 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	sufficient
Type / Model	SUPERB	Mileage (Read)	134,456 km
Vehicle Identification number	TMBJW9NP6N7038957	First registration	2 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear

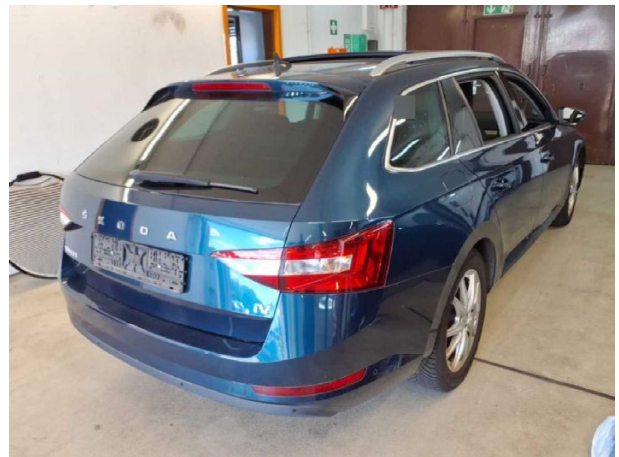


Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46300676
 Delivery date: 2 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.

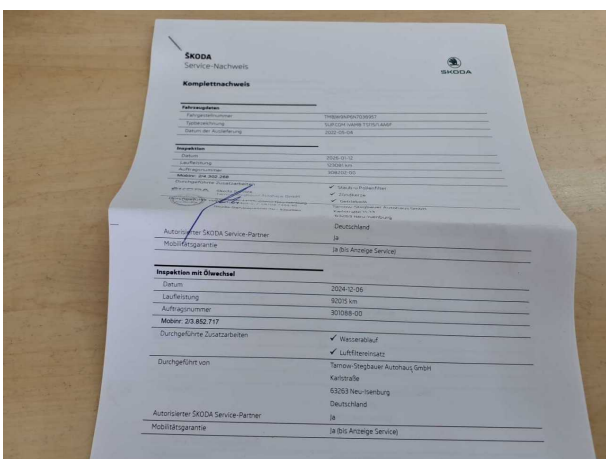


Figure 11: Misc.

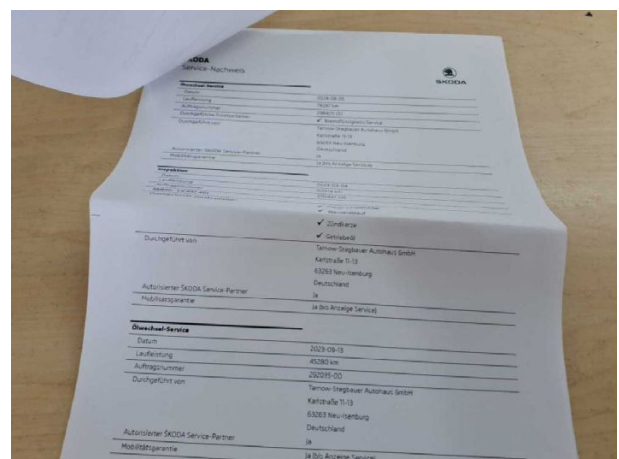


Figure 12: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
 SAP Walldorf
 69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46300676
 Delivery date: 2 Jul 2026

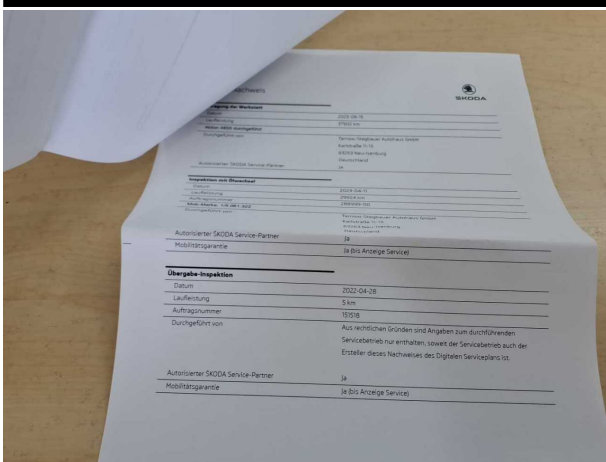


Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.

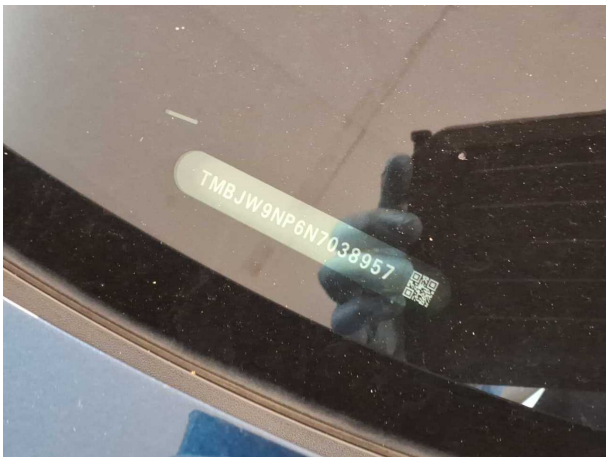


Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.

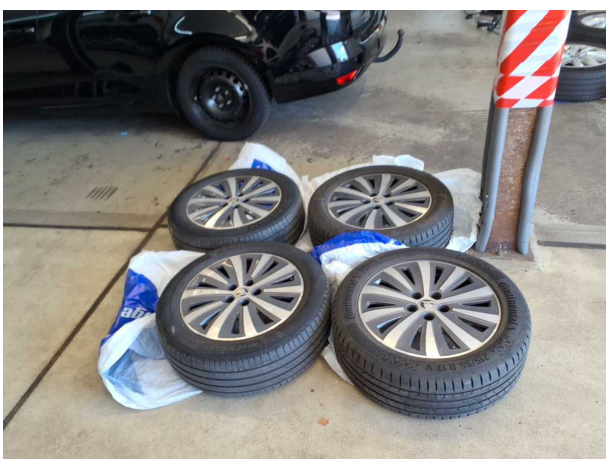


Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.

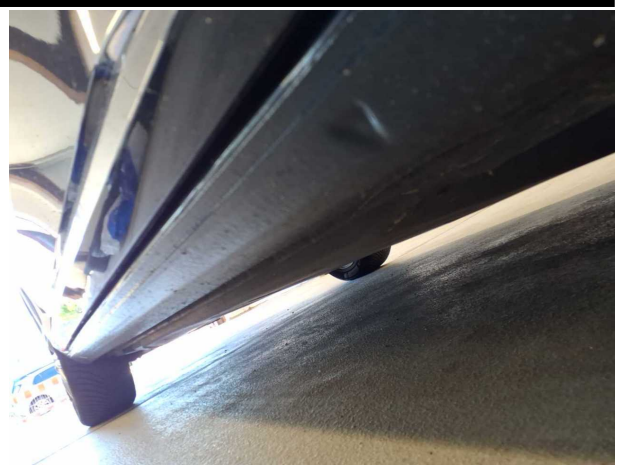


Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



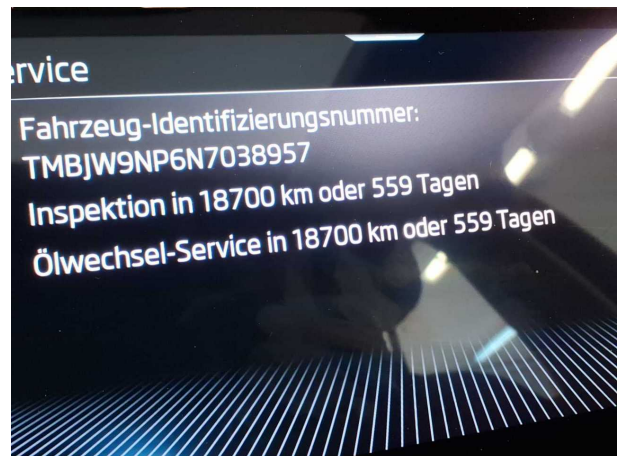


Figure 22: Misc.

Pictures of damage

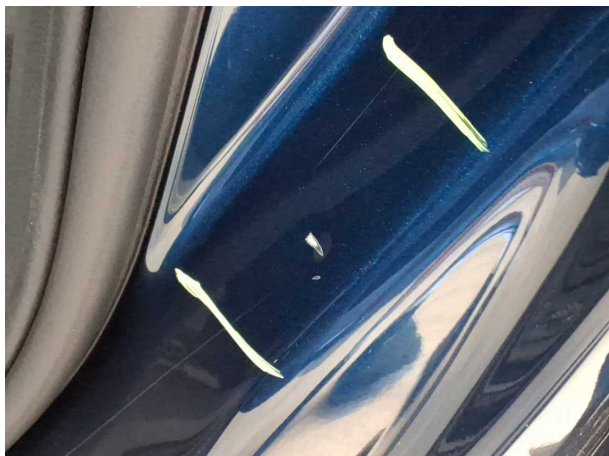

Damage #2: Sill - left side: Sill - Scratched - Smart repair

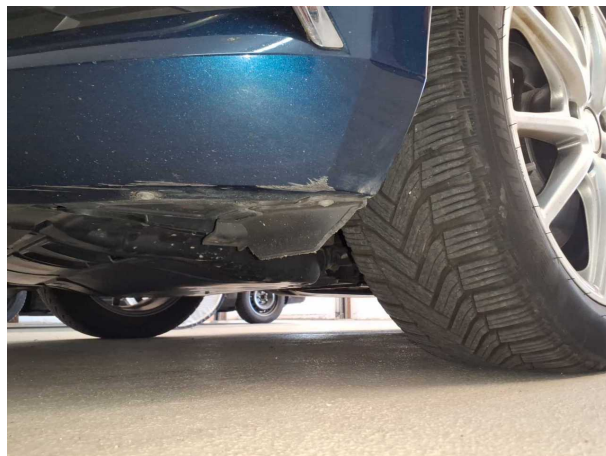


Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair




Damage #4: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #4: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint

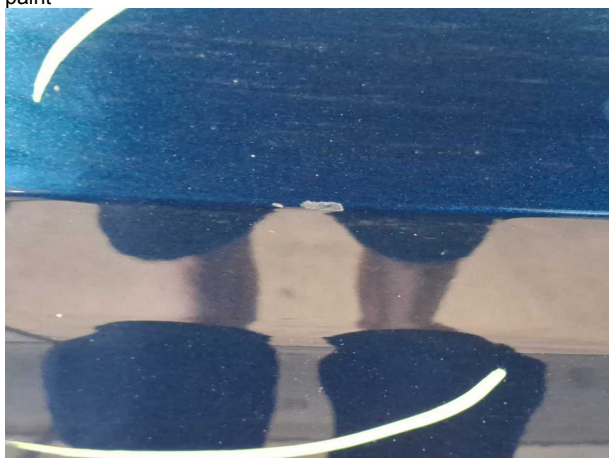

Damage #4: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint

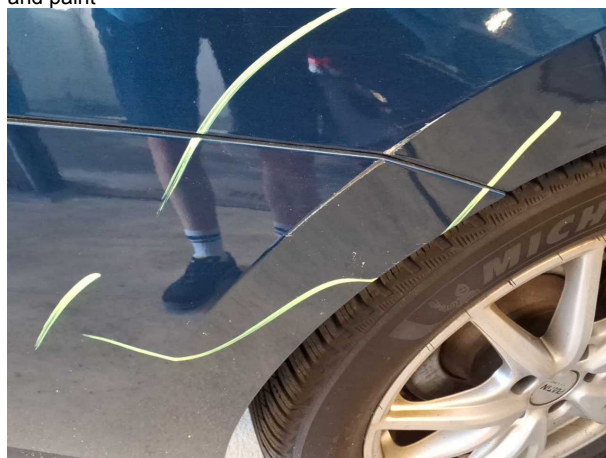

Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #7: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #7: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #8: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

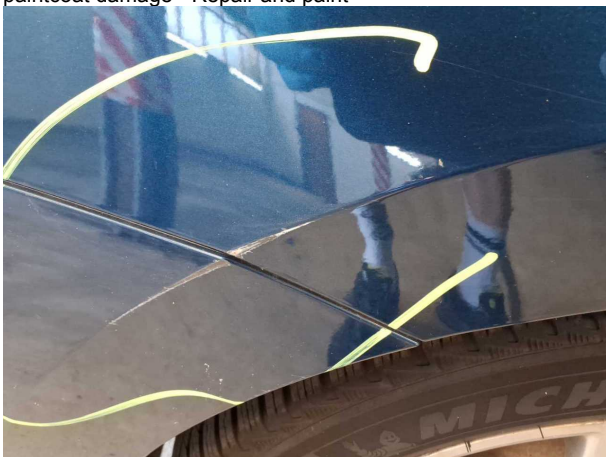

Damage #8: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

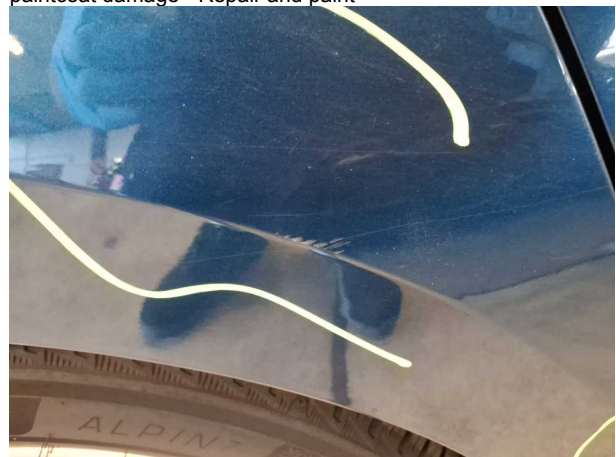

Damage #8: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Superb 1.5 TSI ACT DSG AMBITION COMBI Kombi 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -SW 0256E	Fahrgestell-Nummer:	TMBJW9NP6N7038957
Vertrags-Nummer:	7285082	Erstzulassung:	02.05.2022
Internes KZ:	15054767	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Superb 1.5 TSI ACT DSG AMBITION COMBI Kombi 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 33.831,93

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 33.831,93

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Superb 1.5 TSI ACT DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	121
durchschn. Verbr./100 Km:	5,300	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	208	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,300
Leergewicht (kg):	1492	zul. Gewicht (kg):	2091

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 7285082

Amtliches Kennzeichen: HD -SW 0256E

Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Superb 1.5 TSI ACT DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
14.02.2024	9059880800	Eigenverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 7285082

Amtliches Kennzeichen: HD -SW 0256E

Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Superb 1.5 TSI ACT DSG AMBITION COMBI Kombi5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
11.03.2024	60919	Inspektion und Wartung
14.08.2024	78247	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer