

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft : PKW VW Touran Comfortline
Fahrgestell-Nr. : WVGZZZ1T8PW018551
Modellcode : TA
Erstzulassung : 12.05.2023
Tachostand : 116 125 km abgelesen
Hubraum/Leistung : 1 968 cm³ / 90,00 kW
Kraftstoffart : Diesel

Nächste § 57a Beg. : Mai 2026
Eigen-/Gesamtgew. : 1 587 kg / 2 190 kg
Allgemeinzustand : Optisch gut
Lackart/Farbe : 2-SCHICHT-UNI / grau
Lackzustand : Optisch mittel
Alter : 39 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Techn. Schäden	EUR	1 476,00	295,20	1 771,20
Schaden 1	EUR	624,90	124,98	749,88
Schaden 2	EUR	451,25	90,25	541,50
Schaden 3	EUR	199,50	39,90	239,40
Schaden 4	EUR	438,00	87,60	525,60
Schaden 5	EUR	318,00	63,60	381,60
Schaden 6	EUR	120,00	24,00	144,00
Klasse 2 Schäden	EUR	41,60	8,32	49,92
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	3 669,25	733,85	4 403,10

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 8
 Sonderausstattung auf Seite 8

Zusammenfassung Techn. Schäden:

Ersatzteile-Original	:		EUR	400,00
Arbeitslohn	:	AZ 10,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	133,00
Sonstige Kosten (Material)	:		EUR	943,00
			exkl. USt.	EUR 1 476,00
			+ 20% USt.	EUR 295,20
			Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 1 771,20

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Pannendreieck und Pannenset vorhanden, 1 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.
Letzer Ölwechsel am 26.06.2025 bei Km 79223

Technische Schäden:

Felge re vorne und hinten abgeschürft
Fahrzeugschlüssel fehlt
Ölservice und Inspektion fällig
§57a fällig

Optische Schäden:

Dachantenne gebrochen
Delle auf Heckklappe oben
Tür li vorne eingedrückt
Delle auf Tür li hinten und abgeschürft
Spoiler vorne abgeschürft

Innenraumschäden Gesamt:

Kofferraumabdeckung fehlt

Klasse 2 Schäden:

Streusplittschäden im gesamten Frontbereich
Ladekante abgeschürft
Spiegelkappe re abgeschürft

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
P SCHEIBENRAD V R (ZUBEHÖR)	7202	5TA 601 025 Q 8Z8	1	200,00	200,00
P SCHEIBENRAD H R (ZUBEHÖR)	9552	5TA 601 025 Q 8Z8	1	200,00	200,00
					400,00

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
RAD (RAEDER) V AUS-/EINBAUEN	44 05 19 00	2,00 1	26,60
RAD (RAEDER) H AUS-/EINBAUEN	44 05 19 00	2,00 1	26,60
SCHEIBENRAD V R ERSETZEN (RAD AUSG)	44 12 55 50	3,00 2	39,90
SCHEIBENRAD H R ERSETZEN (RAD AUSG)	44 12 55 50	3,00 2	39,90
		10,00	133,00
4,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1			53,20
6,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			79,80

Sonstige Kosten - erneuern

Bezeichnung	Leit-Nr			
K ÖLSERVICE UND INSPEKTION	1000	1	650,00	650,00
K §57A	1000	1	75,00	75,00
K SCHLÜSSEL MIT FERNBEDIENUNG	1000	1	218,00	218,00
				943,00

Zusammenfassung Schaden 1:

Zusammenfassung Schaden 1:

Arbeitslohn	: AZ 7,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	93,10
Lackmaterial	:	EUR	186,00
Lackierarbeit	: AZ 26,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	345,80
		exkl. USt.	EUR 624,90
		+ 20% USt.	EUR 124,98
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 749,88

Schadenbeschreibung:

Delle auf Tür links hinten und abgeschürft

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* TUER H R BIS FENSTER INSTANDSETZEN	1822		3,00 3	39,90
			3,00	39,90
3,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				39,90

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
TUERSCHACHTABDICHTUNG H A R AUS-EIN	64 68 19 00	2,00 2	26,60
Zwischensummen		2,00	26,60

Überträge		2,00	26,60
TUERGRIFF H R AUS-/EINBAUEN	58 11 19 00	2,00 2	26,60
		4,00	53,20
4,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			53,20

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
TUER H R BIS FENSTER REP LACK STUFE III	1822		16,00	212,80	
UNTERHALB SCHEIBE					
LACKMATERIAL: 108,73					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			8,50	113,05	
REPARATURLACKIERUNG					108,73
P MATERIAL-KONSTANTE					29,90
P AZT-MATERIAL-INDEX					47,37
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			1,50	19,95	
			26,00	345,80	186,00
26,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					345,80
Lackmaterial					186,00
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					531,80

Zusammenfassung Schaden 2:

Zusammenfassung Schaden 2:

Lackmaterial	:	EUR	92,15
Lackierarbeit	: AZ 27,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	359,10
		exkl. USt.	EUR 451,25
		+ 20% USt.	EUR 90,25
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 541,50

Schadenbeschreibung:

Spoiler rechts vorne abgeschürft

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
ABDECKUNG STOSSF V SPOT LACKIERUNG	0283		9,00	119,70	
LACKMATERIAL: 7,95					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			8,50	113,05	
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			8,00	106,40	
P AZT-MATERIAL-INDEX					23,47
K-REPARATURLACK (K3)					2,83
Zwischensummen			25,50	339,15	26,30

Überträge	25,50	339,15	26,30
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF			28,00
MATERIAL SPOT-LACKIERUNG (1 X 7,95)			7,95
B LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE	1,50	19,95	
K MATERIAL-KONSTANTE			29,90
	27,00	359,10	92,15
27,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)			359,10
Lackmaterial			92,15
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.			451,25

Zusammenfassung Schaden 3:

Zusammenfassung Schaden 3:

Arbeitslohn	: AZ 15,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	199,50
		exkl. USt.	EUR 199,50
		+ 20% USt.	EUR 39,90
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 239,40

Schadenbeschreibung:

Delle auf Tür links vorne
Delle auf Heckklappe

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
K TÜR UND HECKKLAPPE SANFT INSTANDSETZEN		15,00 1	199,50
		15,00	199,50
15,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1			199,50

Zusammenfassung Schaden 4:

Zusammenfassung Schaden 4:

Ersatzteile-Original	:	EUR	438,00
		exkl. USt.	EUR 438,00
		+ 20% USt.	EUR 87,60
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 525,60

Schadenbeschreibung:

Kofferraumabdeckung fehlt

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	ArbPos-Nr	Stk	je	Preis
ABDECKUNG HUTABLAGE		1	438,00	438,00
				438,00

Zusammenfassung Schaden 5:

Zusammenfassung Schaden 5:

Ersatzteile-Original	:	EUR	185,00
Arbeitslohn	: AZ 10,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	133,00
		exkl. USt.	EUR 318,00
		+ 20% USt.	EUR 63,60
Reparaturkosten inkl. USt.		EUR	381,60

Schadenbeschreibung:

Dachantenne gebrochen

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	ArbPos-Nr	Stk	je	Preis
DACHANTENNE		1	185,00	185,00
				185,00

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
DACHANTENNE ERN		10,00 1	133,00
			133,00
10,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1			133,00

Zusammenfassung Schaden 6:

Zusammenfassung Schaden 6:

Ersatzteile-Original	:	EUR	120,00
		exkl. USt.	EUR 120,00
		+ 20% USt.	EUR 24,00
Reparaturkosten inkl. USt.		EUR	144,00

Schadenbeschreibung:

Steinschlag auf Windschutzscheibe

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	ArbPos-Nr	Stk	je	Preis
WSS REPARATUR		1	120,00	120,00
				120,00

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Nebenkostenpauschale	: 100,00% von EUR 41,60	EUR	41,60
		exkl. USt.	EUR 41,60
		+ 20% USt.	EUR 8,32
Reparaturkosten inkl. USt.		EUR	49,92

Schadenbeschreibung:

Streusplittschäden im gesamten Frontbereich
Ladekante abgeschürft
Spiegelkappe re abgeschürft

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

- * = Anwenderangaben aus Audatex
- Z = Arbeitszeit wurde verändert
- P = Ersatzteilpreis bzw. Lackmaterial wurde verändert
- B = in Kfz5 beides geändert

Weitere Informationen

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 02.2023, STOP-START-ANLAGE, KEYLESS ENTRY, KAEITEMITTEL R1234YF, MASSAGESITZ V L, CLIMATRONIC, ZUSATZHEIZUNG ELEKTR, FRONTSCHIEBE HEIZBAR, LED-LEUCHTEN, FAHRL-SCHALTUNG AUT, REGENSENSOR, A-SPIEGEL/KLAPP/ABB, SPURWECHSELASSISTENT, PARKLENKASSISTENT, FRONTKAMERA, HECK-/TUERSCHABGED, INNENSP AUTOM ABB, INFOSYSTEM MIB3, 8 LAUTSPRECHER, TELEFONVORBEREITUNG, NEBELSCHEINWERFER, LEUCHTW-REG AUTOMAT, SCHEINW-REINIGUNG, LED-SCHEINWERFER, RUECKFAHRKAMERA, AUSST STOFF/ALCANT, TIEFENVERST SITZ V L, DACHKONSOLE, MULTIF LENKR LEDER, DIGITALER RADIOEMPF, KLAPPTISCH SITZLEHNE, SITZ V R KLAPPBAR, FUSSGAENGERSCHUTZ, ANHAENGERK SCHWENKB, LADEBODEN VARIABLE, NETZTRENNWAND, MITTELARMLEHNE VORN, SITZE V HEIZBAR, MITTELARMLEHNE H, GENERATOR 180A, 1968CCM 90KW, SCR SYSTEM, GETRIEBE 6-GANG, PRE-CRASH SYSTEM, KOMFORT-OEFF HECKKL, L-SAEULE M EL VERRIE, GESCHW-/DISTANZREG, NOTBREMSSYS ASSIST, REIFEN 205/60 R16..V, FELGE 6.5 J X 16 ALU, S-GURT H MIT GURTSTR, CHROM-PAKET, DACHRELING, TUEGRIFFF GRUNDIERT, ABGASNORM EURO 6AP, 2-SCHICHT-UNI.

Bereifung:

1. Achse: Good Year / 205/60 R 16 Winter Profil in mm: links: 5,6 rechts: 6
2. Achse: Good Year / 205/60 R 16 Winter Profil in mm: links: 6,6 rechts: 6,6
3. Achse: Pirelli / 205/60 R 16 Sommer Profil in mm: links: 4,2 rechts: 4,3
4. Achse: Pirelli / 205/60 R 16 Sommer Profil in mm: links: 4,1 rechts: 4,2