

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10379299
vom: 08.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002394174
Besichtigt am: 07.04.2026 15:04
Berichts-Nr: 10379299
FIN: TMBJJ8NX5PY116215



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10379299
vom: 08.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	21.04.2023
Laufleistung:	72.964 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Lava-Blau Metallic
Farbe Dach:	Lava-Blau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	07.10.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	64.239 km
Restlauf bis Service:	7.400 KM

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	DAB - Digitaler Radioempfang
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dachreling, schwarz
"REAR VIEW"	Dämpfung hinten, Basis 1
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dämpfung vorn
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Doppelton-Signalhorn
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Drehstromgenerator 140 A
4 Türen	Dreipunkt-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreipunkt-Automatikgurte vord. m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
7-Gang-Automatikgetriebe	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
8 Lautsprecher (passiv)	-
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe vorn und hinten
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Heckklappe
Ablagekästen im Kofferraum	Entriegelung Hintersitz mechanisch
AM Clever	Fahrerkniefahrerairbag
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Armaturentafel Standard	Fernlichtassistent
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Feststellbremse
Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	FPK-Medium
Ausströmer	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbeleuchtung
Berganfahrassistent	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheibenwischer "AERO"
Bordwerkzeug	Heckspoiler
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Hinterachse "Standard"
	Hinterachsgewicht Ausführung 1



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10379299
vom: 08.04.2026

Höheneinstellung,manuell f.Vordersitze plus Sitzflächen-
Neigungs und Tiefeneinstellung

Infotainment Columbus w/o VC

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, manuell

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist (ohne HOD)

LED- Hauptscheinwerfer

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic

LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles
Styling

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder "PULSAR AERO", schwarz, glanzgedreht,
7J x 17" - 4 Stk.

Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide
Vordersitzlehne mit Massage- funktion

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Mit Adapter

Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent

Mit Halter

Mit Multifunktionskamera

Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-
Standanzeige

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Modul Boden hinten Ausführung 4

Navi Columbus + Web radio

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netzprogramm + Cargoelemente

Netztrennwand

Nicht Heissland

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall+

Ohne "drive select"

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anschlussgarantie

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Fußmatten

Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Ohne Head-Up Display

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Schalthebelknopf/-Griff

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Skisack

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3)

Pannens-Set

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert

Reifendruckkontrolle

Reifenlieferanten für EU Länder

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10379299
vom: 08.04.2026

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge Stoff
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlichtschaltung
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transport
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfand Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variables Ladebodenkonzept
Variant/Avant
Variante Grundausrüstung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperr elektronisch
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschdämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10379299
vom: 08.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10379299
vom: 08.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
3	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
6	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
7	Aussenspiegel Blinker links	Gebrochen	Ersetzen
8	Verkleidung B-Säule links	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Markenemblem hinten	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10379299
vom: 08.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.878,29
Summe (ohne MwSt.):				€ 4.878,29

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10379299
vom: 08.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ8NX5PY116215

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10379299
vom: 08.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10379299
vom: 08.04.2026

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

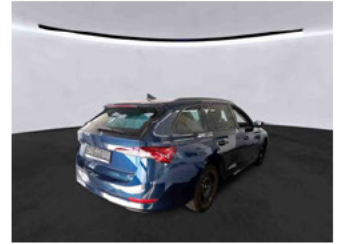

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10379299
vom: 08.04.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

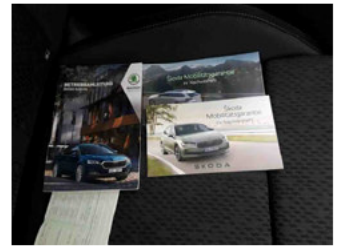

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

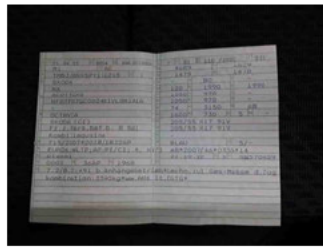

Fahrzeug - abgegebene ZB1




Zubehör - Sonderausstattung



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung

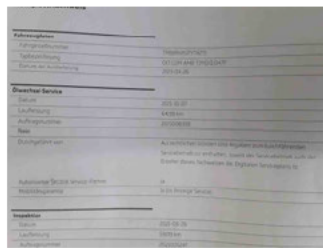


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

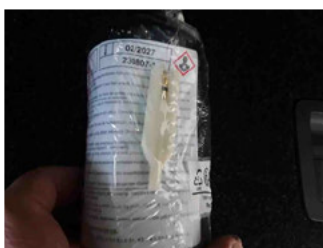

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10379299
vom: 08.04.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

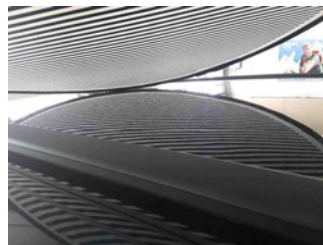

2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen



3 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

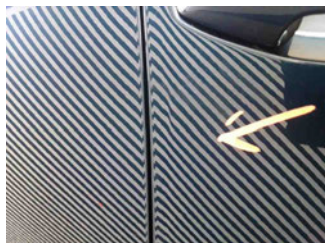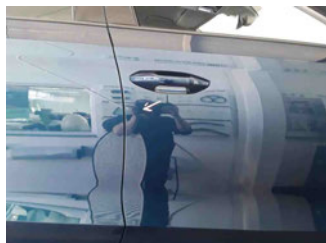

4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern







Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10379299
vom: 08.04.2026


6 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen

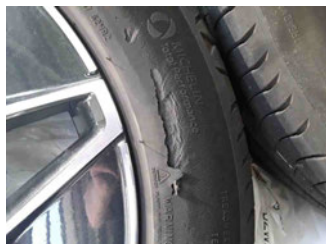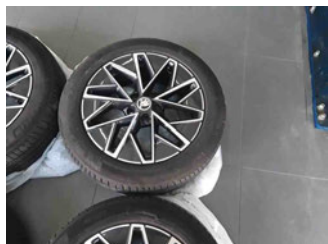

7 - Aussenspiegel Blinker links - Gebrochen - Ersetzen



8 - Verkleidung B-Säule links - Kratzer - Ersetzen

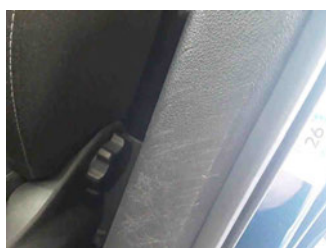

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10379299
vom: 08.04.2026

FEHLTEILE

1 - Markenemblem hinten - Fehlt - Ersetzen

