

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft : PKW BMW X1 xDrive25e
Fahrgestell-Nr. : WBA71AB0105U30165
Modellcode : XE
Erstzulassung : 06.10.2021
Tachostand : 152 541 km abgelesen
Hubraum/Leistung : 1 499 cm³ / 92,00 kW
Kraftstoffart : Benzin unverbleit

Nächste § 57a Beg. : Oktober 2026 Nr.: VAK 1846
Eigen-/Gesamtgew. : 1 745 kg / 2 330 kg
Sitzplätze : 5
Allgemeinzustand : optisch mittel
Lackart/Farbe : 2-SCHICHT-MINERAL / blau
Lackzustand : optisch mittel
Alter : 57 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
TECHNISCHE SCHÄDEN	EUR	0,00	0,00	0,00
BEREIFUNG SR	EUR	880,00	176,00	1 056,00
SEITENWAND HR	EUR	1 156,96	231,39	1 388,35
STOSSFÄNGER V	EUR	909,69	181,94	1 091,63
SEITENWAND HL	EUR	110,83	22,17	133,00
STOSSFÄNGER H	EUR	460,35	92,07	552,42
INNENRAUMSCHÄDEN	EUR	736,91	147,38	884,29
KLASSE 2 SCHÄDEN	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	4 254,74	850,95	5 105,69

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 8
 Sonderausstattung auf Seite 8

Zusammenfassung TECHNISCHE SCHÄDEN:

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Betriebsanleitung, Werkzeug, Kompressor, Reifenfüllflasche, Verbandskasten, Pannendreieck,
2 Fahrzeugschlüssel vorhanden

Technische Schäden

-Keine Schäden vorhanden

Zusammenfassung BEREIFUNG SR:

Zusammenfassung BEREIFUNG SR:

Ersatzteile-Original	:	EUR	880,00
		exkl. USt.	EUR 880,00
		+ 20% USt.	EUR 176,00
Reparaturkosten inkl. USt.		EUR	1 056,00

Schadenbeschreibung:

BEREIFUNG

-4x Sommerfelgen abgeschürft (Felgen Rep.)

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	Stk	je	Preis
* FELGEN REP. (1) FELGEN REP.	1000		1	220,00	220,00
* FELGEN REP. (1) FELGEN REP.	1000		1	220,00	220,00
* FELGEN REP. (1) FELGEN REP.	1000		1	220,00	220,00
* FELGEN REP. (1) FELGEN REP.	1000		1	220,00	220,00
					880,00

Zusammenfassung SEITENWAND HR:

Zusammenfassung SEITENWAND HR:

Arbeitslohn	: AZ 21,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	232,75
Lackmaterial	:	EUR	272,51
Lackierarbeit	: AZ 49,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	651,70

exkl. USt.	EUR	1 156,96
+ 20% USt.	EUR	231,39
Reparaturkosten inkl. USt.	EUR	1 388,35

Schadenbeschreibung:

Hauptanstoß rechte Seite hinten

Seitenwand hinten rechts unterhalb und innen abgeschürft und zerkratzt
-Tür hinten rechts zerkratzt
-Radlaufleiste hinten rechts abgeschürft

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
VERKLEIDUNG SCHWELLER R AUS-/EINBAUEN	51 71 947)	5,00	3	55,42
TUER H R AUS-/EINBAUEN	41 52 580	3,00	3	33,25
STOSSLEISTE TUER H R AB-/ANBAUEN	51 15 860	1,00	3	11,08
AUSSENGRIFF TUER H R AUS-/EINBAUEN	51 22 670	2,00	3	22,17
SCHACHTLEISTE H R A AUS-/EINBAUEN	51 22 800	1,00	3	11,08
AB-/AUFRUESTARBEITEN SEITENWAND H R LACKIEREN	51 18 725)	8,00	3	88,67
UMFASST: TOPF EINFUELLSTUTZEN AUS-/EINB				
UMFASST NICHT: VERKLEIDUNG STOSSFAENGER				
H UND VERKLEIDUNG SCHWELLER R AUS-/EINB				
EINSTIEGLEISTE H R AUS-/EINBAUEN	51 47 530	1,00	3	11,08
		21,00		232,75
21,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				232,75

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
TUER H R REP LACK STUFE III	1782		16,00	212,80	
LACKMATERIAL: 108,73					
SEITENWAND H R REP LACK STUFE III	3482		13,00	172,90	
LACKMATERIAL: 80,89					
BLENDE RADLAUF H R REPARATURLACK ST K3	3672		9,00	119,70	
LACKMATERIAL: 14,14					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			8,50	113,05	
Z VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			2,00	26,60	
P REPARATURLACKIERUNG					94,81
P MATERIAL-KONSTANTE					29,90
P AZT-MATERIAL-INDEX					38,99
P K-REPARATURLACK (K3)					101,81
P MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					7,00
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,50	6,65	
			49,00	651,70	272,51
49,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					651,70
Lackmaterial					272,51
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					924,21

Zusammenfassung STOSSFÄNGER V:

Zusammenfassung STOSSFÄNGER V:

Arbeitslohn	: AZ 13,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	144,08
Lackmaterial	:	EUR	273,51
Lackierarbeit	: AZ 37,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	492,10
		exkl. USt.	EUR 909,69
		+ 20% USt.	EUR 181,94
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 1 091,63

Schadenbeschreibung:

Hauptanstoß Front rechts

Stoßfänger vorne rechts und mittig links abgeschürft (Rep. Lackierung)
-Radlaufleiste vorne rechts abgeschürft (Rep. Lackierung)

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	KN	2,00 3	22,17
STOSSSTANGE V AB-/ANBAUEN	51 11 656	9,00 3	99,75
BLLENDE RADLAUF V R AUS-/EINBAUEN	51 71 970	2,00 3	22,17
		13,00	144,08
13,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			144,08

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
VERKLEIDUNG STOSSF V REPARATURLACK ST K3	0283		17,00	226,10	
LACKMATERIAL: 203,62					
BLLENDE RADLAUF V R REPARATURLACK ST K3	0788		9,00	119,70	
LACKMATERIAL: 15,55					
LACKMATERIAL: 14,14					
Z VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			8,50	113,05	
Z VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			2,00	26,60	
P REPARATURLACKIERUNG					94,81
P MATERIAL-KONSTANTE					29,90
P AZT-MATERIAL-INDEX					39,99
P K-REPARATURLACK (K3)					101,81
P MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					7,00
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			0,50	6,65	
			37,00	492,10	273,51
37,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					492,10
Lackmaterial					273,51
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					765,61

Zusammenfassung SEITENWAND HL:

Zusammenfassung SEITENWAND HL:

Dellenreparatur	: AZ 10,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	110,83
-----------------	--	-----	--------

Std.)

exkl. USt.	EUR	110,83
+ 20% USt.	EUR	22,17
Reparaturkosten inkl. USt.	EUR	133,00

Schadenbeschreibung:

Hauptanstoß linke Seite hinten

-Seitenwand hinten links unterhalb eingedrückt (Sanft-Instandsetzen)

Dellenreparatur

Bezeichnung	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
S SEITENWAND H L SANFT INSTANDSETZ.	3481		5,20 5	57,63
DELLE(N) : MITTEL 2-3	3481			
S 23% AW-AUFSCHLAG FÜR ALUMINIUMTEILE	3481		1,20 5	13,30
S 23% AW-AUFSCHLAG FÜR KLEBEMETHODE	3481		1,20 5	13,30
S VORBEREITUNGSZEIT PRO TEIL	3481		2,40 5	26,60
			10,00	110,83
10,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 5 (Dellenreparatur)				110,83

Zusammenfassung STOSSFÄNGER H:

Zusammenfassung STOSSFÄNGER H:

Arbeitslohn	: AZ 6,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	66,50
Lackmaterial	:	EUR	147,80
Lackierarbeit	: AZ 18,50 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	246,05
		exkl. USt.	EUR 460,35
		+ 20% USt.	EUR 92,07
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 552,42

Schadenbeschreibung:

Hauptanstoß Heck Mitte

-Stoßfänger hinten mittig an der Ladekante abgeschürft und zerkratzt (Rep. Lackierung)

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
VERKLEIDUNG STOSSFAENGER H AB-/ANBAUEN	51 12 656	6,00 3	66,50
		6,00	66,50
6,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			66,50

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
VERKLEIDUNG STOSSF H REPARATURLACK ST K3	2583		16,00	212,80	
LACKMATERIAL: 173,92					
Z VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			2,00	26,60	
Zwischensummen			18,00	239,40	

Überträge	18,00	239,40	
P AZT-MATERIAL-INDEX			38,99
P K-REPARATURLACK (K3)			101,81
P MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF			7,00
Z LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE	0,50	6,65	
	18,50	246,05	147,80
18,50 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)			246,05
Lackmaterial			147,80
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.			393,85

Zusammenfassung INNENRAUMSCHÄDEN:

Zusammenfassung INNENRAUMSCHÄDEN:

Ersatzteile-Original	:	EUR	481,99
Arbeitslohn	: AZ 23,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	254,92
		exkl. USt.	EUR 736,91
		+ 20% USt.	EUR 147,38
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 884,29

Schadenbeschreibung:

INNENRAUMSCHÄDEN

- Verkleidung Heckklappe abgeschürft (ersetzen)
- Verkleidung D-Säule oberhalb rechts abgeschürft (ersetzen)
- Verkleidung D-Säule oberhalb links abgeschürft (ersetzen)
- Verkleidung Kofferraum rechts abgeschürft (ersetzen)

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
VERKLEIDUNG HECKKL	4907	51 49 7 350 851	1	118,04	118,04
VERKL R GEPAECKRAUM	4982	51 47 7 950 156	1	152,83	152,83
VERKL D-SAEULE O L	4987	51 43 8 064 771	1	105,56	105,56
VERKL D-SAEULE O R	4988	51 43 8 064 772	1	105,56	105,56
					481,99

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
VERKLEIDUNG HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	51 49 500	4,00 3	44,33
HECKLEUCHTE A R AUS-/EINBAUEN	63 21 776	2,00 3	22,17
VERKLEIDUNG HECKABSCHLUSSBLECH AUS-/EINB	51 46 549	1,00 3	11,08
VERKLEIDUNG ABLEGEBOEDEN AUS-/EINBAUEN	51 47 601	1,00 3	11,08
VERKLDG RADHAUS H L AUS-/EINBAUEN	51 47 651)	3,00 3	33,25
VERKLDG RADHAUS H R AUS-/EINBAUEN	51 47 661)	4,00 3	44,33
VERKLEIDUNG C-/D-SAEULE L AUS-/EINBAUEN	51 47 870)	4,00 3	44,33
VERKLEIDUNG C-/D-SAEULE R AUS-/EINBAUEN	51 47 871)	4,00 3	44,33
Zwischensummen		23,00	254,92

23,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3

23,00

254,92

254,92

Zusammenfassung KLASSE 2 SCHÄDEN:

Zusammenfassung KLASSE 2 SCHÄDEN:

Schadenbeschreibung:

KLASSE 2 SCHÄDEN

- 1x Winterfelge abgeschürft
- Seitenwand hinten links innen zerkratzt
- Blende Tür hinten links zerkratzt
- Zierleiste Schwarz glänzend Fensterdichtung Tür hinten links abgeblättert
- Rücklicht aussen links zerkratzt
- Lehnenbezug hinten links verschmutzt

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

- * = Anwenderangaben aus Audatex
- Z = Arbeitszeit wurde verändert
- P = Ersatzteilpreis bzw. Lackmaterial wurde verändert
- S = Sanfte Instandsetzung

Weitere Informationen

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 07.2021, M SPORT, KAEITEMITTEL R1234YF, KLIMAAUTOMAT 2-ZONEN, SONNENSCHUTZVERGL H, CO2 UMFANG, KOMFORT ZUGANG-SYS, LICHT-PAKET, TELESERVICE, INTELLIGENTER NOTRUF, A-SPIEGEL ABBLENDEND, DAB TUNER, RADIO MEDIA, NAVIGATIONSSYST PLUS, CONNECTED DRIVE, CONNECTED DRIVE, HIFI LAUTSPR-SYSTEM, SCHEINW LED ADAPTIV, NEBELSCHEINW LED, SCHEINW-WASCHANLAGE, DACHHIMMEL ANTHRAZIT, GESCHW-REGULIERUNG, SITZBEZ LEDER DAKOTA, SPORTSITZE VORN, SITZHEIZUNG V, AKUST FUSSGAENGERSCH, SITZVERST ELEKTR MEM, LORDOSENST SITZ V, DACHREILING SHADOW, KABELLOSES LADEGER, ABLAGENPAKET, ARMAUFLAGE V, GEPAECKRAUMTRENNNETZ, BETAETIG HECKKL AUT, DIEBSTAHLWARNANLAGE, ANHAENGERKUPPL ABN, HEAD-UP DISPLAY, I-SPIEGEL ABBLENDEND, PARK DIST CONTR V/H, PARKASSISTENT, RUECKFAHRKAMERA, 1499CCM 92KW/70KW, M LEDERLENKRAD, LENKRADHEIZUNG, MULTIFUNKT-LENKRAD, 8-GANG AUTOMATIK, FUSSGAENGERSCHUTZ, RADSCHR-SICHERUNG, REIFEN 225/45 R19..V, FELGE 8 J X 19 ALU, DRIVING ASSISTANT, SHADOW-LINE GLANZ, INTERIEURL SCHWARZ, PANORAMADACH ELEKTR, INDIV HOCHGL SHADOW, AERODYNAMIK-PAKET, ALLRAD, EU SPEZIFISCH, REIFENDRUCKKONTROLLE, MONT-TEILE AUSGEBAUT, 2-SCHICHT-MINERAL.

Bereifung:

1. Achse: Goodyear / 225/45 R 19 Sommer Profil in mm: links: 6,3 rechts: 7,0
2. Achse: Goodyear / 225/45 R 19 Sommer Profil in mm: links: 7,0 rechts: 7,0