



PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Gutachten

Betreff

[REDACTED]

Auftrag durch

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Besichtigungsdatum / Ort

22.05.2026

Fahrzeug-Identnummer

WDC2923241A120519

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Gutachten

Betreff	[REDACTED]
Auftrag durch	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Besichtigungsdatum / Ort	22.05.2026
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	GLE 350 d 4MATIC Coupé
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1313 EQV 00097
Fahrzeug-Identnummer	WDC2923241A120519
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	10.09.2018
Nächste HU	02/2028
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Nummer ZB2	EX779823
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	156.759 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	197 Metalliclack obsidianschwarz
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.987 ccm/ 190 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	6 / EURO6;ZD;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	2.275
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.900
zul. Nutzlast (kg)	625



PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Maße (L/B/H)	4918 x 2003 x 1731
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	9
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / unvollständig
Restlauf bis Service	-36 Tag(e)
Durchgeführte Wartungen	10.03.2022 bei 94.386 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar
Radstand [mm]	2.915

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 275/45 R21 110Y	Sonstige	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 315/40 R21 115Y	Sonstige	Sommerreifen auf Leichtmetall	0 / 5

Zulässigkeit Räder Nicht nachweisbar an Hauptbereifung, Achse 1 und 2.

Verkehrssicherheit Räder Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
02B	Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
058	Änderungsjahr
107	Steuercode Vertrieb
11U	Vorrüstung für Remote Online
15U	Vorrüstung für Mercedes-Benz Link
1U7	Steuercode Batterie Update (BEV/PHEV)
228	Standheizung
233	Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
235	Aktiver Park-Assistent
237	Aktiver Totwinkel- Assistent
238	Aktiver Spurhalte- Assistent
242	Beifahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
244	Sportsitze vorn
249	Innen- und Außenspiegel fahrerseitig automatisch abblendend
253	PRE-SAFE® PLUS
266	DISTRONIC Plus Querunterstützung (DTR+Q)
268	BAS PLUS
269	Aktiver Brems-Assistent mit Kreuzungsfunktion
271	PRE-SAFE® PLUS
275	Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
277	Multifunktions-Sportlenkrad
294	Kneebag
2U1	AIRPANEL
2U8	Kältemittel 1234yf
300	PRE-SAFE® Bremse
311	Cupholder temperiert
332B	Sprache Kombiinstrument - deutsch

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Code	Ausstattung
351	Mercedes-Benz Notrufsystem
357	Garmin® MAP PILOT
360	Kommunikationsmodul (UMTS) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten
367	Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
3U1	Headunit Europa/GUS-Staaten/Mongolei
413	Panorama-Schiebedach
421	9G-TRONIC
45V	Speed- und Loadindex 107Y+111Y
474	Dieselpartikelfilter
475	Reifendruckkontrolle
4U5	Verstellwegeinschränkung Beifahrersitz
4U7	Spannungseinbruchsicherung Start-Stop
500	Außenspiegel elektrisch anklappbar
501	360°-Kamera
518	Media Interface Kabel Kit
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
522	Audio 20 CD inklusive Vorrüstung für Garmin® MAP PILOT
551	Einbruch- und Diebstahlwarnanlage (EDW)
580	Klimatisierungsautomatik THERMATIC
587	Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos
628	Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus
642	LED Intelligent Light System
666	Verpackung Versandfahrzeug ohne Transportösen
6P5	Steuercode Vertrieb f. Code 475
70B	Warnweste für Fahrer
724	Vorrüstung für Dachträgersysteme
739	Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell
772	AMG Styling
808	Modelljahrcode



PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Code	Ausstattung
818	CD-Player
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
846	Trittbretter beleuchtet in Aluminium-Optik mit Gumminoppen
857	Media-Display
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
875	Scheibenwaschanlage beheizt
876	Ambientebeleuchtung
882	Innenraumabsicherung
883	Servoschließen
889	KEYLESS-GO
890	EASY-PACK Heckklappe
893	KEYLESS-GO Start-Funktion
915	Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt
927	Abgasreinigung EURO 6 Technik
969	COC-Papier EU6 - mit Zulassungsbescheinigung Teil II
B03	ECO Start-Stopp-Funktion
B09	Kältemittelverdichter mit Magnetkupplung
B24	Fernbedienung für Standheizung
B59	DYNAMIC SELECT
E16	Radsicherungssatz
E60	Chromfinnen
K11	Adaptives Bremslicht
K13	Serviceintervall 25.000 KM
L	Linkslenkung
P31	AMG Line Exterieur
P52	OrangeArt Edition Exterieur
PED	OrangeArt Edition Interieur
R01	Sommerreifen
RWF	53,3 cm (21") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design



PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Code Ausstattung

U01	Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
U08	Instrumententafel-Oberteil in Ledernachbildung ARTICO
U10	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
U13	Plakette für Sondermodell
U22	4-Wege-Lordosenstütze
U47	AMG Abrisskante
U60	Fußgängerschutz
U66	Fußmatten für Sondermodell
U77	Diesel-Abgasreinigungsanlage BlueTEC inklusive AdBlue® Behälter

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Interieur	Laderaumboden (Griff) - gebrochen / gerissen - erneuern	■■■■■	■■■■■
2	Verkleidungen/ Abdeckungen	Dachhimmel - lose - instandsetzen	■■■■■	■■■■■
3	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair	■■■■■	■■■■■
4	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - Smart Repair	■■■■■	■■■■■
5	Verkleidungen/ Abdeckungen	Fußmatten - beschädigt - erneuern	■■■■■	■■■■■
6	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - Smart Repair	■■■■■	■■■■■
7	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung	■■■■■	■■■■■
8	Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern	■■■■■	■■■■■
9	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern	■■■■■	■■■■■
10	Instrumententafel	Mittelkonsole hinten (+ Luftdüse rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern	■■■■■	■■■■■
11	Verkleidungen/ Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen (Stoßfänger vorn rechts unten) - verkratzt / verschürft - erneuern	■■■■■	■■■■■
12	Rad/Reifen	Reifen hinten links - beschädigt - erneuern	■■■■■	■■■■■



PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
13	Verkleidungen/ Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste (Stossfänger vorn mitte) - verkratzt / verschürft - lackieren		
14	Karosserie	B-Säule rechts - Kratzer - lackieren		
15	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - lackieren		
16	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - lackieren		
17	Antriebsstrang	Manschette Gelenkwelle vorn rechts (ausser) - gebrochen / gerissen - erneuern		
18	elektrisches System	Batterie - defekt - erneuern		
19	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Lackmangel - lackieren		
20	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen		
21	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren		
22	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren		
23	Stossfänger vorn	Grill (gebrochen) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern		
24	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren		
25	Schweller rechts	Trittbrett - verkratzt / verschürft - erneuern		
26	elektronische Systeme	elektronische Systeme (Spiegelglas L/R ers. - lt. Werkstatt) - elektrischer Fehler - instandsetzen		
27	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren		
28	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Lackeinschlüsse + Folgeschaden) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren		
29	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - instandsetzen und lackieren		
30	Tür vorn rechts	Tür (wellig) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren		
31	Klimasystem	Klimasystem (Kondensator ersetzen - lt. Werkstatt) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen		



PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
32	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern		
33	Verkleidungen/ Abdeckungen	Teppichboden - Brandloch - erneuern		
34	Bremsanlage	Bremsanlage (Bremssättel ringsum rot lackiert) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern		
35	Rad/Reifen	Felgensatz komplett (+ Lackmängel) - verkratzt / verschürft - erneuern		
Summe (netto):				

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug		
2	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug		
3	Tür hinten links	Türkante - Kratzer - kein Abzug		
4	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug		
Summe (netto):				

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - HU Bescheinigung		
2	Multimediasystem - Multimediakabel		
3	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (Schlüsselsperrung)		
4	Interieur - Gepäcknetz (Kofferraum rechts)		
5	Unterlagen - COC Papiere		
6	Heizungssystem - Fernbedienung Standheizung		
Summe (netto):			



PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, nicht fachgerecht ausgeführt	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Heckklappe/-tür	223 µm
2	Seitenwand rechts	249 µm
3	Tür hinten rechts	996 µm
4	Tür vorne rechts	243 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Felgensatz beschädigt, Reifen HL beschädigt

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 107 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)

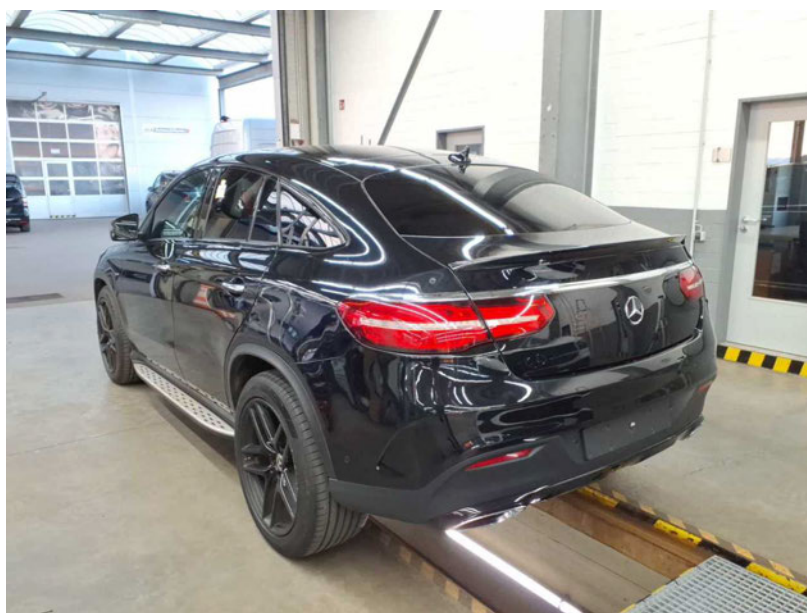


Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Abbildung 5: Innenraum

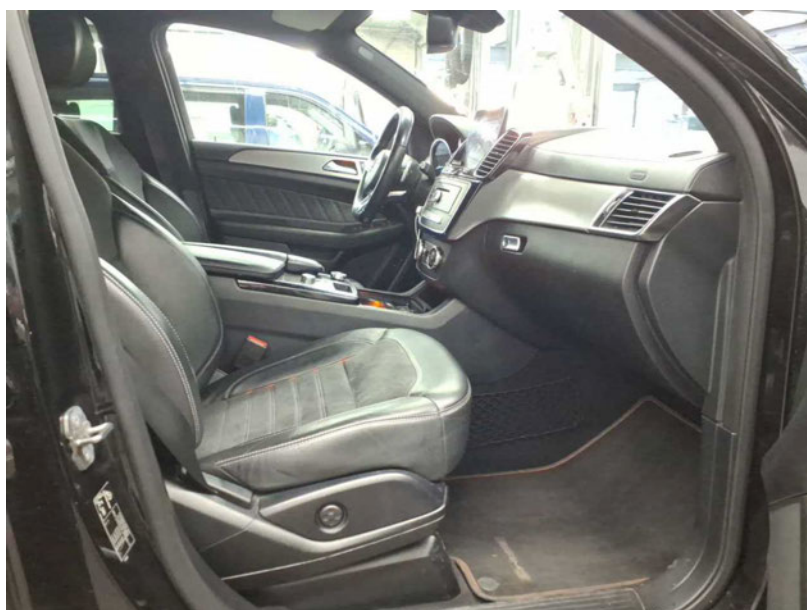


Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 13: Montierte Bereifung

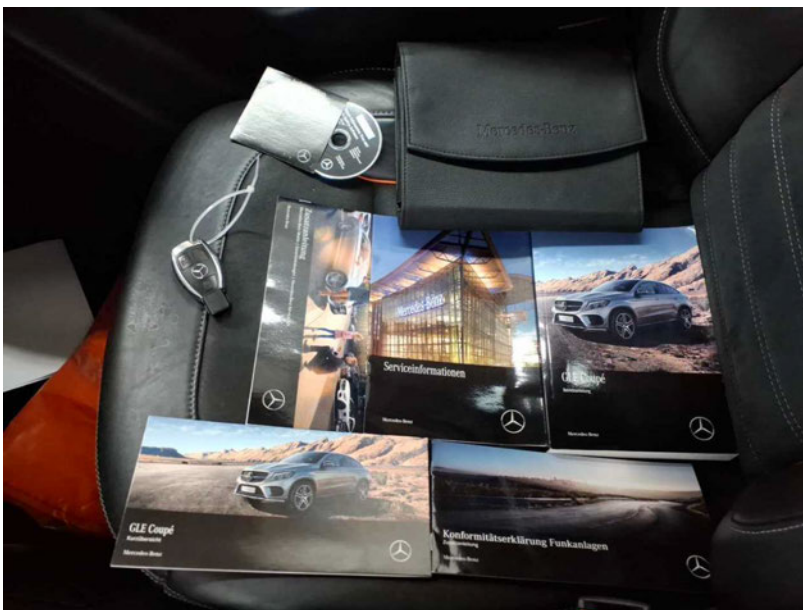


Abbildung 14: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

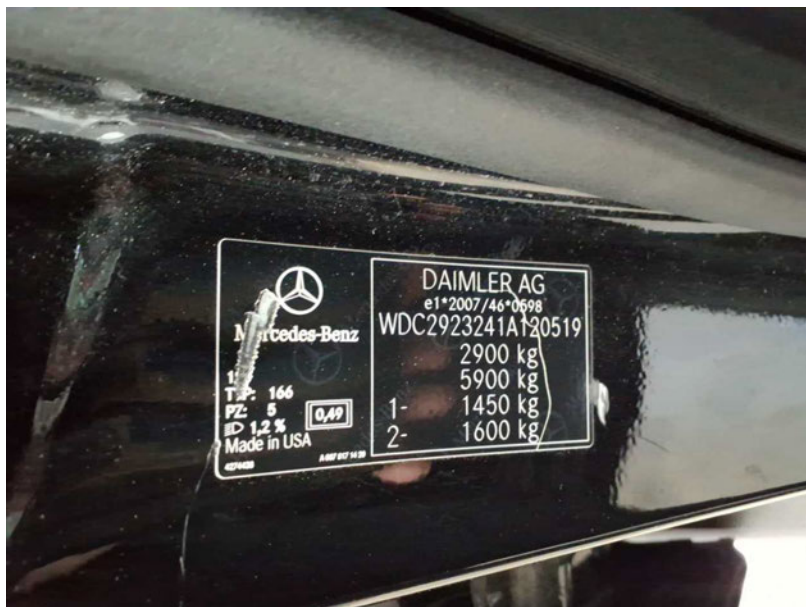


Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Zubehör

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Abbildung 17: Zubehör



Abbildung 18: Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

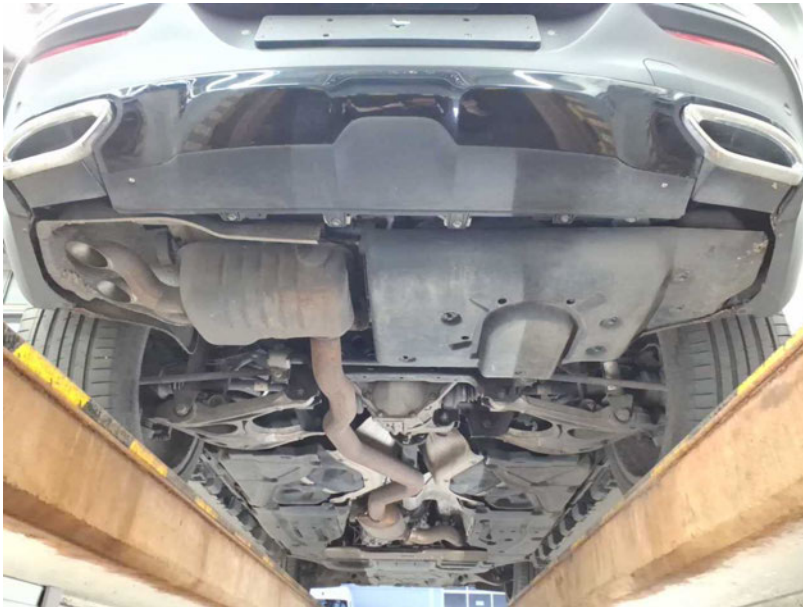


Abbildung 19: Unterboden

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Interieur: Laderaumboden (Griff) - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #1: Interieur: Laderaumboden (Griff) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - lose - instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - lose - instandsetzen




Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

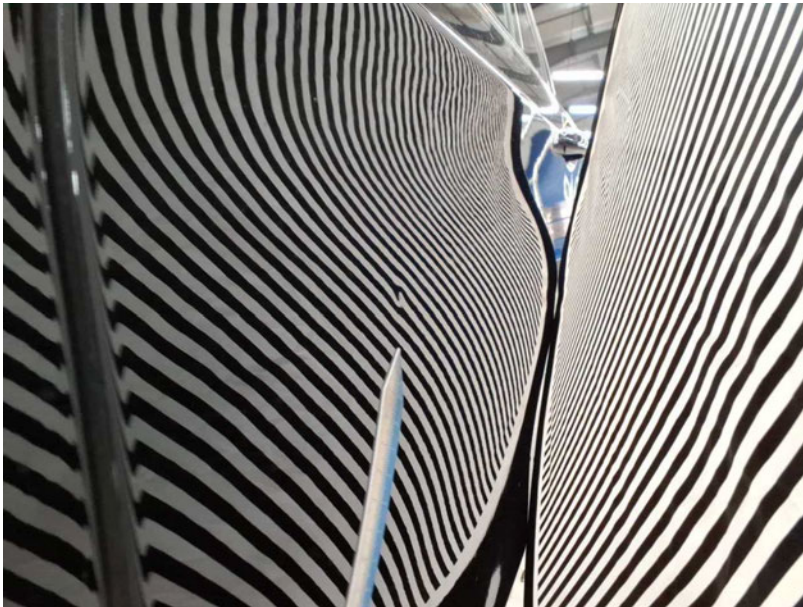

Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 45747464




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

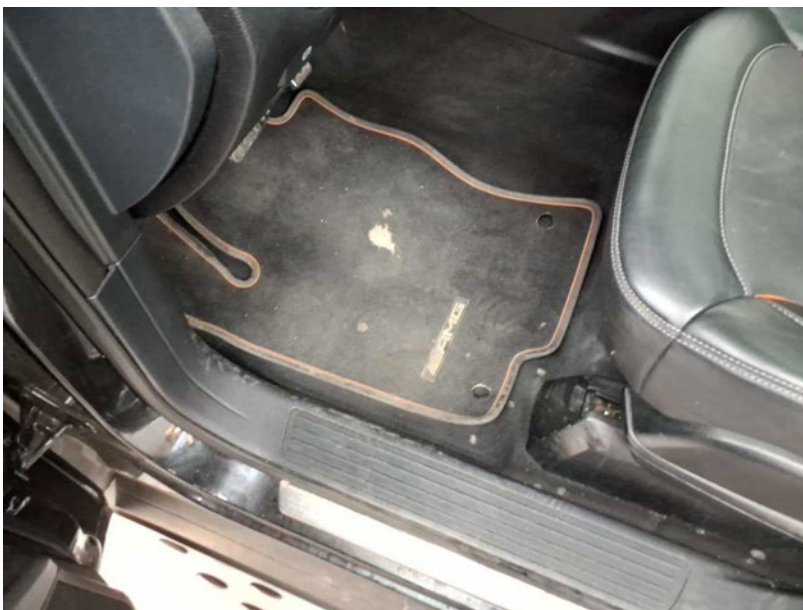

Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern

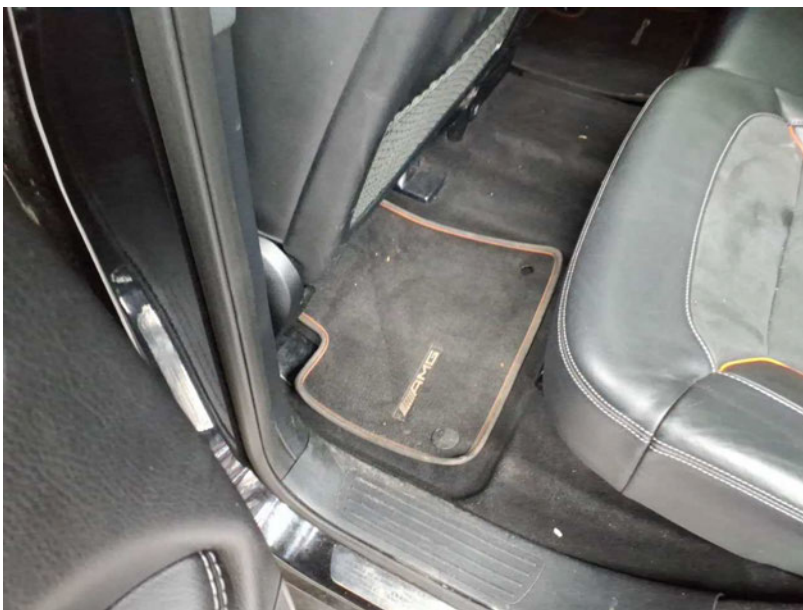

Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern




Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

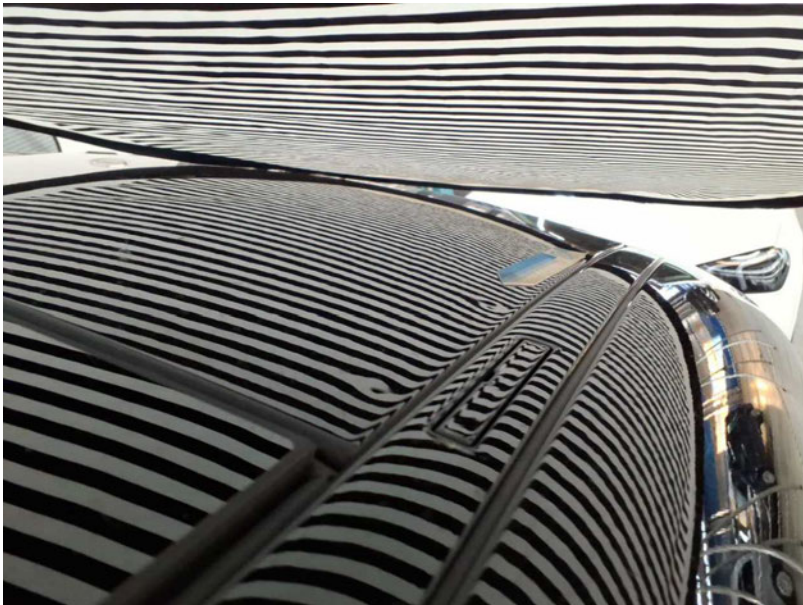

Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #8: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #9: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #10: Instrumententafel: Mittelkonsole hinten (+ Luftdüse rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #10: Instrumententafel: Mittelkonsole hinten (+ Luftdüse rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Instrumententafel: Mittelkonsole hinten (+ Luftdüse rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #11: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Stoßfänger vorn rechts unten) - verkratzt / verschürft
- erneuern



Beschädigung #11: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Stoßfänger vorn rechts unten) - verkratzt / verschürft
- erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen hinten links - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Stoßfänger vorn mitte) - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #13: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Stoßfänger vorn mitte) - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #13: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Stoßfänger vorn mitte) - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

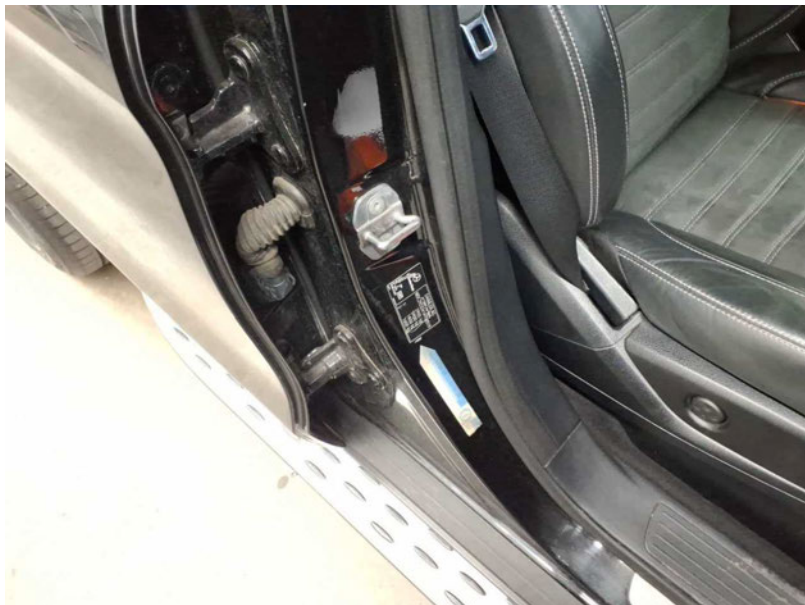

Beschädigung #14: Karosserie: B-Säule rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Karosserie: B-Säule rechts - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #14: Karosserie: B-Säule rechts - Kratzer - lackieren




Beschädigung #15: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

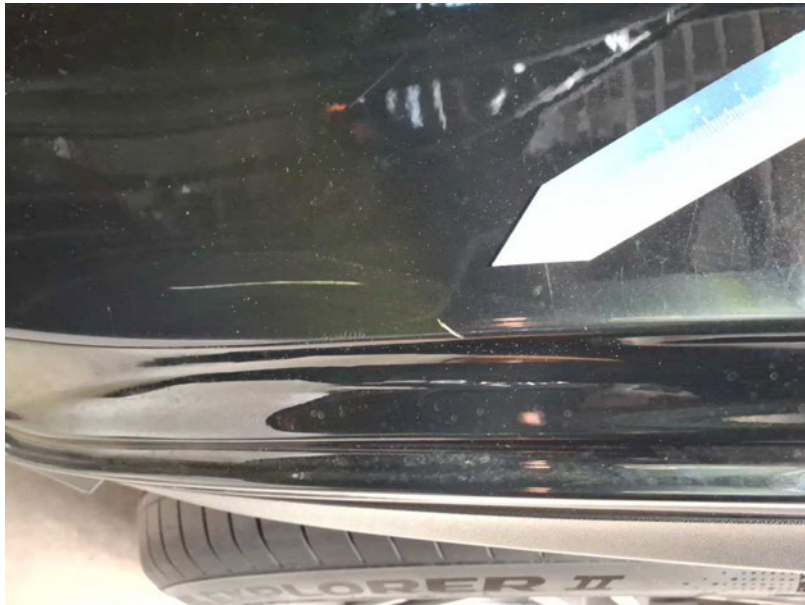

Beschädigung #15: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - lackieren

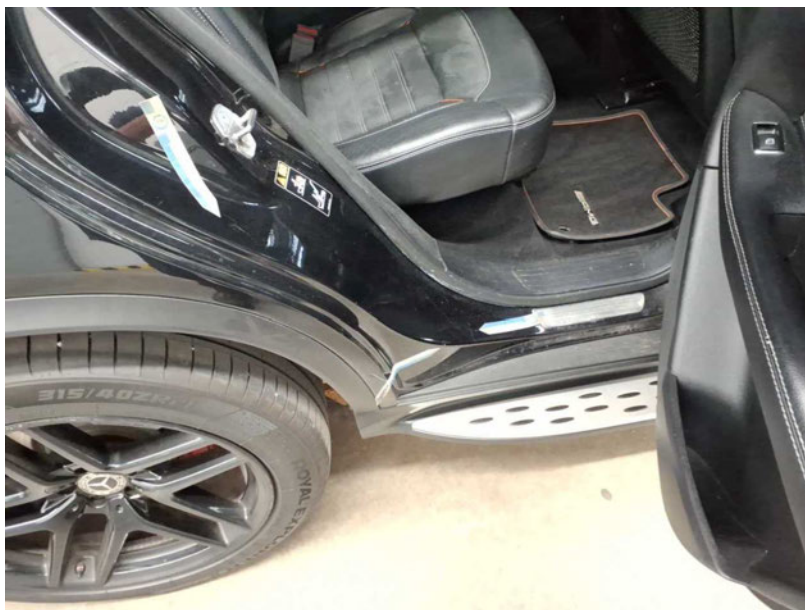

Beschädigung #16: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #16: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - lackieren

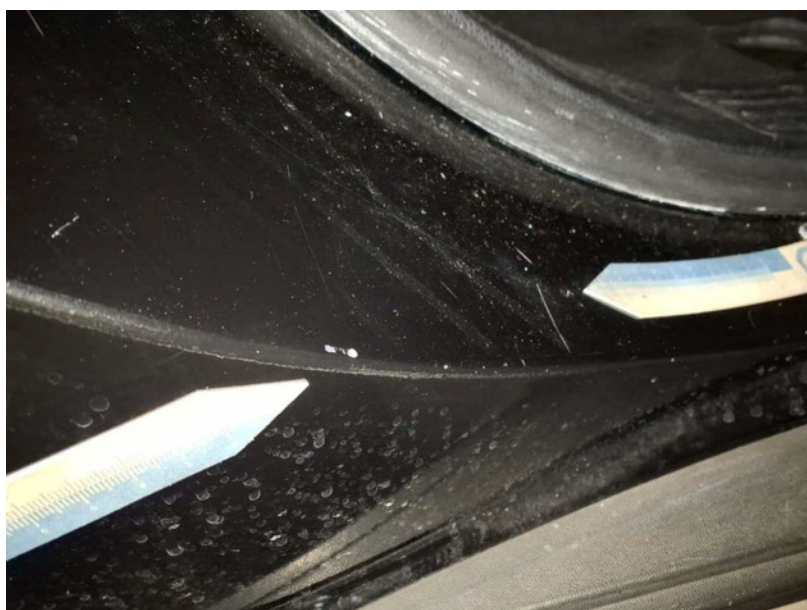

Beschädigung #16: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #17: Antriebsstrang: Manschette Gelenkwelle vorn rechts (aussen) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #17: Antriebsstrang: Manschette Gelenkwelle vorn rechts (aussen) - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

20:02 Fr., 22. Mai

Meine Anforderung - Kunde: X

XD_STPOE_20260522_170

chrome-native://pdf/link?url=content%3A%2F%2Fmedia%2Fexternal%2Fdown

Diagnosekennung	000907	Steuergerätevariante	VGSNAG3_000907
N10 - Signalerfass- und Ansteuermodul (SAM) -F-			
Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	166 901 83 06	Conti Temic	13/19 01
Software	156 902 79 00	Conti Temic	16/40 00
Boot-Software	---	---	13/23 00
Diagnosekennung	02E609	Steuergerätevariante	CBC_Rel30_02E609_Bolero_3M
Fehler	Text	Status	
B21055A	Die Starterbatterie hat eine zu geringe Kapazität. Die Betriebsbedingungen für die Komponente oder das System sind nicht erfüllt.	A+S	
	Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten
	Häufigkeitszähler	---	1
	Gesamtwegstrecke	156752km	156752km
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	0
P25567B	Der Sensor 'Kühlmittelstand' hat Funktionsstörung. Der Flüssigkeitsstand ist zu niedrig.	A+S	
	Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten
	Häufigkeitszähler	---	1
	Gesamtwegstrecke	156752km	156752km
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	0
A+S=AKTUELL und GESPEICHERT			
N72/1 - Oberes Bedienfeld (OBF) -✓-			
LIN-Master: N10 - Signalerfass- und Ansteuermodul (SAM)			
A67 - Abblendbarer Innenspiegel (AISP) -✓-			
LIN-Master: N10 - Signalerfass- und Ansteuermodul (SAM)			

Beschädigung #18: elektrisches System: Batterie - defekt - erneuern



Beschädigung #19: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Lackmangel - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #19: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Lackmangel - lackieren

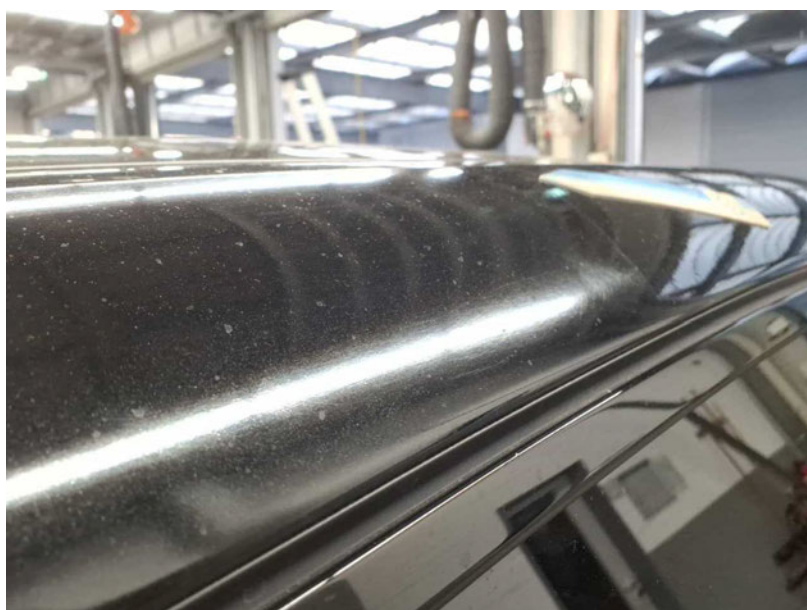

Beschädigung #19: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Lackmangel - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #19: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #20: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

PROTOKOLLNUMMER: 45747464


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #21: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

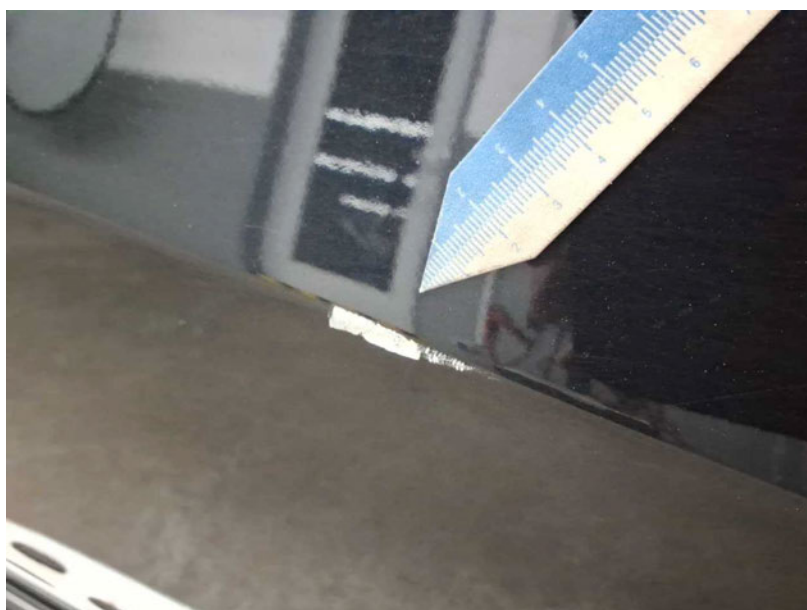

Beschädigung #21: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #22: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren

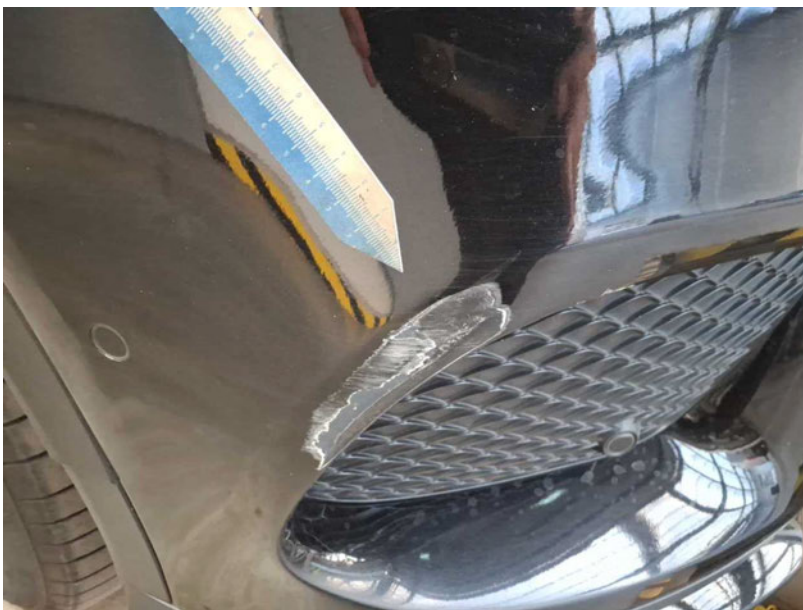

Beschädigung #22: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #23: Stossfänger vorn: Grill (gebrochen) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



Beschädigung #23: Stossfänger vorn: Grill (gebrochen) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #23: Stossfänger vorn: Grill (gebrochen) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



Beschädigung #24: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #24: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #24: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

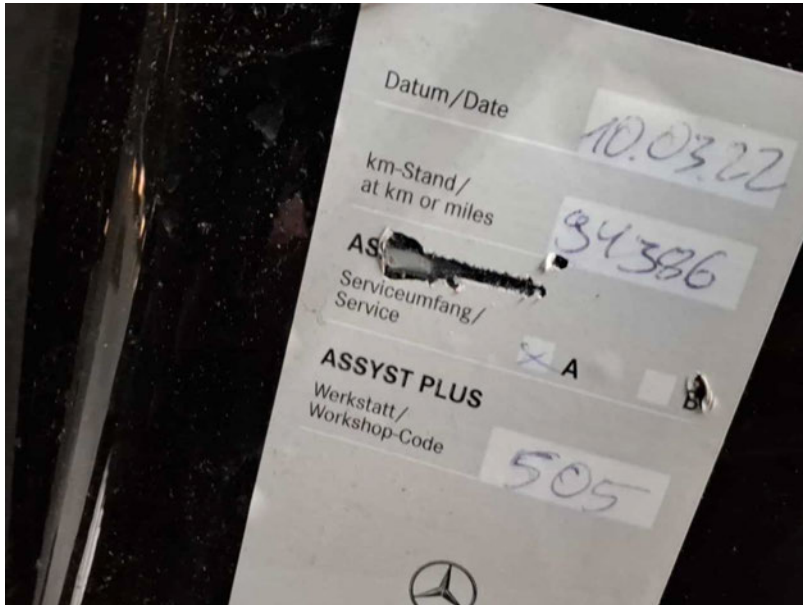

Beschädigung #24: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #25: Schweller rechts: Trittbrett - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #25: Schweller rechts: Trittbrett - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #25: Schweller rechts: Trittbrett - verkratzt / verschürft - erneuern

20:03 Fr., 22. Mai

Meine Anforderung - Kunde: X

XD_STPOE_20260522_170

chrome-native://pdf/link?url=content%3A%2F%2Fmedia%2Fexternal%2Fdown

XENTRY
Mercedes-Benz

N69/1 - Vordertür links (TSG-VL) -F-			
Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	166 901 21 03	Termin	13/40 00
Software	166 902 53 08	Termin	15/26 00
Boot-Software	---	---	09/32 00
Diagnosekennung	00040C	Steuergerätevariante	DM_AEJ15_Update_Logo_Lamp

Fehler	Text	Status
B280C15	Der Ausgang für Kontrollleuchte 'Totwinkel-Assistent' hat Funktionsstörung. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.	A+S

Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten
Häufigkeitszähler	---	1.00
Gesamtwegstrecke	156752.00km	156752.00km
Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	0.00

A+S=AKTUELL und GESPEICHERT

S22 - Schaltergruppe 'Sitzzeinstellung vorn links' (SSE-VL) -✓-			
LIN-Master: N69/1 - Vordertür links (TSG-VL)			

N69/2 - Vordertür rechts (TSG-VR) -F-			
Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	166 901 22 03	Termin	13/40 00
Software	166 902 55 08	Termin	15/26 00

Beschädigung #26: elektronische Systeme: elektronische Systeme (Spiegelglas L/R ers. - lt. Werkstatt) - elektrischer Fehler - instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

20:03 Fr., 22. Mai

Meine Anforderung - Kunde: X

XD_STPOE_20260522_170

chrome-native://pdf/link?url=content%3A%2F%2Fmedia%2Fexternal%2Fdowni

Leistungszentrum	---	1.00
Gesamtwegstrecke	156752.00km	156752.00km
Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	0.00
A+S=AKTUELL und GESPEICHERT		

S22 - Schaltergruppe 'Sitzeinstellung vorn links' (SSE-VL) -✓-

LIN-Master: N09/1 - Vordertür links (TSG-VL)

N69/2 - Vordertür rechts (TSG-VR) -F-

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	166 901 22 03	Termin	13/40 00
Software	166 902 55 08	Termin	15/26 00
Boot-Software	---	---	09/32 00

Diagnosekennung: 00040C Steuergerätevariante DM_AEJ15_Update_Logo_Lamp

Fehler	Text	Status
B280C15	Der Ausgang für Kontrollleuchte 'Totwinkel-Assistent' hat Funktionsstörung. Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.	A+S

Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten
Häufigkeitszähler	---	1.00
Gesamtwegstrecke	156752.00km	156752.00km
Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	0.00
A+S=AKTUELL und GESPEICHERT		

S23 - Schaltergruppe 'Sitzeinstellung vorn rechts' (SSE-VR) -✓-

LIN-Master: N09/2 - Vordertür rechts (TSG-VR)

N69/3 - Fondtür links (TSG-HL) -✓-

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	166 800 63 06	Termin	11/21 00

Beschädigung #26: elektronische Systeme: elektronische Systeme (Spiegelglas L/R ers. - lt. Werkstatt) - elektrischer Fehler - instandsetzen



Beschädigung #27: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #27: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #28: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Lackeinschlüsse + Folgeschaden) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

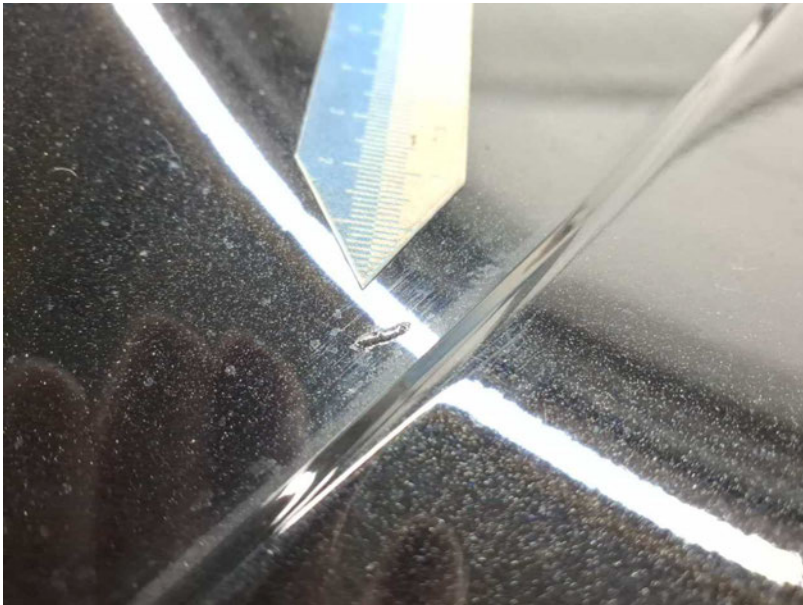

Beschädigung #28: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Lackeinschlüsse + Folgeschaden) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #28: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Lackeinschlüsse + Folgeschaden) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #29: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

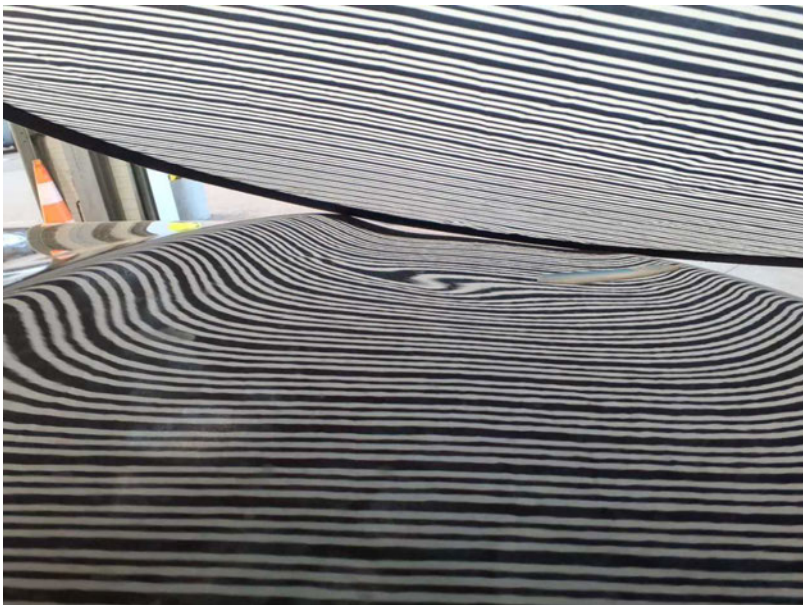


Beschädigung #29: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026

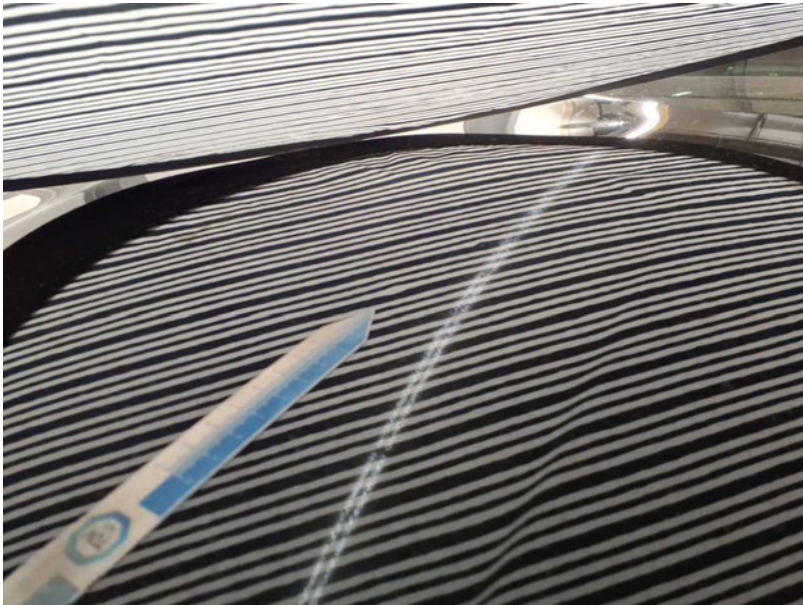

Beschädigung #29: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

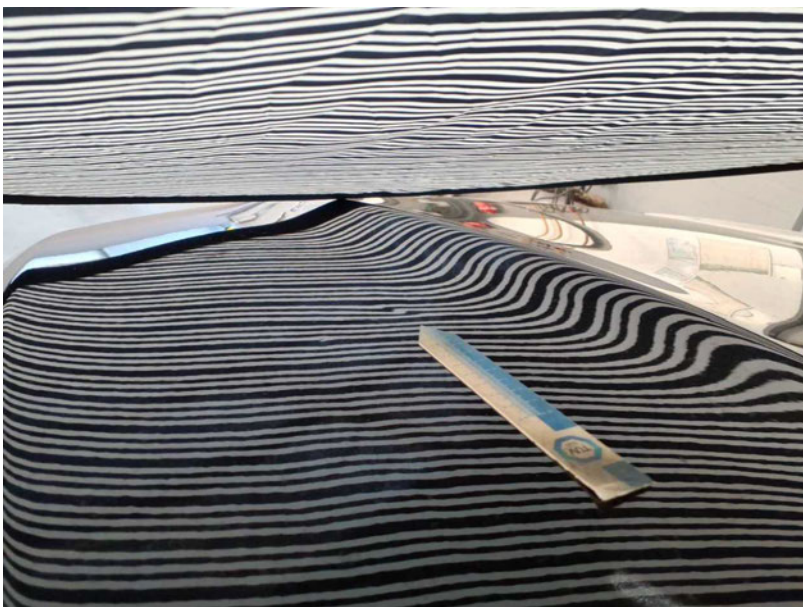

Beschädigung #29: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #30: Tür vorn rechts: Tür (wellig) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #30: Tür vorn rechts: Tür (wellig) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #30: Tür vorn rechts: Tür (wellig) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

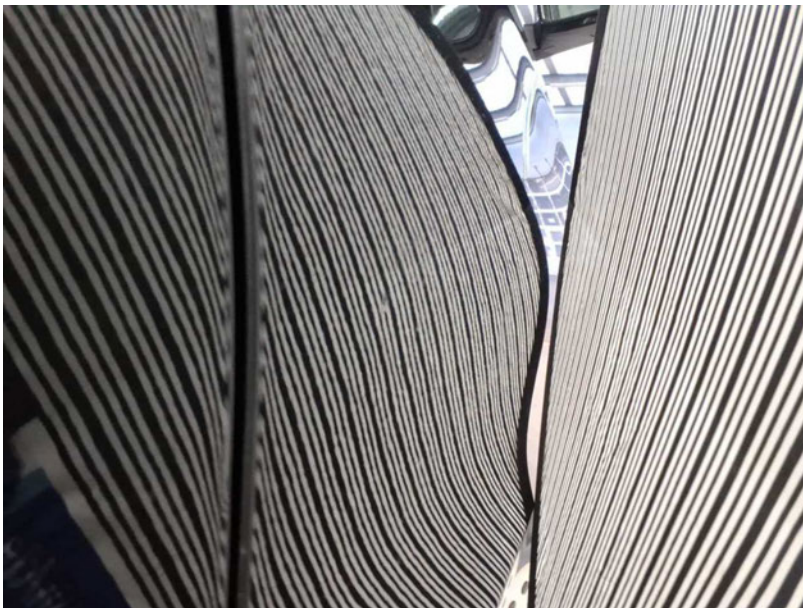

Beschädigung #30: Tür vorn rechts: Tür (wellig) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026

20:03 Fr., 22. Mai			
Meine Anforderung - Kunde: X			
XD_STPOE_20260522_170			
chrome-native://pdf/link?url=content%3A%2F%2Fmedia%2Fexternal%2Fdownl			
Boot-Software	---	---	14/31 00
Diagnosekennung	002008	Steuergerätevariante	IC166_AeJ17
N22/7 - Klimaanlage (KLA)			
Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	166 901 41 03	Continental	16/08 00
Software	166 902 26 12	Continental	17/18 00
Boot-Software	---	---	12/08 00
Diagnosekennung	004119	Steuergerätevariante	ECE_2_Zonen_25
Fehler	Text	Status	
919100	Der aktuelle Kältemittelstand liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.	A+S	
	Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten
	Häufigkeitszähler	---	1.00
	Gesamtwegstrecke	156752.00km	156752.00km
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	0.00
A+S=AKTUELL und GESPEICHERT			
A6 - Standheizung (STH)			
Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	166 506 03 00	Webasto	11/30 00
Software	166 902 77 06	Webasto	14/38 01
Boot-Software	---	---	11/11 03
Diagnosekennung	005004	Steuergerätevariante	166_MFA_Release_E10
22.05.2026 17:01:45			
Copyright 2026 Mercedes-Benz AG			
03/2026			
Auftragsnummer: 51-12580			
WDC2923241A120519 (292 324)			
Seite '6' von '8'			

Beschädigung #31: Klimasystem: Klimasystem (Kondensator ersetzen - lt. Werkstatt) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



Beschädigung #32: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #32: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #33: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden - Brandloch - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #33: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden - Brandloch - erneuern



Beschädigung #33: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden - Brandloch - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #33: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden - Brandloch - erneuern



Beschädigung #34: Bremsanlage: Bremsanlage (Bremssättel ringsum rot lackiert) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #34: Bremsanlage: Bremsanlage (Bremssättel ringsum rot lackiert) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



Beschädigung #34: Bremsanlage: Bremsanlage (Bremssättel ringsum rot lackiert) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #34: Bremsanlage: Bremsanlage (Bremssättel ringsum rot lackiert) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



Beschädigung #35: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (+ Lackmängel) - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #35: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (+ Lackmängel) - verkratzt / verschürft - erneuern

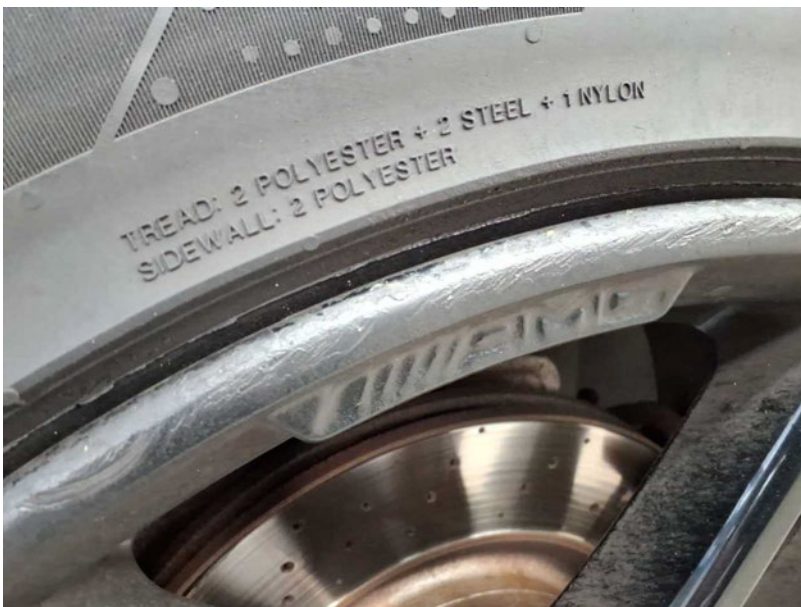

Beschädigung #35: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (+ Lackmängel) - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #35: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (+ Lackmängel) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #35: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (+ Lackmängel) - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #35: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (+ Lackmängel) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #35: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (+ Lackmängel) - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #35: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (+ Lackmängel) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #35: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (+ Lackmängel) - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #35: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (+ Lackmängel) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #35: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (+ Lackmängel) - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Beschädigung #35: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (+ Lackmängel) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #35: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (+ Lackmängel) - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #35: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (+ Lackmängel) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #35: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (+ Lackmängel) - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45747464




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.06.2026



Beschädigung #35: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (+ Lackmängel) - verkratzt / verschürft - erneuern

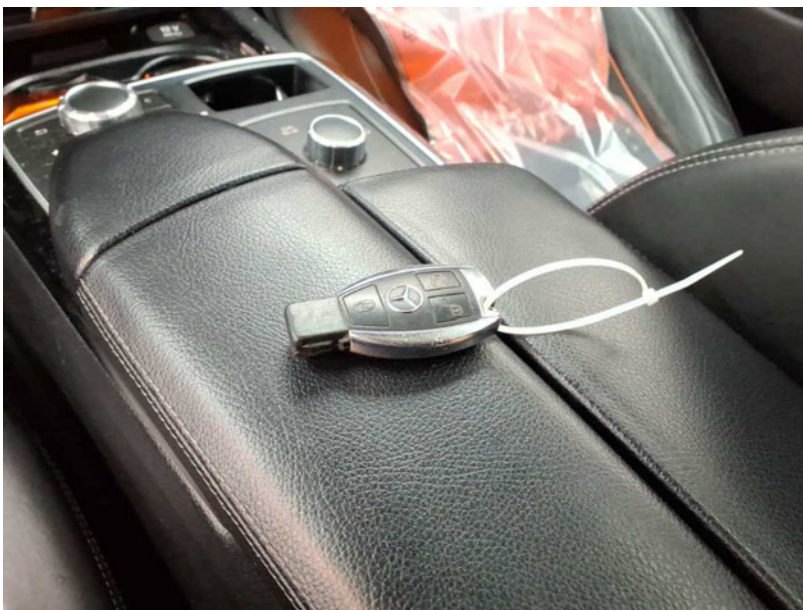

Fehlteil #3: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel (Schlüsselsperrung) - fehlt - Diagnose durchführen

PROTOKOLLNUMMER: 45747464

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.06.2026



Fehlteil #4: Interieur: Gepäcknetz (Kofferraum rechts) - fehlt - erneuern



Fehlteil #4: Interieur: Gepäcknetz (Kofferraum rechts) - fehlt - erneuern