



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46254437
Auftrags-Nr / Referenz: 20671543
Besichtigungsdatum: 30.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y RWD		
Kennzeichen	RV-SW 771E	Fahrgestellnummer	XP7YGCEJ8PB157948
Erstzulassung	29.06.2023	Laufleistung (abgelesen)	39.702 km
HSN/TSN	1480 / ABP 00002	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Perleffekt	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	90 kW / 0 ccm	Nächste HU	06/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä...	Restlauf bis Service	-16 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.456 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52096179	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	4mm / 4mm	i.O.
2	255/45 R19 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	3mm / 3mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang



Bezeichnung
Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: 19-Zoll Felgen Gemini
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschlüsse, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Tür hinten links	Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Lackmangel - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (Schlüsselkarte)
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Ravensburg
Parkstraße 52
88212 Ravensburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Ravensburg
Parkstraße 52
88212 Ravensburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

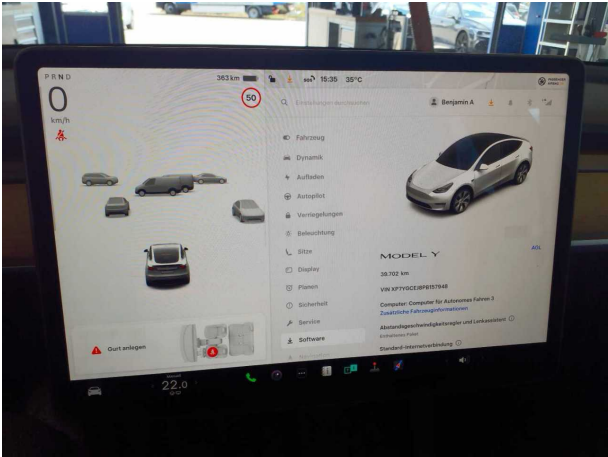


Abbildung 9: Kombiinstrument

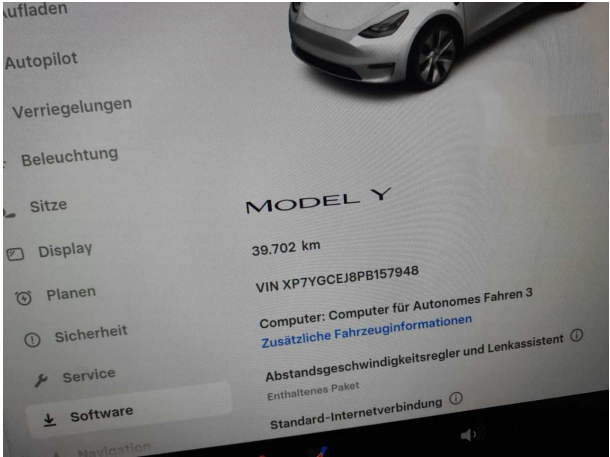


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

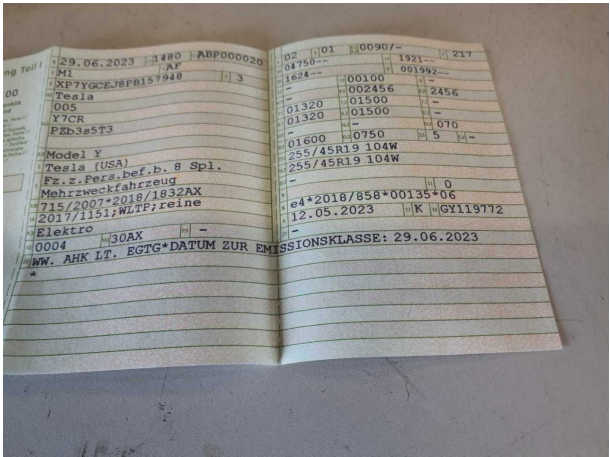


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Ravensburg
Parkstraße 52
88212 Ravensburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

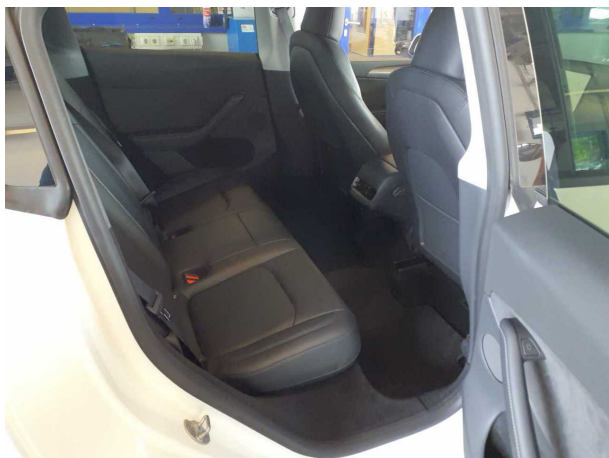


Abbildung 13: Innenraum hinten

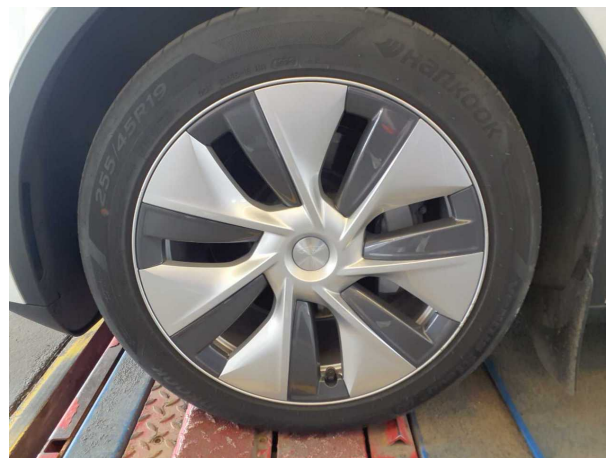


Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges

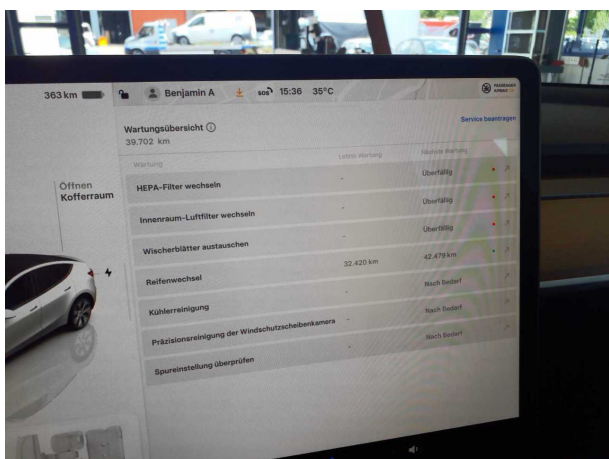


Abbildung 17: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Ravensburg
Parkstraße 52
88212 Ravensburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

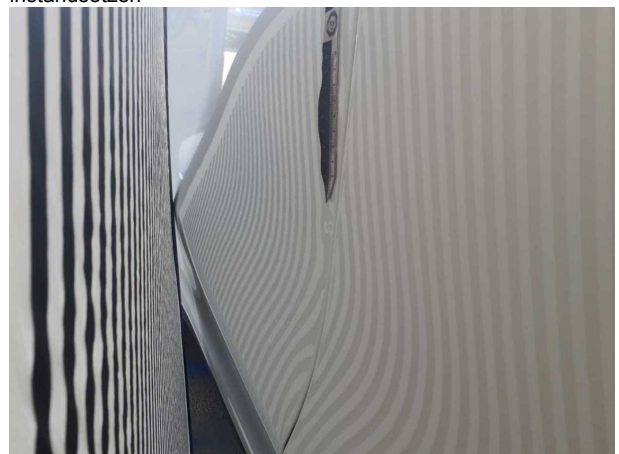

Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Ravensburg
Parkstraße 52
88212 Ravensburg


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

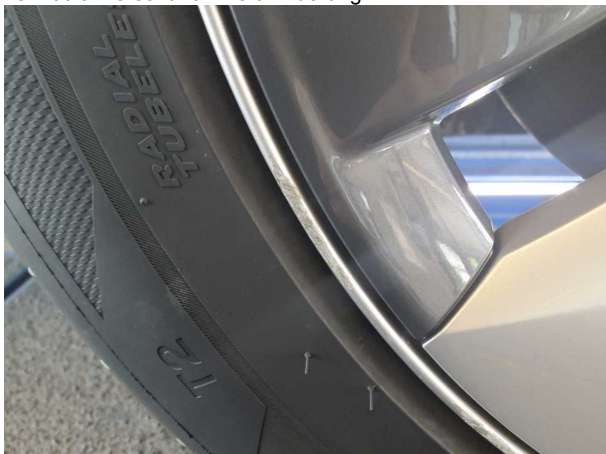


Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

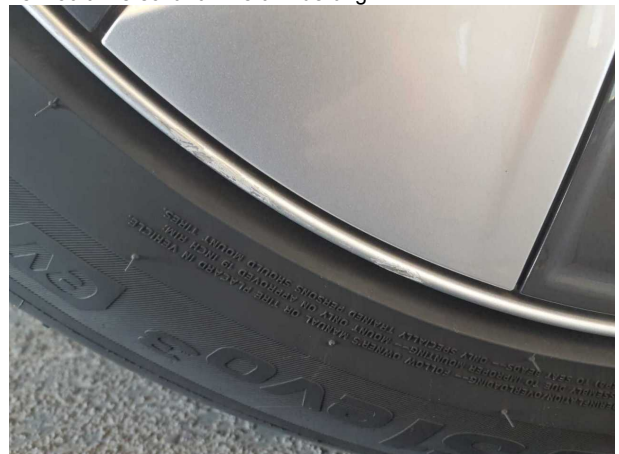

Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Ravensburg
Parkstraße 52
88212 Ravensburg


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair

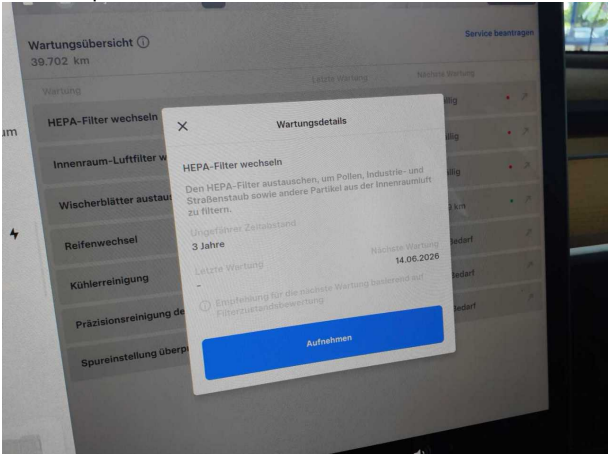

Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

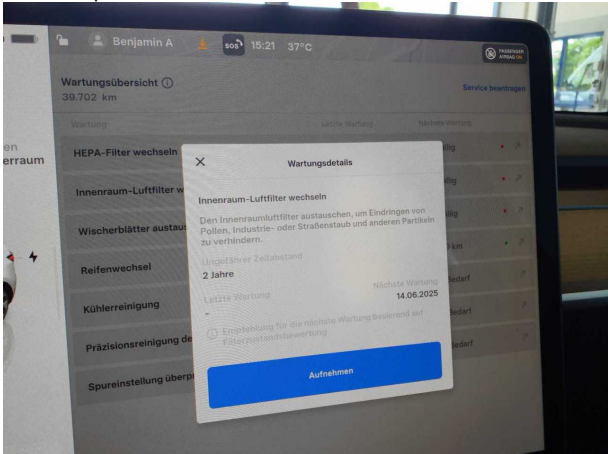

Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

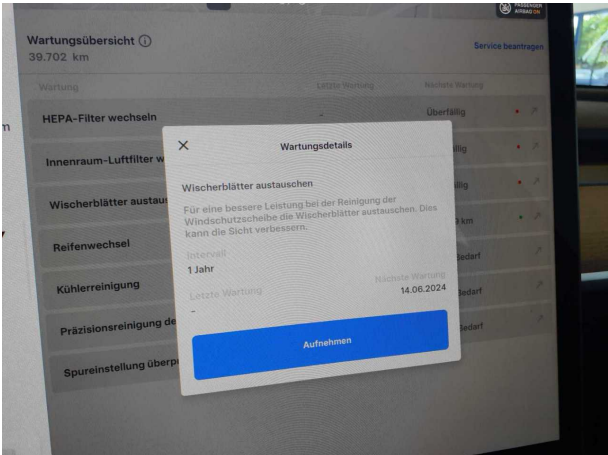

Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Ravensburg
Parkstraße 52
88212 Ravensburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

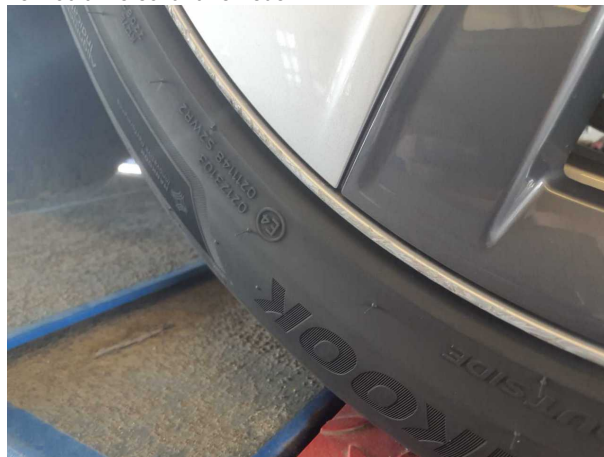

Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Ravensburg
Parkstraße 52
88212 Ravensburg


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

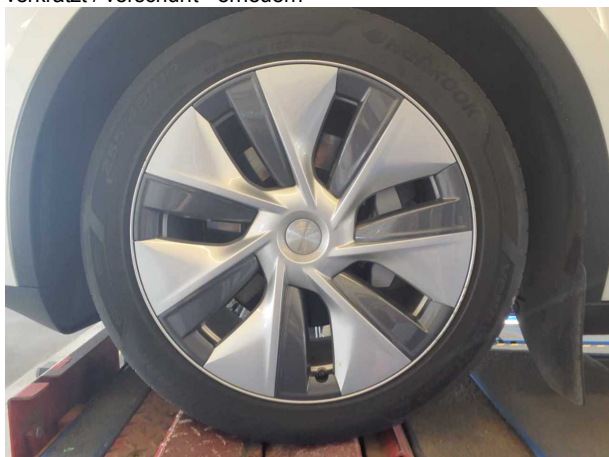

Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt... verschürft - erneuern

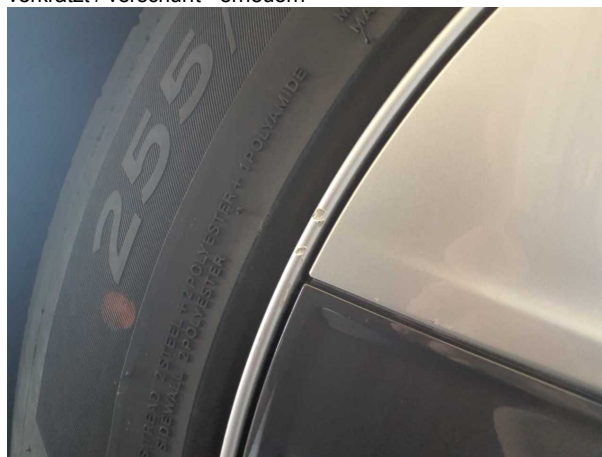

Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern

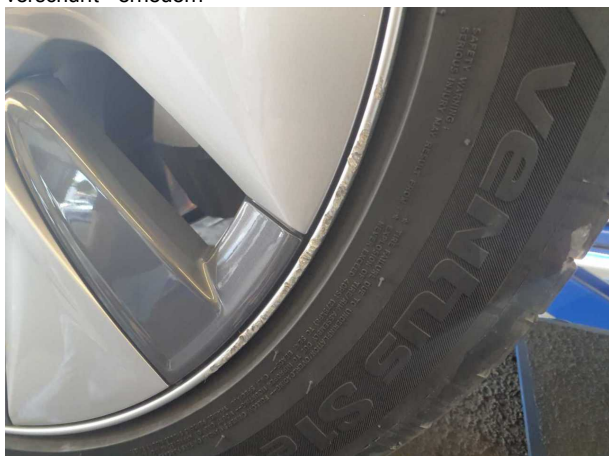

Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt... verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Ravensburg
Parkstraße 52
88212 Ravensburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #10: Tür hinten links: Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten links: Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren