

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305952
vom: 26.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002376635
Besichtigt am:	26.03.2026 13:54
Berichts-Nr:	10305952
FIN:	WVWZZZ3CZPE029492



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305952
vom: 26.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BVZ
Erstzulassungsdatum:	22.12.2022
Laufleistung:	69.269 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mangangrau Metallic
Farbe Dach:	Mangangrau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.984 ccm
Leistung:	206 kW (281 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	141 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Chromleisten an den Seitenfenstern
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachhimmel in Titanschwarz
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dachhimmel in Titanschwarz
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dachreling silber eloxiert
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dämpfung hinten
3 Kopfstützen hinten	Dämpfung vorn
4 Leichtmetallräder "Albertville" 8 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet für Instrumententafel und Türverkleidungen
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 206 kW	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Digitaler Radioempfang DAB+
Abgasendrohr seitlich, hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abgasnorm EU6 AP	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl	Doppelton-Signalhorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Drehstromgenerator 180 A
AirStop®-Reifen 245/40 R 19	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
Albertville 8 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 245/40 R 19	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Allradantrieb 4MOTION	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Alltrack	ECO-Funktion
Ambientebeleuchtung	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen
Ambientebeleuchtung 1-farbig	Einstiegsleisten vorn und hinten in Edelstahl
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronische Differenzialsperre XDS
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. IQ.LIGHT	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Außen-Sound Standard	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 28 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fernentriegelung für Heckklappe
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschedämmend
Berganfahr- und Bergabfahrassistent	Fußgängererkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bordwerkzeug	Gepäckraumboden teilbar, ohne Staufächer in der Reserveradmulde



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305952
vom: 26.03.2026

Gepäckraumteiler-Paket	Netztrennwand
Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Nicht Heissland plus Zusatzwasserkühler
Halbleiter Restriktionen	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Normal-Lackierung
Innenspiegel automatisch abblendend	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne 2. Batterie
Kältemittel R1234yf	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kategorie 0	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersicherung	Ohne Feuerlöscher
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Garagentoröffner
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Heckspoiler
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne integriertes Mautsystem
Ladekantenschutz in Edelstahl	Ohne Kindersitz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladedose
Lederpaket "Nappa"	Ohne Ladekabel
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne Sonnenschutzrollo
LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Uhr
Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Linkslenker	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
MIB3 Steuerung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne zusätzliche Bereifung
Modellpflege KW 45	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Motorenstart Standard	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Müdigkeitserkennung	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Multifunktionskamera	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Pedale in Edelstahl gebürstet
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"
Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radio
	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
	Radstand



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305952
vom: 26.03.2026

Rechtsverkehr	Verkehrszeichenerkennung
Regensensor	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Regionscode " ECE " für Radio	Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Vordersitze elektrisch einstellbar, Fahrersitz mit Memory-Funktion und Komforteinstieg
Reifenkontrollanzeige	Vordersitze mit aktiver Klimatisierung
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit	Vordersitze mit elektrischer 12-Wege- Einstellung und aktiver Klimatisierung, Massagefunktion auf der Fahrerseite
Schalthebelknopf in Leder	Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Scheibenbremsen hinten	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Scheibenbremsen vorn	Wartungsintervallverlängerung
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	Wegfahrsperre elektronisch
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung	Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
Schriftzugsatz "Passat Alltrack"	
Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	
Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Nappa"	
Soundsystem "Harman Kardon", 10+1 Lautsprecher, 700 Watt Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sport-Komfortsitze vorn	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent	
Standard-Klimazonen	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger in Wagenfarbe mit Zierleiste in Chrom matt, Unterfahrschutz in Edelstahloptik, Chromblenden hinten	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Triebwerkunterschutz	
Türverkleidung in Lederoptik	
Typprüfland Deutschland	
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"	
Variant	
Variante " XC "	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verbundsicherheitsglas, geräuschkämmend für Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305952
vom: 26.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	1,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	1,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	1,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	1,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305952
vom: 26.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
2	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
3	Reifen hinten links	Verschlissen	Ersetzen
4	Reifen hinten rechts	Verschlissen	Ersetzen
5	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
7	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
8	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne links	Abrieb	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstieg Verkleidung hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Fußmatten	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305952
vom: 26.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 19.900,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 19.900,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	252,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	263,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	288,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	238,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	256,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	1.120,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	313,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	150,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	225,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	255,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	254,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305952
vom: 26.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE029492

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10305952
vom: 26.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung





Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

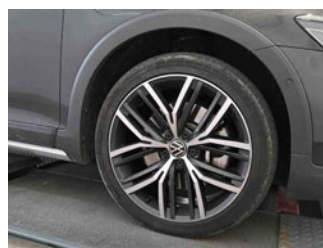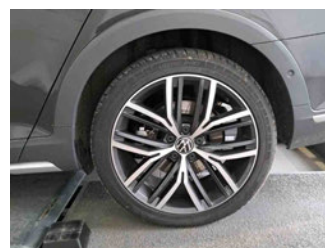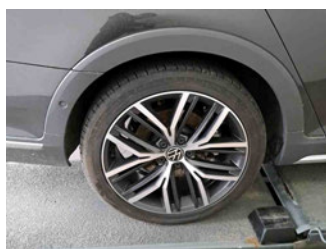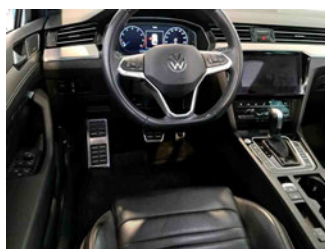Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung

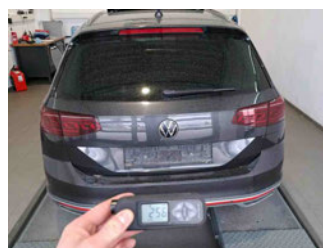

Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Reifen Verschlissen. Reifenflanke beschädigt. Akaktueller Reifen ohne AirStop. Kalkulierter Reifen mit AirStop.



2 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar



Reifen Verschlissen. Akaktueller Reifen ohne AirStop. Kalkulierter Reifen mit AirStop.



3 - Reifen hinten links - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Reifen Verschlissen. Akaktueller Reifen ohne AirStop. Kalkulierter Reifen mit AirStop.

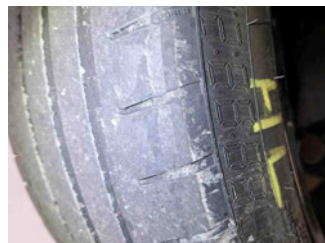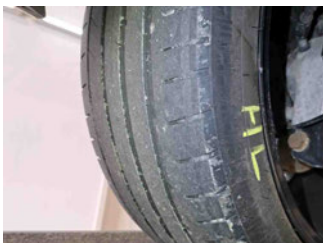

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10305952
 vom: 26.03.2026



4 - Reifen hinten rechts - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar


Reifen Verschlissen. Akktueller Reifen ohne AirStop. Kalkulierter Reifen mit AirStop.

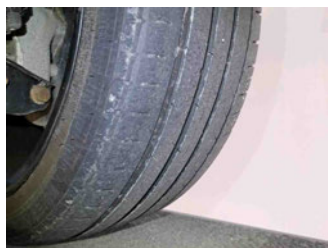


5 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

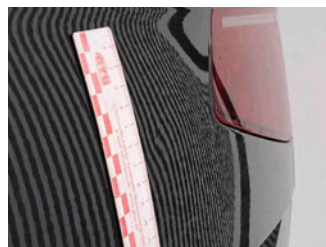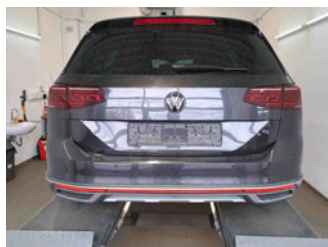

6 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen

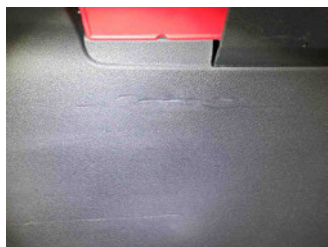



7 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

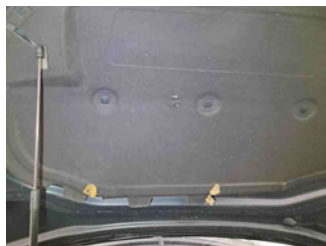

8 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

ggf. Kostenausweitung möglich. Fahrzeug stark verschmutzt.

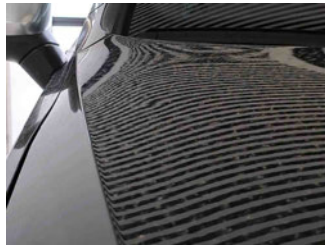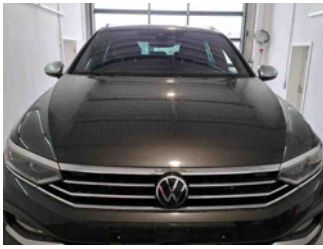


GEBRAUCHSSPUREN


1 - Stoßfängerspoiler vorne links - Abrieb - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

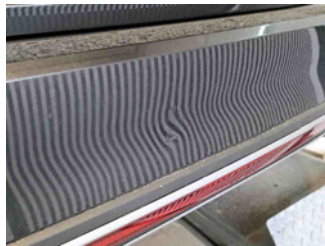

3 - Einstieg Verkleidung hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

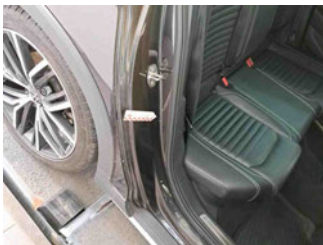

4 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

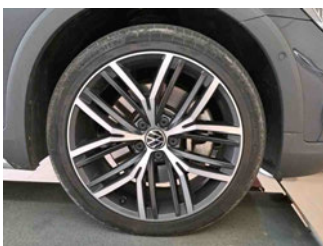

FEHLTEILE

1 - Fußmatten - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Textilfußmatten fehlen.

