

Renault

RENAULT KANGOO III RAPID (03.2021->) PROFESIONAL MOTOR 1,3 LTR. - 96 KW TCE CAJA

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VF1RFK00068296311

Coste de la reparacion

1447,41 EUR
TOTAL



Descripción

Matrícula	Fecha de matriculación	Kilometraje
2440LXJ	-	60660 km
Color	Año	Tapicería
Blanco	2021	-
Número de puertas	Numero de asientos	Generation
4	2	.
Tipo de carrocería	Desplazamiento de motor	Transmisión
Furgoneta	1332 cc	Manual
Tipo de motor	Tipo de combustible	Numero de velocidades
Combustión	Gasolina	6
Transmisión		
Tracción delantera (FWD)		

Equipamientos del vehículo

Estándar

Airbag lado del conductor	Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento del acompañante	Asiento delante izquierda regulable en altura
Asistente a la conducción: Asistente de subidas	Sistema de llamada de socorro	Asistente del freno
Batalla 2716 mm	Carrocería/estructura: Caja	Cierre centralizado con Mando a distancia
Columna de dirección (Volante) regulable en altura	Columna de dirección (Volante) regulable en longitud	consola central con Guantero
Control Opción KANGOO RAPID	Dirección asistida eléctrica.	Dispositivo de alarma para Cinturones de seguridad
Eleva lunas eléctric. delante, izquierda con Transmisor de impulsos	Guantero Cajón (Easy-Life)	steel rims 6x15
Luz de día LED	Motor 1,3 Ltr. - 96 kW TCE CAT	tire 195/65 R15 ..T
Parasoles con Espejo	Pegamento de 1 componente - SP-Kit	Programa electrónico de estabilidad (ESP, Bosch)
Puerta corredera derecha	Puertas traseras doble hoja Sin Lunas	Retrovisor exterior regulable eléctricamente
Sensor de luz y lluvia	Sistema antibloqueo (ABS)	Sistema control presión neumáticos
Sistema Start/Stop (Función)	Tabique separador del compartimento de carga (VARIO)	Tabique separador del compartimento de carga Giratorio
tapicería asientos: Tela	Tipo transmisión: Tracción delantera	

Opcional

Caja de cambios 6-marcha	Filtro partículas-Otto (GPF) (Filtro part. Otto)	Protector suelo plástico en Maletero/compartimento de carga
Reducción polución según norma gases escape Euro 6d	Rueda de repuesto	

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Sevilla SIXT

Fecha del encargo
27/03/2026

Fecha de peritación aprobada
27/03/2026

Mecánica

Incidencia de arranque motor
No

No está en condiciones de circular
No

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación	Coste neto
001	Junta de entrada de puerta / Delantero izquierdo Largo : Largo	Roto	Sustitución	100,65 EUR
	Tiempo de carrocería 0,20 h	Tiempo de pintura -	Precio del recambio 92,65 EUR	Franquicia -
	Coste de carrocería 8,00 EUR	Coste de pintura -	Coste de material -	
002	Junta de entrada de puerta / Trasero	Roto	Sustitución	100,57 EUR
	Tiempo de carrocería 0,20 h	Tiempo de pintura -	Precio del recambio 92,57 EUR	Franquicia -
	Coste de carrocería 8,00 EUR	Coste de pintura -	Coste de material -	
003	Roto / Trasero	Roto	Sustitución	67,79 EUR
	Tiempo de carrocería 0,20 h	Tiempo de pintura -	Precio del recambio 59,79 EUR	Franquicia -
	Coste de carrocería 8,00 EUR	Coste de pintura -	Coste de material -	
004	Piloto del intermitente / Derecha	Roto	Sustitución	60,60 EUR
	Tiempo de carrocería 0,20 h	Tiempo de pintura -	Precio del recambio 52,60 EUR	Franquicia -
	Coste de carrocería 8,00 EUR	Coste de pintura -	Coste de material -	
005	Piloto del intermitente / Izquierda	Roto	Sustitución	60,60 EUR

	Tiempo de carrocería 0,20 h	Tiempo de pintura -	Precio del recambio 52,60 EUR	Franquicia -	
	Coste de carrocería 8,00 EUR	Coste de pintura -	Coste de material -		
006	Aleta / Trasero Derecho		Rayado Largo : 0 - 30 mm	Reparar	141,80 EUR
	Tiempo de carrocería 0,50 h	Tiempo de pintura 2,10 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería 20,00 EUR	Coste de pintura 84,00 EUR	Coste de material 37,80 EUR		
007	Capó / -		Impacto Cantidad : 1 - 5 / Diámetro : > 2 mm	Reparar	225,60 EUR
	Tiempo de carrocería 1,00 h	Tiempo de pintura 3,20 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería 40,00 EUR	Coste de pintura 128,00 EUR	Coste de material 57,60 EUR		
008	Paragolpes / Trasero		Rayado Largo : 0 - 30 mm	Reparar	150,20 EUR
	Tiempo de carrocería 1,00 h	Tiempo de pintura 1,90 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería 40,00 EUR	Coste de pintura 76,00 EUR	Coste de material 34,20 EUR		
009	Puerta / Trasero Derecho		Defectuoso	Reparar	209,60 EUR
	Tiempo de carrocería 3,50 h	Tiempo de pintura 1,20 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería 140,00 EUR	Coste de pintura 48,00 EUR	Coste de material 21,60 EUR		
010	Rayado / Trasero		Rayado	Pintar	330,00 EUR
	Tiempo de carrocería 1,00 h	Tiempo de pintura 5,00 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería 40,00 EUR	Coste de pintura 200,00 EUR	Coste de material 90,00 EUR		

Elementos faltantes

Neumáticos

Comentarios

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera izquierda



Maletero abierto



Trasera derecha



Salpicadero desde asiento trasero



Habitáculo delantero




Delantero derecho



Cuentakilómetros




Navigation

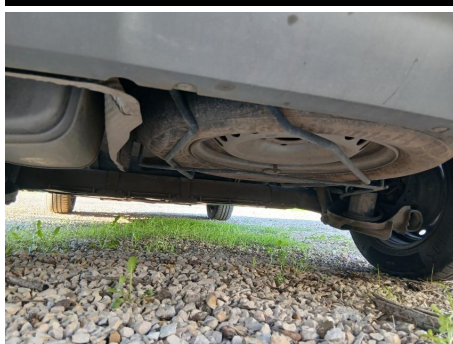

Spare Tyre



Vin

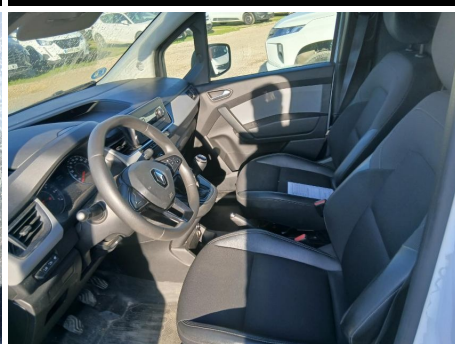

Otro



Junta de entrada de puerta / Delantero Izquierdo / Roto



Junta de entrada de puerta / Delantero Izquierdo / Roto



Junta de entrada de puerta / Trasero / Roto



Roto / Trasero / Roto



Roto / Trasero / Roto




Piloto del intermitente / Derecha / Roto



Piloto del intermitente / Izquierda / Roto



Aleta / Trasero Derecho / Rayado

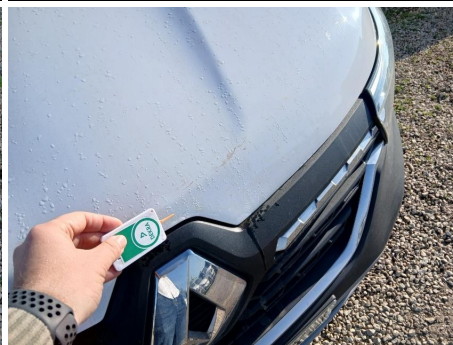

Capó / - / Impacto



Capó / - / Impacto



Paragolpes / Trasero / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Defectuoso



Rayado / Trasero / Rayado



Rayado / Trasero / Rayado



Rayado / Trasero / Rayado



Rayado / Trasero / Rayado



Rayado / Trasero / Rayado



Rayado / Trasero / Rayado