

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	5013 / AOE	FIN:	YARVBYHVKGZ171066
Aufbau:	Kasten	Fahrzeugart:	PKW (Van)
Modell:	Proace 1.5 D L1 Meister S/S (Euro 6d-Temp)	Hersteller:	Toyota
Letztzulassung:	04.08.2023	Erstzulassung:	14.09.2020
Anzahl Türen:	4	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	01.2025
Feinstaubplakette:	Grün	Emissionsgruppe:	Euro 6
Hubraum:	1.499 ccm	Leistung:	88,0 KW
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Antriebsart:	Diesel
Laufleistung abgelesen:	69782 Kilometer	Getriebeart:	manuell
		Laufleistung geschätzt:	69782 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	White	Lackart:	uni (2-Schicht)
---------------------	-------	-----------------	-----------------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	Black
----------------------------	-------

Maße und Gewichte

Zulässiges Gesamtgewicht:	2660,0 kg
Leergewicht:	1571,0 kg
Nutzlast:	1089,0 kg

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC), Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch, Außenspiegel elektr. anklappbar, Beifahrerdoppelsitz, Bordcomputer, Bremsassistent, Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer, Comfort-Paket, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC), Fahrassistenten-System: Berganfahrkontrolle (HAC), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent (BLIS), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA), Gepäck-/Laderaumleuchte, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Innenspiegel abblendbar, Karosserie/Aufbau: Kasten, Komfortsitze, Laderaumtrennwand mit Fenster, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Motor 1,5 Ltr. - 88 kW D-4D, Nebelscheinwerfer, Radstand 3275 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schiebetür Fahrgast-/Laderaum rechts, Schwellerabdeckung / -verkleidung, Seitenschutzleisten schwarz, Servolenkung elektrisch, Sicht-Paket, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzausstattung: 3-Sitzer, Stoßfänger mit Chromeinlage, Tagfahrlicht, Toyota Smart Cargo, Verglasung getönt, Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn und hinten, Navigationssystem mit Sprachsteuerung (VCS), Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/65 R 16,0 109/107 T	Goodyear	Sommerreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm
Vorderachse rechts	215/65 R 16,0 106/104 T	Michelin	Sommerreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Hinterachse links	215/65 R 16,0 109/107 T	Goodyear	Sommerreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	215/65 R 16,0 109/107 T	Goodyear	Sommerreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	195/65 R 15,0 91 T	Apollo	Winterreifen,	-	Stahlfelge	4,0 mm
2	195/65 R 15,0 91 T	Apollo	Winterreifen,	-	Stahlfelge	4,0 mm
3	195/65 R 15,0 91 T	Apollo	Winterreifen,	-	Stahlfelge	4,0 mm
4	195/65 R 15,0 91 T	Apollo	Winterreifen,	-	Stahlfelge	4,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	verschmutzt	Sichtverhältnisse:	eingeschränkt
Fahrbereitschaft:	nicht fahr- / rollfähig	Inspektion:	Dokumentation fehlt
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Zulassungsbescheinigung Teil I	vorhanden		
HU-Prüfbericht	vorhanden		
Borddokumente	fehlt		
Wartungsnachweis	fehlt		
Hauptschlüssel	unvollständig	1	

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Anbauteile	480,00 €	250,00 €
Fahrzeugheck, Heckwischer, Verkleidung Mechanik, fehlt, erneuern	60,00 €	30,00 €
Fahrzeugheck, Heckflügeltür links, Fangband, fehlt, erneuern	230,00 €	120,00 €
Fahrzeugfront, Chromblende Stoßfänger, gebrochen, erneuern	190,00 €	100,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	3.710,00 €	2.030,00 €
Innenraum, Heckflügeltürverkleidung rechts, gebrochen, erneuern	190,00 €	100,00 €
Innenraum, Heckflügeltürverkleidung links, gebrochen, erneuern	190,00 €	100,00 €
Innenraum, Laderaumverkleidung links, alle, gebrochen, erneuern	650,00 €	330,00 €
Innenraum, Laderaumverkleidung rechts, alle mit Schiebetürverkleidung, gebrochen, erneuern	650,00 €	330,00 €
Innenraum, Fußmatten, beschädigt, erneuern	100,00 €	50,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappendichtung, gerissen / eingerissen, erneuern	160,00 €	80,00 €
Fahrzeug, Trennwand Laderaum, Abdeckung, fehlt, erneuern	210,00 €	110,00 €
Innenraum, Innenraum, und Ozonbehandlung, verschmutzt, reinigen	150,00 €	150,00 €
Innenraum, Innenraum, korrodiert, instand setzen	280,00 €	140,00 €
Innenraum, Beifahrersitzbezug, gerissen / eingerissen, erneuern	980,00 €	490,00 €
Innenraum, Dachhimmel, Brandloch / -löcher, Smart Repair - Kostenerweiterung möglich	150,00 €	150,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Karosserie	6.680,00 €	3.360,00 €
rechte Seite, Radhausschale hinten rechts, deformiert, instandsetzen + lackieren	480,00 €	240,00 €
linke Seite, Radhausschale hinten links, deformiert, instandsetzen + lackieren	480,00 €	240,00 €
linke Seite, Linke Fahrzeugseite, Tür VL Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Seitenwand L Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Schweller L Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Zierleiste Seitenwand L Fehlt - Erneuern, instandsetzen + lackieren	3.970,00 €	2.000,00 €
rechte Seite, Seitenwand hinten rechts, Angestoßen/Verdellt, instandsetzen + lackieren	890,00 €	450,00 €
rechte Seite, Kotflügel vorne rechts, Delle/Kratzer, instandsetzen + lackieren	860,00 €	430,00 €

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Lackierung	6.200,00 €	3.150,00 €
Dach, Dachhaut, Deformiert/Verkratzt, instandsetzen + lackieren	1.390,00 €	700,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, lackieren	620,00 €	310,00 €
linke Seite, Türeinstieg vorne links, verkratzt, lackieren	280,00 €	140,00 €
Fahrzeugheck, Heckflügeltür links, angestoßen, instandsetzen + lackieren	780,00 €	390,00 €
Fahrzeugheck, Heckflügeltür rechts, Kratzer, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
rechte Seite, Schiebetür rechts, verschürft, instandsetzen + lackieren	1.020,00 €	500,00 €
rechte Seite, Einstieg Schiebetür rechts, eingedrückt, instandsetzen + lackieren	580,00 €	290,00 €
Innenraum, Laderaum, Decke, korrodiert, instandsetzen + lackieren	450,00 €	230,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, Delle/Kratzer, instandsetzen + lackieren	980,00 €	490,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Mechanik / Motorraum	100,00 €	100,00 €
Wartung / Prüfung, Kühlmittel, zu niedrig, prüfen - Kostenerweiterung möglich	100,00 €	100,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Allgemeinzustand	850,00 €	850,00 €
Wartung / Prüfung, Hauptuntersuchung (HU), Kein Aktueller Nachweis, prüfen - Kostenerweiterung möglich	100,00 €	100,00 €
Wartung / Prüfung, Inspektion / Service, kein Nachweis, prüfen - Kostenerweiterung möglich	200,00 €	200,00 €
Innenraum, Kombiinstrument, Motorkontrolleuchte, Fehlermeldung, prüfen - Kostenerweiterung möglich	100,00 €	100,00 €
Fahrzeugzubehör, Funkschlüssel, 1/2 Schlüssel, fehlt, erneuern	200,00 €	200,00 €
Systeme, Batterie, Startprobleme, defekt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	100,00 €	100,00 €
Fahrzeug, Fahrzeugbeschriftung, vorhanden, neutralisieren / entfernen	150,00 €	150,00 €
	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Felgen / Bereifung	150,00 €	150,00 €
Vorderachse, Reifen vorne links, Einseitig Abgefahren, erneuern	150,00 €	150,00 €

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 94 Fotos

Dokumentennummer: 1872118

Amtliches Kennzeichen:

Fahrzeugidentifikationsnummer: YARVBYHVKGZ171066



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Heckdiagonale rechts

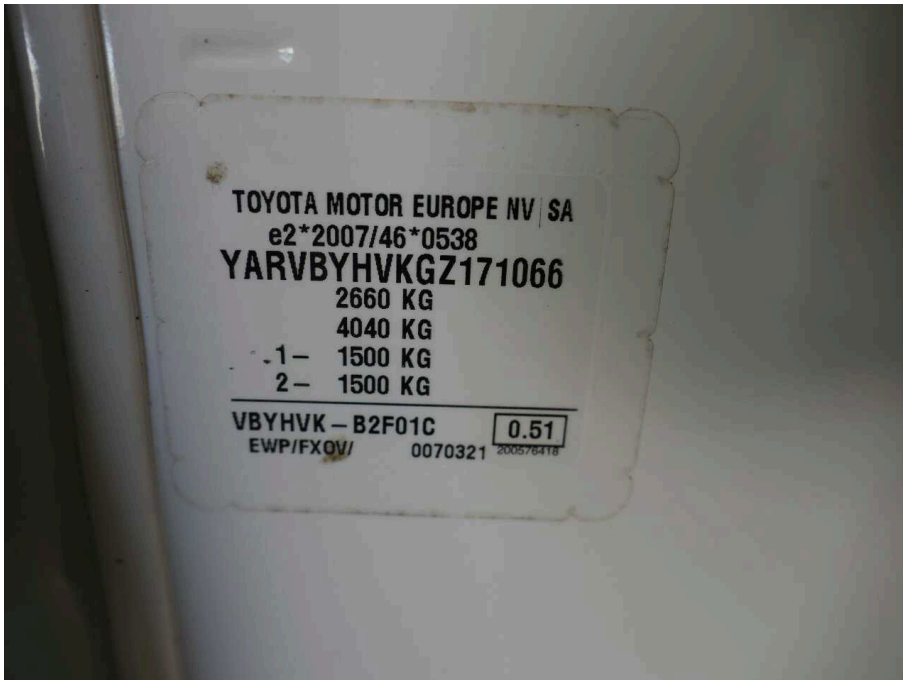


Bild 3: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 4: Tacho

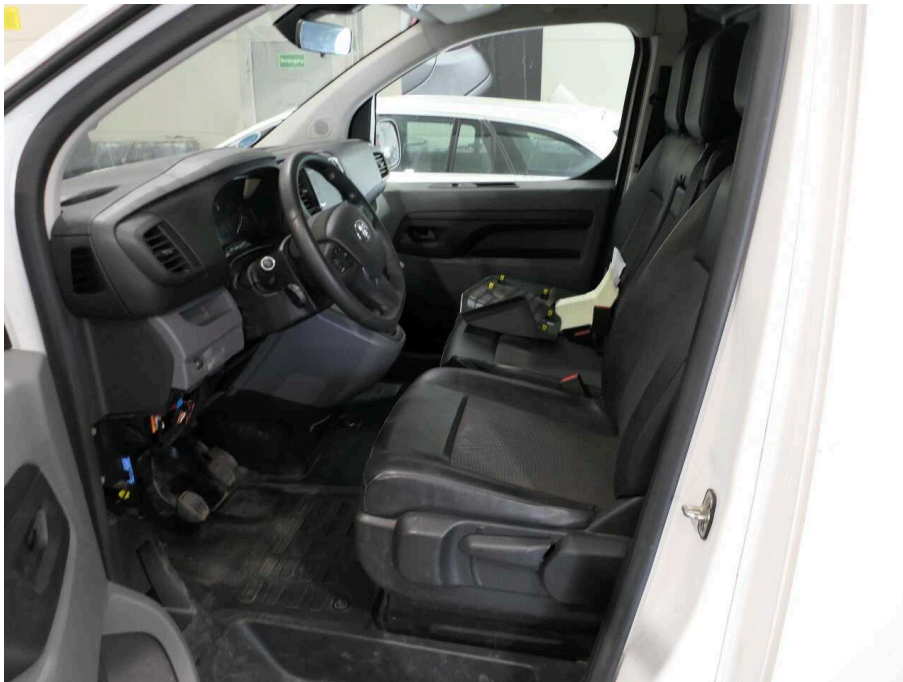


Bild 5: Innenraum vorne



Bild 6: Armaturenbrett



Bild 7: Innenraum hinten

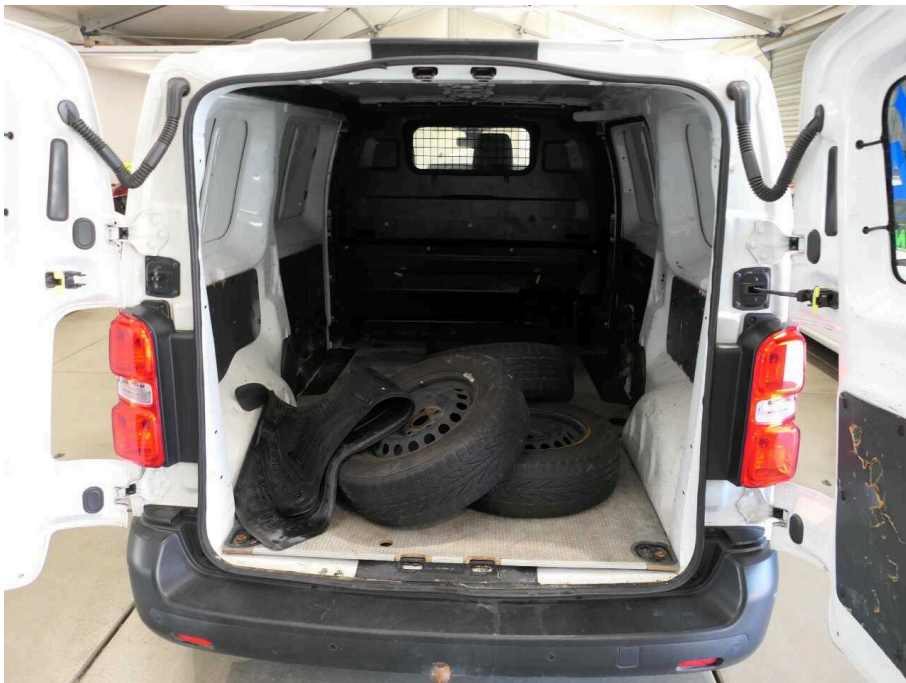


Bild 8: Kofferraum



Bild 9: Dach
Dach



Bild 10: Motorraum



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz

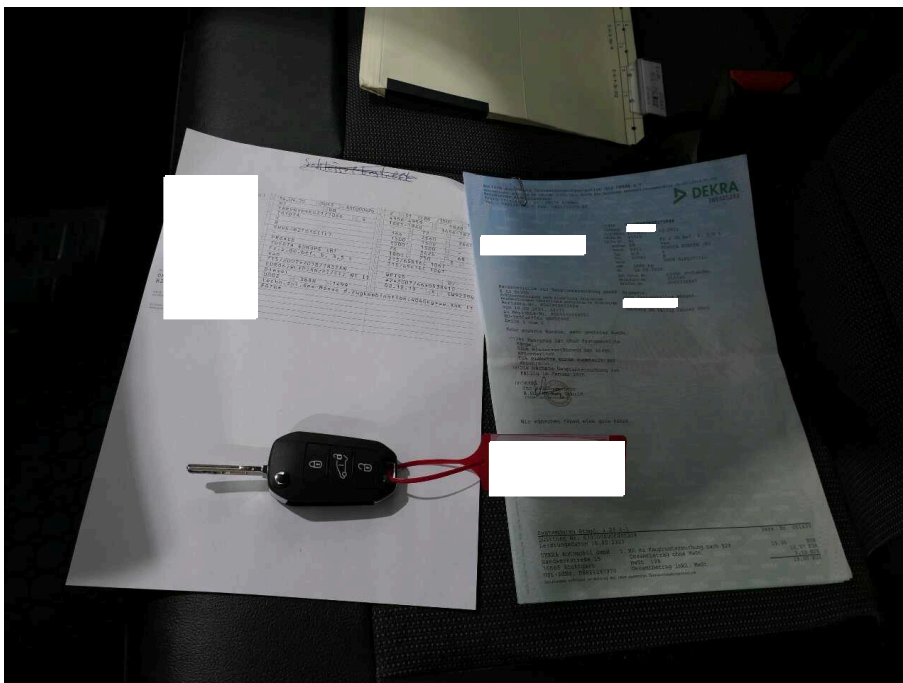


Bild 12: Schlüssel/Borddokumente



KEIN BILD
VORHANDEN

Bild 13: Servicedokumente

14.09.20	5013	AOE000426	2	01	88	/3500	160
N1	BB		4956-4959			1920	
YARVBHVKGZ171066	4		1881-1940			1656-1873	
TOYOTA					72		
V			166	2660		2660	
B			1500	1500			
YHVK-B2F01C(1L)			1500	1500			
-			76	2625		68	
PROACE			1800	750		3	
TOYOTA EUROPE (B)			215/65R16C	106T			
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t			215/65R16C	106T			
Van							
715/2007*2018/1832AN			WEISS			0/-	
EURO6;WLTP;AN;PI/CI; N1 II			e2*2007/46*0538*10				
Diesel			02.12.19	K		GW92396	
0002	36AN	1499					
techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:4040kg*ww.AHK 1E							
EGTG*							

Bild 14: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 15
Fahrzeugheck Heckwischer Verkleidung Mechanik fehlt



Bild 16
Fahrzeugheck Heckwischer Verkleidung Mechanik fehlt



Bild 17
Innenraum Heckflügeltürverkleidung rechts gebrochen



Bild 18
Innenraum Heckflügeltürverkleidung rechts gebrochen



Bild 19
Innenraum Heckflügeltürverkleidung links gebrochen



Bild 20
Innenraum Heckflügeltürverkleidung links gebrochen



Bild 21
Fahrzeugheck Heckflügeltür links Fangband fehlt

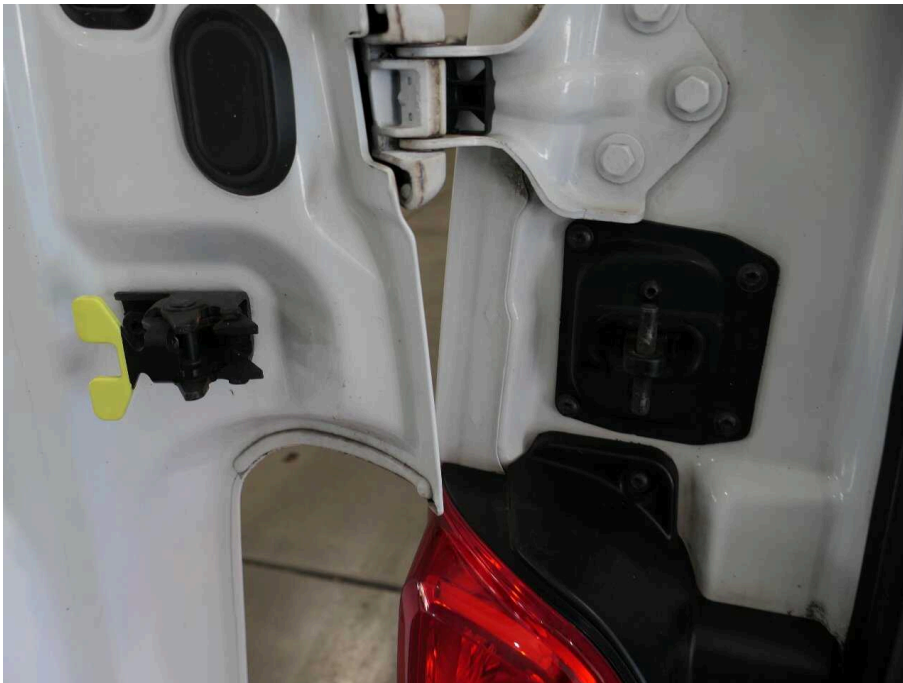


Bild 22
Fahrzeugheck Heckflügeltür links Fangband fehlt



Bild 23
Innenraum Laderaumverkleidung links alle gebrochen



Bild 24
Innenraum Laderaumverkleidung links alle gebrochen

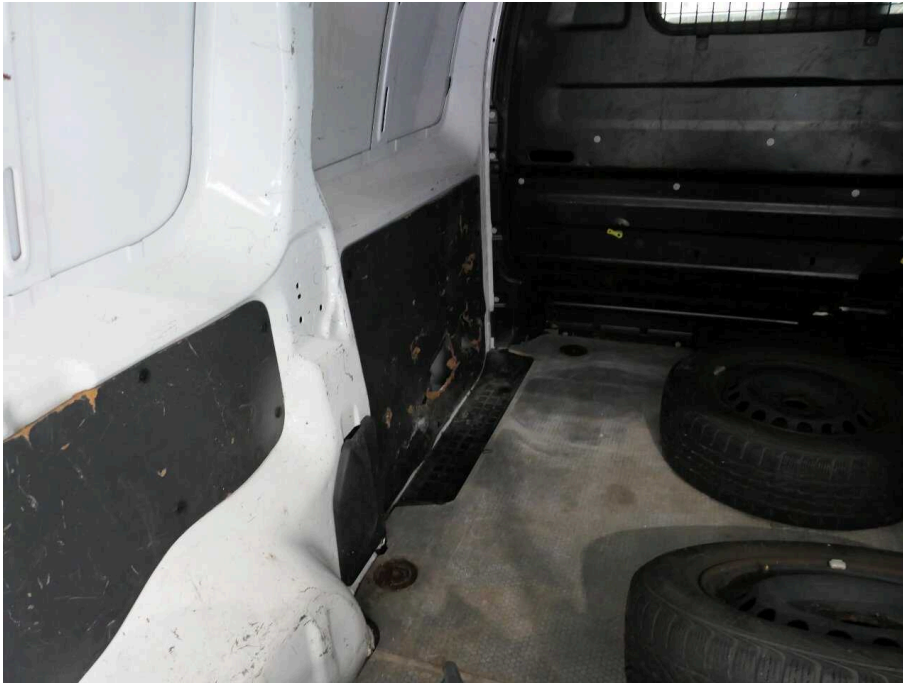


Bild 25
Innenraum Laderaumverkleidung links alle gebrochen

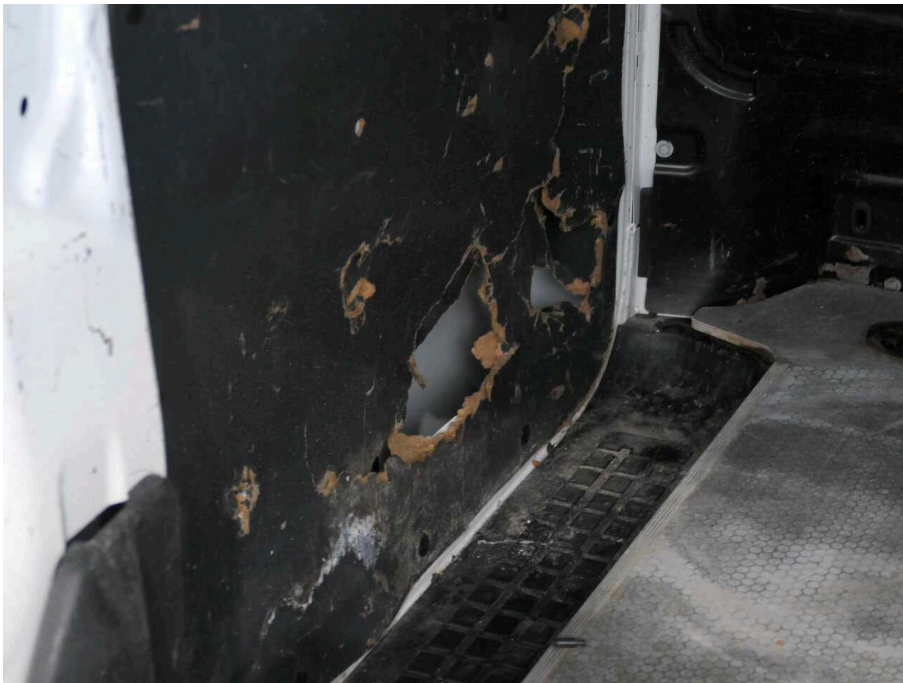


Bild 26
Innenraum Laderaumverkleidung links alle gebrochen



Bild 27
Innenraum Laderaumverkleidung rechts alle mit Schiebetürverkleidung gebrochen



Bild 28
Innenraum Laderaumverkleidung rechts alle mit Schiebetürverkleidung gebrochen



Bild 29
Innenraum Laderaumverkleidung rechts alle mit Schiebetürverkleidung gebrochen

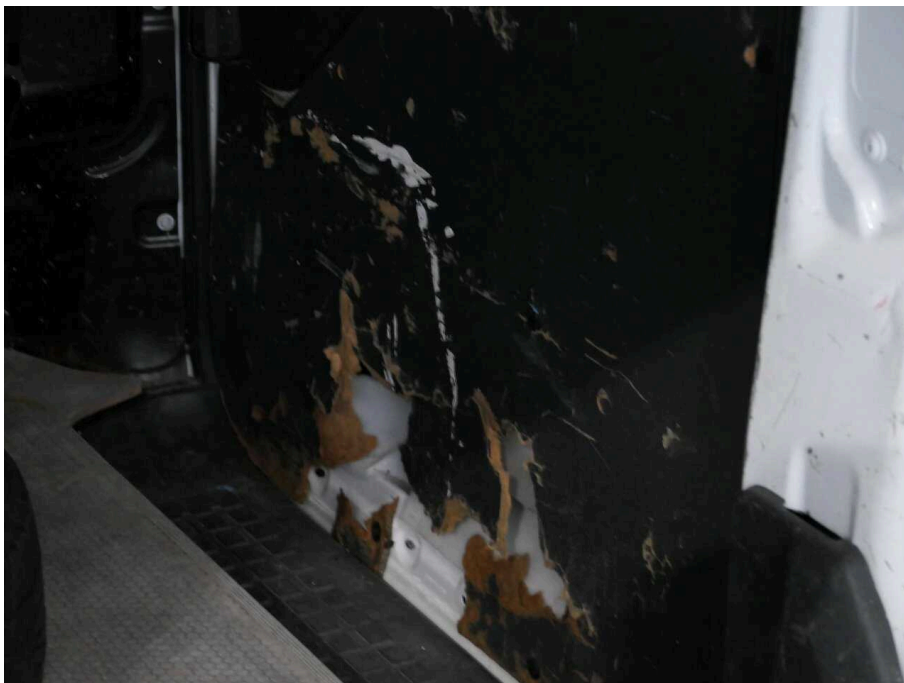


Bild 30
Innenraum Laderaumverkleidung rechts alle mit Schiebetürverkleidung gebrochen

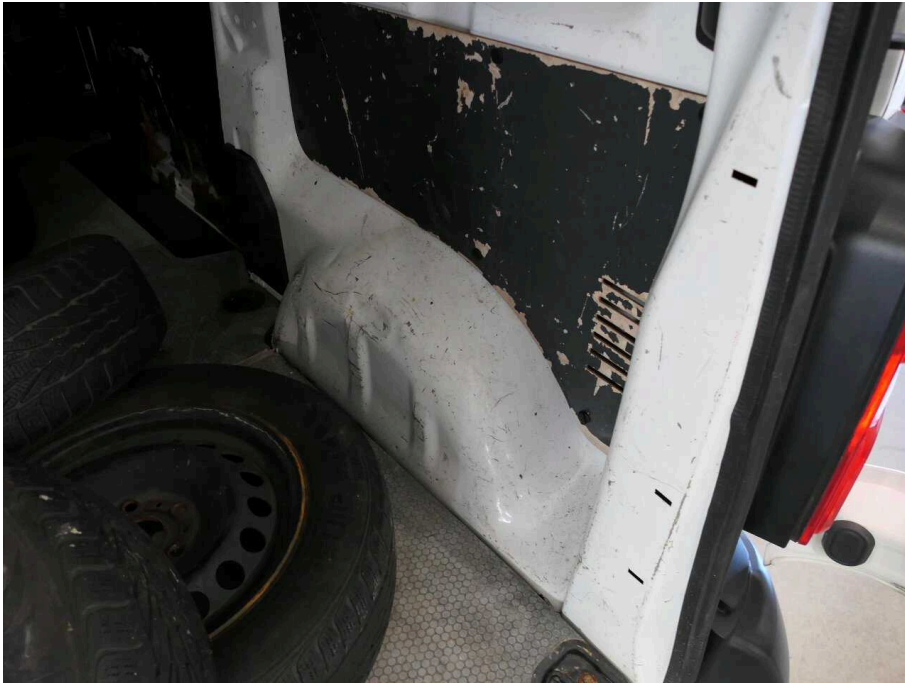


Bild 31
rechte Seite Radhausschale hinten rechts deformiert



Bild 32
rechte Seite Radhausschale hinten rechts deformiert



Bild 33
linke Seite Radhausschale hinten links deformiert



Bild 34
linke Seite Radhausschale hinten links deformiert



Bild 35
Innenraum Fußmatten beschädigt

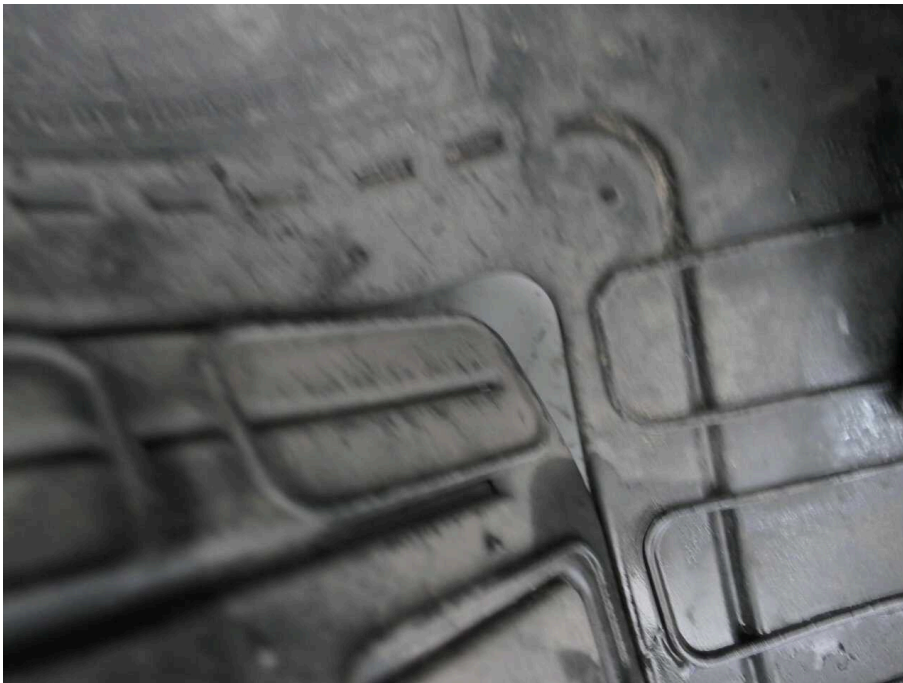


Bild 36
Innenraum Fußmatten beschädigt



Bild 37
Fahrzeugheck Heckklappendichtung gerissen / eingerissen



Bild 38
Fahrzeugheck Heckklappendichtung gerissen / eingerissen



Bild 39
Dach Dachhaut Deformiert/Verkratzt

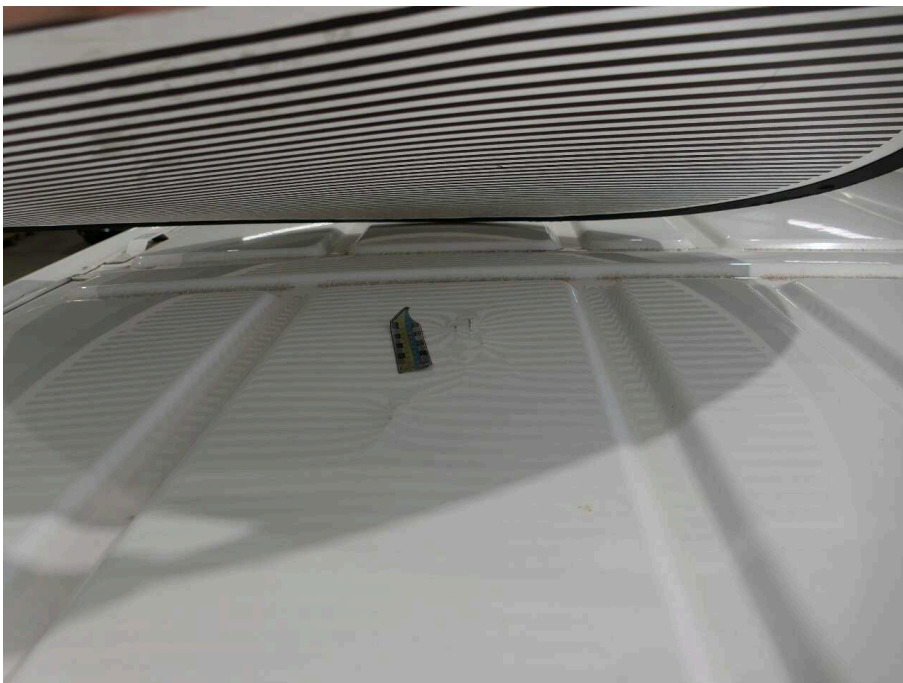


Bild 40
Dach Dachhaut Deformiert/Verkratzt



Bild 41
Dach Dachhaut Deformiert/Verkratzt

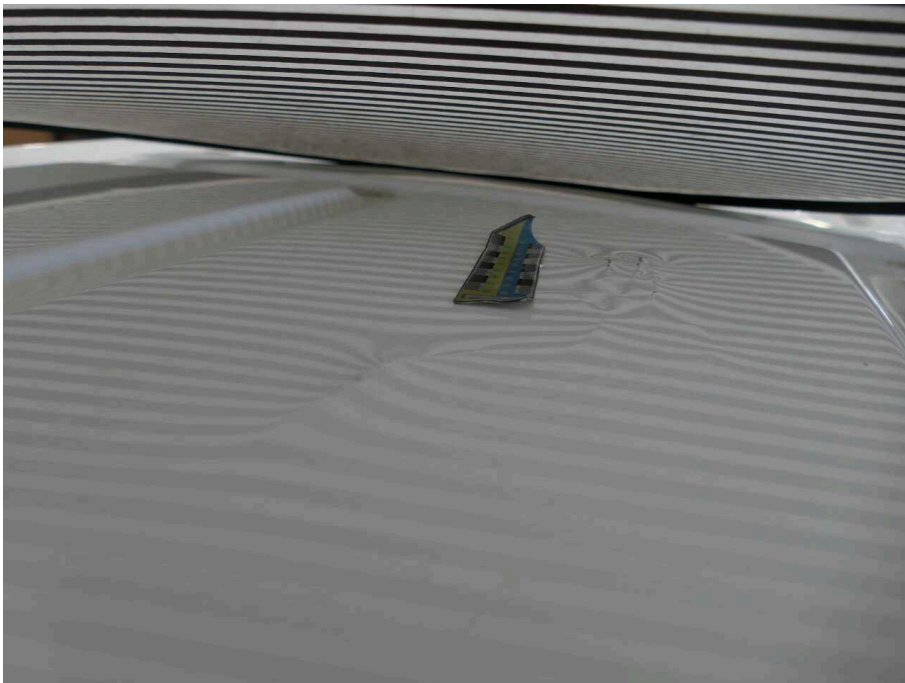


Bild 42
Dach Dachhaut Deformiert/Verkratzt

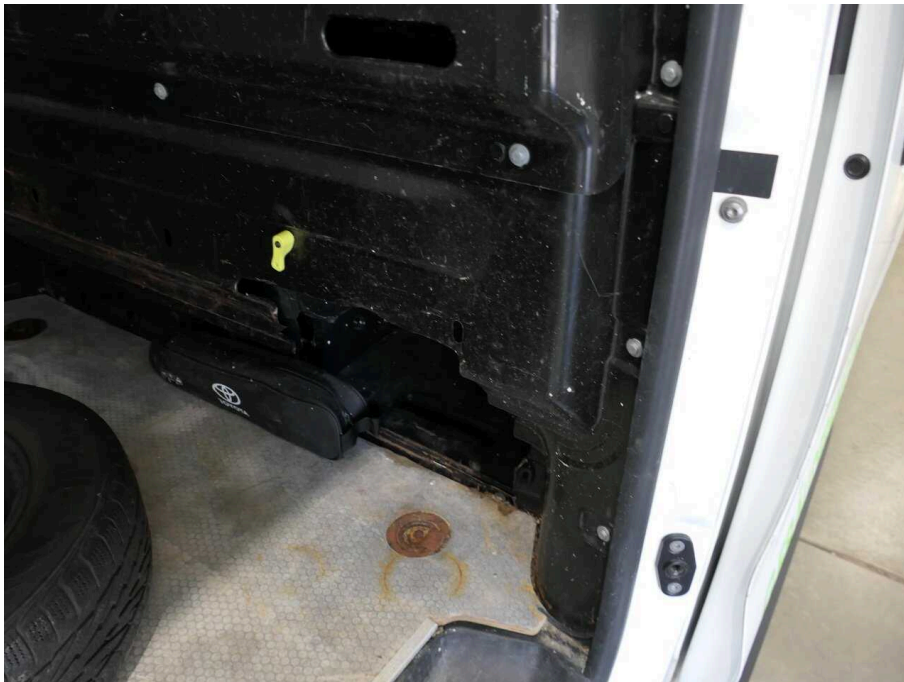


Bild 43
Fahrzeug Trennwand Laderaum Abdeckung fehlt



Bild 44
Fahrzeug Trennwand Laderaum Abdeckung fehlt



Bild 45
Wartung / Prüfung Kühlmittel zu niedrig



Bild 46
Wartung / Prüfung Kühlmittel zu niedrig



Bild 47
Innenraum Innenraum korrodiert

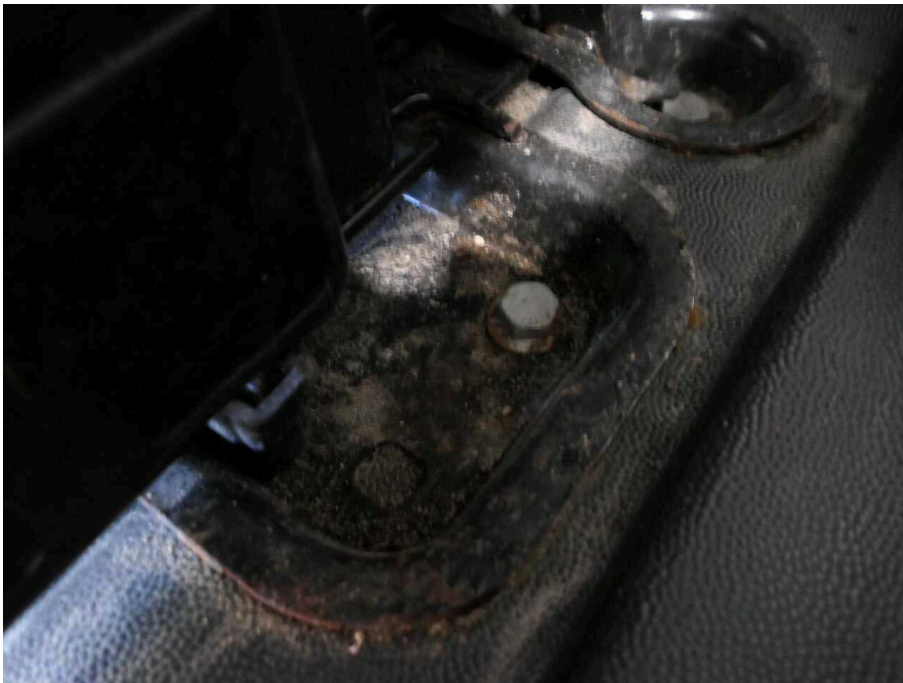


Bild 48
Innenraum Innenraum korrodiert



Bild 49
Innenraum Beifahrersitzbezug gerissen / eingerissen

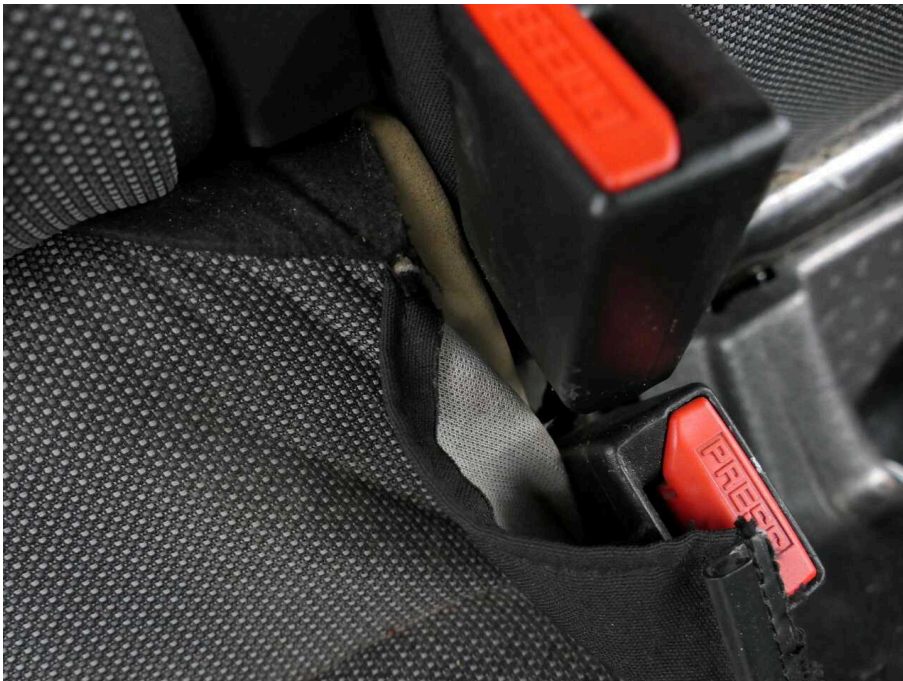


Bild 50
Innenraum Beifahrersitzbezug gerissen / eingerissen



Bild 51
 Innenraum Kombiinstrument Motorkontrolleuchte Fehlermeldung

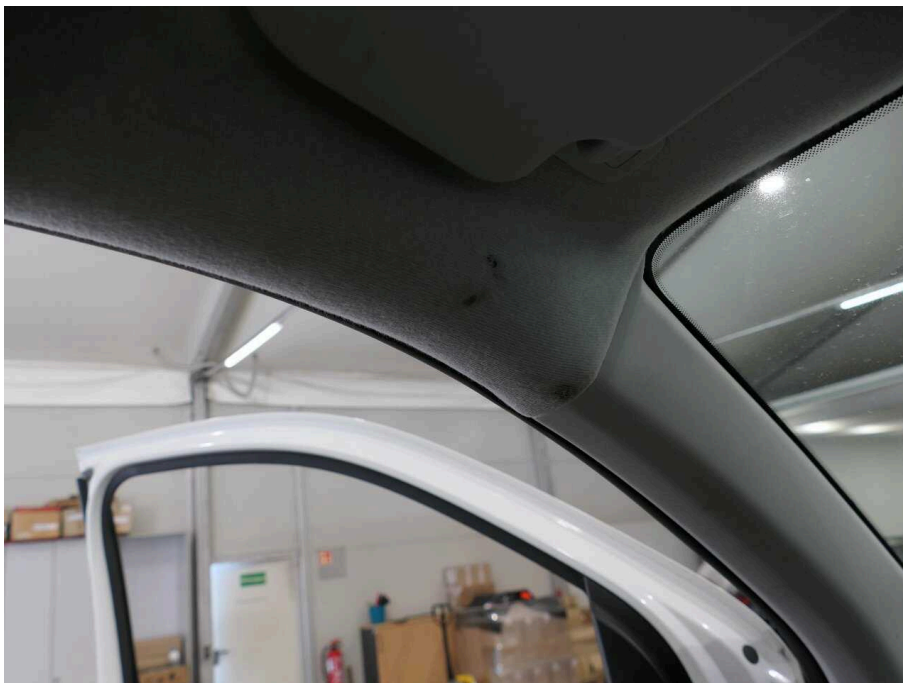


Bild 52
 Innenraum Dachhimmel Brandloch / -löcher



Bild 53
Innenraum Dachhimmel Brandloch / -löcher



Bild 54
Vorderachse Reifen vorne links Einseitig Abgefahren



Bild 55
Vorderachse Reifen vorne links Einseitig Abgefahren



Bild 56
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 57
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 58
Fahrzeugfront Chromblende Stoßfänger gebrochen

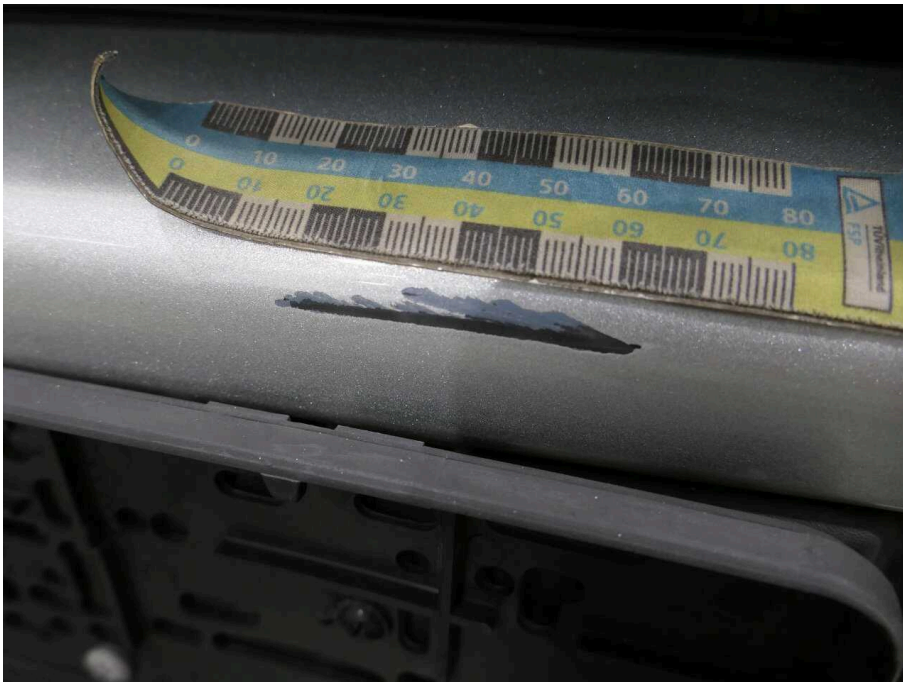


Bild 59
Fahrzeugfront Chromblende Stoßfänger gebrochen

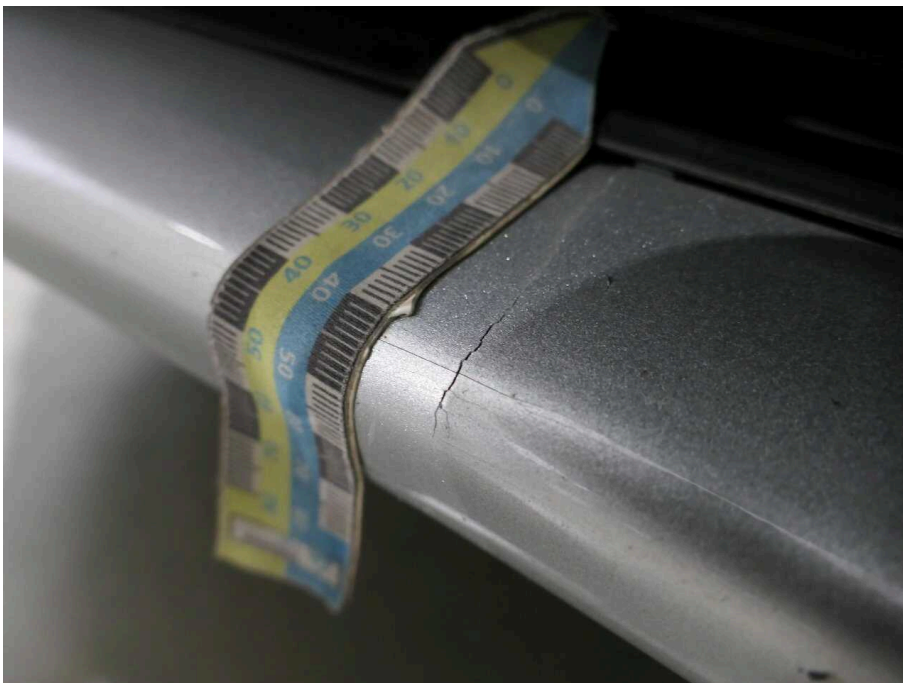


Bild 60
Fahrzeugfront Chromblende Stoßfänger gebrochen



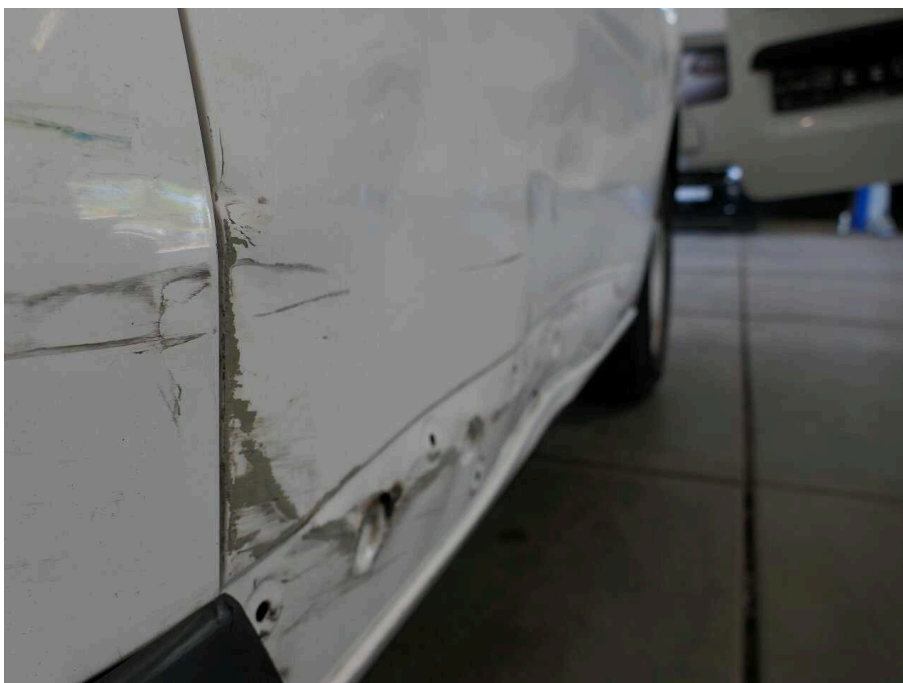
Bild 61
Fahrzeugfront Chromblende Stoßfänger gebrochen



Bild 62
linke Seite Linke Fahrzeugseite Tür VL Deformiert - Instandsetzen/lackieren,
Seitenwand L Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Schweller L Deformiert -
Instandsetzen/lackieren, Zierleiste Seitenwand L Fehlt - Erneuern

**Bild 63**

linke Seite Linke Fahrzeugseite Tür VL Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Seitenwand L Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Schweller L Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Zierleiste Seitenwand L Fehlt - Erneuern

**Bild 64**

linke Seite Linke Fahrzeugseite Tür VL Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Seitenwand L Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Schweller L Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Zierleiste Seitenwand L Fehlt - Erneuern



Bild 65

linke Seite Linke Fahrzeugseite Tür VL Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Seitenwand L Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Schweller L Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Zierleiste Seitenwand L Fehlt - Erneuern

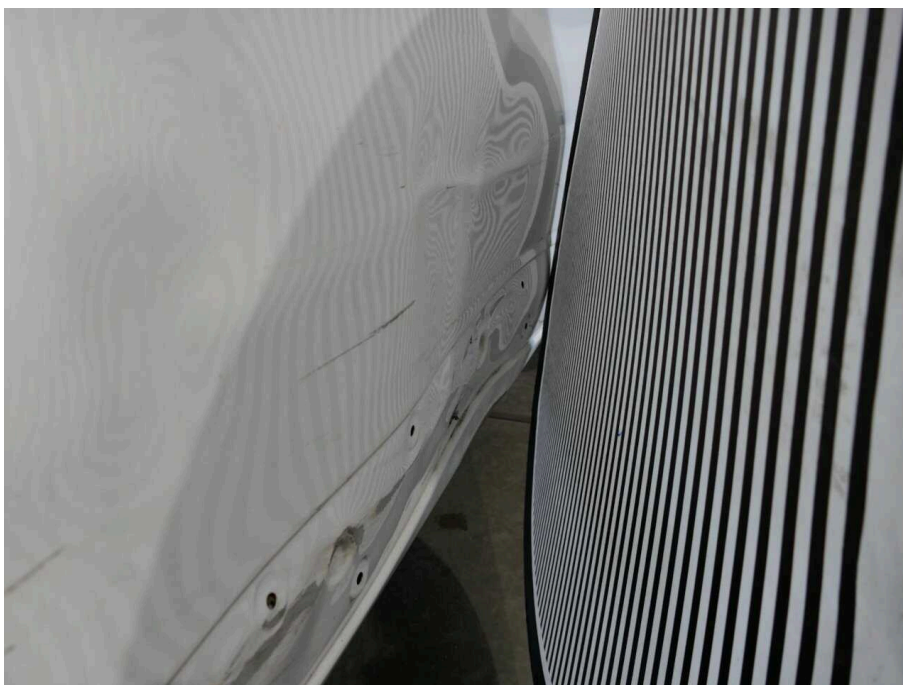


Bild 66

linke Seite Linke Fahrzeugseite Tür VL Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Seitenwand L Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Schweller L Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Zierleiste Seitenwand L Fehlt - Erneuern



Bild 67

linke Seite Linke Fahrzeugseite Tür VL Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Seitenwand L Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Schweller L Deformiert - Instandsetzen/lackieren, Zierleiste Seitenwand L Fehlt - Erneuern

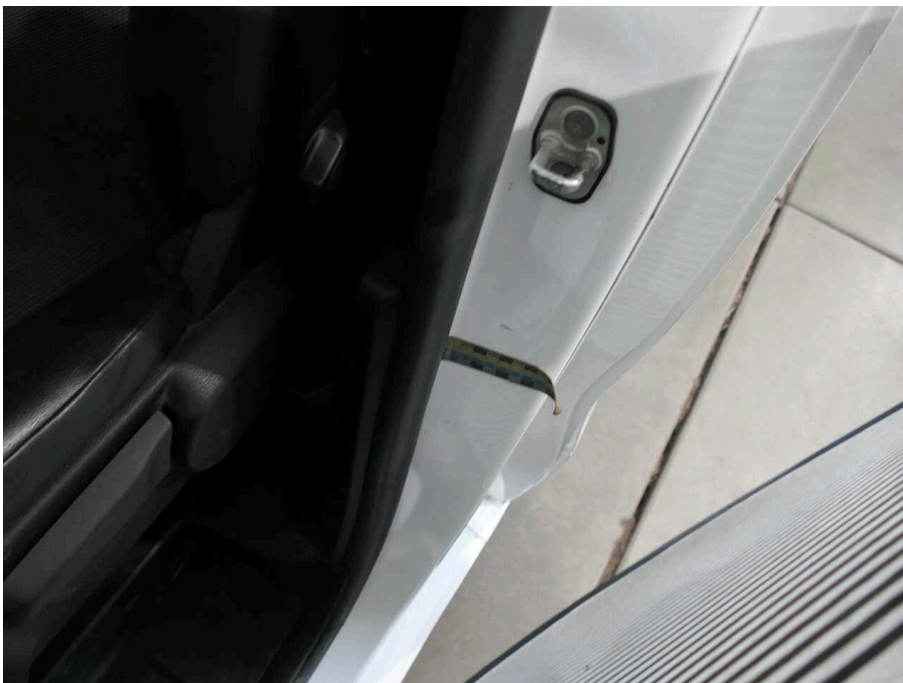


Bild 68

linke Seite Türeinstieg vorne links verkratzt



Bild 69
linke Seite Türeinstieg vorne links verkratzt



Bild 70
linke Seite Türeinstieg vorne links verkratzt

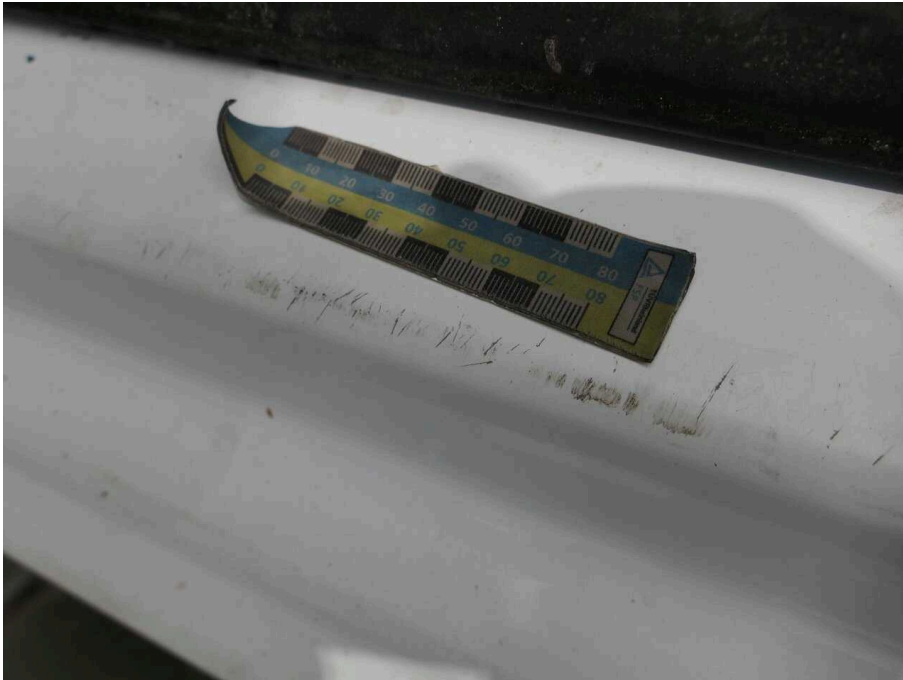


Bild 71
linke Seite Türeinstieg vorne links verkratzt



Bild 72
Fahrzeugheck Heckflügeltür links angestoßen

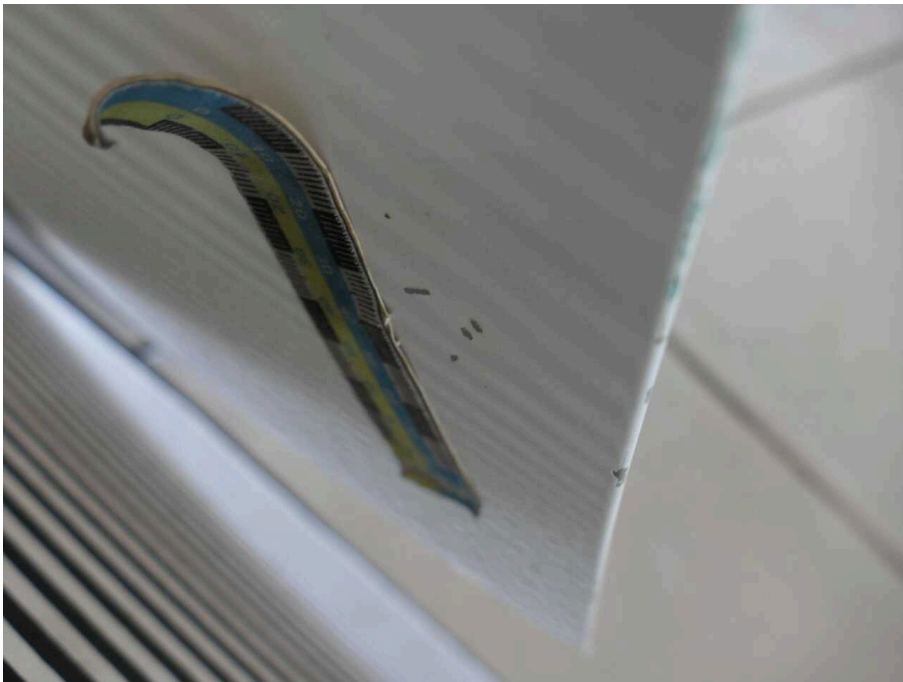


Bild 73
Fahrzeugheck Heckflügeltür links angestoßen

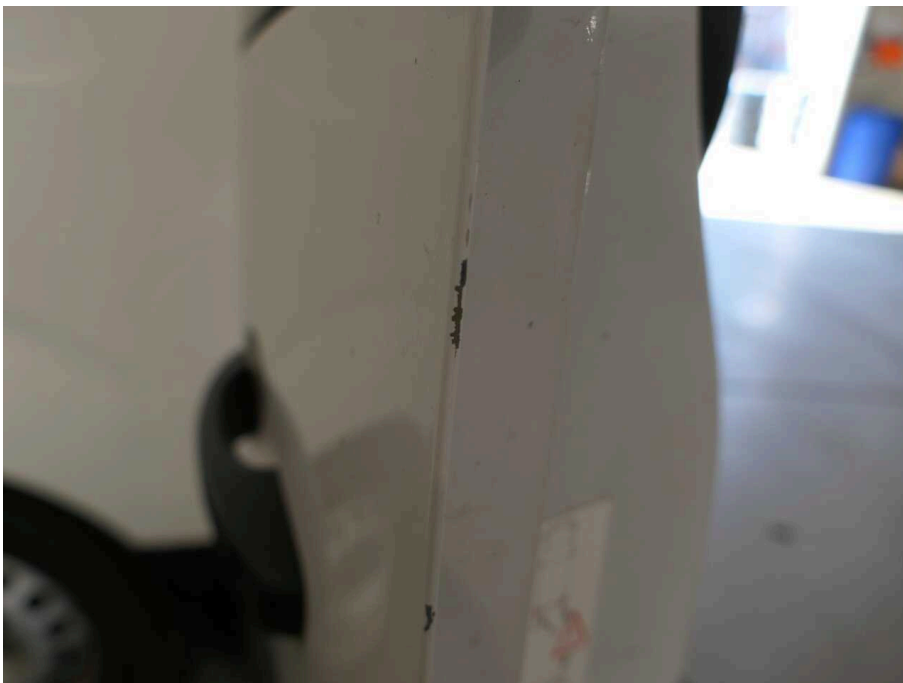


Bild 74
Fahrzeugheck Heckflügeltür links angestoßen



Bild 75
Fahrzeugheck Heckflügeltür links angestoßen



Bild 76
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts Kratzer



Bild 77
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts Kratzer



Bild 78
rechte Seite Seitenwand hinten rechts Angestoßen/Verdellt



Bild 79
rechte Seite Seitenwand hinten rechts Angestoßen/Verdellt



Bild 80
rechte Seite Seitenwand hinten rechts Angestoßen/Verdellt

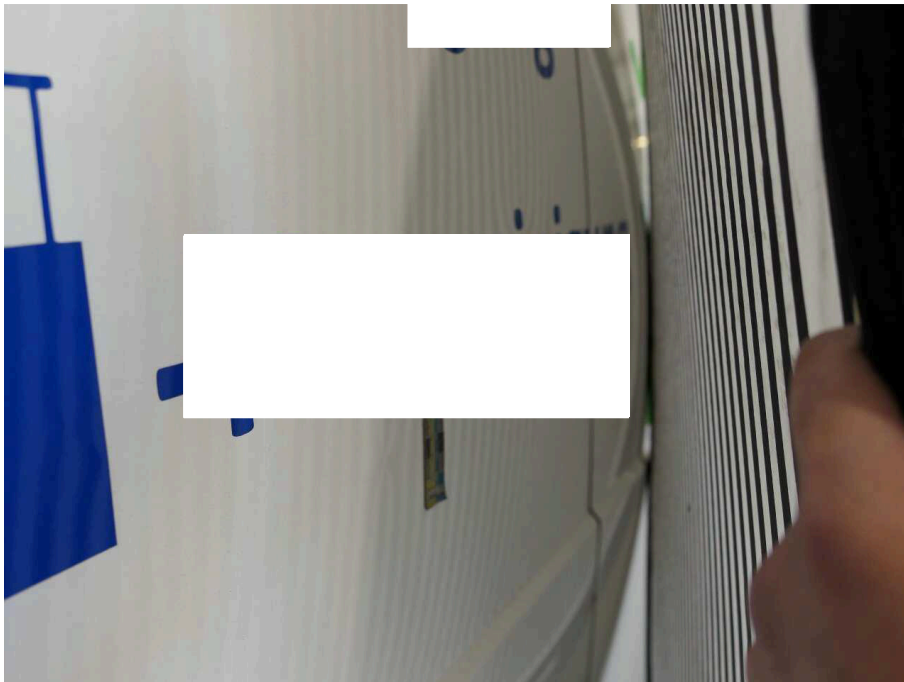


Bild 81
rechte Seite Seitenwand hinten rechts Angestoßen/Verdellt



Bild 82
rechte Seite Schiebetür rechts verschürft



Bild 83
rechte Seite Schiebetür rechts verschürft



Bild 84
rechte Seite Schiebetür rechts verschürft

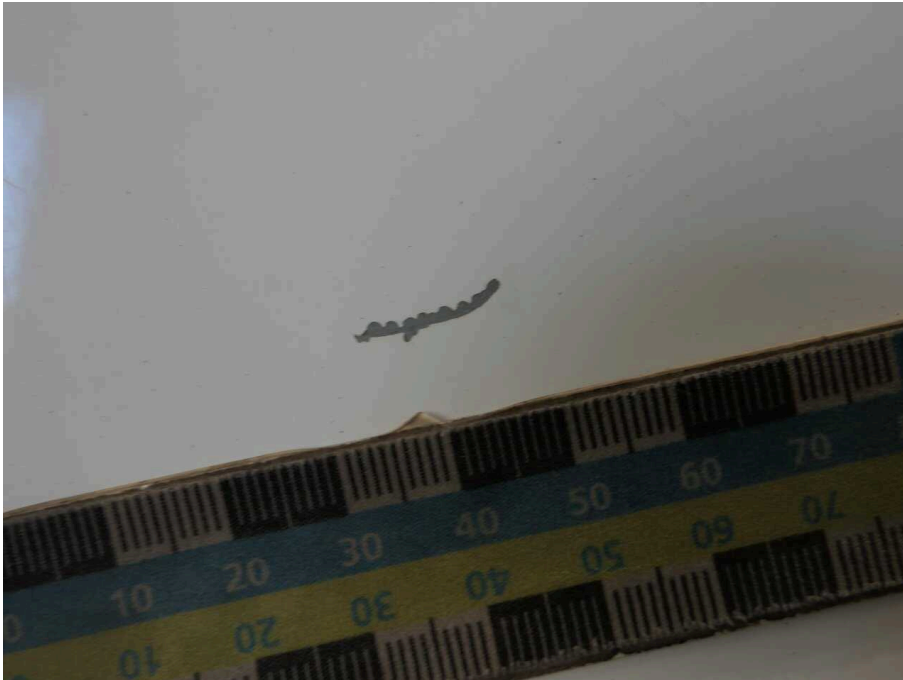


Bild 85
rechte Seite Schiebetür rechts verschürft



Bild 86
rechte Seite Einstieg Schiebetür rechts eingedrückt



Bild 87
rechte Seite Einstieg Schiebetür rechts eingedrückt



Bild 88
Innenraum Laderaum Decke korrodiert



Bild 89
Innenraum Laderaum Decke korrodiert

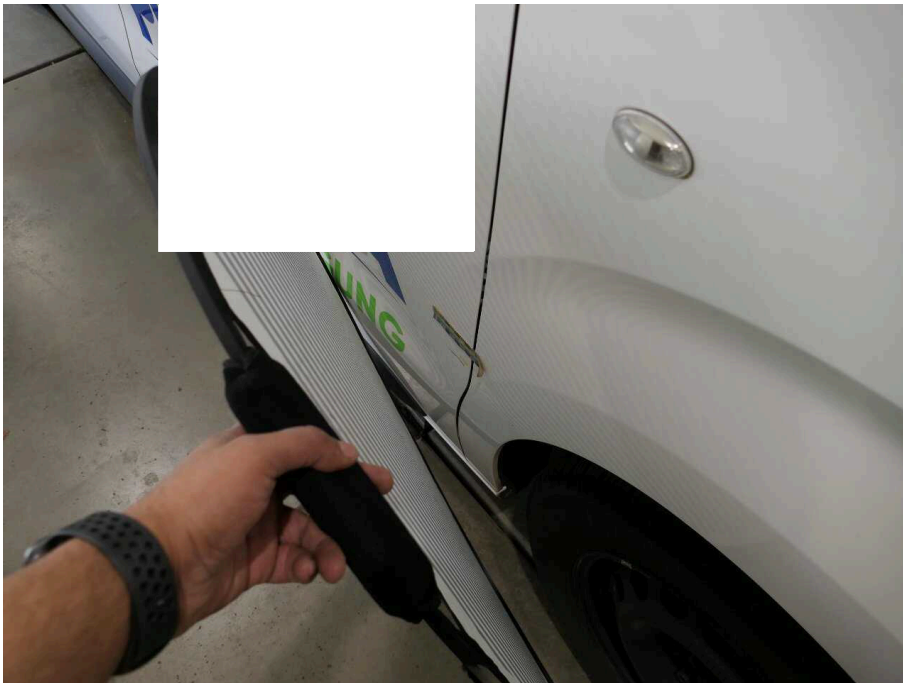


Bild 90
rechte Seite Tür vorne rechts Delle/Kratzer

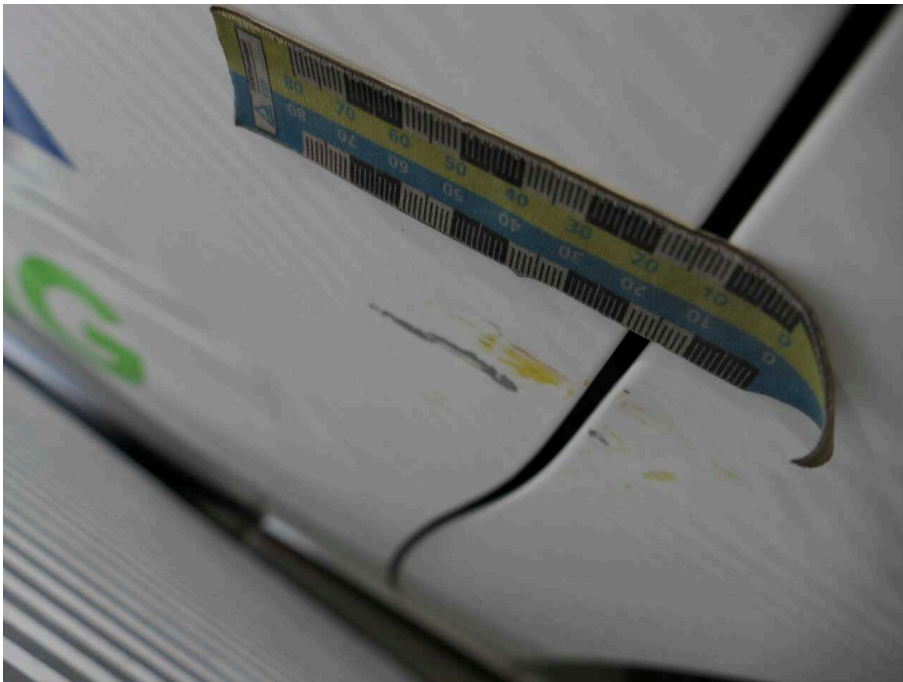


Bild 91
rechte Seite Tür vorne rechts Delle/Kratzer



Bild 92
rechte Seite Tür vorne rechts Delle/Kratzer



Bild 93
rechte Seite Kotflügel vorne rechts Delle/Kratzer



Bild 94
rechte Seite Kotflügel vorne rechts Delle/Kratzer