

19.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Limousine 4-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -MW 0917	Fahrgestell-Nummer:	W1K2130041B079108
Vertrags-Nummer:	45453081	Erstzulassung:	04.05.2022
Internes KZ:	15047856	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Limousine 4-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Limousine4-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	147 / 200	Hubraum:	1993
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	238	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1750	zul. Gewicht (kg):	2410

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 45453081
Amtliches Kennzeichen: HD -MW 0917
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Limousine4-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
09.01.2025	9059916149	Eigenverschulden	Motorhaube mitte Windschutzscheibe Beifahrerseite	Ja	Nein
11.11.2022	9059830549	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 45453081
Amtliches Kennzeichen: HD -MW 0917
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Limousine4-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
05.04.2023	24778	Inspektion und Wartung
05.04.2023	24778	Wartungszusatzumfänge
22.06.2023	50544	Wartungszusatzumfänge
22.06.2023	50544	Inspektion und Wartung
29.01.2024	75776	Wartungszusatzumfänge
29.01.2024	75776	Inspektion und Wartung
29.01.2024	75776	Bremsflüssigkeitswechsel
23.08.2024	98994	Inspektion und Wartung
23.08.2024	98994	Wartungszusatzumfänge
20.10.2025	124342	TÜV/AU (MwSt-frei)
20.10.2025	124342	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
20.10.2025	124342	Getriebeöl
20.10.2025	124342	Getriebeölwechsel
20.10.2025	124342	Wartungszusatzumfänge
20.10.2025	124342	Inspektion und Wartung
13.02.2026	148987	Inspektion und Wartung
13.02.2026	148987	Bremsflüssigkeitswechsel
13.02.2026	148987	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1K2130041B079108

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	157.628 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	235 Tag(e)
Typ/Modell	E 220 d	HU (Bericht lag vor)	07/2027
Fahrgestellnummer	W1K2130041B079108	Leistung / Hubraum	147 kW / 1.993 ccm
Erstzulassung	04.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	02/2026, 148.991 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Bremsanlage	Bremsanlage (Laut Anzeige Bremsscheiben u. Beläge) - Befund festlegen - befunden ggf. instandsetzen
7	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 98Y	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	275/35 R19 100Y	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 11.06.2026
Protokollnummer: 45902908
Anlieferungsdatum: 11.06.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	245/45 R18 100V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 11.06.2026
Protokollnummer: 45902908
Anlieferungsdatum: 11.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	E 220 d	Laufleistung (abgelesen)	157.628 km
Fahrgestellnummer	W1K2130041B079108	Erstzulassung	04.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 11.06.2026
Protokollnummer: 45902908
 Anlieferungsdatum: 11.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

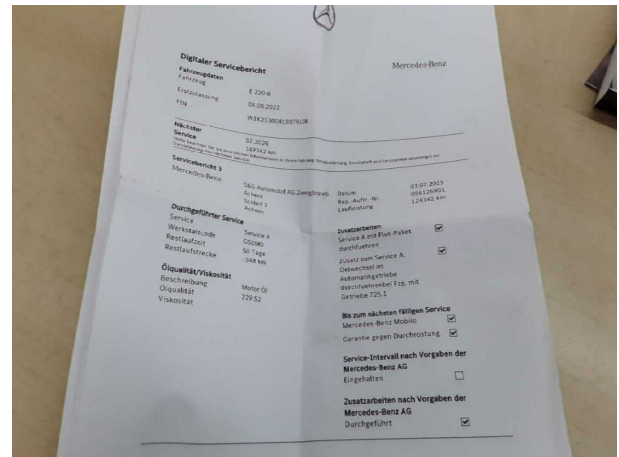


Abbildung 10: Sonstiges

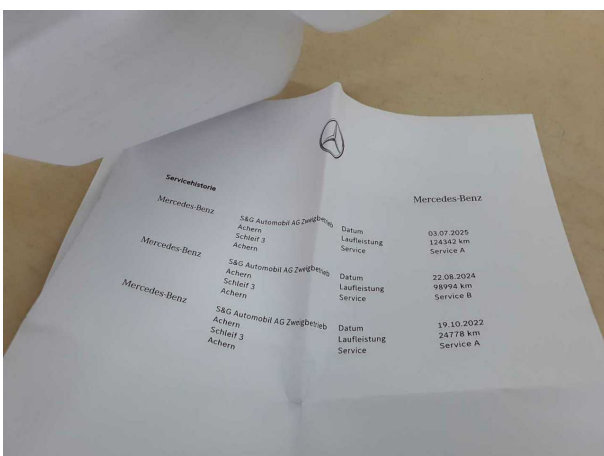


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

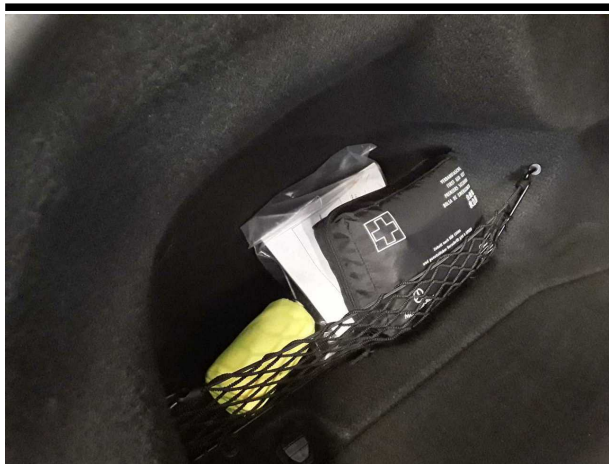


Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

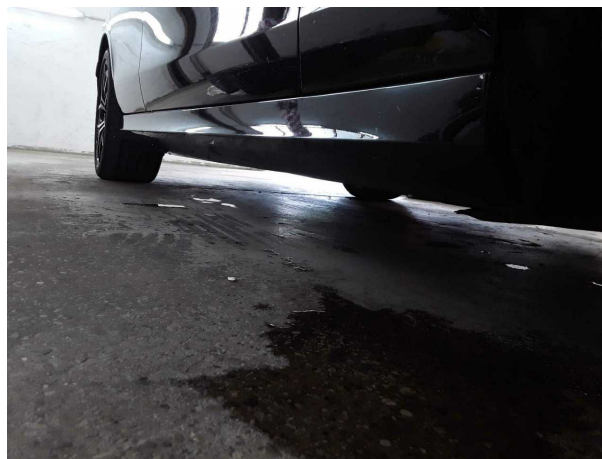


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten


Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 11.06.2026
Protokollnummer: 45902908
Anlieferungsdatum: 11.06.2026



Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos

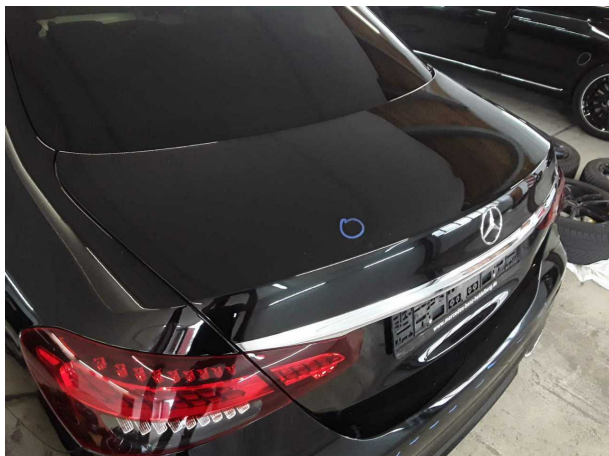


Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

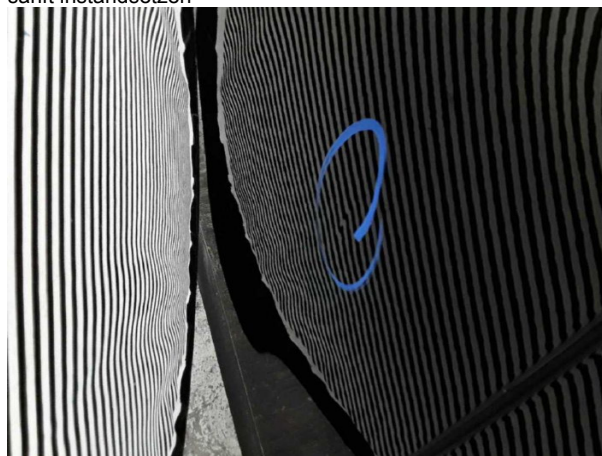

Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

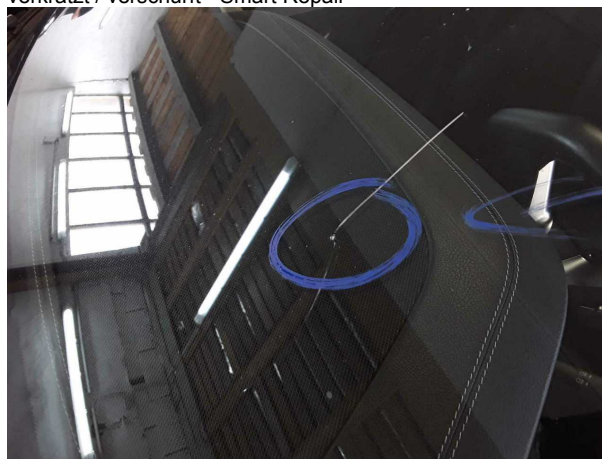

Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

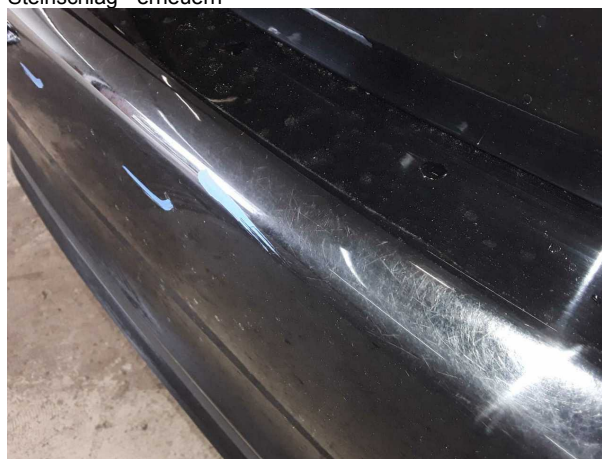

Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

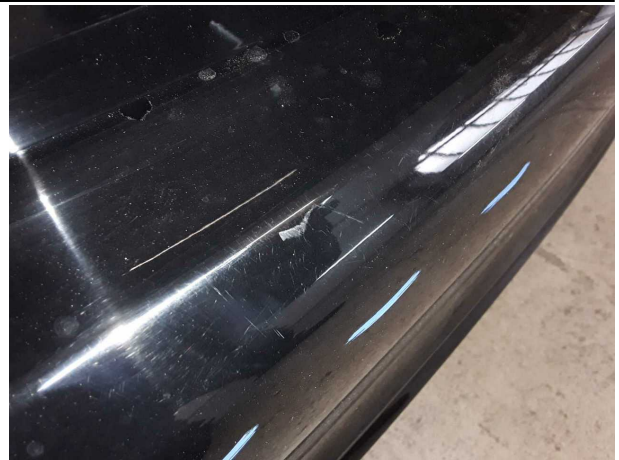

Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Motorhaube



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1K2130041B079108

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	157,628 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	235 Tag(e)
Type / Model	E 220 d	Main inspection (Report on hand)	07/2027
Vehicle Identification number	W1K2130041B079108	Power / Engine displacement	147 kW / 1,993 ccm
First registration	4 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	02/2026, 148,991 km	Paintwork	
Fuel type	Hybrid Diesel / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
2	Door - front right side	Door - dent(s) - Smooth repair work
3	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
4	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Smart repair
5	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
6	Braking system	Braking system (Laut Anzeige Bremsscheiben u. Beläge) - Specify findings - Diagnosed and repair if necessary
7	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace
8	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Bonnet, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/40 R19 98Y	Goodyear	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	275/35 R19 100Y	Goodyear	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 11 Jun 2026
Protocol number: 45902908
Delivery date: 11 Jun 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	245/45 R18 100V	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 11 Jun 2026
Protocol number: 45902908
Delivery date: 11 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	E 220 d	Mileage (Read)	157,628 km
Vehicle Identification number	W1K2130041B079108	First registration	4 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 11 Jun 2026
Protocol number: 45902908
 Delivery date: 11 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior

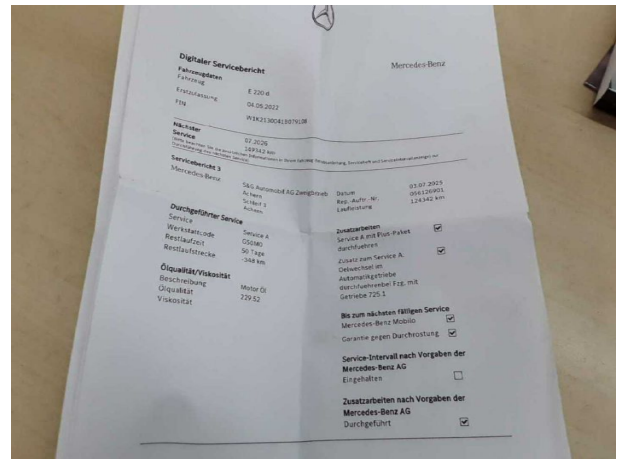


Figure 10: Misc.

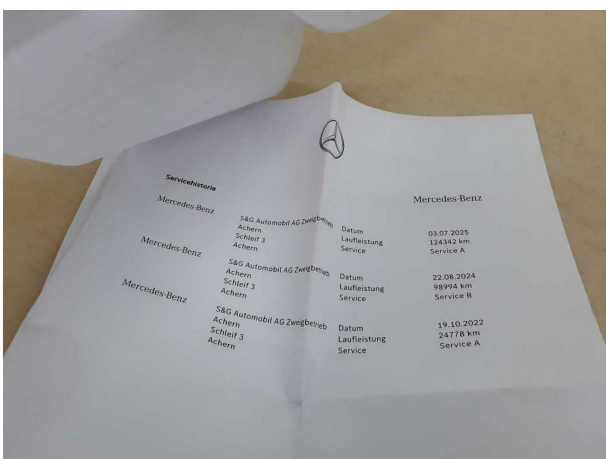


Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Inspection location**
 Römeräcker 1 SAP Walldorf
 76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Inspection date: 11 Jun 2026
 Protocol number: **45902908**
 Delivery date: 11 Jun 2026



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

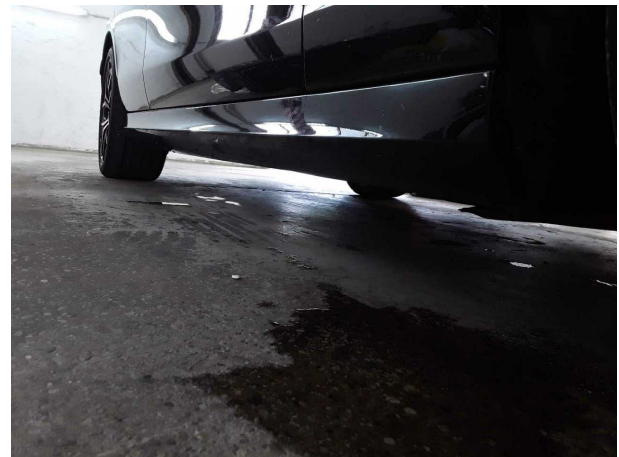


Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten


Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 11 Jun 2026
Protocol number: 45902908
Delivery date: 11 Jun 2026



Figure 25: Misc.

Pictures of damage

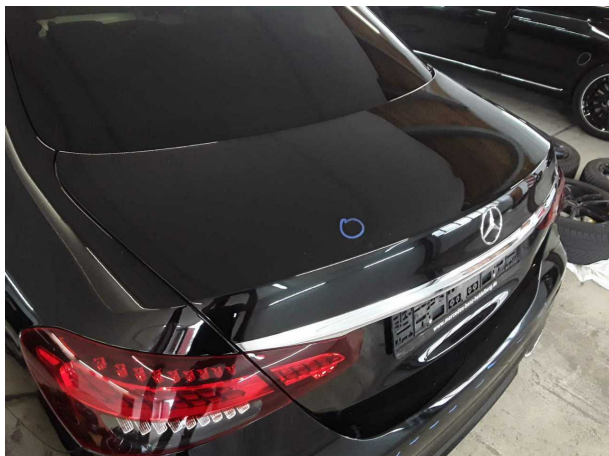


Damage #1: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #1: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work

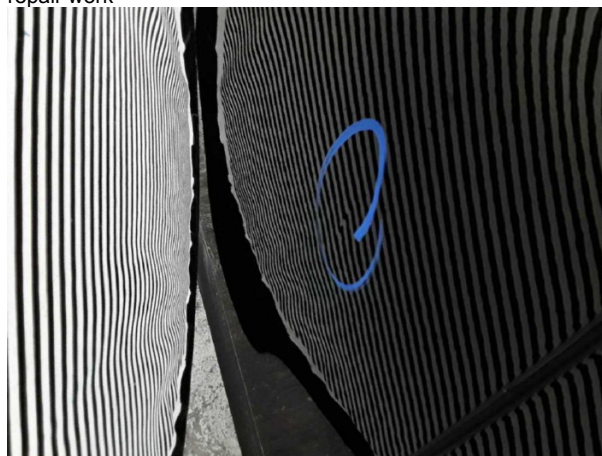

Damage #2: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair




Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace

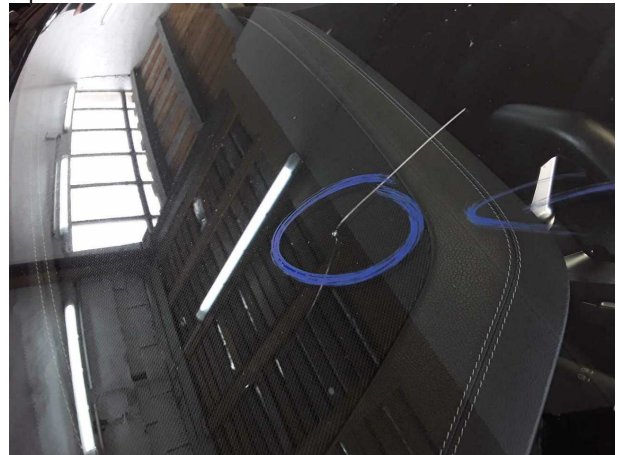

Damage #7: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 11 Jun 2026
Protocol number: 45902908
Delivery date: 11 Jun 2026



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Bonnet