

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	OD -MX 6255	Fahrgestell-Nummer:	WV1ZZZ7HZMH015915
Vertrags-Nummer:	7723074	Erstzulassung:	03.12.2020
Internes KZ:	14732354	Kilometer-Stand:	135151
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

Lackierung: Kirschrot Uni Polsterung: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **30.360,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Nutzer: Thomas Schneck	0,00
Anhängevorrichtung, starr (inkl. Gespannstabilisierung)	655,00
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs	150,00
Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit abschließbarem Fach im Sitzkasten	325,00
Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung	81,00
Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurösen zur Ladegutsicherung	305,00
Kirschrot Uni	0,00
Komfort-Paket Plus	1.600,00
ParkPilot im Heckbereich	370,00
Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum	345,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"	0,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"	0,00
Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung	77,00
Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern	1.575,00
1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Beklebung Minimax: VW Transporter	103,60
Sortimo: Elektriker T6 lang	2.410,00
Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48-60	650,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Sortimo: Elektriker T6 lang	2.410,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **39.006,60**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **46.417,85**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.247,66

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	202
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,900	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	164	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1854	zul. Gewicht (kg):	2800

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 7723074

Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6255

Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
05.11.2021	9059791859	Panne		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport**Vertrags-Nummer:** 7723074

Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6255

Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
12.05.2023	45542	TÜV/AU (MwSt-frei)
12.05.2023	45542	Bremsflüssigkeitswechsel
12.05.2023	45542	Bremsflüssigkeitswechsel
12.05.2023	45542	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
12.05.2023	45542	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
12.05.2023	45542	TÜV/AU (MwSt-frei)
03.07.2023	45542	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
03.07.2023	45542	Bremsflüssigkeitswechsel
03.07.2023	45542	TÜV/AU (MwSt-frei)
19.07.2024	85732	Bremsflüssigkeitswechsel
19.07.2024	85732	Inspektion und Wartung
20.02.2025	100337	TÜV/AU (MwSt-frei)
20.02.2025	100337	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
13.02.2026	124603	Wartungszusatzumfänge
10.06.2026	132929	Bremsflüssigkeitswechsel
10.06.2026	132929	Wartungszusatzumfänge
10.06.2026	132929	TÜV/AU (MwSt-pfl.)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht

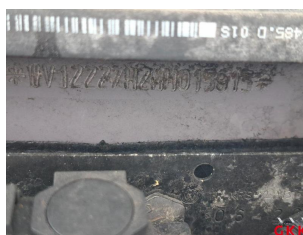

Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	10.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	70435 Stuttgart, Schützenbühlstr.12
Besichtigungsdatum	17.07.2026
Referenznummern	0031220990 - 0007723074

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	OD-MX 6255	Fzg.-Ident.-Nummer	WV1ZZZ7HZMH015915
Fabrikat	VW	1. Zulassung	03.12.2020
Typ	Transporter 2,0 TDI BMT lang Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Farbe	Kirsch-Rot - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	134.854 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 4 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	01/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 81 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/65 R16C 107/105 T	8 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/65 R16C 107/105 T	8 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/65 R16C 107/105 T	8 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/65 R16C 107/105 T	8 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65R16C 109/107 R	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65R16C 109/107 R	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65R16C 109/107 R	4 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65R16C 109/107 R	4 mm

Allgemeines / Zustand

☒ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 10.06.2026 bei km 132.929.	

Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Unfallschaden: Unfallschaden hinten rechts.

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.
Besichtigung ohne Begleitung.

Unfallschaden hinten rechts - Kalkulation erstellt.

Wartungsreport unvollständig.

Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Beiliegende Winterräder in abweichender Dimension (Freigabe Rad/Reifen-Kombination prüfen). Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ Nutzer: Thomas Schneck | ✓ Anhängervorrichtung, starr (inkl. Gespannstabilisierung) |
| ✓ Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs | ✓ Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit abschließbarem Fach im Sitzkasten |
| ✓ Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung | ✓ Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurösen zur Ladegutsicherung |
| ✓ Kirschrot Uni | ✓ Komfort-Paket Plus |
| ✓ ParkPilot im Heckbereich | ✓ Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum |
| ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" | ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" |
| ✓ Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung | ✓ Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern |
| ✓ 1 Satz Winterkomplettreder über Sixt | ✓ Sortimo: Elektriker T6 lang |
| ✓ Beklebung Minimax: VW Transporter | ✓ Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48- |

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, Steinschlag (Bild 49, Bild 50)

Kennzeichen vorne, beschädigt (Bild 51)

Dach

Dach, beschädigt (Bild 39, Bild 40, Bild 41)

Seite links

Kotflügel vorne links, beschädigt (Bild 52, Bild 53, Bild 54)

Tür vorne links, beschädigt (Bild 55, Bild 56, Bild 57)

Seitenwand links, verkratzt (Bild 58, Bild 59, Bild 60)

D- Säule links, verkratzt (Bild 16, Bild 17)

Seite rechts

Tür vorne rechts, beschädigt (Bild 42, Bild 43, Bild 44)

Tür vorne rechts Einstieg, beschädigt (Bild 35, Bild 36)

Spiegelgehäuse rechts Blende -unlackiert-, verkratzt (Bild 45, Bild 46)

Spiegelgehäuse rechts Kappe -unlackiert-, verkratzt (Bild 47, Bild 48)

D- Säule rechts, verkratzt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Schiebetür rechts Innenverkleidung, beschädigt (Bild 14, Bild 15)

Heck

Ladekante, verkratzt (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt (Bild 66, Bild 67, Bild 68)

Rückleuchte links außen, verkratzt (Bild 61, Bild 62)

Heckklappe, verkratzt (Bild 63, Bild 64, Bild 65)

Heckklappe innen, beschädigt (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt (Bild 27, Bild 28)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 69, Bild 70)

Interieur

Sitz vorne links Bezug Rückenlehne -Stoff-, verschmutzt (Bild 31, Bild 32)

Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt (Bild 29, Bild 30)

Sitz vorne rechts Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt (Bild 33, Bild 34)

Trennwand, verkratzt (Bild 12, Bild 13)

Sonstiges

Fahrzeug hinten rechts, Unfallschaden (Bild 71, Bild 72, Bild 73, Bild 74, Bild 75, Bild 76)

Inspektion groß Transporter, ausgelassen

Ohne Zuordnung

2x Schlüssel für Sitzbank rechts Verriegelung, fehlt (Bild 37, Bild 38)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 78 Fotos.

Wamboldt, Waldemar

Der Sachverständige, 20.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage

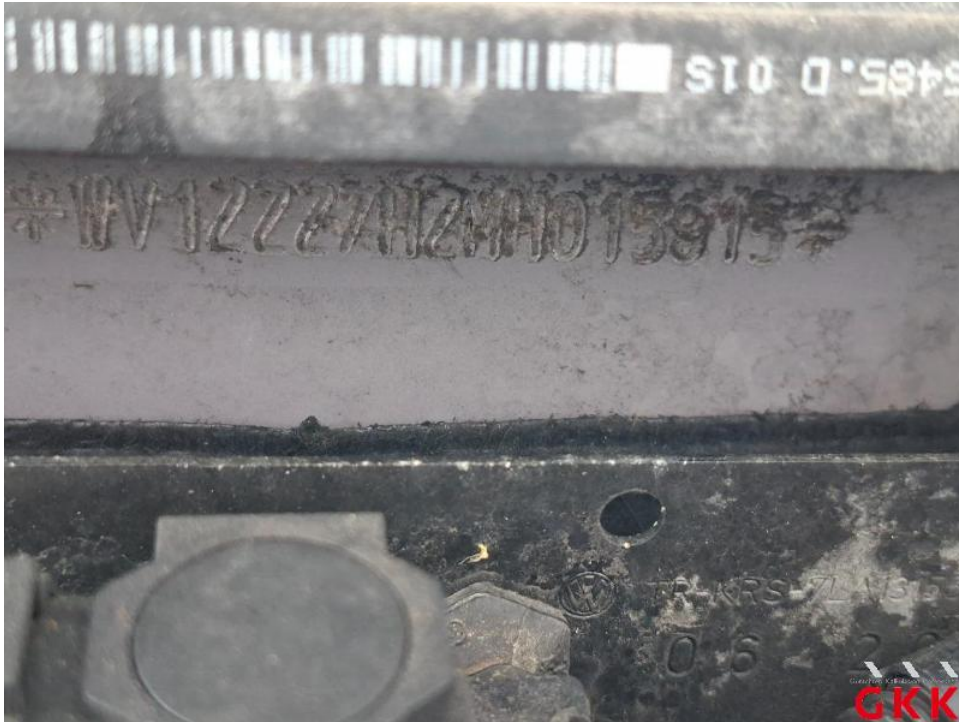


Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Trennwand, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 13. Trennwand, verkratzt, Spotlackieren



Bild 14. Schiebetür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Schiebetür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

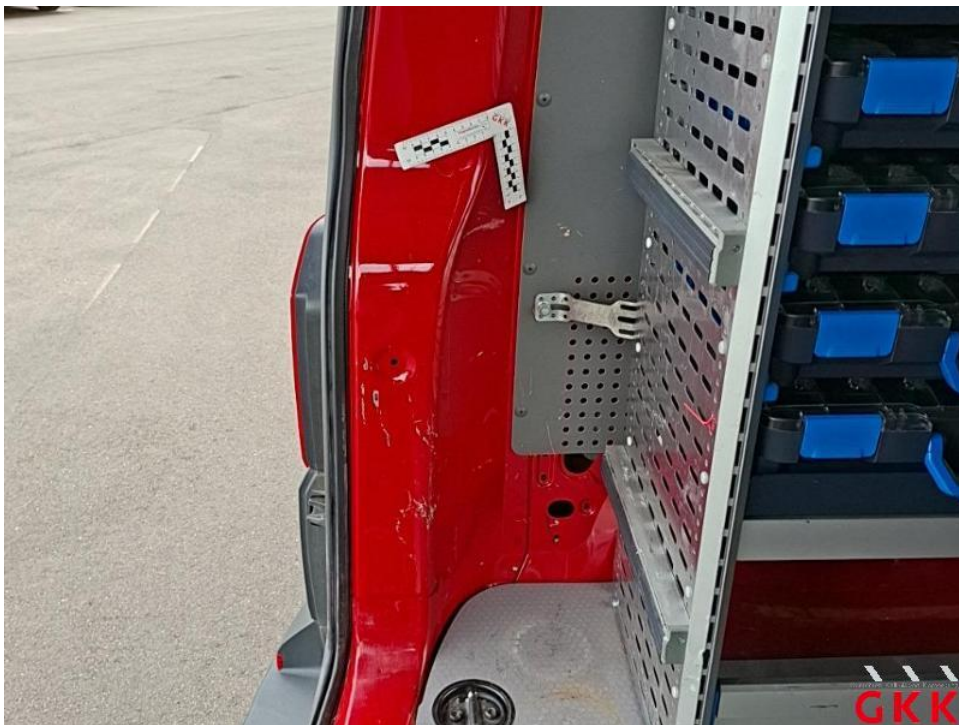


Bild 16. D- Säule links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. D- Säule links, verkratzt, lackieren



Bild 18. D- Säule rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. D- Säule rechts, verkratzt, lackieren

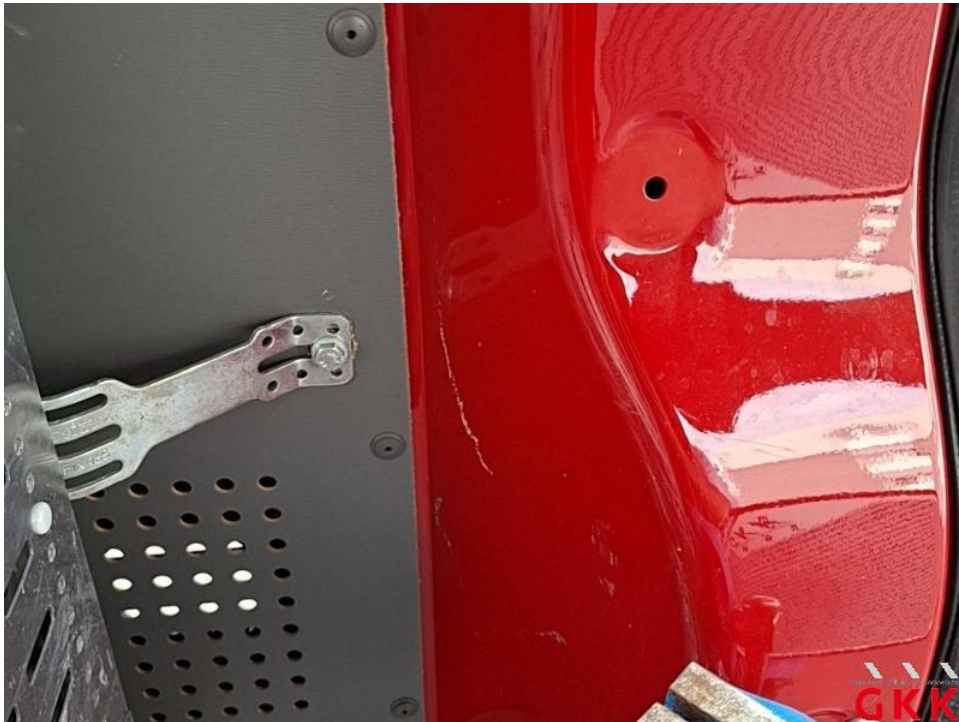


Bild 20. D- Säule rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Ladekante, verkratzt, lackieren



Bild 22. Ladekante, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Ladekante, verkratzt, lackieren



Bild 24. Heckklappe, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Heckklappe, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26. Heckklappe, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 28. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen



Bild 30. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. Sitz vorne links, Bezug Rückenlehne -Stoff-, verschmutzt, ersetzen



Bild 32. Sitz vorne links, Bezug Rückenlehne -Stoff-, verschmutzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Sitz vorne rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, reinigen



Bild 34. Sitz vorne rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, reinigen

Fotoanlage



Bild 35. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37. 2x Schlüssel für Sitzbank rechts Verriegelung, fehlt, ersetzen



Bild 38. 2x Schlüssel für Sitzbank rechts Verriegelung, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 40. Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 41. Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 42. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 43. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 44. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 45. Spiegelgehäuse rechts, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 46. Spiegelgehäuse rechts, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 48. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 49. Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 50. Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 51. Kennzeichen vorne, beschädigt, ersetzen



Bild 52. Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 53. Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

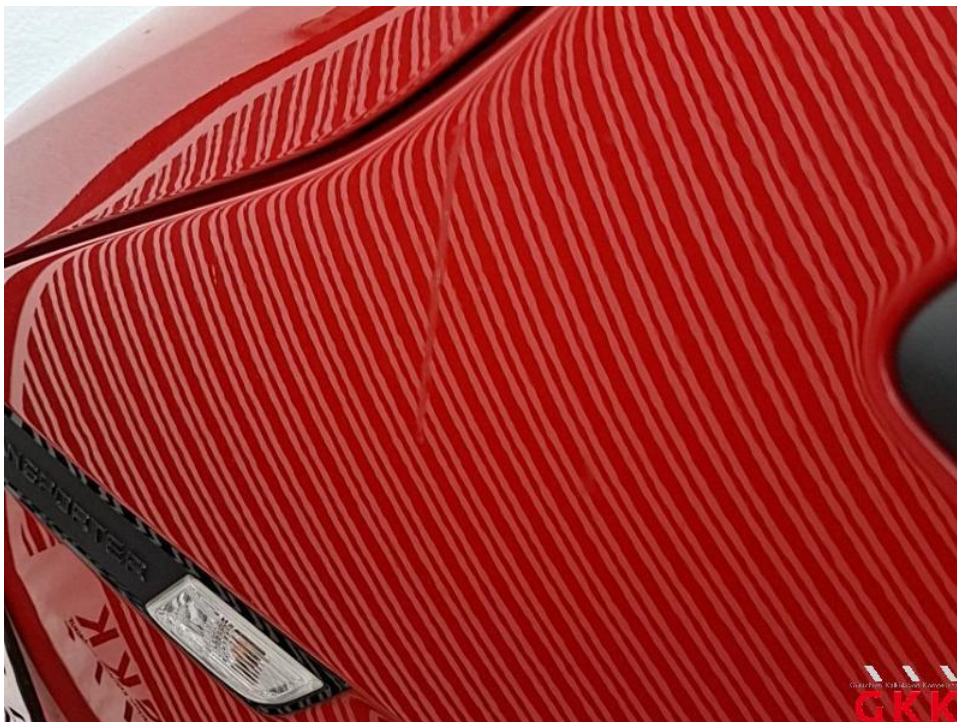


Bild 54. Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 55. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

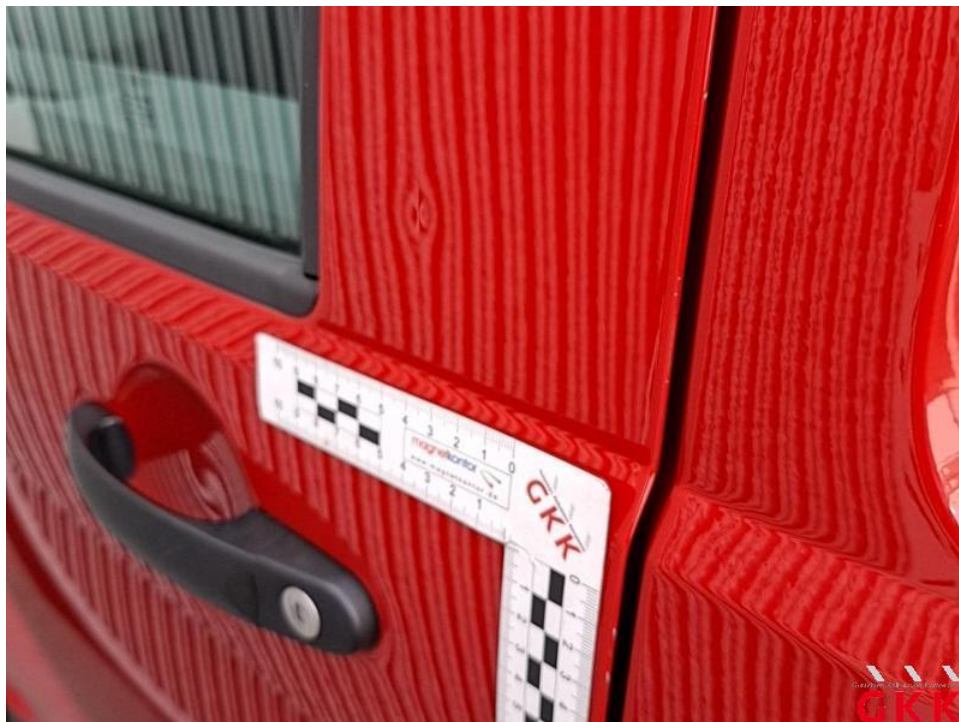


Bild 56. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 57. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 58. Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 59. Seitenwand links, verkratzt, lackieren



Bild 60. Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 61. Rückleuchte links, außen, verkratzt, ersetzen



Bild 62. Rückleuchte links, außen, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 63. Heckklappe, verkratzt, lackieren



Bild 64. Heckklappe, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 65. Heckklappe, verkratzt, lackieren



Bild 66. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 67. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 68. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 69. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 70. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 71. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 72. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 73. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

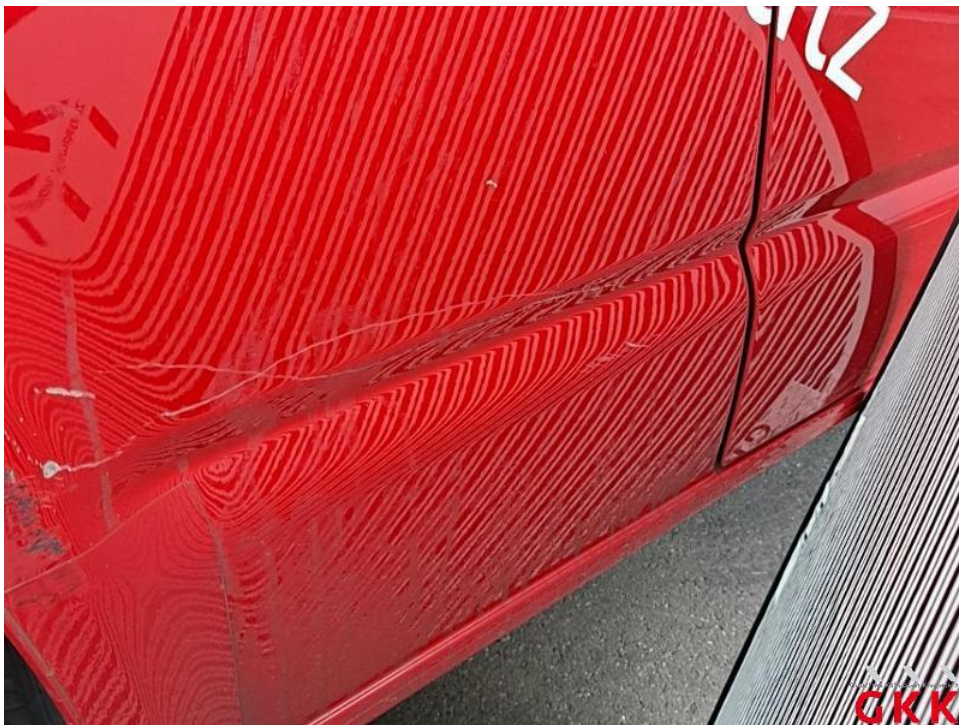


Bild 74. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 75. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 76. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 77.



Bild 78.