

Cupra

TERRAMAR 1.5 ETSI DSG 150CV AUTOMATICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKP5S1044065

Coste de la reparacion

512,20 EUR
TOTAL



Descripción

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Matrícula 9795NDB | Fecha de matriculación 26/06/2025 | Kilometraje 31655 km |
| Color Blanco | Año - | Tapicería Tela |
| Número de puertas 5 | Numero de asientos - | Generation - |
| Tipo de carrocería Compacto | Desplazamiento de motor 1498 cc | Transmisión Automático |
| Tipo de combustible Gasolina | Numero de velocidades 5 | Potencia Máxima 110 KW |

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches

Fecha del encargo
23/06/2026

Fecha de peritación aprobada
24/06/2026

Mecánica

Detected issues

| | | | |
|------------------|------|------------------------|------|
| Motor / Sound | ✓ Ok | Vehicle leak proofness | ✓ Ok |
| Escape / Clarity | ✓ Ok | | |

Daños y valoraciones

| # | Elemento | Defecto | Operación | Coste neto |
|-----|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 001 | Paragolpes / Delantero | Ralladura | Pintar | 62,40 EUR |
| | | Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio |
| | | - | 1,30 h | - |
| | | Coste de carrocería | Coste de pintura | Coste de material |
| | | - | 49,40 EUR | 13,00 EUR |
| | | | | Franquicia |
| | | | | - |
| 002 | Rejilla / - | Ralladura | Pintar | 33,60 EUR |



| | | | | |
|-----|--|-------------------|---------------------|-----------------|
| | Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia - |
| | - | 0,70 h | - | |
| | Coste de carrocería | Coste de pintura | Coste de material | |
| | - | 26,60 EUR | 7,00 EUR | |
| 003 | Spoiler / Delantero | Ralladura | Pintar | 38,40 EUR |
| | Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia - |
| | - | 0,80 h | - | |
| | Coste de carrocería | Coste de pintura | Coste de material | |
| | - | 30,40 EUR | 8,00 EUR | |
| 004 | Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda | Ralladura | Pintar | 9,60 EUR |
| | Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia - |
| | - | 0,20 h | - | |
| | Coste de carrocería | Coste de pintura | Coste de material | |
| | - | 7,60 EUR | 2,00 EUR | |
| 005 | Puerta / Trasero Izquierdo | Abolladura | Reparar | 64,20 EUR |
| | Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia - |
| | 0,30 h | 1,10 h | - | |
| | Coste de carrocería | Coste de pintura | Coste de material | |
| | 11,40 EUR | 41,80 EUR | 11,00 EUR | |
| 006 | Spoiler / Trasero | Ralladura | Pintar | 62,40 EUR |
| | Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia - |
| | - | 1,30 h | - | |
| | Coste de carrocería | Coste de pintura | Coste de material | |
| | - | 49,40 EUR | 13,00 EUR | |
| 007 | Paragolpes / Trasero | Ralladura | Pintar | 62,40 EUR |
| | Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia - |
| | - | 1,30 h | - | |
| | Coste de carrocería | Coste de pintura | Coste de material | |
| | - | 49,40 EUR | 13,00 EUR | |
| 008 | Puerta / Trasero Derecho | Ralladura | Pintar | 52,80 EUR |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|---------------------|------------------|
| | Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia |
| | - | 1,10 h | - | |
| | Coste de carrocería | Coste de pintura | Coste de material | - |
| | - | 41,80 EUR | 11,00 EUR | |
| 009 | Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha | Ralladura | Pintar | 9,60 EUR |
| | Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia |
| | - | 0,20 h | - | |
| | Coste de carrocería | Coste de pintura | Coste de material | - |
| | - | 7,60 EUR | 2,00 EUR | |
| 010 | Aleta / Delantero Derecho | Abolladura | Reparar | 66,80 EUR |
| | Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia |
| | 1,00 h | 0,60 h | - | |
| | Coste de carrocería | Coste de pintura | Coste de material | - |
| | 38,00 EUR | 22,80 EUR | 6,00 EUR | |
| 011 | Parabrisas / - | Impacto | Smart repair | 50,00 EUR |
| | Tiempo de carrocería | Tiempo de pintura | Precio del recambio | Franquicia |
| | - | - | - | |
| | Coste de carrocería | Coste de pintura | Coste de material | 50,00 EUR |
| | - | - | - | |

Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------|--------|
| Delantero Izquierdo | HANKOOK | 235 / 55 / 18 / | 4.5 mm |
| Delantero Derecho | HANKOOK | 235 / 55 / 18 / | 4.6 mm |
| Trasero Izquierdo | HANKOOK | 235 / 55 / 18 / | 4.8 mm |
| Trasero Derecho | HANKOOK | 235 / 55 / 18 / | 4.9 mm |

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Otro



Otro



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Rejilla / - / Ralladura



Spoiler / Delantero / Ralladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Ralladura



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Spoiler / Trasero / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Puerta / Trasero Derecho / Ralladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Ralladura



Aleta / Delantero Derecho / Abolladura



Parabrisas / - / Impacto