

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10600953
vom: 13.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002440569
Besichtigt am:	13.05.2026 09:19
Berichts-Nr:	10600953
FIN:	TMBJP7NU6N5039836

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10600953
vom: 13.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / AVT
Erstzulassungsdatum:	16.05.2022
Laufleistung:	36.120 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.200 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10600953
vom: 13.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"CLEVER" (DE)	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"KESSY FULL" inkl. SAFE System	DAB - Digitaler Radioempfang
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Dachreling, blank
"SUNSET"	Dachspoiler
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
2 Leseleuchten vorn	Dämpfung vorn
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad	Dekor-Einlagen
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Diebstahlarmananlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
3. Kopfstütze hinten	Doppelton-Signalhorn
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5	Drehstromgenerator 140 A
4 Türen	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
6-Gang-Schaltgetriebe	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe vorn und hinten
Abfalleimer in der Türverkleidung	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgaskonzept, EU6 AP	Embleme
Ablagenpaket 3	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Ambientelicht Ausführung 2	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Amundsen (DE)	Fahrerkniesairbag
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außen-Sound Standard	Federbereich 09 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Betriebserlaubnis Nachtrag	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Bordwerkzeug	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Bremsbelagverschleißkontrolle	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Brillen-Ablage/Halter	Hinterachse "Standard"
Chrom-Paket	Hinterachsgewicht Ausführung 1



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10600953
vom: 13.05.2026

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Durchladeeinrichtung
Innenspiegel automatisch abblendbar	Ohne ECO-Funktion
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kältemittel R1234yf	Ohne Emblempaket
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Halter
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Komfortausstattung	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Ladeboden
Kopfstützen vorn	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kühlerschutzgitter	Ohne Lichtassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Multifunktionskamera
LED Hauptscheinwerfer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Spurhalteassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtwertenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Stabilisator hinten
Linkslenker	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Verkehrszeichenerkennung
MPV	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Navi Amundsen + Web radio	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchte	Pannen-Set
Netztrennwand	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Normal-Lackierung	Regionscode " ECE " für Radio
Normalsitze vorn	Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Notrufsystem eCall+	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne "drive select"	Reifendruckkontrolle
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Adapter	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10600953
vom: 13.05.2026

Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sitzbezüge in Stoff
Sondermodell 2021
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tankdeckel
Textilfußmatten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Typprüfamt Deutschland
Variante Grundausrüstung
Verlängerte Garantie für 5 Jahre, bis 50 000 km
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für eine Anhängerkupplung
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Zierleisten blank
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10600953
vom: 13.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10600953
vom: 13.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
6	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
7	Seitenwand hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
8	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
9	Heckklappe	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10600953
vom: 13.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	168,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10600953
vom: 13.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJP7NU6N5039836

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10600953
vom: 13.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links

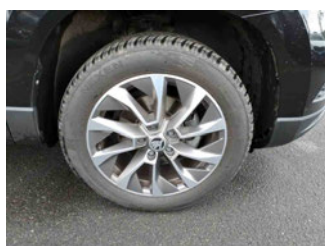

Räder - Rad montiert vorne
rechts

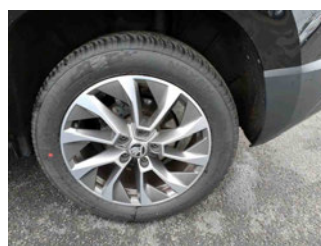

Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

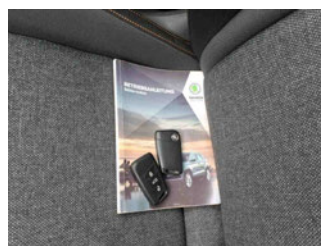

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10600953
vom: 13.05.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

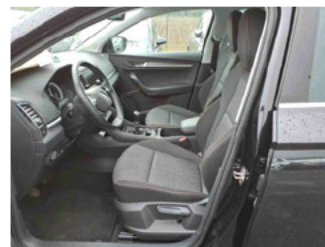

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

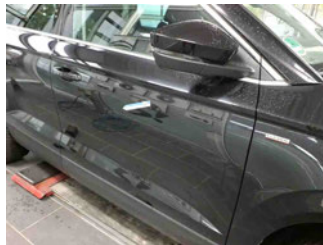

3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10600953
vom: 13.05.2026

6 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen




7 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren




8 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

Kommentar	Türkantw
-----------	----------

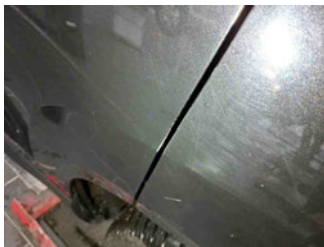


9 - Heckklappe - Kratzer - Auslegen + Polieren

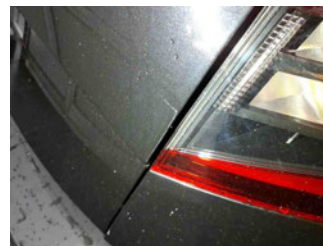

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

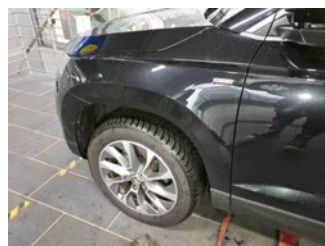



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10600953
vom: 13.05.2026

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

