

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft : PKW Hyundai Tucson NX4e Hybrid
Fahrgestell-Nr. : TMAJD81AHNJ262670
Modellcode : 1H
Erstzulassung : 17.10.2022
Tachostand : 129 856 km abgelesen
Hubraum/Leistung : 1 598 cm³ / 100,00 kW
Kraftstoffart : Diesel

Nächste § 57a Beg. : Oktober 2027
Eigen-/Gesamtgew. : 1 699 kg / 2 200 kg
Sitzplätze : 5
Allgemeinzustand : Optisch mittel
Lackart/Farbe : 2K-Uni / Weiß
Lackzustand : Optisch mittel
Alter : 44 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Info	EUR	0,00	0,00	0,00
Technische Schäden	EUR	515,00	103,00	618,00
Zusammenfassung Front	EUR	187,40	37,48	224,88
Innenraumschäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Klasse zwei Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	702,40	140,48	842,88

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden.

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 4
 Sonderausstattung auf Seite 4

Zusammenfassung Info:

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Pannendreieck, Verbandskasten und Pannenset sowie der Hacken für Anhängerkupplung vorhanden.
Vier Sommerreifen vorhanden. Zwei Schlüssel beim Fahrzeug.

Zusammenfassung Technische Schäden:

Zusammenfassung Technische Schäden:

Ersatzteile-Original	:		EUR	515,00
			<i>exkl. USt.</i>	EUR 515,00
			<i>+ 20% USt.</i>	EUR 103,00
			Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 618,00

Schadenbeschreibung:

Technische Schäden:

Das Service ist fällig.
Eine Felge der Sommerreifen ist abgeschürft.

sonstiger Aufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	Stk	je	Preis
FELGE INST		1	220,00	220,00
SERVICE		1	295,00	295,00
				515,00

Zusammenfassung Zusammenfassung Front:

Zusammenfassung Zusammenfassung Front:

Ersatzteile-Original	:		EUR	81,00
Arbeitslohn	:	AZ 8,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	106,40
			<i>exkl. USt.</i>	EUR 187,40
			<i>+ 20% USt.</i>	EUR 37,48
			Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 224,88

Schadenbeschreibung:

Zusammenfassung Front:

Der Difusor der vorderen Stoßstage ist mehrfach abgeschürft.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
SPOILER STOSSF V	0290	86577N7001	1	81,00	81,00
					81,00

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
SPOILER STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	86565R00)	4,00 3	53,20
STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	KN	4,00 3	53,20
		8,00	106,40
<i>8,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3</i>			106,40

Zusammenfassung Innenraumschäden:

Zusammenfassung Innenraumschäden:

Schadenbeschreibung:

Innenraumschäden:

optisch keine ersichtlich.

Zusammenfassung Klasse zwei Schäden:

Zusammenfassung Klasse zwei Schäden:

Schadenbeschreibung:

Klasse 2-Schäden:

Die Motorhaube weist mehrere Steinschläge auf.
Die Auspuffblende ist abgeschürft.

Weitere Informationen

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 09.2022, SPURASSISTENT AKTIV, KLIMAAANLAGE H, KLIMAAANLAGE AUTOMAT, KUEHLUNG ALTERNATIV, TUERSCH V SOLAR CONT, VERGL GET (PRIVACY), SPURHALTEASSISTENT, FRONTSCHIEBE HZB, REGENSENSOR, F-HEBER ELEK M KLEMM, I-SPIEG AUT ABLENDB, SCHL-L ZUG-/STARTSYS, A-SPIEGEL MIT BLINKL, A-SPIEGEL MIT MEMORY, A-SPIEGEL EL EINKLAP, KOFFERRAUMROLLO, BLEN STOSSF V VERCHR, K-GRILL SCHWARZ CHR, KABELLOSES LADESYST, SYSTEM "ECALL", SCHEINWERFER MFR, LED-SCHEINWERFER, KURVENLICHT STATISCH, ARM AUSSENSP VERCHR, LED RUECKLEUCHTEN, SCHEIBENWISCH FUELLS, LEUCHTWEITENREGELUNG, PARKBREMSE ELEKTR, LED TAGFAHRLICHT, NEBELSCHLUSSLEUCHTE, SITZHEIZUNG V, SERVOLENKUNG ELEKTR, SITZ H ELEK KLAPPBAR, SPOILER VORN, AKTIV LUFTKLAPPENSYS, HECKKL ELEK GESTENST, TUERVERKL MIT ARML, ZIERL F-RAHM SCHW GL, FRONTSCH SOLAR REFL, ZIERL U STOSSF H CHR, KENNZ TYP EUROPA, DOPPELAUSPUFFROHR, GURT MIT WARNANZEIGE, WEGFAHRSPERRE ELEKTR, BELEUCHTUNG AMBIENTE, BLINDSPOT MONITORING, FRONTKAMERA, ABGASNORM EURO 6D, SPOIL STOSSF H SILB, EINPARKHILFE V/H, DIGITAL SCHLUESSEL, REIFENDRUCKKONTROLLE, 1598CCM 85KW, BILDSCHIRM 10.25 ZOL, LENKRADHEIZUNG, LEDERLENKRAD, SCHALTBET AM LENKRAD, "SBW" SYSTEM, KICKDOWN MECHANISMUS, 7-GANG DCT, SYST "START & STOP", BATTERIE 68 AH, AUTODIAGNOSE EOBD, HARNSTOFFBEHAELTER, CRUISE-CONTR ADAPTIV, REIFEN 235/55 R18..H, ALURAEDER 7.5 J X 18, SITZE V VERSTELLBAR, SEITENAIRBAG M, FAHRGAST WARNUNG H, KRAFTSTOFF VERBLEIT, TACHOMETER MPH/KPH, SPRACHERK-SYST, AUSSENSP HEIZBAR, HECKSPOIL CHROMEINS, RUECKFAHRKAMERA, VGT SYSTEM, ESC, ALLRADANTRIEB, HECKSPOIL GLANZSCHW, KOPFAIRBAG, SEITENAIRBAG, PANORAMA SD ELEKTR, DACHRELING, SYSTEM MILD HEV, 2-SCHICHT-UNI.

Bereifung:

1. Achse: Pirelli / 215/65 R 17 Winter Profil in mm: links: 8,1 rechts: 7,2
2. Achse: Pirelli / 215/65 R 17 Winter Profil in mm: links: 7,6 rechts: 6,7