

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft : PKW/Com/5tg./7/4R/7 Skoda Superb Kombi Diesel (3V) Superb Kombi 2,0 TDI Style DSG Fahrgestell-Nr. : TMBLR9NP1N7038848 National-/Modellcode: 265992 / 33 Erstzulassung : 26.04.2022 Tachostand : 175 298 km abgelesen Hubraum/Leistung : 1 968 cm ³ / 147,00 kW Kraftstoffart : Diesel	Nächste § 57a Beg. : April 2027 Eigen-/Gesamtgew. : 1 610 kg / 2 210 kg Nutzlast : 600 kg Sitzplätze : 5 Allgemeinzustand : Optisch mittel Lackart/Farbe / Zust. : 2S-Metallic / silber / Optisch mittel Alter : 49 Monate
--	---

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
technische Schäden	EUR	55,00	11,00	66,00
Sommerfelgen	EUR	1 059,60	211,92	1 271,52
Hagel	EUR	1 062,67	212,53	1 275,20
Streifschaden li Seite vo	EUR	1 672,45	334,49	2 006,94
Stoßfänger hi	EUR	614,70	122,94	737,64
Tür hi li	EUR	523,39	104,68	628,07
Innenraum Schäden	EUR	93,10	18,62	111,72
Klasse 2 Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	5 080,91	1 016,18	6 097,09

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden.

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 8
 Sonderausstattung auf Seite 8

Zusammenfassung technische Schäden:

Ersatzteile-Original	:	EUR	55,00
		exkl. USt.	EUR 55,00
		+ 20% USt.	EUR 11,00
Reparaturkosten inkl. USt.		EUR	66,00

Schadenbeschreibung:

zur Info

- Sommerräder montiert, Winterräder beigelegt,
- nächster Ölwechsel in 5000km oder 482 Tagen,

technische Schäden

- Reifenfüllflasche abgelaufen,

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	ArbPos-Nr	Stk	je	Preis
REIFENFÜLLFLASCHE		1	55,00	55,00
				55,00

Zusammenfassung Sommerfelgen:

Zusammenfassung Sommerfelgen:

Ersatzteile-Original	:	EUR	900,00
Arbeitslohn	: AZ 12,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	159,60
		exkl. USt.	EUR 1 059,60
		+ 20% USt.	EUR 211,92
Reparaturkosten inkl. USt.		EUR	1 271,52

Schadenbeschreibung:

Sommerfelgen verschürft,

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
SOMMERREIFEN AB AUFMONTIEREN INKL. WUCHTEN		12,00 1	159,60
		12,00	159,60
<i>12,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1</i>			159,60

sonstiger Aufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	Stk	je	Preis
ALUFELGENREPARATUR		1	225,00	225,00
Zwischensumme				225,00

Übertrag			225,00
ALUFELGENREPARATUR	1	225,00	225,00
ALUFELGENREPARATUR	1	225,00	225,00
ALUFELGENREPARATUR	1	225,00	225,00
			900,00

Zusammenfassung Hagel:

Zusammenfassung Hagel:

Arbeitslohn	: AZ 20,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	266,00
Dellenreparatur	: AZ 59,90 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	796,67
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 1 062,67
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 212,53
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 1 275,20

Schadenbeschreibung:

Hagelschaden leicht,

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
DACHVERKLEIDUNG AUS-/EINBAUEN (VERKLDG A-SAEULEN O AUSGEBAUT) UMFASST: B-/ UND C-SAEULENVERKLDG O ABSCHLUSSLEISTE H AUS-/EINBAUEN	70 84 19 01)	16,00 2	212,80
DACHRELING L AUS-/EINBAUEN	66 87 19 50	1,00 2	13,30
DACHRELING R AUS-/EINBAUEN	66 87 19 50	1,00 2	13,30
BEIDE VERKLEIDUNGEN A-SAEULE O AUS-/EIN	70 57 20 00	2,00 2	26,60
		20,00	266,00
20,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			266,00

Dellenreparatur

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
S DECKEL V SANFT INSTANDSETZ.	0471		5,00 5	66,50
S VORBEREITUNGSZEIT PRO TEIL	0471		2,00 5	26,60
S DACH SANFT INSTANDSETZ.	2351		20,90 5	277,97
S VORBEREITUNGSZEIT PRO TEIL	2351		2,00 5	26,60
S DACHHOLM L SANFT INSTANDSETZ.	2397		9,40 5	125,02
S 23% AW-AUFSCHLAG FÜR KLEBEMETHODE	2397		2,20 5	29,26
S VORBEREITUNGSZEIT PRO TEIL	2397		2,00 5	26,60
S DACHHOLM R SANFT INSTANDSETZ.	2398		5,00 5	66,50
S 23% AW-AUFSCHLAG FÜR KLEBEMETHODE	2398		1,20 5	15,96
S VORBEREITUNGSZEIT PRO TEIL	2398		2,00 5	26,60
S HECKKLAPPE SANFT INSTANDSETZ.	2931		5,00 5	66,50
S 23% AW-AUFSCHLAG FÜR KLEBEMETHODE	2931		1,20 5	15,96
S VORBEREITUNGSZEIT PRO TEIL	2931		2,00 5	26,60
			59,90	796,67
59,90 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 5 (Dellenreparatur)				796,67

Zusammenfassung Streifschaden li Seite vo:

Zusammenfassung Streifschaden li Seite vo:

Ersatzteile-Original	:		EUR	378,00
Arbeitslohn	:	AZ 45,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	598,50
Lackmaterial	:	15,00 Material-Einheiten je EUR 21,57	EUR	323,55
Lackierarbeit	:	AZ 28,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	372,40
			<i>exkl. USt.</i>	EUR 1 672,45
			<i>+ 20% USt.</i>	EUR 334,49
			Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 2 006,94

Schadenbeschreibung:

Kotflügel gedrückt,
Fahrertür unten gedrückt,
Türleiste Lackschaden,

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
KOTFLUEGEL V L	0741	3V0821105	1	378,00	378,00
					378,00

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* TUER V L INSTANDSETZEN	1481		10,00 3	133,00
			10,00	133,00
<i>10,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3</i>				133,00

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	01 50 00 ZAX	2,00 2	26,60
KOTFLUEGEL V L AUS-/EINBAUEN	50 55 19 50	3,00 2	39,90
RADHAUSSCHALE V L AUS-/EINBAUEN	66 16 19 00)	3,00 2	39,90
STEUERGERAET/E SPURWECHSELASSISTENT EINSTELLEN	96 35 16 ZAX	12,00 2	159,60
OHNE: FEHLERSPEICHER AUSLESEN			
TUERVERKLEIDUNG V L AUS-/EINBAUEN	70 59 19 00	4,00 2	53,20
TUERAUSSENGRIFF V L AUS-/EINBAUEN	57 11 19 00	2,00 2	26,60
AUSSENSPIEGEL L AUS-/EINBAUEN	66 55 19 50	1,00 2	13,30
FENSTERSCHACHTLEISTE TUER V L A AUS-/EIN	64 48 19 00	2,00 2	26,60
ABDECKUNG U TUER V L AUS-/EINBAUEN	66 22 19 00	4,00 2	53,20
RAD (RAEDER) V AUS-/EINBAUEN	44 05 19 00	2,00 1	26,60
		35,00	465,50
<i>2,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1</i>			26,60
<i>33,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2</i>			438,90

Lackierung (Hersteller):

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Mat.-EH
KOTFLUEGEL V L REPARATURLACK S3	0741	50 55 79 53	5,00	66,50	3,00
TUER V L REPARATURLACK S3	1481	57 51 79 53	11,00	146,30	8,00
ABDECKUNG U TUER V L REPARATURLACK S3	1683	66 22 79 53	6,00	79,80	4,00
Z VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG		51 01 71 73	6,00	79,80	
			28,00	372,40	15,00
28,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					372,40
15,00 Lack-Materialeinheiten jeEUR 21,57					323,55
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					695,95

Zusammenfassung Stoßfänger hi:

Zusammenfassung Stoßfänger hi:

Arbeitslohn	: AZ 11,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	146,30
Lackmaterial	: 10,00 Material-Einheiten je EUR 21,57	EUR	215,70
Lackierarbeit	: AZ 19,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	252,70
		exkl. USt.	EUR 614,70
		+ 20% USt.	EUR 122,94
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 737,64

Schadenbeschreibung:

Stoßfänger hi beschädigt,

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ABDECKUNG STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN UMFASST: SCHLUSSLEUCHTEN AUS-/EINBAUEN	63 69 19 00	7,00 2	93,10
ABDECKUNG STOSSFAENGER H TEILE AUS-/EINB (FUER AUSSENLACKIERUNG) (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	63 69 65 10)	4,00 2	53,20
		11,00	146,30
11,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			146,30

Lackierung (Hersteller):

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Mat.-EH
ABDECKUNG STOSSF H REPARATURLACK S3	2583	63 69 79 53	13,00	172,90	10,00
Z VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG		51 01 71 73	6,00	79,80	
			19,00	252,70	10,00
19,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					252,70
10,00 Lack-Materialeinheiten jeEUR 21,57					215,70
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					468,40

Zusammenfassung Tür hi li:

Zusammenfassung Tür hi li:

Arbeitslohn	: AZ 12,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	159,60
Lackmaterial	: 7,00 Material-Einheiten je EUR 21,57	EUR	150,99
Lackierarbeit	: AZ 16,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	212,80
		exkl. USt.	EUR 523,39
		+ 20% USt.	EUR 104,68
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 628,07

Schadenbeschreibung:

Tür hi li gedrückt,

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* TUER H L INSTANDESETZEN	1781		5,00 3	66,50
			5,00	66,50
5,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3				66,50

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
TUERAUSSENGRIFF H L AUS-/EINBAUEN	58 11 19 00	2,00 2	26,60
FENSTERSCHACHTLEISTE TUER H L A AUS-/EIN	64 68 19 01	2,00 2	26,60
ABDECKUNG U TUER H L AUS-/EINBAUEN	66 42 19 00	3,00 2	39,90
		7,00	93,10
7,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			93,10

Lackierung (Hersteller):

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Mat.-EH
TUER H L REPARATURLACK S3	1781	58 51 79 63	10,00	133,00	7,00
Z VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG		51 01 71 73	6,00	79,80	
			16,00	212,80	7,00
16,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					212,80
7,00 Lack-Materialeinheiten je EUR 21,57					150,99
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					363,79

Zusammenfassung Innenraum Schäden:

Zusammenfassung Innenraum Schäden:

Arbeitslohn	: AZ 7,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	93,10
		exkl. USt.	EUR 93,10
		+ 20% USt.	EUR 18,62
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 111,72

Schadenbeschreibung:

Taster Heckklappe ohne Funktion- Fehlersuche,

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
K HECKKLAPPENTASTER FEHLERSUCHE		7,00 1	93,10
		7,00	93,10
7,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1			93,10

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Schadenbeschreibung:

Bremsscheiben korrodiert,
zwei Winterfelgen verkratzt,
Heckklappe korrodiert,
Einstieg hi li Delle,
Stoßfänger vo unten Lackschäden,

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

- * = Anwenderangaben aus Audatex
- Z = Arbeitszeit wurde verändert
- K = Position wurde manuell hinzugefügt (keine Audatex-Position)
- S = Sanfte Instandsetzung

Weitere Informationen

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 02.2022, KINDERSICHERUNG EL, SICHERHEITSSYS ERW, GERAUEUSCHDAEMPfung, RUECKF-KAMERASYSTEM, KAEITEMITTEL R1234YF, SCHEIB V AKUST/H GET, 3-ZONEN KLIMAAUTOM, FRONTSCH KLIMAKOMFOR, ZUSATZHEIZUNG, DEKOREINL DARK BRUSH, I-SPIEG AUT ABBLEND, AUSSENSP MIT MEMORY, RADIO/NAVIG COLUMBUS, 8 LAUTSPRECHER, TILGERGEW LENKRAD, LED-HECKLEUCHTEN, LICHT/COMING HOME, SCH-WASCHDUESEN HZB, SCHEINW LED/KURVENL, NEBEL-/ABBIEGELICHT, SCHEINW REIN ANLAGE, REGEN-/LICHTSENSOR, HECKSCHEIBENWISCHER, AUSSTATTUNG STYLE, SITZ VORN HEIZBAR, MULTIF-SPORTLENK BEH, SICHERHEITSGURT WARN, KUEHLERSCHUTZ CHROM, MITTELARMLEHNE FOND, SEITENSPOILER DACH, SCHALT-/WAEHLH LEDER, ZIERL F-RAHM VERCHR, DACHRELING, AHK IN VORBEREITUNG, FRONTKAMERA, SPURHALTEASSISTENT, NOTBREMSSYS ASSIST, PARKLENKASSISTENT, STOP-START-ANLAGE, 1968CCM 147KW, 4X4 (ALLRAD), 7-GANG DSG, GESCHW-/DISTANZREG, DYNAM LICHTASSISTENT, REIFENFUELLSYSTEM, GENERATOR 180A, KEYLESS ENTRY, KNIEAIRBAG, SCR SYSTEM, KOMFORT-OEFF HECKKL, DIGITALER RADIOEMPF, PROAKTIV SCHUTZ, COMBI, LADEBODEN VARIABEL, ABGASNORM EU6 AP, LENDENW-STUETZE V L, 2-SCHICHT-METALLIC, MONT-TEILE AUSGEBAUT.

Bereifung:

1. Achse: Michelin / 235/45 R 18 Sommer Profil in mm: links: 5,6 rechts: 5,7
2. Achse: Michelin / 235/45 R 18 Sommer Profil in mm: links: 6,3 rechts: 6,2
3. Achse: Michelin / 215/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 5,1 rechts: 4,9
4. Achse: Michelin / 215/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 5,0 rechts: 5,0

*Für die Richtigkeit der Feststellungen und
die Objektivität der Auswertung
13.05.2026*