



VF3VZZKXZMZ114969

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	126.864 km
Hersteller	Peugeot	Restlauf bis Service	-7.900 km
Typ/Modell	EXPERT Traveller	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	VF3VZZKXZMZ114969	Leistung / Hubraum	57 kW
Erstzulassung	03.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	02/2025, 78.959 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Zierleiste unten - Fehlstellung - de-/montieren
2	Tür hinten links	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Tür vorn rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Tür hinten rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
7	2.Radsatz	2 Reifen - abgelaufen - erneuern
8	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101V	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/55 R17 101V	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101V	Michelin	Sommerreifen	1mm - 1mm	n.i.O.	
2	225/55 R17 101V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass / mit Schnee bedeckt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 16.06.2026
Protokollnummer: 45962851
Anlieferungsdatum: 16.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Peugeot	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	EXPERT Traveller	Laufleistung (abgelesen)	126.864 km
Fahrgestellnummer	VF3VZZKXZMZ114969	Erstzulassung	03.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

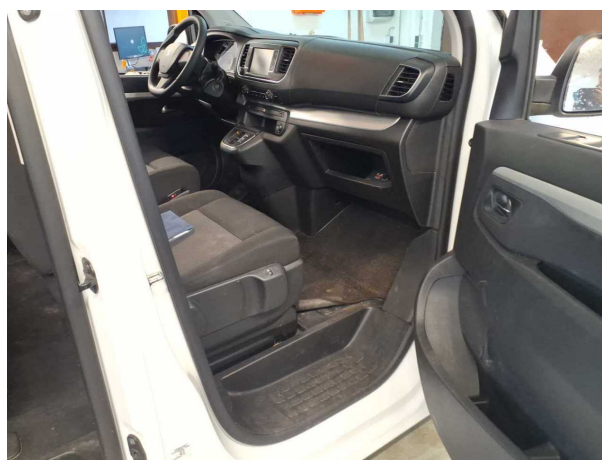


Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 16.06.2026
Protokollnummer: 45962851
Anlieferungsdatum: 16.06.2026



Abbildung 7: Innenraum

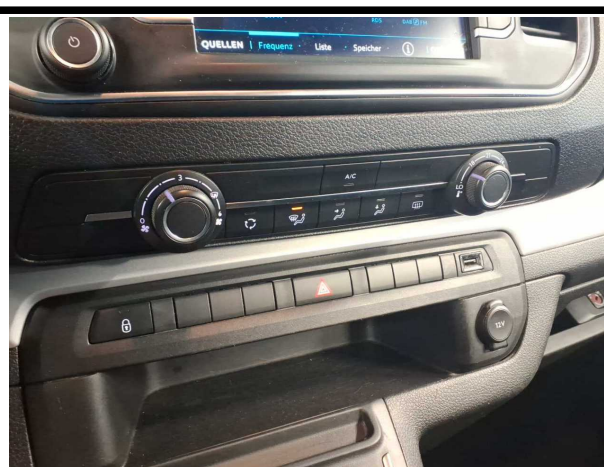


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

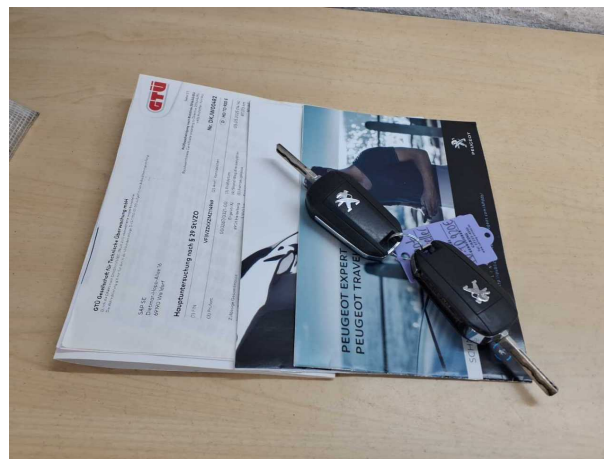


Abbildung 10: Sonstiges

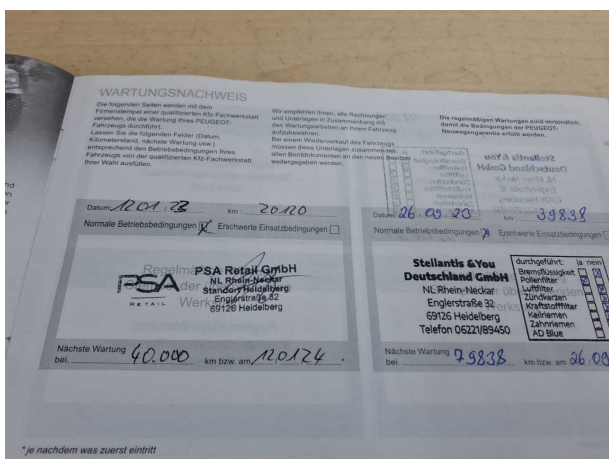


Abbildung 11: Sonstiges

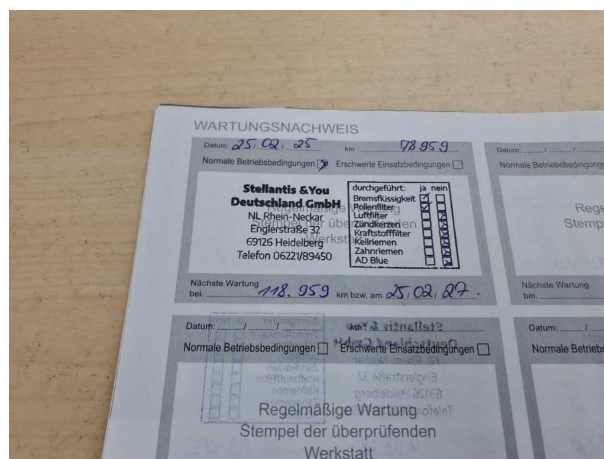


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

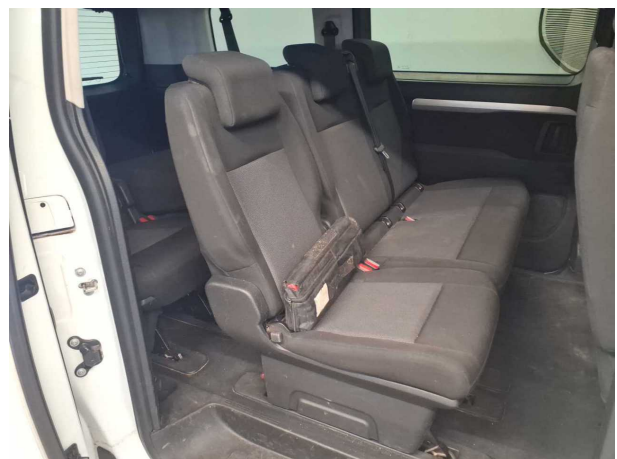


Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges


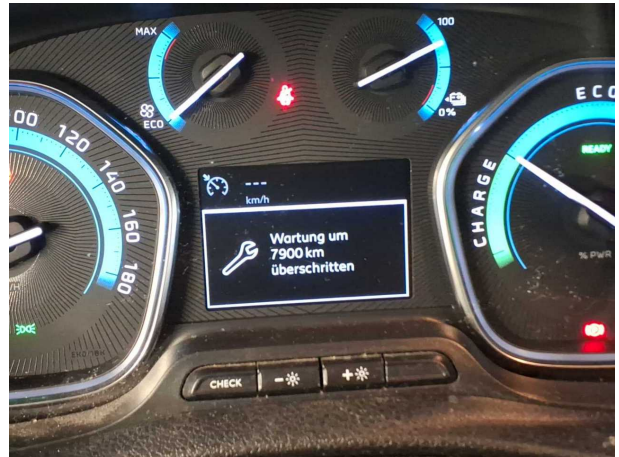


Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten links: Zierleiste unten - Fehlstellun...
de-/montieren

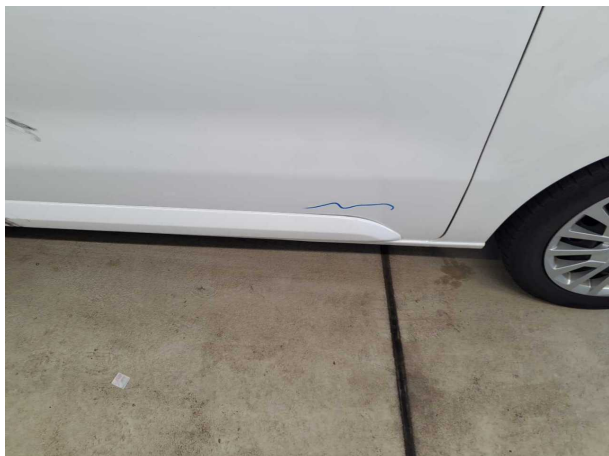

Beschädigung #1: Tür hinten links: Zierleiste unten -
Fehlstellung - de-/montieren



Beschädigung #2: Tür hinten links: Griff außen - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Griff außen - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Griff außen - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 16.06.2026
Protokollnummer: 45962851
Anlieferungsdatum: 16.06.2026



Beschädigung #11: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt /
verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



VF3VZZKXZMZ114969

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	126,864 km
Manufacturer	Peugeot	Next maintenance in	-7,900 km
Type / Model	EXPERT Traveller	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	VF3VZZKXZMZ114969	Power / Engine displacement	57 kW
First registration	3 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	02/2025, 78,959 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - rear left side	Brightware - lower - Malposition - Un- / install
2	Door - rear left side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
3	Door - front right side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
4	Door - rear right side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
5	Side panel - rear right side	Sill - Scratched - Smart repair
6	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
7	2nd wheel set	2 tyres - Expired - Replace
8	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Scratched - Repair and paint
9	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
10	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
11	Side panel - rear right side	Side panel - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jun 2026
Protocol number: 45962851
Delivery date: 16 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 101V	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	225/55 R17 101V	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 101V	Michelin	Summer tyres	1mm - 1mm	Not o.k.	
2	225/55 R17 101V	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass / mit Schnee bedeckt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jun 2026
Protocol number: 45962851
Delivery date: 16 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Peugeot	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	EXPERT Traveller	Mileage (Read)	126,864 km
Vehicle Identification number	VF3VZZKXZMZ114969	First registration	3 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear

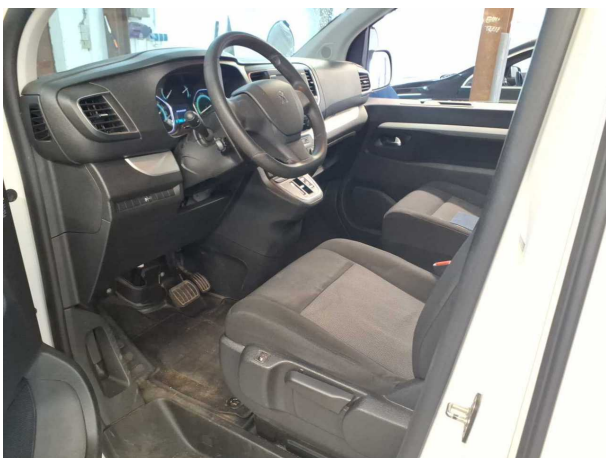


Figure 5: Interior

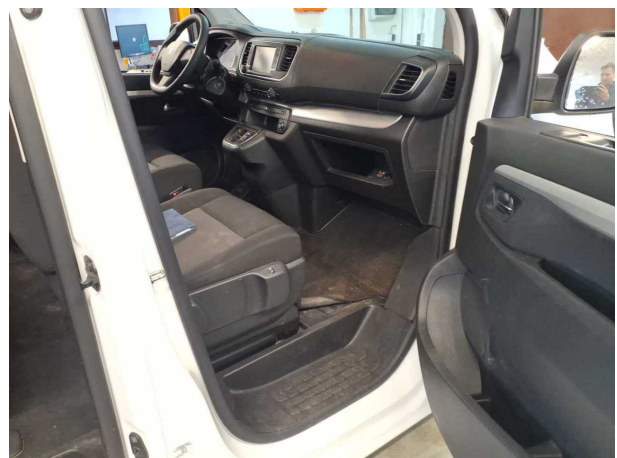


Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jun 2026
Protocol number: 45962851
Delivery date: 16 Jun 2026



Figure 7: Interior

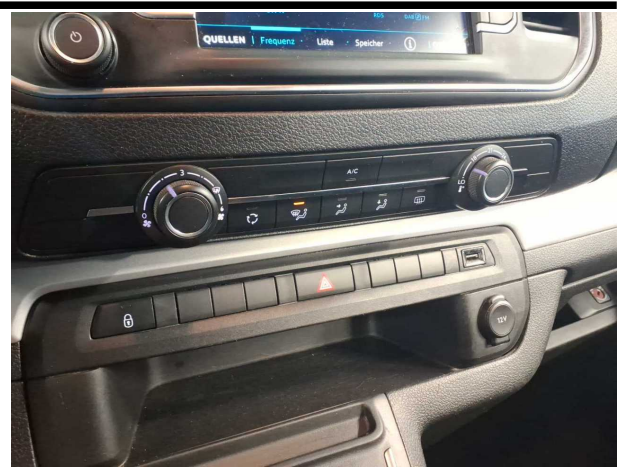


Figure 8: Interior



Figure 9: Interior

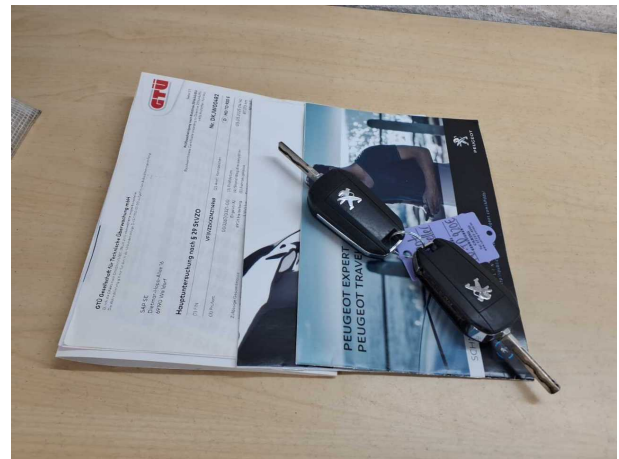


Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.

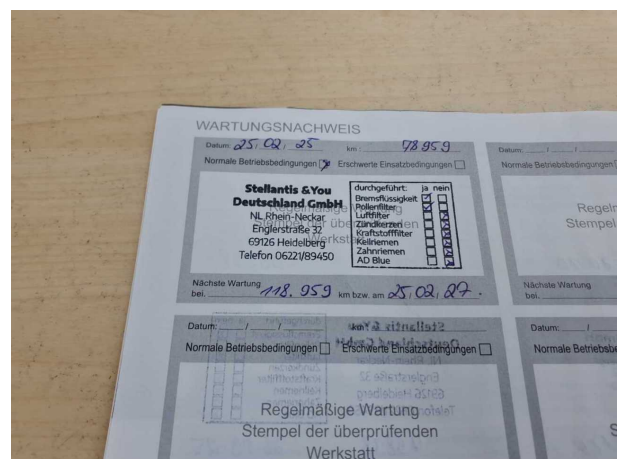


Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.

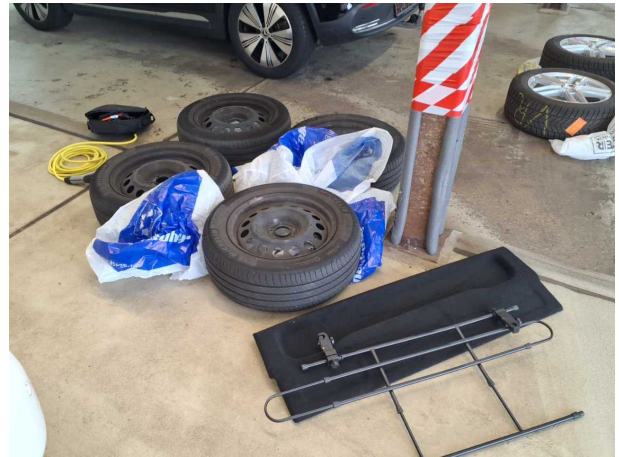


Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.

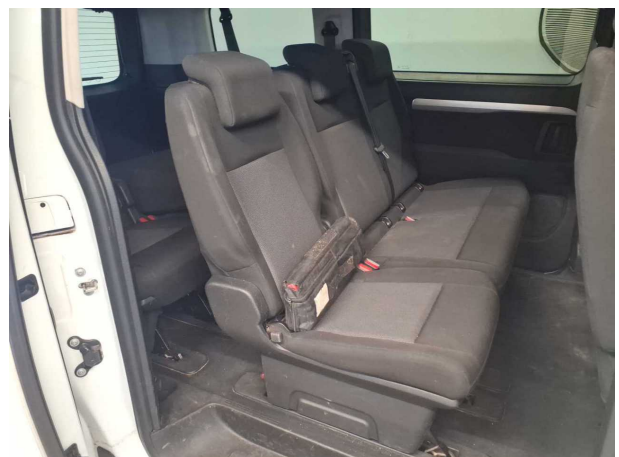


Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

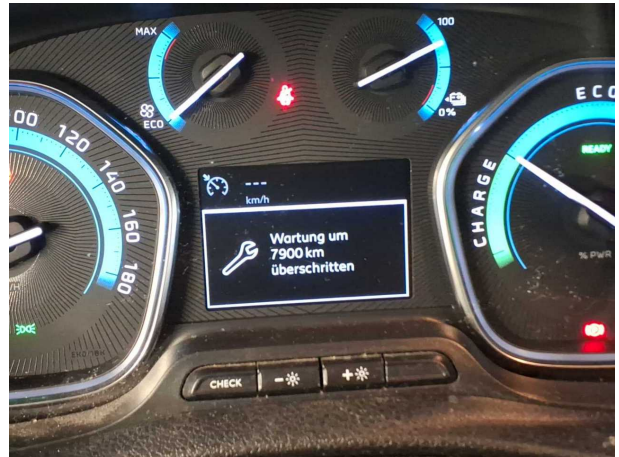


Figure 22: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Door - rear left side: Brightware - lower - Malposition - Un- / install



Damage #1: Door - rear left side: Brightware - lower - Malposition - Un- / install



Damage #2: Door - rear left side: Door handle - outside - Scratch... - Smart repair



Damage #3: Door - front right side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair



Damage #4: Door - rear right side: Door handle - outside - Scratched - Smart repair



Damage #5: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #5: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #8: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #11: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jun 2026
Protocol number: 45962851
Delivery date: 16 Jun 2026

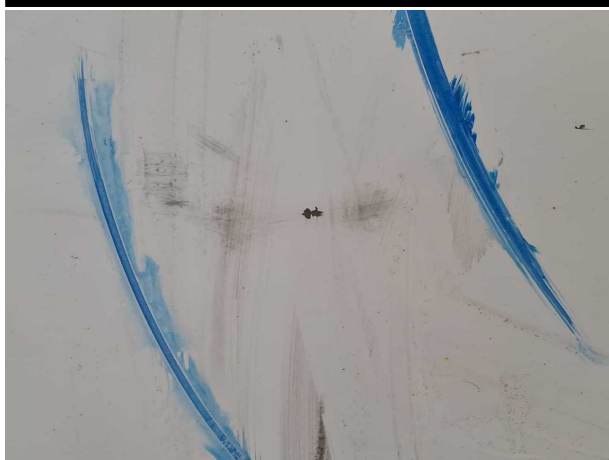

Damage #11: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched -
Repair and paint

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: PEUGEOT e-Traveller 136 50KWH Business L2 Van5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW
Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -TD 0920E	Fahrgestell-Nummer:	VF3VZZKXZMZ114969
Vertrags-Nummer:	51970081	Erstzulassung:	03.05.2022
Internes KZ:	15048565	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

PEUGEOT e-Traveller 136 50KWH Business L2 Van 5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	PEUGEOT e-Traveller 136 50KWH Business L2 Van5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	130	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	13,10
Leergewicht (kg):	1982	zul. Gewicht (kg):	3015

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 51970081
Amtliches Kennzeichen: HD -TD 0920E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT e-Traveller 136 50KWH Business L2 Van5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 51970081
Amtliches Kennzeichen: HD -TD 0920E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT e-Traveller 136 50KWH Business L2 Van5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer