



Wertgutachten

Protokollnummer: 47123206
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Sachverständiger: Oliver Hase
Besichtigung durch: Christian Kabbeck

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Vito		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	W1VVLBEZ4S4404584
Erstzulassung	24.05.2024	Laufleistung (abgelesen)	41.262 km
HSN/TSN	2222 / BBJ 08519	Kraftstoffart	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell (Getriebe 6-Gang - T...
Farbe	ARKTIKWEISS	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	120 kW	Nächste HU	
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä...	Restlauf bis Service	-12.200 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Anthrazit
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.800 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	unterschiedliche Hersteller	0mm / 0mm	n.i.O.
2	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: FY7 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, 3. Bremsleuchte, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Antriebsart: Heckantrieb, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Außentemperaturanzeige, MX0 BlueEfficiency-Paket, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), Drehzahlmesser, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, BA3 Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenten-System: Pannenmanagement, Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, M60 Generator 250 A, MK8 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), GE1 Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Getränkehalter vorn, F66 Handschuhfach abschließbar, ZM0 Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempomat), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, F3Z Komfortschließung, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB5 Kraftstofftank: 70 Ltr., CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung, Z41 LKW-Zulassung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, XM7 Modellpflege (2) mit Code, MU4 Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25"), Z3K Pro, IN2 Radstand 3200mm, RD8 Radvollabdeckung, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, MT5

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF4 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, SE5 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung, RS7 Stahlfelgen 6,5x17, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, XG6 Zul. Gesamtgewicht 2,80 t, EL8 Zweibege Lautsprecher vorn

Sonderausstattung: E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, EY2 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, V3L Fußmatten Allwetter, W54 Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad), V43 Holzfußboden im Laderaum, LC2 Laderaumleuchte LED, D51 Laderaumtrennwand mit Fenster, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, EZ5 Park-Paket, F48 Scheibenwaschanlage beheizt, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Rad/Reifen	Raddeckel (VR) - verformt - erneuern	20,00 €
2	Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern	77,00 €
3	Rad/Reifen	Felge vorn rechts (Folgekosten können entstehen) - verformt - erneuern	120,00 €
4	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair	145,00 €
5	Lenkanlage	Lenkanlage (nur bei Motorlauf prüfbar, Folgekosten können entstehen) - leuchtet - befunden ggf. instandsetzen	150,00 €
6	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair	173,00 €
7	Karosserie	A-Säule rechts - Delle / Lackschaden - lackieren	289,00 €
8	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - lackieren	320,00 €
9	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern	380,00 €
10	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	481,00 €
11	Stoßfänger hinten	Stoßfänger mit Parktronic (Folgekosten können entstehen) - verformt - erneuern	538,00 €
12	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	550,00 €
13	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (Folgekosten können entstehen) - verformt - erneuern	609,00 €
14	Karosserie	A-Säule links (+ Einstieg) - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S3)	650,00 €
15	Motor	Anlasser (Folgekosten können entstehen) - elektrischer Fehler - erneuern	1.020,00 €
16	Heckklappe/-tür	Hecktür links - verformt - erneuern	1.433,58 €
Summe (netto)			6.955,58 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

-Abschleppöse -Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen -Bordwerkzeug -Verbandkasten -Wagenheber -Warndreieck -Zigarettenanzünder.

Keine ausführliche Ausstattungsliste vorliegend. Fehlteile können nicht ausgeschlossen werden, Schadenerweiterungen und Folgekosten sind möglich.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	6.955,58 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	6.955,58 €
Mwst. (19%)	1.321,56 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	8.277,14 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.
Bemerkung: Motor lässt sich per Hand durchdrehen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Fehler Lenkanlage

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hase'.

Unterschrift Sachverständiger (Oliver Hase)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 13: FIN

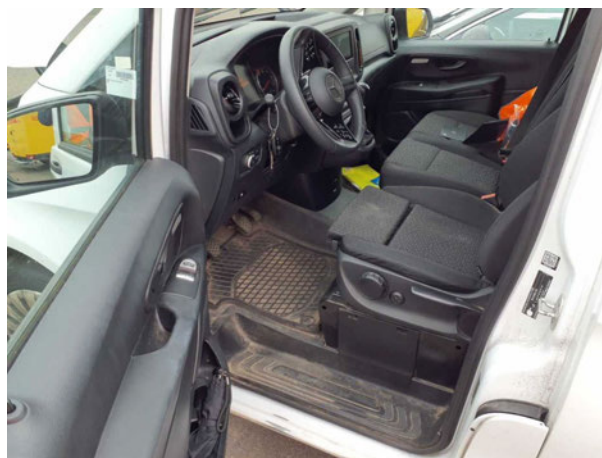


Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbil **biinstrument**



Abbildung 20: Dokumente



s



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Raddeckel (VR) - verformt - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Felge vorn rechts (Folgekosten können entstehen) - verformt - erneuern



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #5: Lenkanlage: Lenkanlage (nur bei Motorlauf prüfbar, Folgekosten können entstehen) - leuchtet - befunden ggf.



Beschädigung #5: Lenkanlage: Lenkanlage (nur bei Motorlauf prüfbar, Folgekosten können entstehen) - leuchtet - befunden ggf.



Beschädigung #5: Lenkanlage: Lenkanlage (nur bei Motorlauf prüfbar, Folgekosten können entstehen) - leuchtet - befunden ggf.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
in



Beschädigung #6: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #6: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Sm... Repair



Beschädigung #7: Karosserie: A-Säule rechts - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #7: Karosserie: A-Säule rechts - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktro...
(Folgekosten können entstehen) - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic (Folgekosten können entstehen) - verformt - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Folgekosten können entstehen) - verformt - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Folgekosten können entstehen) - verformt - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Folgekosten können entstehen) - verformt - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Folgekosten können entstehen) - verformt - erneuern



Beschädigung #14: Karosserie: A-Säule links (+ Einstieg) - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S3)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #14: Karosserie: A-Säule links (+ Einstieg) - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung #16: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern



Beschädigung #16: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern

Prüfung KVA

CARCO5785 Gelte Erstellt vor 20 T. Letztes Update vor 13 T. Details ausblenden

Lösung akzeptieren Lösung ablehnen

Betrieb: CARCO Technik & Logistik GmbH Kontakt: Christian Kubbick

Activity Attachments Case Details

Zusätzliche Anmerkungen

Hier Nachricht eingeben...

Markus Kießling

Ursache: Gelot - Behoben durch Support, benötigte Anleitung

Abschlussnotizen: ichen Hinweise wurden bereitgestellt: B040/32 - Fahrzeug startet trotz Fremdstrom nicht - bitte befehlen, Foto Motorlauf mit dem Stand erstellen -> Starter dreht nicht, Motor lässt sich per Hand durchdrehen -> Starter hat internen Fehler -> Starter des Verbrennungsmotors erneuern -> 1350€ + 775,10€

-wenn Fahrzeug doch fahrbereit, Befund an der Lenkungs- und VA rechts prüfen, da Folie verformt und Füllmenge Lenkung schwergängig -> an Spurstangen ist keine äußerliche Verformung erkennbar, Lenkgesteuer nur bei Motorlauf prüfbar -> Folgekosten können entstehen

Arbeitsaufwand Erstellung KVA: 12 ABW

Beschädigung #15: Motor: Anlasser (Folgekosten können entstehen) - elektrischer Fehler - erneuern



Beschädigung #16: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern



Beschädigung #16: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern