

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft	: PKW Mercedes-Benz V-Klasse V 220 d 4MATIC lang	Nächste § 57a Beg.	: Oktober 2026
Fahrgestell-Nr.	: W1VVLKSZXP4320846	Eigen-/Gesamtgew.	: 2 372 kg / 3 100 kg
Modellcode	: 84	Allgemeinzustand	: Optisch gut
Erstzulassung	: 18.10.2023	Lackart/Farbe	: 2-SCHICHT-METALLIC / schwarz
Tachostand	: 132 130 km abgelesen	Lackzustand	: Optisch gut
Hubraum/Leistung	: 1 950 cm ³ / 120,00 kW	Alter	: 31 Monate
Kraftstoffart	: Diesel		

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Techn. Schäden	EUR	342,99	68,60	411,59
Schaden 1	EUR	994,31	198,86	1 193,17
Klasse 2 Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	1 337,30	267,46	1 604,76

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden.

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 5
Sonderausstattung auf Seite 5

Zusammenfassung Techn. Schäden:

Sonstige Kosten (Material)	:	EUR	342,99
		exkl. USt.	EUR 342,99
		+ 20% USt.	EUR 68,60
Reparaturkosten inkl. USt.		EUR	411,59

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Pannendreieck, Verbandskasten und Pannenset vorhanden, 1 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

Technische Schäden:

optisch keine ersichtlich
 Letzter Service am 21.01.2026
 Letzter Ölwechsel bei Km 120705
 Fahrzeugschlüssel fehlt

Optische Schäden:

Stoßstange hinten zerkratzt
 Führung re gebrochen

Innenraumschäden:

optisch keine sichtbar

Klasse 2 Schäden:

Heckklappenverkleidung abgeschürft
 Steinschläge am re und li hinteren Radlauf
 Streusplittschäden im gesamten Frontbereich
 Kratzer auf li vorderer Tür
 Steinschläge auf der WSS
 Bordsteinschäden an den Felgen
 Spiegelkappe re abgeschürft (polierbar)
 Stoßstange hinten rechts aus der Führung

Sonstige Kosten - erneuern

Bezeichnung	DVN-Nr			
SCHLÜSSEL MIT FERNBEDIENUNG	1000	1	292,99	292,99
				292,99

Sonstige Kosten - Aufwand

Bezeichnung	DVN-Nr			
INNENREINIGUNG	1000	1	50,00	50,00
Zwischensumme				50,00

50,00

Zusammenfassung Schaden 1:

Zusammenfassung Schaden 1:

Ersatzteile-Original	:	EUR	70,62
Arbeitslohn	: AZ 17,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	188,42
Lackmaterial	:	EUR	389,47
Lackierarbeit	: AZ 26,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	345,80
		exkl. USt.	EUR 994,31
		+ 20% USt.	EUR 198,86
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 1 193,17

Schadenbeschreibung:

Stoßstange hinten zerkratzt
Führung rechts gebrochen

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
HALTER L STOSSF H	2617	447 880 0412	1	35,31	35,31
HALTER R STOSSF H	2618	447 880 0512	1	35,31	35,31
					70,62

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
* STOSSFAENGER H INSTANDSETZEN	2581		6,00 2	66,50
			6,00	66,50
6,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				66,50

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	88-8802 01	7,00 2	77,58
STOSSFAENGERAUFNAHME H L A-E	88-9019 01	1,00 2	11,08
STOSSFAENGERAUFNAHME H R A-E	88-9049 01	1,00 2	11,08
SENSOR/EN H PARKTRONIC AUS-/EINBAUEN (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	54-1073 01	2,00 1	22,17
		11,00	121,92
2,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1			22,17
9,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			99,75

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
STOSSFAENGER H REPARATURLACK ST K3	2581		18,00	239,40	
LACKMATERIAL: 230,48					
AZT-MATERIAL-INDEX					99,19
K-REPARATURLACK (K3)					230,48
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					59,80
Z VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			8,00	106,40	
			26,00	345,80	389,47
26,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					345,80
Lackmaterial					389,47
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					735,27

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Schadenbeschreibung:

Heckklappenverkleidung abgeschürft
Steinschläge am re und li hinteren Radlauf
Streusplittschäden im gesamten Frontbereich
Kratzer auf li vorderer Tür
Steinschläge auf der WSS
Bordsteinschäden an den Felgen
Spiegelkappe re abgeschürft (polierbar)
Stoßstange hinten rechts aus der Führung
Kratzer am Dach
Kleine Delle auf der li und re Schiebetür

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex
Z = Arbeitszeit wurde verändert

Weitere Informationen

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

ZIERELEM DOPP-STREIF, ELEKTR SCHLUESSEL, AB FG-NR 4208933, MITTELK MIT ROLLO, KLIMAAUTOMATIK, WARMWASSERZUSATZHEIZ, FONDSCHEIBEN SCHWARZ, KLIMAAUTOM IM FOND, FUNKFERNBED ZUS-HEIZ, SPURHALTEASSISTENT, SPURPAKET, AERODYNAMIK-PAKET, KOMFORTSCHLIESSUNG, KAMERA 360 GRAD, VERKEHRSZEICH ASSIST, FERNLICHTASSISTENT, AUSSENSP EL/KLAPPBAR, AUSSENSP HEIZBAR, KOM-MODUL LTE, NAVIGATIONSSYSTEM, VORRUESTUNG NAVIGAT, MBUX MULTIMEDIA SYST, MEDIA DISPLAY 10,25, TOUCHPAD, DIGITAL RADIO TUNER, STAUNETZ SITZE V, LED LIGHTSYSTEM, HECKLEUCHTEN LED, TOTWINKELASSISTENT, AMBIENTELEUCHTUNG, SPIEGEL PAKET, LEDERLENKRAD, POLST LEDER LUGANO, AUSST AVANTGARDE, A-SPIEGEL M BELEUCHT, FEUERLOESCHER, EINSTIEGSLEUCHT V/H, KOMBIINSTR FARBE, PARKTRONIC, KAEITEMITTEL R1234YF, SITZHEIZUNG FAHRER, SITZHEIZUNG BEIFAH, EINSTIEGL BELEUCHTET, ABGASREINIG SCR GEN4, SERVICE FEST 40000KM, BLUEEFFICIENCY, KRAFTSTOFFTANK 70L, GENERATOR 250A, REIFENDRUCKKONTROLLE, ECO START/STOP, AGILITY CONTR FAHRW, TEMPOMAT, REIFEN 245/45 R19..H, 9-GANG GETRIEBE AUT, FELGE 8 J X 19 ALU, GEPAECKKRAUMTRENNNETZ, EINZELSITZ L 1.REIHE, EINZELSITZ R 1.REIHE, EINZELSITZ L 2.REIHE, EINZELSITZ R 2.REIHE, ELEKT BET SCHIEBET L, ELEKT BET SCHIEBET R, WINDOWAIRBAG VORN, DACHREILING ELOXIERT, FAHRGASTR SCHIEBET L, HECKKLAPPE ELEKTR, HECKSCHEIBE OEFFNUNG, ABGASNORM EURO 6D, FACELIFT, NOTRUFSYSTEM, 2-SCHICHT-METALLIC, KLARLACK HART.

Bereifung:

1. Achse: Good Year / 245/45 R 18 Winter Profil in mm: links: 7,2 rechts: 7,8
2. Achse: Good Year / 245/45 R 18 Winter Profil in mm: links: 5,4 rechts: 6,7
3. Achse: Pirelli / 245/45 R 19 Sommer Profil in mm: links: 7,3 rechts: 5,2
4. Achse: Pirelli / 245/45 R 19 Sommer Profil in mm: links: 5,8 rechts: 5,6